铜官街道**货运港口有限公司
“11·3”机械伤害事故调查报告

2025年11月3日3时30分许，铜官街道**货运港口有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失135万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）以及省、市、区有关规定，望城区人民政府成立了由区应急管理局、望城经开区、区交通运输局、区公安分局、区总工会为成员单位的铜官街道**货运港口有限公司“11·3”机械伤害事故调查组，并邀请望城经开区纪工委参与事故调查工作。

事故调查期间，调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作。调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明了事故经过、发生原因、应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施和整改建议。

调查认定：铜官街道**货运港口有限公司“11·3”机械伤害事故是一起因企业安全主体责任不落实、风险辨识和隐患排查不力、安全教育培训缺失，作业人员安全意识淡薄、违规作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位基本情况

1.货运港口有限公司（以下简称“**货运公司”）：**货运公司成立于2008年2月2日，法定代表人为谭*民，统一社会信用代码为9143012267*******。经营范围包括：港口经营；水路普通货物运输；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；数据处理服务；建筑材料销售等。系肖*春的实际用工单位。

2.长沙物流有限公司（以下简称“**公司”）：**公司成立于2022年9月26日，法定代表人为谭**，统一社会信用代码为91430112MA*******。经营范围包括：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；基于云平台的业务外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）等。**公司与肖*春签订了承揽服务合同，合同期限为12个月，自2025年3月24日起至2026年3月23日止。

（二）涉事车间有关工艺情况

事故车间主要工艺流程为：先将船舱内砂石经皮带输送机输送至砂石清洗设备，通过水洗去除砂石裹挟的泥土、杂质；清洗后的砂石由皮带输送机送入圆振动筛，筛分出不同规格的砂石

料；筛分完成后再经皮带输送机转运至移动式皮带输送机，作业人员依据车间临时料堆存量择位卸料；最后由作业人员驾驶铲车，将卸料砂石转运至室外对应的砂石堆场区域存放（见图 1）。

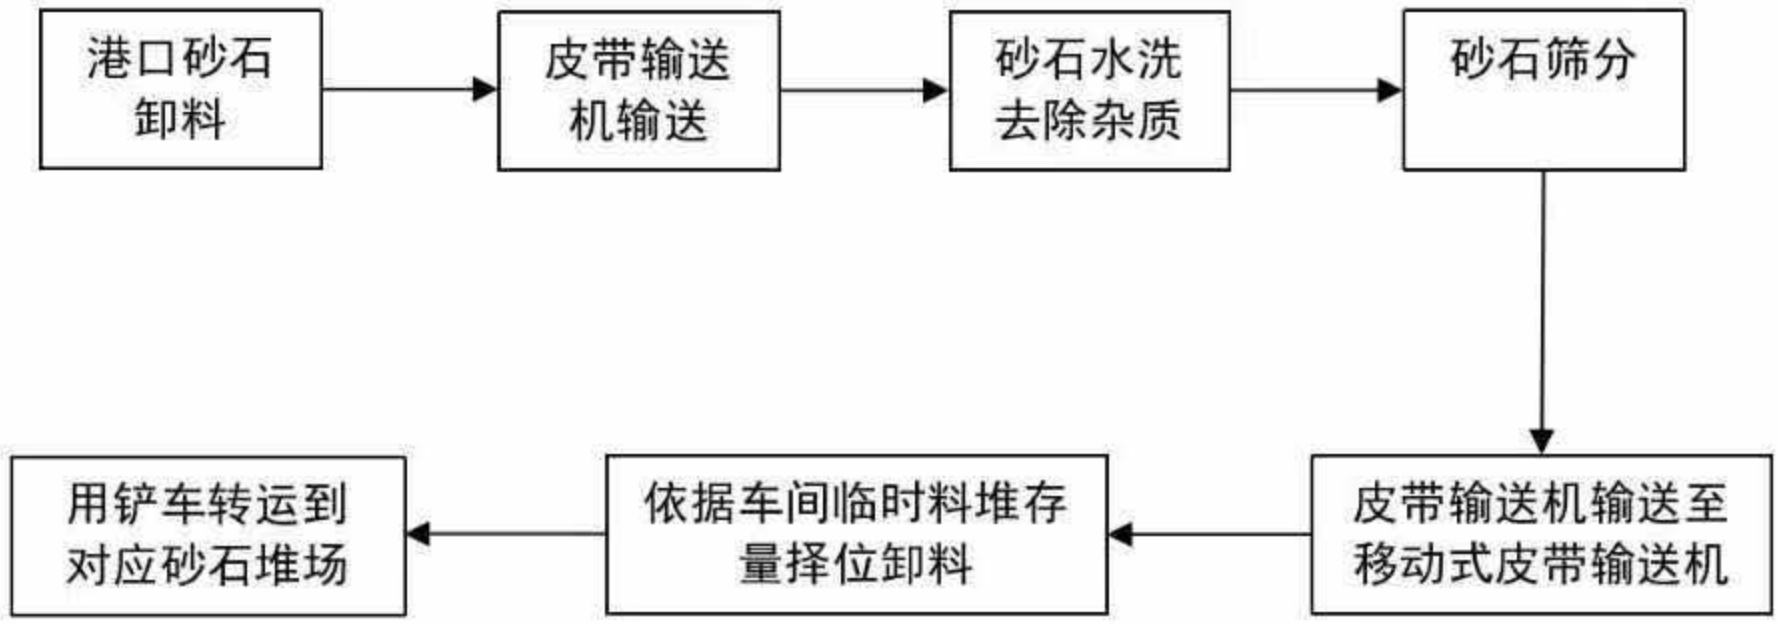


图 1 事故车间工艺流程

（三）事故伤亡人员情况

肖*春，男，49 岁，身份证号码：4325031975********，湖南涟源人。**货运公司控制室操作员，在事故中死亡。

（四）安全监管及企业安全管理情况

1. 安全监管情况

2025 年 1 月至 11 月，望城经开区铜官工业片区组织召开安全生产会议 3 次、安全生产调度会 3 次；为深刻吸取安全生产事故教训，进一步推动生产经营单位落实主体责任，提升企业安全生产事故防范意识和能力，于 4 月 30 日举办安全警示教育暨“奋战一百天，实现零事故”安全大排查大整治、岗位风险机制建设行动部署会议；7 月 30 日，召开行动总结暨“强基固本百日攻坚”行动部署动员大会；围绕关键岗位、异常工况，累计组织安

全生产集中培训4场次，涵盖企业负责人及安全管理人员、关键岗位、特殊作业、检维修、职业病防治、危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则等内容，线上线下结合开展，有效提升了企业安全管理和风险防范能力。

2. 企业安全管理情况

经查，**货运公司自2023年9月以来，未建立安全管理机构，未建立安全生产责任制、双重预防机制及隐患排查等制度，未经常性开展教育培训，虽每月都会开展安全检查，但未形成具体检查台账。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年11月3日0时许，控制室操作员肖*春及三名设备维修人员雷*斌、龙*文、殷*良到达车间接班，负责车间0时至7时的夜间作业。

3时30分许，肖*春离开控制室，沿着固定式皮带输送机走廊走向移动式皮带输送机。当行至固定式皮带输送机与移动式皮带输送机连接处时，肖*春意图跨过正在运行中的输送皮带到达对面的检修走廊，不慎身体失去平衡摔倒在输送皮带上。由于输送皮带一直在运行中，肖*春多次调整身体姿态也无法保持平衡，始终未能脱离皮带范围，被输送皮带向前拖动，背朝后与限位装置发生碰撞，被挤压至限位装置及输送皮带之间，造成其受伤且

无法自行脱困。

4 时 26 分许，当班班组负责人雷*斌发现肖*春不在控制室工作岗位，立即在车间寻找。

4 时 48 分许，雷*斌发现肖*春被卡在车间皮带轮机限位装置处。立即拨打了 119、120、110 急救电话。

5 时 9 分许消防救援人员到达现场进行救援。

6 时 1 分许，经现场医护人员确认，肖*春已无生命体征，现场宣布死亡。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，望城经开区、应急、卫健、消防、公安、铜官街道等部门或单位迅速派人赶到事故现场开展各项应急处置和善后工作。经评估，相关部门及单位应急响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，现场处置和救援过程中未发生次生不安全事件和衍生事件。

三、事故现场勘查及技术鉴定情况

（一）现场勘查情况

事故现场位于**货运公司砂石车间移动式皮带输送机位置。该区域主要由一台固定式皮带输送机和一台移动式皮带输送机组成（见图 2）。固定式皮带输送机左侧设置有一条供人员检修使用的走廊，走廊外侧设有护栏，靠近输送皮带一侧未设置护栏。移动式皮带输送机距地面高度约 3 米。经检查，事故现场未张贴

相关安全操作规程及安全警示标语。



图 2 事故车间输送带

移动式皮带输送机可通过行走装置调整输送皮带位置，实现根据车间砂石堆放情况调整卸料位置的功能（见图 3），输送皮带下方为两排间隔排布的传动滚轮组，辅助皮带向前输送砂石。



图 3 移动式皮带输送机

两台皮带输送机交界处未设置安全防护措施，且人员通过极为不便。固定式皮带输送机左侧检修走廊尽头设置有一台电机，人员通过时需跨过电机；移动式皮带输送机远离固定式皮带输送机一侧设置有检修走廊，走廊外侧设置有护栏，靠近固定式皮带输送机一侧未设置护栏，人员检修时需跨过输送皮带到达外侧检

修走廊（见图4）。



图4 两台皮带输送机交界处

（二）技术鉴定情况

经鉴定，肖*春在控制室发现移动式皮带输送机运行有故障报警，在未通知当班维修人员的情况下，独自一人前往查看移动式皮带输送机运行情况。为便于查看输送机运行情况，肖*春仅关闭了固定式皮带输送机，移动式皮带输送机仍在运行中。肖*春沿着固定式皮带输送机左侧检修走廊到达两台输送机交界处，跨越走廊尽头电机后，意图跨过移动式输送皮带到达对面的检修走廊时，不慎身体失去平衡摔倒在移动式输送皮带上，并被输送皮带向前拖动。由于输送皮带下方为间隔排布的传动滚轮组，无法提供稳定支撑力，使得身处输送皮带上的肖*春随皮带上下颠簸，虽多次调整身体姿态，仍未能脱险，直至撞上输送皮带前方

的限位装置并被卡住身体，导致事故发生。

四、事故原因分析

（一）直接原因

肖*春安全意识淡薄，应急处置能力不足，未严格按照安全操作规程擅自开展设备检查检修作业，违规跨越运行中的输送皮带，导致事故发生。

（二）间接原因

1. 安全生产主体责任缺失。**货运公司自 2023 年 9 月以来，安全生产主体责任严重缺失，未建立并落实安全生产责任制，安全生产规章制度、安全操作规程、设备检查维修保养等制度流于形式，作业现场未悬挂设备操作规程、安全警示标志，未制定应急救援预案。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[1]、第八十一条[2]之规定，主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项[3]之规定。

2. 隐患排查整改不足。**货运公司未对作业机械设备设置必要的安全防护装置、紧急停止装置等安全设施，检修走廊设置不合理，未悬挂设备检查检修操作规程及安全警示标志；且公司未建立生产安全事故隐患排查整治制度，未定期开展安全隐患排查

---

[1].《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2].《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[3].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

整治，致使事发位置的安全隐患长期存在。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]之规定，主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[5]之规定。

3. 安全教育培训缺失。**货运公司未对作业人员进行安全教育培训，未组织开展风险隐患辨识和岗位技能培训，未依法建立安全生产教育和培训档案，导致作业人员安全意识淡薄，应急处置能力薄弱，对事故风险认识不足。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[6]之规定，其主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[7]之规定。

4. 安全监管不到位。望城经开区铜官工业片区组织开展园区安全生产风险隐患排查整治、“打非治违”等工作不到位，履行安全生产监管职责不细不实，未及时发现并督促****货运公司整改其存在的安全生产主体责任缺失、隐患排查整改落实不力、安全

---

[4].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6].《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[7].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

教育培训缺失等突出问题。

五、对事故有关责任单位和人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

肖*春，**货运公司控制室操作员，安全意识淡薄，未严格按照安全操作规程擅自开展设备检查检修作业，违规跨越运行中的输送皮带，对事故发生负有责任。鉴于其已死亡，免予追究责任。

（二）对涉事企业的处理建议

1.货运公司**：未落实企业安全生产主体责任，开展隐患排查整改工作不力、安全教育培训缺失，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款[8]给予行政处罚。

2.公司**：**公司虽与肖*春签订了承揽合同，但是否存在“假劳务承揽、真劳务派遣”的问题，建议由区人社局核实处理。

（三）对企业相关人员的处理建议

谭泽民，货运公司法人，履行企业主要负责人安全生产管理职责不到位，对企业隐患排查整改不力、安全教育培训缺失等问题负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款[9]依法处罚。

---

[8].《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9].《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（四）对公职人员的处理建议

对于事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交望城经开区纪工委予以相应处理。

（五）其他处理建议

建议望城经开区铜官工业片区管理办公室向望城经开区管委会作出书面检查。

六、事故整改和防范措施建议

（一）筑牢安全发展思想根基。望城经开区铜官工业片区要深入学习领会习近平总书记关于安全生产系列重要论述，坚守“人民至上、生命至上”的价值导向，把安全工作摆在突出位置，以过硬政治担当统筹推进发展与安全各项工作。要时刻保持警醒戒备，彻底摒除松懈麻痹、冒险侥幸等错误心态，依托常态化安全警示教育、集中研讨交流等方式，不断强化安全意识，推动安全思维融入日常、落到实处。坚持把安全管控贯穿各项工作全过程，以坚实可靠的安全环境，为高质量发展保驾护航。

（二）全面提升安全监管效能。园区要以案为鉴、警钟长鸣，严格遵循“三管三必须”工作要求，逐层分解监管职责，把责任压实至每个部门、岗位及具体人员，织密全域覆盖、环环相扣的安全责任网络。要常态化开展风险研判，结合数据研判与现场核查，全面梳理园区内事故易发点位和薄弱环节，建立风险台账并落实分级分类管控举措。要建强配齐监管执法力量，加大现场巡查检查频次，对重大安全隐患实行挂牌督办，紧盯整改全流程，确保隐患动态清零。要积极探索监管新模式，借力第三方专业力

量开展全面安全体检，针对高风险场景分类施策、靶向排查，引导企业从事后整改转向事前防范。同时结合园区产业实际定制培训内容，依托典型案例讲解、现场实操演练等形式，不断提升企业安全管理能力与从业人员应急避险技能，全方位守牢安全底线，保障群众生命财产安全。

（三）夯实企业安全生产主体责任。**货运公司要深刻吸取事故惨痛教训，组织全员开展安全警示教育与反思，针对本次事故暴露的管理缺位、制度不完善、隐患整治不到位、安全教育培训缺失等问题，逐项制定整改举措，限时完成整改并巩固成效。要健全并落地全员安全生产责任制，将安全任务压实到每一个作业单元、每一名从业人员，形成各司其职、齐抓共管的责任格局，刚性执行安全规章与操作标准。要立足源头防控风险，做实做细双重预防工作机制，精准识别生产环节各类风险源，对重点高风险区域实施动态盯防、分级管控，坚决遏制“三违”现象滋生蔓延。要规范隐患排查治理流程，实行清单化管理、闭环式处置，保障各类问题及时化解。要常态化开展安全教育和应急实训，根据岗位差异开展针对性培训，不断强化从业人员安全作业能力与应急处置能力，全面筑牢安全防线，防范同类事故再次发生。

铜官街道**货运港口有限公司

“11·3”机械伤害事故调查组

2026年6月