华润电力（贺州）有限公司“8.14”事故 调查报告

2025-11-24 11:34　来源：富川瑶族自治县应急管理局

华润电力（贺州）有限公司“8.14”事故

调查报告

2025年8月14日10时47分许，华润电力（贺州）有限公司位于富川瑶族自治县莲山镇华润示范区华润园区的生产现场，发生一起起重设备检修经济损失人民币207万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，在贺州市及该事故不属于特种设备事故后，富川瑶族自治县人民政府于2025年8月18日批准成立华润电力（贺州）有限公司“8·14”事故调查组（以下简称“事故

事故调查组由县人民政府副县长薛文亮担任组长，县政府办公室副主任黄增武、县应急管理局局长胡正强、县发展改革局局长朱永平、县市示范区管委主任秦永、莲山镇人民政府镇长周海峰担任副组长。成员单位包括县发展改革局、经贸局、富川华润示范区管委、市场监管局、公安局等部门，并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。

调查组严格执行“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，综合运用现场勘验、调查询问、资料查阅及专家论证过、原因、人员伤亡及直接经济损失，准确认定了事故性质及相关责任，在此基础上提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故暴露故防范与整改措施。

经调查认定，华润电力（贺州）有限公司“8·14”事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违章冒险作业，叠加相关企业安全管理缺失、监管不事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位的基本概况

本起事故涉及华润电力（贺州）有限公司（以下简称“华润电力”，项目发包单位）、河南安工起重有限公司（以下简称“河南安工”，起重设气集团东方汽轮机有限公司（以下简称“东汽公司”，桥式起重机司机派遣单位）三家企业。各单位基本情况如下：

1.华润电力（贺州）有限公司。法定代表人：彭*民；统一社会信用代码：91451100669719615A；企业类型：有限责任公司（港澳台法人独日； 注册资本：176,130万元人民币；注册地址：广西贺州市贺州大道32号；经营范围：主要包括火电厂2×1000MW超超临界燃煤发电机组的建设销售；工业水与压缩空气供应；新能源电站建设与运营；工业技术咨询与服务等。

2.河南安工起重有限公司。法定代表人：杜*兵；实际控制人：张*超；统一社会信用代码：91410728MA40M80W87；企业类型：有限责期：2017年3月9日；注册资本：15,700万元人民币；注册地址：河南省新乡市长垣市魏庄镇工业区纬七路*号；经营范围：涵盖特种设备的设计、设备及相关配件销售；通用设备修理；机械电气设备制造与销售等。

3.东方电气集团东方汽轮机有限公司。法定代表人：刘*；统一社会信用代码：91510600205250521B；企业类型：其他有限责任公司；成立限：1989年10月26日至长期；营业场所：四川省德阳市高新技术产业园区金沙江西路*号；经营范围：主要包括汽轮机、水轮机、燃气轮机等透务；电站工程的施工总承包；压力容器设计制造；以及各类机械设备租赁与维修等。

4.田*军及项目实际承接情况。为承接华润电力（贺州）有限公司2024-2026年全厂起重及电梯设备日常的维护项目，田*军在项目招标前一张*超接洽，提议借用该公司资质进行投标。在田*军的全程运作下，河南安工最终成功中标并签署了合同。在资质审核环节，调查发现田*军为伪面审核，存在多项违规行为：其不仅出资为施*兵补缴了三个月养老保险，更涉嫌私刻河南安工行政公章，在未获该公司授权的情况下，擅自完成的人员签订了虚假劳动合同。此外，调查还指出，田*军在两次到访华润电力贺州项目部期间，均未履行其应尽的安全生产监督职责，错误地将安职责。

5.项目合同、安管协议签订情况。

（1）关于华润电力与河南安工的服务合同

2024年8月，华润电力与河南安工签订《华润电力（贺州）有限公司（2024-2026年）全厂起重及电梯设备日常维护承包服务合同》，由河南日常维护工作。双方同步签订《EHS管理协议书》，其中明确：甲方（华润电力）应在开工前对乙方的相关资质及安全业绩进行审查；乙方（河效的资质证书及安全生产许可证明； 涉及交叉作业时，乙方应在甲方协调下，与相关方签订三方安健环管理协议，并指派专人实施现场监护。

（2）关于华润电力与东汽公司的改造合同

2024年8月28日，华润电力与东汽公司签订《#2汽轮机综合提效改造合同》及配套的《EHS管理协议书》，明确双方在改造项目实施过程中自

（3）关于河南安工与作业人员的劳动合同

河南安工与作业人员岑*峥于2024年9月1日签订《劳动合同书》，约定其从事特种设备维保岗位。经查，该合同所盖公章系田*军私刻，并非约定，甲方因生产需要需调整乙方工作岗位及报酬时，原则上应经双方协商一致。


6. 事故车间及设备情况

（1）事故所处位置，如图一。



图一

（2）桥式起重机布置图，如图二。

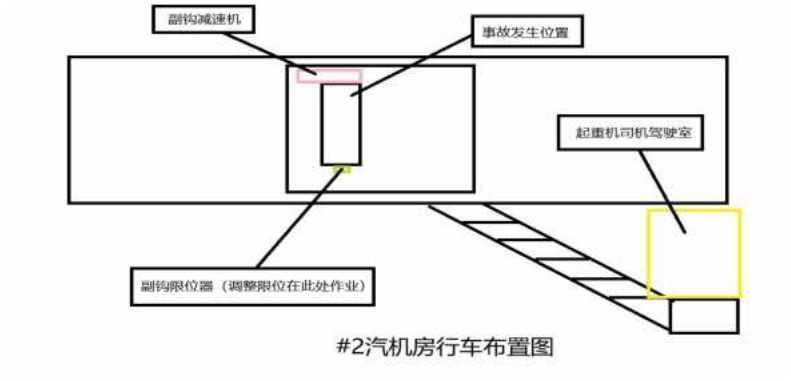

图二：限位调整作业点位置、起重机司机驾驶室、减速机、与事故发生点位置关系图

（3）#2汽机房桥式起重机概况及设备参数


华润电力（贺州）有限公司的#2汽机房起重机由新乡市起重设备厂有限公司于2011年1月27日完成制造，特种设备品种为通用桥式起重机，的额定起重量为130吨，副钩的额定起重量为32吨，主梁的跨度为31.9米。

副钩的升降动作主要由电动机驱动减速机，带动卷筒转动，使卷筒上的钢丝缠绕或释放，从而实现副钩的上升或下降。

设备参数表

设备类别	通用桥式起重机
设备型号	QD130/32-31.9 A3
工作级别	M3
副钩额定起重量	32t
副钩起升速度	0.533-8m/min
副钩卷筒直径	φ500mm
钢丝绳直径	18mm
卷筒中心至小车平台的距离	410mm

（4）设备结构图设计图，如图三。

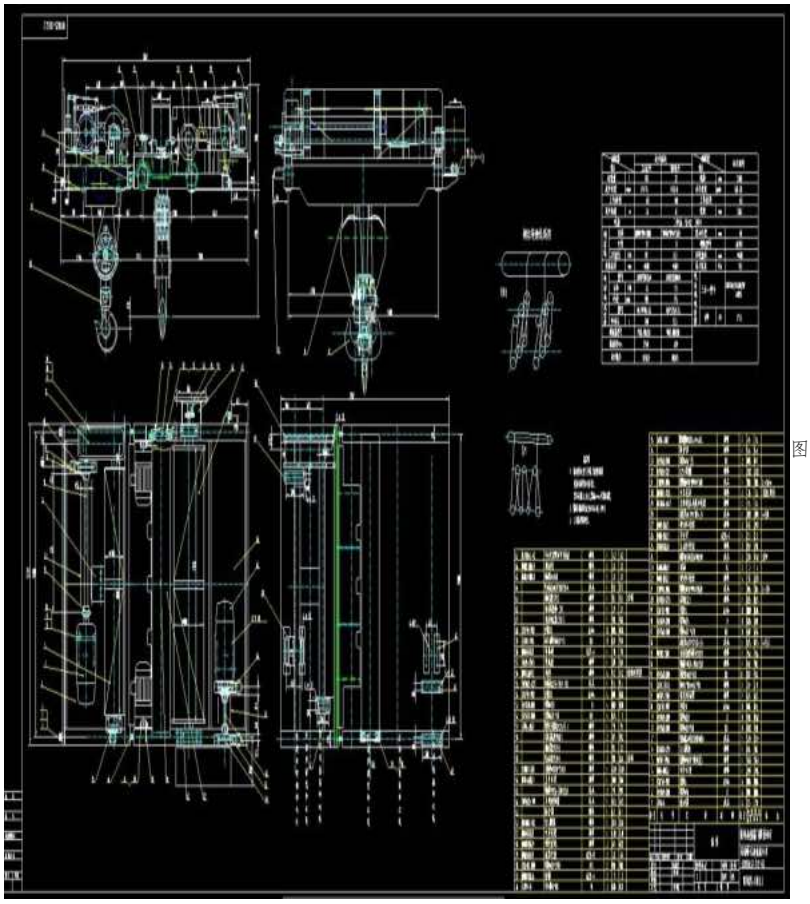

图三

（5）#2汽机房桥式起重机实物图，如图四。



图四

（二）事故发生单位安全管理情况

1.华润电力安全管理情况。

华润电力已建立系统化的安全管理架构，包括由企业法人担任主任的EHS委员会，并依据“三管三必须”原则，构建了EHS保障体系、EHS监织机构，设立专职EHS管理部门，明确各体系与机构的职责。公司主要负责人及安全管理人员均持有有效的安全管理资格证书。同时，华润电力进安全生产标准化建设，并开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设。

然而，华润电力在以下方面存在管理缺陷：一是对河南安工开工许可审核不严，未能核查出河南安工项目部安全管理人员未实际实性，亦未发现田*军挂靠河南安工资质、使用伪造公章获取入厂资格的行为；

二是未对相关方现场安全生产履行统一协调管理职责，作业期间未指派人员实施统一协调与监督；三是未在作业现场设置必要的安全警示标

2.河南安工安全管理情况。

河南安工在安全管理方面存在严重失管行为：一是默许施*兵作为华润电力项目的实际负责人，通过公司名义为其补缴2024年6月至8月养老审核；二是在收到华润电力支付的合同款项后，扣除税费和管理费，将余款转交田*军用于支付项目部人员工资，变相承认该项目部的合法性；三和营业执照承揽工程，但未派遣本单位人员对项目现场实施安全管理，实质上放任项目处于失控状态。

（三）事故经过

2025年8月13日

上午，华润电力汽机专业反馈2#起重机副钩下限位无法满足工作需要，要求调整。特种设备管理岗专业师刘*宇遂安排河南安工进行限位调票。

刘*宇同时联系汽机专业主管韦骁格，请其通知东汽公司起重机司机配合作业。

下午，河南安工办理工作票（流水号：HZPE2508130033，票号：2JR2508-026），工作负责人为李*，工作班成员为岑*峥，签发人刘*宇，辨识已开展，但未实际进入工作现场。同时办理高空作业证，作业人员与监护人均为岑*峥，一级审批人为刘*宇。

2025年8月14日

约8:00，河南安工项目部召开早会，时长十余分钟，根据工作票内容安排当日工作，并强调相关安全注意事项。

9:50，工作负责人李*电话通知起重机起重机司机邱*荣，告知将与岑*峥前往2#机2#起重机进行限位调整。

10:02，李*、项目经理施*兵与岑*峥到达现场。李*再次致电邱*荣确认是否可以开始作业，邱*荣回复需稍作等待。

10:08，李*与岑*峥在24米平台进行安全交底，内容涉及进入27米平台作业点后的安全注意事项。

约10:10，李*与岑*峥进入起重机驾驶室。李*向邱*荣了解副钩升降情况，邱*荣表示副钩需稍作下降。李*确认后，请邱*荣将起重机开至吊*荣安排他人在现场观察副钩位置，确认观察人员到位后，李*向邱*荣交代：待其与岑*峥到达作业点后，未经李*通知不得进行任何起重机操作。

随后，李*与岑*峥共同上行至起重机驾驶室上方、作业点下方的平台（距最终作业点尚有约1.5米高台阶）。岑*峥独自登上作业平台，系好调整限位。

调整完毕后，李*嘱咐岑*峥注意安全，随后下至驾驶室通知邱*荣下降副钩。副钩降至最低点后，李*返回作业点下方平台，告知岑*峥作业邱*荣暂不操作，待电话通知。

据李*笔录陈述：李*返回下方的平台后，岑*峥表示欲前往距限位位置约4米处的减速箱查看。李*劝阻称作业已完成、无需查看，但岑*峥执全。

岑*峥到达减速箱位置后，表示可以起钩。李*要求其再次确认是否安全、可否起钩。岑*峥再次确认后，李*电话通知邱*荣起钩。

随后李*听到异响，并见安全带晃动，察觉异常，立即切断电源。断电后迅速赶至作业点旁平台，发现卷筒下方有衣物，呼叫岑*峥数声无回

李*随即下至驾驶室告知邱*荣可能发生事故，后在24米平台遇到项目经理施*兵（施亦听到异响）。李*向施*兵报告可能出事，需立即上报力特种设备专工刘*宇，李*随即汇报。

此后，华润电力相关领导陆续抵达现场，县公安局、应急管理局、消防救援机构、市场监管局等部门人员接报后亦相继到场。

（四）事故现场情况

本起事故发生于华润电力#2汽机房桥式起重机作业区域。事故直接原因为：在检修后的起重机升降试运行期间，作业人员岑*峥未远离卷筒全带系挂于卷筒旁的减速机吊耳上。试运行时，卷筒旋转缠绕住了安全带，致其被卷入卷筒与邻近设备之间，导致事故发生。

（五）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡，无其他人员受伤。

表1事故伤亡人员名单

姓名	岑*峥
性别	男
籍贯	广西富川
年龄	37岁
身份证号码	45242819**100505**
所属单位	河南安工起重有限公司
工种	检修、资料人员
教育培训情况	该人员于2024年8月29日至9月1日通过华润电力三级安全教育培训，并于2025年参加了河南安工贺州项目部的安全再教育培训。培训内容全面，涵盖了安全生产法规、岗位职责、专项作业风险防控、安全工器具使用及应急实操演练等多个方面。
本工种工龄	该人员在本工种领域具备4年工龄，于2024年9月从东兴源公司贺州项目部转至河南安工贺州项目部工作。
持证情况	本工种无需持证上岗
伤害程度	死亡

安全技术交底情况	当日作业已申请工作票，并进行安全技术交底
责任书签订情况	施*兵与岑*峥签订了《2025河南安工起重有限公司（贺州）项目部班组长和班组成员安保环责任书》

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，华润电力与河南安工现场人员立即向公司负责人报告，并同步拨打120、110及119急救报警电话。双方单位迅速启动应急救援将事故情况上报至县人民政府。县、镇两级政府及公安、应急管理、市场监管、消防救援等部门接报后第一时间赶赴现场，参与应急救援协调与相关负责人也及时抵达现场，协助开展秩序维护与家属情绪安抚工作。

（二）事故现场应急处置情况

县人民政府、莲山镇人民政府、公安局、应急管理局、市场监管局、消防救援大队等单位在接到事故报告后，迅速响应并抵达事故现场，共时29分，120急救人员到达现场，经确认，岑*峥已无生命体征。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2025年8月14日11时29分，120医护人员抵达事故现场，经检查，确认岑*峥已无生命体征，现场无其他受伤人员。

2.善后情况

事故发生后，华润电力与河南安工积极与死者岑*峥家属沟通，开展善后安抚与赔偿协商工作。2025年8月16日，河南安工与死者家属达成赔理。目前家属情绪总体稳定。

三、事故原因分析和事故性质认定

（一）直接原因

岑*峥安全意识淡薄，风险辨识能力不足，忽视作业安全，在检修后进行起重机升降试运行时，未远离卷筒旋转部件的危险区域，冒险作业带系挂于卷筒旁的减速机上，导致被卷入事故的发生。

（二）间接原因

1.河南安工安全管理缺失：存在资质挂靠、违法转包行为，对项目部失去实际控制；未制定并落实起重设备检修操作规程，安全主体责任悬业人员未能有效辨识现场风险；现场监护机制失效，工作负责人未能及时制止违章行为，未履行有效监护职责。

2.华润电力对承包商监管不到位：对河南安工资质审查不严，未能识别挂靠行为；未对相关方作业实施统一协调与有效监督；未控不足，未设置必要警示标识。

3.东汽公司协同作业管理缺位：作为交叉作业方，未积极参与安全协调，对现场违章操作未及时提醒和报告；未对起重机操作人员进行有针员未严格执行操作规程（如启动前未鸣警铃）。

4.关键安全制度未落实：工作票制度、交叉作业安全协议、安全技术交底等关键管控措施均未得到有效执行。

（三）事故性质认定

经调查认定，本起事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违章冒险作业，叠加相关企业安全管理缺失、监管不到位而造成的一般生产安全责

四、有关责任单位存在的主要问题

本起事故暴露出涉事各方在安全管理上存在系统性缺失：

河南安工默许资质挂靠，对项目部丧失实际管控，作业人员安全意识淡薄，现场安全管理严重缺位；

华润电力对承包商资质审查不严，教育培训流于形式，未履行统一协调管理职责，现场安全警示措施缺失；

东汽公司未开展针对性安全培训，操作人员未严格执行操作规程（如启动前未鸣响警铃）。

具体问题如下：

（一）河南安工：主体责任严重缺失，安全管理形同虚设。

1.资质挂靠，管理失控：默许田*军等人挂靠公司资质承揽项目，对贺州项目部的人员、财务及业务活动失去实际控制。

2.意识薄弱，培训虚化：安全教育培训走过场，作业人员虽知晓安全带基本用法，但风险辨识与自我防护能力严重不足，安全红线意识与底

3.监护缺位，体系空转：项目部管理人员失管失察，未能及时发现并制止岑*峥的违章冒险行为；公司安全生产保证体系与监督体系“空转”“

（二）华润电力：承包商监管失职，现场协调管理缺位。

1.资质审查流于形式：未严格审核河南安工开工许可，未能核查出项目部安全管理员未实际缴纳社保、劳动关系不实等问题，未能识别田*入厂资格的行为。

2.过程管控严重缺失：未严格审核当天的高空作业许可证及站班会风险交底表；在相关方作业时未指派人员进行统一的现场协调与安全管理

3.现场安全措施不足：未在作业区域设置必要的安全警示标识，未能为高风险作业提供基本的环境安全保障。

（三）东汽公司：安全协同不足，操作规程执行不严。

1.培训缺乏针对性：未对起重机操作人员进行与检修作业相关的专项安全交底和风险告知。

2.违章操作未被纠正：起重机司机在启动设备前未按规定鸣响警铃，且该违章行为未得到现场提醒或制止，暴露出操作纪律松懈和监管盲区

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.河南安工起重有限公司。该公司默许田*军挂靠其资质承揽项目，并对项目部实际失控；任命施*兵为项目经理并明确其为安全生产第一责制落实、安全教育培训及作业现场管理等方面均严重不到位。尽管开展了多轮培训，但作业人员仍违反操作规程，工作负责人及监护人员未履行安全措施未落实。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条、第四十五条及第四十九条之规定，对事故负有主要管理责任。建进行行政处罚。

2.华润电力（贺州）有限公司。该公司未严格审核河南安工开工许可，未能识别其项目部安全管理员未实际缴纳社保、田*军挂靠资质及使当日高空作业许可证及站班会风险交底表；未对相关方现场安全生产工作实施统一协调与管理；且未在作业现场设置安全警示标识。上述行为违法》第三十五条及第四十九条之规定，建议由县应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

3.东方电气集团东方汽轮机有限公司。该公司（作为起重机设备操作服务提供方）未对从业人员进行充分的安全生产教育和培训，未指定安的安全检查与现场协调，未能确保从业人员熟练掌握本岗位安全操作技能。建议责成其向所属上级政府主管部门作出深刻书面检查。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.岑*峥，河南安工检修工人，安全意识淡薄，违章作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.李*，河南安工项目部安全员、本次工作票负责人及实际监护人，未履行现场安全管理与有效监护职责，违反《中华人民共和国安全生产负有责任。建议由县应急管理局依法依规处理。

3.施*兵，河南安工项目部经理、项目安全生产第一责任人，在落实安全生产责任制、安全教育培训和现场管理方面履职不到位，行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条及第二十一条之规定，对事故负有领导责任。建议移送公安机关侦查是否涉嫌犯罪；如理。

4.田*军，挂靠河南安工资质的贺州项目部实际控制人，对外自称公司副总，为项目运作私刻被挂靠公司印章，涉嫌伪造公司印章罪。建议移

5.张*超，河南安工实际控制人，在落实安全生产责任制、安全教育培训和现场管理方面履职不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》事故负主要领导责任。建议由县应急管理局依法依规处理。

6.刘*宇，华润电力特种设备管理岗专业师，在相关方资质审查、工作票审核、安全教育培训及现场统一协调管理方面履职不到位，违反《二十五条之规定，对事故负有责任。建议由县应急管理局依法依规处理。

7.邱*荣，东汽公司起重机司机，安全生产教育和培训学时不足，未熟练掌握本岗位安全操作技能。建议由东汽公司依据内部管理规定予以处

六、事故主要教训

为深刻吸取事故教训，切实守牢安全生产红线，坚决防止同类事故再次发生，各相关单位应牢固树立“人民至上、生命至上”理念，并在工作

（一）安全发展理念未真正扎根。

“人民至上、生命至上”的理念未在生产经营活动中得到坚决贯彻，未能正确处理安全与生产、效益的关系，安全红线意识和底线思维尚未牢

（二）承包商管理存在系统性漏洞

对外包单位资质审查不严，过程管理流于形式，未能将承包商纳入本单位安全管理体系实行统一、标准化管理。

（三）现场安全控制措施严重失效。

高风险作业的审批、监护、隔离等关键环节失控，安全规章制度和操作规程未能在现场作业中得到有效执行，现场警示、防护措施缺失。

（四）双重预防机制未有效落实。

对作业现场风险辨识不清，隐患排查治理不深入，对习惯性违章行为未能采取有效措施予以根治，风险分级管控与现场实际脱节。

（五）安全生产责任传导层层衰减。

企业主体责任及岗位执行责任未能有效压实，安全生产压力在向基层、现场传递过程中出现层层弱化，导致“最后一公里”责任悬空。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，坚决防范类似事故重复发生，现提出以下整改与防范措施：

（一）全面强化承包商全过程安全管理。

华润电力必须严格执行承包商安全准入制度和“一票否决”机制，建立从资质预审、合同约定、过程监督到绩效评估的全链条闭环管理体系，其作业人员统一纳入本单位安全管理体系。

（二）严格执行现场作业安全管控。

各企业必须强化高风险作业审批管理，全面推行“能量隔离”（上锁挂牌）制度，配备具备监护能力的专职人员实施全过程监护。涉及交叉作协调机制、落实专人监护。

（三）深化隐患排查治理体系建设。

县发展改革局应牵头组织开展全县电力行业安全隐患排查整治，建立隐患台账，实行清单化管理与动态闭环整改。

富川华润示范区管委会要切实履行属地管理职责，加强对园区企业安全生产的日常监督检查。


（四）全面提升从业人员安全素养。

各企业必须开展针对性强、实效性高的安全培训和实战化应急演练，严格实施“岗位安全胜任力”考核认证制度，确保从业人员具备与本岗位处置能力。

（五）对相关责任单位的专项整改要求。

1.河南安工起重有限公司：立即在全公司范围内停业整顿，彻底清查并纠正资质出借、违规转包等问题，重构安全管理体系；所有作业人员后方可重新上岗。

2.华润电力（贺州）有限公司：限期对全厂设备设施完成本质安全化评估与改造，提升技术防护水平；同时须将本次事故案例纳入安全警示有合作单位，确保教训汲取到位。

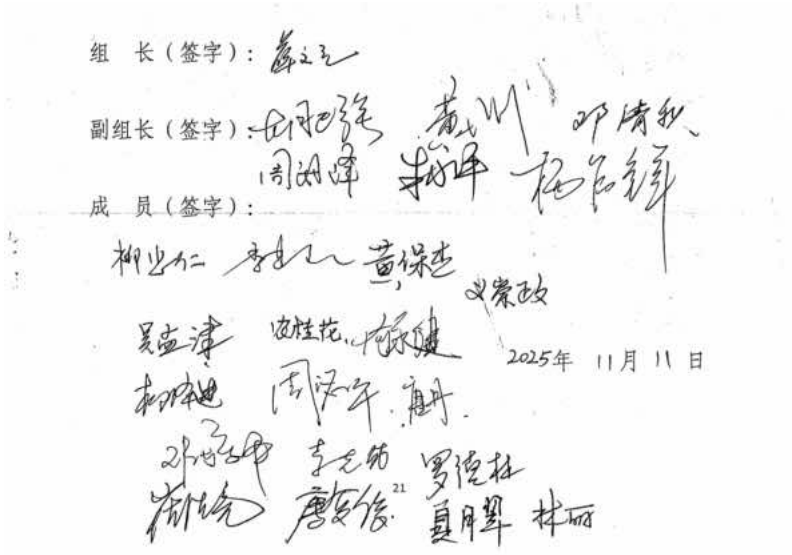

主办：富川瑶族自治县人民政府办公室

地址：广西贺州市富川瑶族自治县富阳镇新建路28号　电话：0774-7882337

桂ICP备11000172号　　网　站　标　识　码　：　4511230004

桂公网安备 45112302000008号