钟山县珊瑚镇广西桂华成有限责任公司
“8·17”一般冒顶事故调查报告

2023年8月17日7时42分，位于钟山县珊瑚镇的广西桂华成有限责任公司珊瑚矿井下-155m中段1#穿2210沿脉处（由湖北中色矿山工程技术有限公司承包开采）发生冒顶事故，造成1人死亡，直接经济损失131万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即组织县公安局、人社局、自然资源局、应急局以及珊瑚镇人民政府等部门赶赴事故现场开展事故核查和善后处置等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和处理条例》（国务院令493号）和《国家矿山安全监察局关于印发矿山生产安全事故报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7号）等有关法律法规，经钟山县人民政府批准，成立了广西桂华成有限责任公司“8·17”冒顶事故调查组（以下简称“事故调查组”），由县委常委、副县长彭登峰担任组长，县公安局、经贸局、民政局、人社局、自然资源局、应急局、总工会和珊瑚镇人民政府等有关单位为成员，全面负责事故调查工作。同时，邀请县纪委监委监督，并按国家规定委托湖南煤矿安全监察局安全技术中心对事故进行技术鉴定。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、询问有关人员、专家论证等多方取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失等情况；认定了事故性

质和事故责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，钟山县珊瑚镇广西桂华成有限责任公司“8·17”冒顶事故是一起由于生产经营单位日常安全隐患排查治理不到位、从业人员安全培训教育不到位、日常安全管理工作流于形式、员工违规违章单人冒险作业导致的一般冒顶事故。

一、事故基本情况

2023年8月17日白班（8时-16时），矿山当班井下-55m、-105m、-155m 、-200m中段共有26处作业地点，下井人员200人（含事故发生后下井参与救援的人员）。其中，广西桂华成有限责任公司（以下简称“桂华成公司”）当班带班领导钟源，湖北中色矿山工程技术有限公司桂华成项目部（以下简称“湖北中色项目部”）当班带班领导吴刚，部门及其他管理人员39人，专职安全人员12人，辅助作业人员77人，-155m中段1#穿脉2210沿脉掘进工作面2人（班组长陆宗显、死者陆红亮），其他25处作业地点68人。

（一）事故发生经过。

事故调查组通过事后现场勘查、对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过:

2023年8月17日6时40分，-155m中段1#穿脉2210沿脉掘进工作面的陆宗显（班组长）、陆红亮二人一同开始下井，7时01分，陆红亮、陆宗显相继到达-155m中段运输大巷，两人在1#穿脉换好工作服。7时04分，陆红亮经矿仓进入1#穿脉

巷，陆宗显去5#穿脉打磨钢钎，经过中段派班室时，进入派班室签到，在班前会记录本上签了自己和陆红亮的名字，然后去5#穿脉打磨钢钎。7时26分，陆宗显打磨完钢钎后再次来到派班室参加中段班前会，陆红亮未参加中段班前会。中段班前会由湖北中色项目部安全值班长文戟组织，未清点参会人员人数，直接进行班前会。会上简短讲了“8·16”事故警示教育日活动的相关内容，强调了撬毛“十不准”和有关注意事项等，7时30分班前会结束。7时31分，陆宗显经矿仓进入1#穿脉作业面派班点，填写了本班组班前会记录，并记录已完成第一次安全确认。然后陆宗显走到2210沿脉巷口，看到陆红亮正在穿防砸背甲，便口头向陆红亮交代了当班分工，陆红亮负责拉水管进入工作面洒水，自己负责开水阀并推空车进工作面。在两人穿戴好防砸背甲后，陆红亮拉水管独自先进入工作面准备洒水，陆宗显在沿脉口打开水闸后，推着空矿车进入沿脉，走进沿脉约一半的位置，看见轨道上掉落了一些小石头，清理后，继续推车到达装岩机位置。陆宗显发现工作面没有动静，便进去查看，发现陆红亮被矿石块压住了头、颈部与大腿部，面向巷道东侧巷帮呈斜坐姿。

陆宗显发现陆红亮被矿石压住后，呼叫陆红亮没有反应，由于矿石块较重，一个人无法搬动，陆宗显立即赶往-155中段值班室报告事故。湖北中色项目部值班长文戟便安排黄仕涛、覃文、郭维、王先强等人一起去救援，并立即向桂华成公司调度室项目部办公室报告事故情况。矿调度员接到报告后立即向桂华成公司法人黄海汇报。黄海要求立即启动一级应急响应，

并带队指挥救援，调度室立即通知兼职救援队赶赴现场救援，桂华成公司办公室联系珊瑚镇卫生院派救护车与医生赶赴矿井施救。陆宗显、黄仕涛等人赶到事发地点后，用钢钎将压在陆红亮身上的矿石块撬起，救出陆红亮；7时59分，施救人员将陆红亮抬至-155m中段副斜井处，用提废箕斗运送伤员。8时09分到达-5m中段副斜井入口，等候在此处的救援人员一起将陆红亮再抬至-5m中段码头门乘罐升井，8时14分到达+234m井口。等候在+234m平窿候罐区的珊瑚镇卫生院医生对伤者进行全力抢救，8时55分医生宣布伤者经抢救无效死亡，9时05分由120救护车送往钟山县人民医院。

（二）事故现场情况。

1.事故地点情况。

事发地点位于-155中段1#穿脉2210沿脉掘进作业面向外3.5m处。巷道围岩较破碎，从沿脉巷口向里2m处设置一处混泥土砼拱支护，继续进入可见第二、第三和第四处混泥土砼拱支护，每处混泥土砼拱支护的长度约3m。从沿脉口至第四处混泥土砼拱支护末端的距离为23m，再向里至沿脉掘进面当头距离为55.6m，未再进行混泥土砼拱支护，仅在巷道内轨道两侧采用木支柱配木板进行了多处（3处7根）点柱临时支护。

该沿脉从2022年5月开始一直由陆宗显班组负责掘进施工，未更换人员施工。事故发生当天，2210沿脉掘进作业面周围无其它作业地点，1#穿脉布置的其他8条沿脉已掘进完成并安设好栅栏封挡。事故发生时是作业人员为出矿作业做准备的安全确认流程中的洒水降尘环节。



图 1：事故现场照片

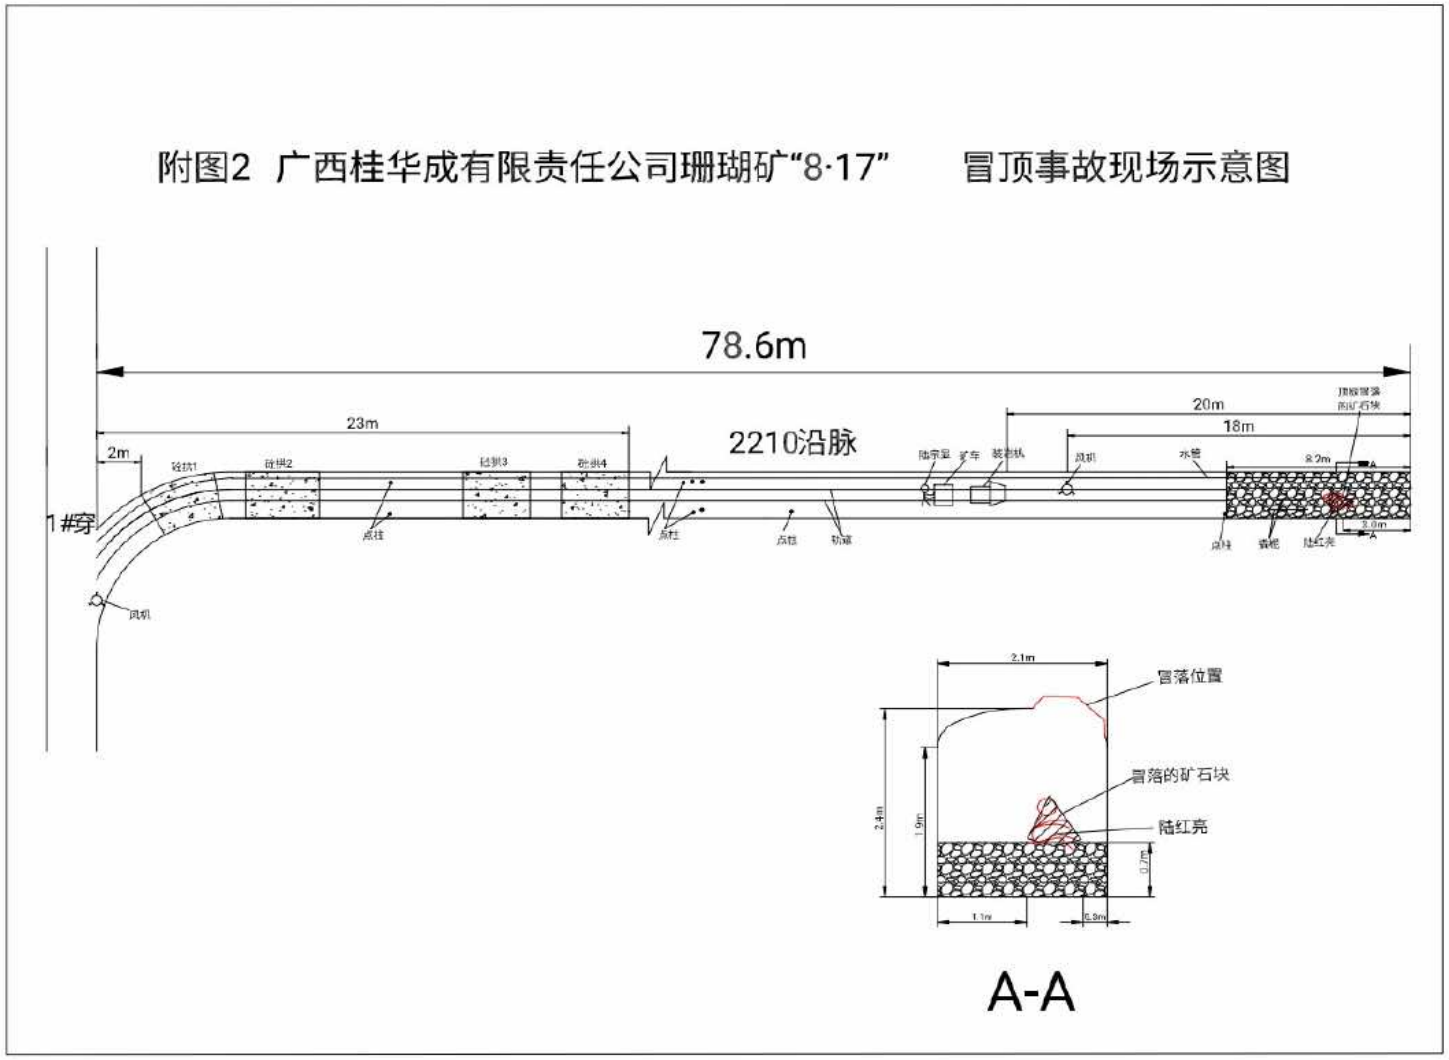


图 2：广西桂华成有限责任公司 8·17”冒顶事故现场示意图

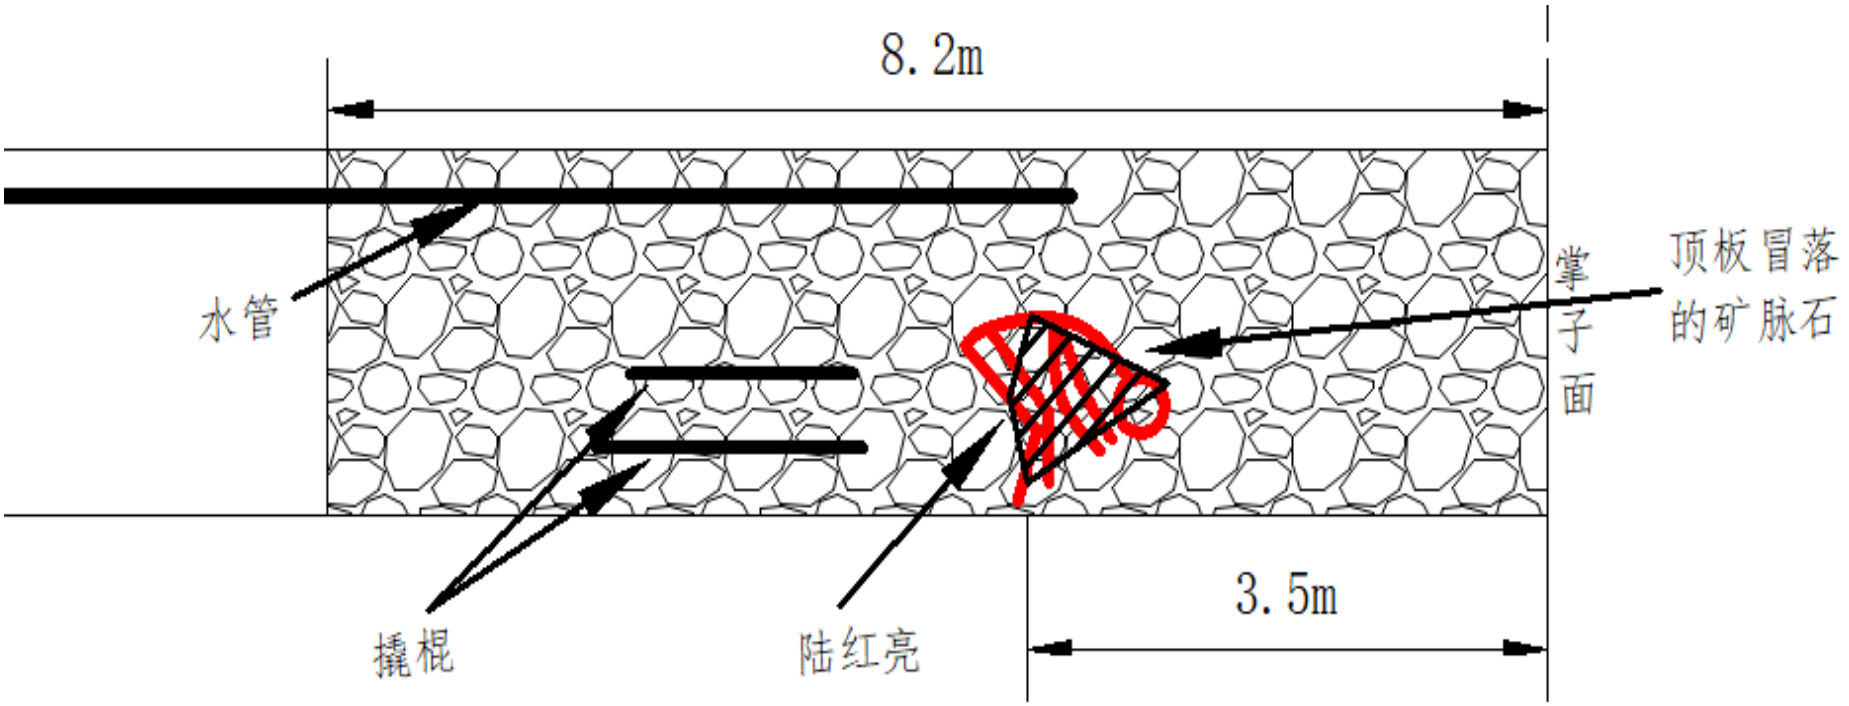


图 3：沿脉事故现场俯视示意图

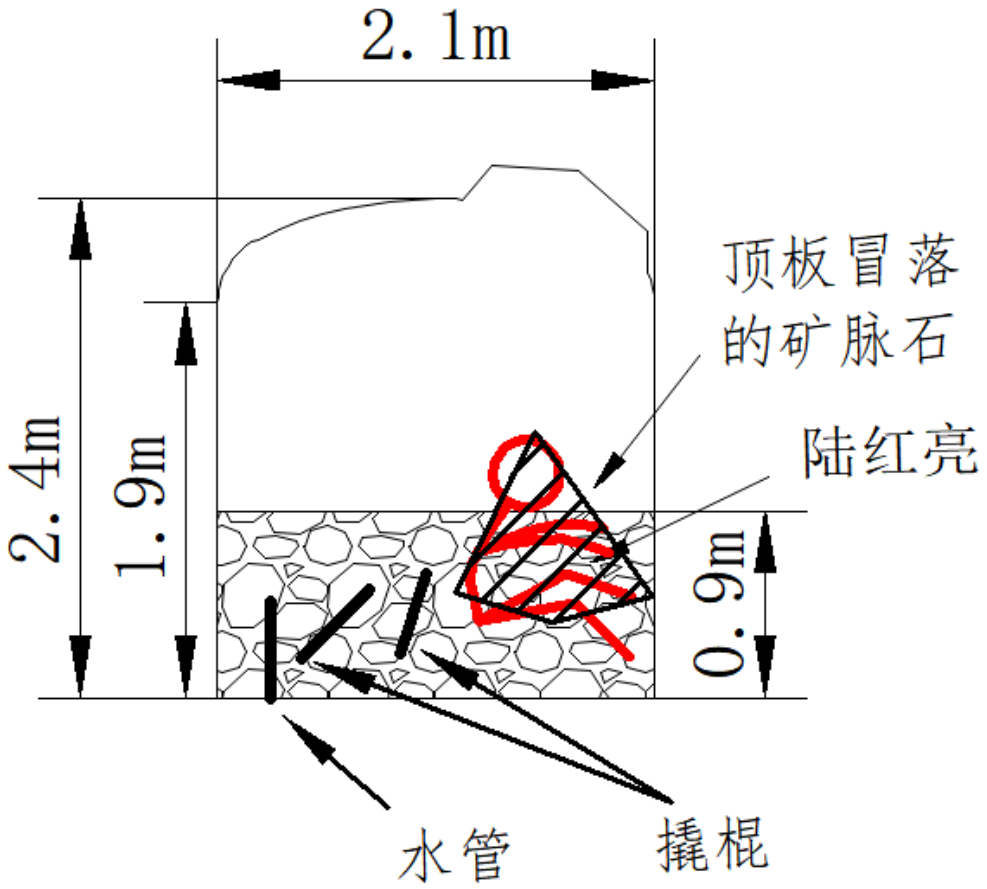

2.1m
顶板冒落
的矿脉石
陆红亮
2.4m
1.9m
0.9m
水管
撬棍

图 4：沿脉事故现场正视图



图 5：事故现场照片

2.安全技术交底情况。

2022年5月25日，桂华成公司采掘工区对湖北中色项目部进行了2210沿脉掘进技术交底。同天，湖北中色项目部技术员、安全员对陆宗显施工班组进行了交底，交底内容：“支护按照指令”“洒水采用前进式”，顶板初步认定为2级。2023年3月1日，进行了复工技术交底，要求支护3个砼拱方可继续掘进沿脉，因支护工须支护其它重点工程难以调节，直至2023年6月18日砼拱支护完成，但因该队组还未完成2213沿脉巷的施工，所以此次复工技术交底后暂未实施掘进作业。2023年7月15日，双方再次进行复工安全确认，确认合格同意沿脉继续掘进施工，安全措施落实到位，经生产技术科、采掘工区、项目部及2210沿脉班组共同确认，现场《作业面顶板分级管控动态卡》已动态更新为二级顶板。2023年7月30日，桂华成公司生产技术科制定最新顶板分级管控书，但未见施工单位签字，也未见验收人签字。

3.事故现场勘查和技术鉴定情况。

2210沿脉巷设计高度2.4m，宽度2.1m，靠当头有8.2m巷道放炮后尚未出渣。经事故当班-155m中段安全员黄仕涛现场确认后（事发后第一个到达现场参与救援），勘察人员用钢卷尺对事发现场进行了实测，事发点距当头3m，矿脉脉幅约0.5m，冒顶处矿渣堆面至巷顶高度1.7m，巷内堆渣高度为0.7m（根据巷道设计高度推算），冒落矿石块为不规则长条形，其左侧边

缘至巷道左帮1.1m，右侧边缘至巷道右帮0.3m，矿石块长1.2m、宽0.7m、厚0.3m，重约680kg。事发后至勘察现场前，冒顶处又冒落了部分矿石块。现场有洒水用的水管，两根长度分别为1.5米、1.8米的撬棍（经过问询撬棍是救援人员施救拿进事发点用于救援的工具）。

该沿脉掘进工作面于2022年5月25日开始施工，2022年6月18日因巷道围岩条件较差需进行水泥拱支护而暂停作业。2023年3月1日恢复此作业地点的作业，2023年7月完成四个水泥拱支护后（沿脉开口掘进23m后），于2023年7月15日进行复工技术交底，7月23日恢复作业，事故发生后再次暂停作业。截止8月17日，2210沿脉巷道掘进78.6m，还有20.9m贯穿0#穿脉，巷道高2.4m、宽2.1m，矿脉整体连续好，脉幅0.5m，倾向进山，倾角78°~85°，该沿脉顶板和边帮围岩发育节理裂隙，部分含云母、泥质夹层，易形成松裂浮石。

经现场勘察和分析，陆红亮在2210沿脉掘进面内洒水过程中被巷顶局部冒落的矿石块砸压头、颈部后并压在头、颈部与大腿部上面，导致伤势过重，经抢救无效后死亡，故认定此事故类型为冒顶事故。

（三）人员伤亡和财产损失情况。

该起事故造成1人死亡。死者：陆红亮，男，49岁，湖北中色项目部-155m中段凿岩工。身份证号：4524XXXXXXXXXX1232，住址：广西昭平县XX镇XX村。

截至2023年9月6日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，已核

定此次事故造成直接经济损失131万元，其中：人身伤亡后支出费用125万元，善后处理费用6万元。

（四）部门监管情况。

2023年2月8日，国家矿山安全监察局广西局、钟山县应急管理局对广西桂华成有限责任公司进行专项抽查检查。

2023年4月26日，钟山县应急管理局对广西桂华成有限责任公司进行安全生产检查。

2023年6月29日，自治区应急管理厅、贺州市应急管理局、钟山县应急管理局组成联合检查组，对广西桂华成有限责任公司进行非煤矿山安全生产专项整治督导检查。

（五）现场安全检查情况。

1.广西桂华成有限责任公司：桂华成公司《甲乙双方主要工作和安全隐患交接班记录本》：8月8日安全员杨经欢、魏修骥检查2210沿脉时，记录2210沿脉掌子面顶板松石裂石较多，现场已监督工人处理彻底，掌子面出来15米处、25米处顶板围岩开裂，有异常，已落实工人打好两条直顶筒支护加固，确保工人作业安全。

8月12日安全员杨经欢、魏修骥、黎祥检查2210沿脉时，记录2210沿脉围岩结构风化，破碎带夹层多，掌子面出3米、5米、25米处顶板吊脚石裂隙处理不下，要求工人打好一根顶筒支护起来.

8月13日安全员杨经欢、魏修骥、黎祥检查2210沿脉时，记录2210沿脉掌子面出来5米出山顶板有吊脚石裂隙夹着一条破碎带，处理不下来，要求工人打个小眼放炮炸下来。

8月14日安全员李以波、魏修骥、李保鑫检查2210沿脉时，记录2210沿脉掌子面出7米顶板矿脉石吊脚，经处理不下，现场已打好一根顶筒加固确保作业安全。

2.湖北中色项目部：湖北中色项目部《作业现场安全检查确认记录表》和《安全生产工作日志》8月8日记录了2210沿脉掌子面点顶板矿脉石裂隙，在掌子面25米处打顶筒进行支护。

8月9日记录了2210沿脉围岩叫较破碎、松裂较多，现场处理了一遍往前出矿，边撬毛边出，发现隐患及时处理。

8月12日记录了2210沿脉掌子面出5米、25米、出山吊脚石处理不下打一根顶筒支护加固，作业面围岩结构差，破碎带夹层多，要求加强检撬，确保安全作业。8月13日记录了2210沿脉掌子面出5米出山顶板裂隙大，现场处理不下，要求炸下来，确保作业安全（注明已炸下来）。

8月14日记录有2210沿脉掌子面出7米出山顶板矿脉石吊脚处理不下，出完矿有位置后打根顶筒支护加固。（注明下午检查已支护好）

8月15日2210沿脉掌子面围岩较风化，要加强敲帮问顶，掌子面数5米顶板矿脉石分层，现场已处理下来，打钻时必须在检查撬一次顶板边帮，确保安全方可作业。

8月16日休息一天。

（六）事故班组教育培训情况。

陆红亮和陆宗显于2021年7月29日与广西道尔人力资源公司签订劳务派遣合同，并被派遣至湖北中色项目部工作。2023年3月与湖北中色矿山工程技术有限公司（以下简称 湖北中色

公司”）签合同成为正式员工。

湖北中色项目部对事故班组人员“一人一档”记录查询情况如下:

陆红亮2021年参加车间级培训32个学时，培训内容包括项目部安全管理制度、安全操作规程、如何做好现场安全管理、井下生产管理规定、事故警示教育、作业现场危险因素辨识、班组长管理职责等，培训考核成绩90分(80分及格)。其中8月20日，有对凿岩工培训记录，培训内容为高危行业做指导手册（凿岩工）、高危行业做指导手册（支护工），3个学时。2022年培训教育40个学时，培训内容为各类事故防范措施、事故案例警示教育、顶板分级管理制度等，无凿岩工培训和效果评估记录。2023年培训教育16个学时，培训内容为事故警示教育、各工种安全操作规程、撬毛作业“十不准”等，无凿岩工培训和效果评估记录。

陆宗显参加2021年车间培训33个学时，培训内容主要是项目部安全管理制度、安全操作规程、如何做好现场安全管理、井下生产管理规定、事故警示教育、作业现场危险因素辨识、班组长管理职责等，培训考核成绩81分(80分及格)。其中，8月20日有对凿岩工开展培训，培训内容为高危行业做指导手册（凿岩工）、高危行业做指导手册（支护工），培训3个学时。2022年培训学时45个学时，培训内容为各类事故防范措施、事故案例警示教育、顶板分级管理制度等，无支柱工培训记录和效果评估记录；2023年再教育学时18个学时，培训内容为事故警示教育、各工种安全操作规程、撬毛作业“十不准”

等，无支柱工培训记录和效果评估记录。

（七）事故当天班前会及安全确认情况。

1.班前会情况。根据8月17日-155中段派班室外监控录像，7时26分在-155中段派班室（3#穿脉附近）由中段值班长文戟召开中段班前会。班前会记录的内容为：①采场检查好各放矿漏斗是否下沉到位；②沿脉检查好装岩机是否完好，电缆是否破损；③要重视自我保护意识，做到“四不伤害”；④严格准守“撬毛十不准”，注意撬毛事项；⑤电机车使用注意事项。班前会未点名；2210沿脉队组在中段集中班前会记录签名有“陆宗显、陆红亮”，根据陆宗显笔录情况，陆红亮签名为班组长陆宗显代签。

陆红亮人员定位系统活动轨迹显示，7时01分出现在-155中段0#穿脉，7时57分出现在-155中段3#穿脉，期间未有任何轨迹显。-155中段矿仓监控记录，7时04分陆红亮进入1#穿脉并往2210沿脉工作面方向，至事发期间未再被此监控记录。-155中段派班室监控记录，自6时30分至7时29分班前会结束，均未有陆红亮出现的监控记录。

2.安全确认情况。陆宗显在2210沿脉口向陆红亮简单交代分工后，提前记录了派班记录。《2210沿脉班前会记录本》记录信息为：8月17日8时00分，班组长陆宗显确认“劳保穿戴”、“精神状态”符合要求，“工作安排及安全注意事项”内容为“①出矿，打钻”、“②洒水、拆石”、“O2：21%、CO：0、NO2：0”，并在“我已明确本班次工作要求和安全注意事项”一栏帮陆红亮代签。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。

1.人的不安全行为。

陆红亮（死者）安全意识淡薄，自我防护意识差，未按规定参加班前会，对现场潜在的风险判断不足，未严格按照沿脉作业流程规定，违章冒险单人进入爆破后未经撬毛处理的2210沿脉危险区域洒水作业，头部和颈部被顶板冒落的矿脉石砸中，致使其身受重伤经抢救无效而死亡，是造成冒顶事故发生的直接原因。

2.物的不安全状态。

2210沿脉掘进工作面顶板和两帮围岩节理裂隙发育，部分含云母、泥质夹层，易形成松裂浮石。

（二）事故间接原因。

1.湖北中色公司（事故单位承包方）。

（1）安全生产责任履行不到位，隐患排查治理流于形式。2210沿脉巷道自7月23日复工后掘进了50余米，巷道长时间裸露，巷道围岩变形、松散，项目部未结合2210沿脉巷道的实际情况，按公司下达的相关顶板管控措施、指令，采取有效的支护形式。未按《2210沿脉顶板（帮）管控指令》（2023.7.30）要求履行监管职责。

（2）现场安全管理不到位，安全教育培训不细不实。安全教育培训、班前会组织松散，安全管理要求无针对性，对班组安全工作布置重点不突出，现场安全管理滞后于班组的工作流程。安全设计、安全技术措施交底手续不完善，部分人员未签

字，落实不到位。

（3）安全风险管控现场落实不到位。事故地点未设置安全风险管控牌板、岗位安全风险告知卡，隐患整改未实现闭环管理。对井下各作业地点的风险辨识不充分、不到位，安全管理上存在侥幸心理。

2.魏立辉：湖北中色项目部经理，主要负责人安全生产职责履行不到位，对项目部安全生产管控不到位，安全教育培训考评不全，效果不佳，致使员工对风险辨识能力不足，现场安全管理不到位。

3.费强：湖北中色项目部安全总监，对现场安全生产管理不严不实，组织隐患排查治理、班前班后会管理、顶板分级管控、技术交底、安全确认制度宣贯培训落实不到位，导致中段负责人、安全员尤其是班组均未掌握制度要求；对现场隐患排查治理管理不严不实，组织项目部每周隐患排查流于形式、治理不到位。

4.吴刚：湖北中色项目部当班下井带班领导，未全面掌握当班项目部井下安全生产状况，对当班的安全生产管理不到位。

5.胡云杰：湖北中色项目部-155中段负责人，对负责区域安全管理不到位，对该沿脉班组及项目部安全员管理宽松软。对作业现场隐患排查不细致、不全面，未及时组织排查治理安全员、班组长习惯性违章违规行为的问题隐患。

6.文戟：湖北中色-155中段值班长，组织中段班前会流于形式，未按照会议流程要求进行点名签到。未及时督促班组长开好班前会，未及时督促作业人员和管理员切实落实施工前安全

确认制度。未及时检查发现、纠正陆宗显班组违章违规行为，对负责区域危险源管控、隐患治理不到位。

7.陆宗显：湖北中色项目部-155中段2210沿脉班组长，安全管理松懈，未履行班组长职责，班前会违规替班组成员签到。未进行第一次安全确认的情况下填写虚假的安全确认记录，造成班组安全确认流于形式。且未履行班组长的职责，未及时制止陆红亮违章单人冒险进入危险区域洒水作业行为。

8.桂华成公司（事故单位发包方）。作为发包方，未能落实发包单位安全生产主体责任。对承包方安全生产监督不到位，监督隐患排查治理不到位，对于已下达的相关顶板管控措施、指令，没有及时督促承包方进行落实，未能遏制冒顶事故的发生；监管承包方开展安全生产培训不到位，未能及时发现承包方安全生产教育培训不细不实，存在缺漏。

9.黄海：桂华成公司党委书记、法人代表，作为主要负责人，对湖北中色公司监管落实不到位，安全生产责任履行不到位。

10.苏广全：桂华成公司副总经理（主持行政全面）、矿长，作为主要负责人之一，对湖北中色公司监管落实不到位，安全生产责任履行不到位。

11.闭义钦：桂华成公司生产技术科副科长（负责井下地测采技术管理），对生产现场技术指导管理不到位，未及时组织督促湖北中色公司落实顶板分级管控措施，顶板分级管控不到位，安全生产职责履行不到位。

12.罗潮凯：桂华成公司采掘工区主任（负责-155中段），

对生产现场监管不力，未严格监督项目部落实班前班后会制度及安全确认制度，落实隐患排查治理不彻底。

（三）事故性质。

经调查，钟山县珊瑚镇广西桂华成有限责任公司“8·17”冒顶事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2023年8月17日8时10分，钟山县应急管理局接到桂华成公司负责人电话报告称：7时49分，桂华成公司调度室接到-155中段报告桂华成外包施工单位湖北中色项目部2210沿脉作业人员陆红亮被松石砸到。桂华成公司启动一级应急响应，桂华成公司领导黄海书记、张军副总经理带队指挥救援，兼职矿山救援队与镇卫生院医生已赶赴现场救援施救。接到报告后，钟山县应急管理局立即报告给县委、政府。县委、政府高度重视，立即组织县公安局、人社局、自然资源局、应急局以及珊瑚镇人民政府等部门赶赴事故现场开展事故核查和善后处置等工作。

（二）应急处置评估结论。

1.井下作业人员及安全管理人员在事故发生后应急响应迅速，在兼职救援队伍没有到达现场情况下，立即组织现场人员采取措施进行救援，现场处置迅速，应急处置相对及时。

2.该矿应急救援物资、装备充足、管理规范，兼职救援队实现了准军事化管理。

3.地方政府及职能部门应急响应及时，应急处置得当。

（三）善后处理情况。

事故发生后，湖北中色项目部组成善后工作组，由湖北中色项目部副经理吴刚牵头落实善后处理工作。8月21日，与家属签署赔偿协议。死者已于8月22日火化。整个事件过程與情平稳，事故善后处理事宜已全部妥善完成。

四、事故单位、相关人员基本概况

（一）事故责任单位基本情况。

1.事故单位发包方：广西桂华成有限责任公司，位于贺州市钟山县珊瑚镇，于2003年03月03日在钟山县工商行政管理局注册营业执照（统一社会信用代码：9145112272977771lJ，有效期至2023年06月30日，企业法人：黄海），注册资本1亿3千万元；是中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司全资子公司，主营有色金属采矿、选矿、冶炼、加工、有色金属产品销售，具有独立法人资格。于2006年7月取得由国土资源部颁发的采矿许可证（证号：C1000002011073140l1，有效期至2024年7月7日）；于2008年9月28日取得自治区安监局颁发的非煤矿山安全生产许可证证号时（桂J）FM安许证字〔2020〕Y0015号，有效期至2023年9月28日。

该公司与两家井下施工承包单位签订了外包协议，分别是湖北中色矿山工程技术有限公司桂华成项目部（事发单位）、江西省华冶建设有限公司钟山分公司。

该公司以桂华成〔2023〕9号文调整成立了公司安全生产委员会，安全生产委员会主任由公司法人黄海担任，公司副总经理兼矿长苏广全任常务副主任。公司纪委书记韦宝献、公司安

全总监兼安全副矿长莫崇诚、公司副总经理兼生产副矿长张军、公司副总经理兼机电副矿长谢荣宾、公司副总经理兼总工程师盘纬超任安委会副主任。安委会成员由各车间、各科室、外包单位、各工区主要负责人、员工代表和安全科专职安全员组成。公司设置专门负责安全管理的机构安全科，并将安委会办公室设安全科，配置有13名专职安全管理人员。公司制定和完善了安全生产责任制和安全生产管理制度。

2.事故单位承包方：湖北中色矿山工程技术有限公司，于2021年8月30日在钟山县应急管理局备案，统一社会信用代码：91420281760667879 8。于2021年12月17日取得湖北省应急管理厅颁发的安全生产许可证（延续），安全生产许可证号：（鄂）FM安许证字〔2021〕020552号，采掘施工作业，有效期至2024年12月16日；2021年7月27日取得湖北省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证（延续），证书编号：（鄂）JZ安许证字〔2005〕000783，建设施工有效期至2023年8月31日；2021年4月27日取得由湖北省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书（延续），证书编号：D242241180，隧道工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、矿山工程施工总承包壹级，有效期至2027年4月24日。

湖北中色项目部于2021年8月成立，项目部组织机构主要有项目领导班子、工程技术部、安全环保部、综合人事部、机动设备部和经营财务部，现有管理人员18人，其中项目领导班子4人、工程技术部7人（采矿技术员1人、机电技术员1人、测

量技术员1人、地质技术员1人）、安全环保部3人、综合人事部1人、机动设备部1人、经营财务部2人，安全检查工7人，持有安全管理人员证9人，加上施工队组总计253人。

湖北中色项目部以广安发〔2023〕24号文成立了安全生产领导小组，湖北中色项目部负责人魏立辉为组长、项目安全总监费强任副组长，项目部副经理吴刚、总工程师胡云杰和各科室负责人及安全科6名专职安全员为安全生产领导小组成员。项目部制定和完善了安全生产责任制和安全生产管理制度。

（二）建设工程施工合同及非煤矿山外包工程安全生产管理协议签订情况。

2021年7月27日，桂华成公司与湖北中色公司签订了《建设工程施工合同》《建设工程施工合同》（井下采掘工程，2021年7月28日至2024年7月27日）、《建设工程施工合同》（延深开拓工程，2023年3月19日至2024年7月18日）和非煤矿山外包工程安全生产管理协议（2022年7月28日至2024年7月27日），负责-55m、-105m、-155m中段采掘工程、-200m中段延深开拓掘进及附属工程。

2021年7月27日，桂华成公司与湖北中色公司签订非煤矿山外包工程安全生产管理协议。

（三）事故相关人员基本情况。

1.事故死者情况：陆红亮，男，汉族，49岁，身份证号：4524XXXXXXXXXX32，群众，初中文化，湖北中色项目部-155m中段凿岩工，家庭住址：广西昭平县XX镇XX村。

2.其他相关人员情况:

（1）陆宗显，男，汉族，42岁，身份证号：4524XXXXXXXXXX34，群众，初中文化，湖北中色项目部-155m中段2210沿脉班组长、支柱工（证件号：T4524XXXXXXXXXX34），家庭住址：广西XX县XX镇XX村XXX02号。

（2）文戟，男，汉族，48岁，身份证号：4524XXXXXXXXXX16，群众，初中文化，湖北中色项目部-155m中段值班长，家庭住址：广西钟山县XX镇XXXX区XXXXX号。

（3）胡云杰，男，汉族，33岁，身份证号：3622XXXXXXXXXX76，中共党员，本科文化，湖北中色项目部-155中段负责人，家庭住址：江西省XX市XX镇XX村XX组1X6号。

（4）罗潮凯，男，彝族，28岁，身份证号：5304XXXXXXXXXX16，中共党员，本科文化，桂华成公司采掘工区副主任（负责-155中段安全生产），家庭住址：云南省XX市XXXXXX自治县XX乡XX村委会XXXXX号。

（5）闭义钦，男，壮族，37岁，身份证号：4524XXXXXXXXXX1X，本科文化，群众，桂华成公司生产技术科副科长，家庭住址：广西XX县XX镇XX村XX组XX号。

（6）吴刚，男，汉族，52岁，身份证号：4202XXXXXXXXXX13，中共党员，本科文化，湖北中色项目部副经理，当班下井带班领导，家庭住址：湖北省XX市XX区

XXX街道XXX路XX号XX栋X单元XXX室。

（7）费强，男，汉族，50岁，身份证号：4202XXXXXXXXXX13，中共党员，本科文化，湖北中色项目部安全总监，家庭住址：湖北省XX市XX办事处XX巷XXX村XXXXX。

（8）魏立辉，男，汉族，46岁，身份证号：4202XXXXXXXXXX14，中共党员，本科文化，湖北中色广西桂华成采矿项目部经理、主要负责人，家庭住址：湖北省XX市XX街道XX社区。

（9）苏广全，男，汉族，57岁，身份证号码：4524XXXXXXXXX11，中共党员，本科文化，桂华成公司副总经理（主持行政全面工作）、矿长，家庭住址：广西XX市XX区XXX路XXX号X栋X单元XXX房。

（10）黄海，男，瑶族，51岁，身份证号：4502XXXXXXXXXX38，中共党员，本科文化，桂华成公司党委书记、法人代表，家庭住址：广西XX市XX区XX路XX号X栋X单元XXX室。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）因在事故中死亡，免于追究责任人员。

1.陆红亮（死者）：湖北中色项目部-155中段2210沿脉班组凿岩工,对危险源辨识判断不准，未严格按照沿脉作业流程规定，违章冒险蛮干，单人进入爆破后未经撬毛处理的掌子面外3m危险区域洒水作业，头部和颈部被顶板冒落的矿脉石砸中，对事故的发生负有直接责任，鉴于陆红亮已在事故中死亡，建

议免于责任追究。

（二）建议对事故相关责任人的行政处罚。

1.魏立辉：湖北中色项目部经理，安全生产主要负责人职责履行不到位，对项目部安全生产管控不到位，安全教育培训考评不全，效果不佳，致使员工对风险辨识能力不足，现场安全管理失控。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[①]、第（五）项[②]之规定，对本次事故负主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[③]之规定，建议由应急管理部门处以上一年年收入百分之四十的行政罚款。

2.黄海：桂华成公司党委书记、法人代表，作为主要负责人，对湖北中色监管落实不到位，安全生产责任履行不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[④]之规定，对本次事故负主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[⑤]之规定，建议由应急管理部门处以上一年年收入百分之四十的行政罚款。

3.苏广全：桂华成公司副总经理（主持行政全面）、矿长，作为主要负责人之一，对湖北中色监管落实不到位，安全生产责任履行不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[⑥]之规定，对本次事故负主要领导责任。根据

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

②④ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

③⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

④

⑤

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[①]之规定，建议由应急管理部门处以上一年年收入百分之四十的行政罚款。

4.费强：湖北中色项目部安全总监，对现场安全生产管理不严不实，组织隐患排查治理、班前班后会管理、顶板分级管控、技术交底、安全确认制度宣贯培训落实不到位，导致中段负责人、安全员尤其是班组均未掌握制度要求；对现场隐患排查治理管理不严不实，组织项目部每周隐患排查流于形式、治理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[②]之规定，对本次事故负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[③]之规定，建议由应急管理部门处以上一年年收入百分之三十的罚款的行政处罚，暂停其三个月安全生产管理资格。

5.吴刚：湖北中色项目部当班下井带班领导，未全面掌握当班项目部井下安全生产状况，对当班的安全生产管理不到位。违反了《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条第（一）项[④]之规定，对本次事故负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[⑤]之规定，建议

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

④ 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条第（一）项：加强对井下重点部位、关键环节的安全检查，全面掌握井下的安全生产情况。

⑤④⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

由应急管理部门处以上一年年收入百分之三十的罚款的行政处罚，暂停其三个月安全生产管理资格。

6.胡云杰：湖北中色项目部-155中段负责人，对负责区域安全管理不到位，对该沿脉班组及项目部安全员管理宽松软。对作业现场隐患排查不细致、不全面，未及时组织排查治理安全员、班组长习惯性违章违规行为的问题隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[①]之规定，对本次事故负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[②]之规定，建议由应急管理部门处以上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚，暂停其三个月安全生产管理资格。

7.罗潮凯：桂华成公司采掘工区主任（负责-155中段），对生产现场监管不力，未严格监督项目部落实班前班后会制度及安全确认制度，落实隐患排查治理不彻底。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[③]之规定，对本次事故负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[④]之规定，建议由应急管理部门处以上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚，暂停其三个月安全生产管理资格。

8.闭义钦：桂华成公司生产技术科副科长（负责井下地测采技术管理），对生产现场技术指导管理不到位，未及时组织督促湖北中色落实顶板分级管控措施，顶板分级管控不到位，安全生产职责履行不到位。违反了《中华人民共和国安全生产

①⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

②

③

④

法》第二十五条第（五）项[5]之规定，对本次事故负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议由应急管理部门处以上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚，暂停其三个月安全生产管理资格。

（三）建议责任单位对其他相关责任人的处罚，将处罚结果报钟山县应急管理局备案。

1.陆宗显：湖北中色项目部-155 中段 2210 沿脉班组长，安全管理松懈，未履行班组长职责，班前会违规替班组成员签到，违反了《班前班后会管理制度》第四条第（一）款 **“参会人员及会议签到。当班所有的班组作业人员必须集中派班并召开车间或中段班前会，在召开班前会前，到会的人员要在班前会记录本上签字，不许帮签、代签、漏签”**。未进行第一次安全确认的情况下填写虚假的安全确认记录，造成班组安全确认流于形式，违反了《井下作业现场安全确认管理制度》第七章第（一）款 **“首先由班组长（若班组长休班时，必须指定安全负责人，全权负责本班组的安全生产工作）对照作业面安全确认内容进行确认，发现有不安全因素时，应采取相应的措施解决，确认现场符合安全生产条件，填写作业面安全确认表格，当班安全员未进行第二次安全确认前不得擅自开展生产作业。若存在无法立即处理的隐患，应马上报告安全员”**。且未履行班组长的职责，未及时制止陆红亮违章单人冒险进入危险区域洒水作

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

业行为，违反了《全员安全生产责任制》第四章第二十八节第二十三项第（7）点**“拒绝违章指挥，制止本班组人员违章操作，遇有直接危及人身安全的紧急险情时，立即停止作业”**。监护职责履行不到位，对本次事故负次要责任。建议湖北中色公司根据相关规章制度对其进行处罚。

2.文戟：湖北中色项目部-155中段值班长，组织中段班前会流于形式，未按照会议流程要求进行点名签到，违反了《班前班后会管理制度》第四条第（一）款**“参会人员及会议签到。当班所有的班组作业人员必须集中派班并召开车间或中段班前会，在召开班前会前，到会的人员要在班前会记录本上签字，不许帮签、代签、漏签，执行点名”**。未及时督促班组长开好班前会，未及时督促作业人员和管理员切实落实施工前安全确认制度，违反了《全员安全生产责任制》第四章第二十八节第二十八项第（3）点**“负责组织本区域人员的周一安全学习和督促班组长开好班前会，并做好登记、上报工作”**及第（4）点**“每日开展本区域的安全检查，督促作业人员和管理员切实落实安全确认制；对本区域内查出的问题按三定四不推原则进行整改，及时反馈整改信息”**。未及时检查发现、纠正陆宗显班组违章违规行为，对负责区域危险源管控、隐患治理不到位，违反了《全员安全生产责任制》第四章第二十八节第二十八项第（5）点**“对员工安全生产规章制度的执行情况进行检查，拒绝违章指挥和制止违章作业，发现危及员工生命安全的隐患，有权停止生产，立即上报”**及第（6）点**“负责本区域范围内危险源辨识、评价和危险源点的安全控制管理，负责组织检查指导班组安全工作，提高班组安全管理水**

平”。对本次事故负次要责任。建议湖北中色公司根据相关规章制度对其进行处罚。

（四）对责任单位处理建议。

1.湖北中色公司（事故单位承包方）。作为承包方，安全生产责任履行不到位，隐患排查治理流于形式，现场安全管理不到位，安全教育培训不细不实，安全风险管控现场落不到位,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[①]、第三十五条[②]、第四十四条第一款[③]之规定、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十七条第一款[④]、第二十三条第一款[⑤]之规定，导致事故发生，造成1人死亡，对此次事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[⑥]之规定，建议由应急管理部门依法予以不低于80万元罚款的行政处罚。

2.桂华成公司（事故单位发包方）。作为发包方，未能落实发包单位安全生产主体责任。对承包方安全生产监督不到位，监督隐患排查治理不到位，对于已下达的相关顶板管控措施、指令，没有及时督促承包方进行落实，未能遏制冒顶事故的发

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

② 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

④ 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十七条第一款：承包单位应当依照有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，以及承包合同和安全生产管理协议的约定，组织施工作业，确保安全生产。

⑤ 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十三条第一款：承包单位应当依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程。

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

生；监管承包方开展安全生产培训不到位，未能及时发现承包方安全生产教育培训不细不实，存在缺漏。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[①]、第四十四条第一款[②]之规定、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条[③]之规定,导致事故发生，造成1人死亡，对此次事故发生负有主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[④]之规定，建议由应急管理部门依法予以不低于80万元罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，强化红线意识和底线思维，完善安全生产责任制，坚决遏制安全生产事故发生，提出以下事故防范措施建议:

（一）桂华成公司要深刻吸取此起事故的教训，**一是**要严格落实全员安全生产责任制，切实加强事故隐患排查治理工作。**二是**地下矿井内要立即停止使用国家已经淘汰的木支护方式，采用符合国家规定的工艺技术进行支护。**三是**要严格按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全监督管理总局令第62号）落实外包工程安全生产主体责任，对承包单位实

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

② 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

③ 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条：金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查。

④ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

施“五统一”（管理、培训、检查、考核、奖惩），严禁以包代管，包而不管。

（二）湖北中色公司要深刻吸取此次事故的教训，**一是**要严格落实全员安全生产责任制，切实加强事故隐患排查治理工作。**二是**所承包的地下矿段内要立即停止使用国家已经淘汰的木支护方式，采用符合国家规定的工艺技术进行支护。**三是**要认真执行岗前安全确认和顶板分级管理等制度，增强职工的安全风险意识。**四是**狠抓作业现场安全隐患排查治理，对作业现场排查出的安全隐患，要严格落实隐患排查治理“五落实”（责任、措施、资金、期限、应急预案）规定，按时验收销案。**五是**要加强对井下重点部位、关键环节的安全检查并认真填写下井带班交接班记录，全面掌握井下特别是外包工程队伍作业地点的安全生产情况，及时发现并消除安全生产隐患，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。

（三）各有关部门要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，加强对矿山企业的安全监管，建议由县应急管理部门督促企业聘请专家，对矿山企业开展一次安全生产大检查行动，全面排查，消除隐患。

（四）鉴于钟山县珊瑚镇广西桂华成有限责任公司“8·17”冒顶事故深刻教训，全县矿山企业要高度重视，引以为戒、举一反三，开展警示教育。要切实加强对员工的安全教育培训，尤其是企业安全生产管理制度、操作规程、工作流程的培训，不能让培训流于形式，杜绝企业员工违规违章冒险作业。严格落实隐患排查治理工作，积极排查事故隐患，切实将隐患排查治

理落实落细。

广西桂华成有限责任公司“8·17”冒顶事故事故调查组

2023年11月6日