石家庄长安鑫紫利佳苑“1·30”较大火灾事故调查报告

2026年1月30日18时15分许，石家庄市长安区鑫紫利佳苑小区1号楼2单元负一层电梯前室发生火灾，造成3人死亡，直接经济损失364.7万元。

依据有关法律法规及规定，2026年1月31日，市政府成立石家庄长安鑫紫利佳苑“1·30”较大火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由市消防救援支队牵头，市公安局、市应急管理局、市市场监督管理局、市住房和城乡建设局、市总工会和长安区人民政府等有关单位参加。石家庄市纪委监委同步成立追责问责审查调查组，依规依纪依法展开调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、视频分析、专家论证、调查询问和查阅资料等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分析了事故责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，以及整改和防范措施。

经调查认定，**这起事故是一起住宅物业[1]履行消防安全管理职**

[1]《物业管理条例》（根据2018年3月19日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第三次修订）第二条：本条例所称物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

责不到位，保洁人员在电梯前室违规堆放杂物、敷设电气线路、使用电器，涉事单位消防安全主体责任不落实、管理不到位导致的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生地点及小区审批、建设施工情况

1.鑫紫利佳苑小区所处位置及起火部位情况

鑫紫利佳苑小区位于长安区胜利北大街与平安大街交口西北角（图1），涉事建筑为鑫紫利佳苑小区1号楼（东邻胜利北大街、西邻鑫紫利佳苑2号楼、南邻富天大厦、北邻鑫利广场）。



图1　涉事建筑位置图

该项目为胜利北大街172号院旧城改造项目，项目于2013年2月份开工，2015年回迁入住，地上33层地下3层，建筑高度97.65米，建筑面积30903.74㎡，使用性质：住宅。

起火建筑为钢筋混凝土结构，过火区域为鑫紫利佳苑小区1号楼2单元负一层电梯前室，东西宽1.8米，南北长6.25米。东侧为楼梯间直通一楼，用防火门分隔；南侧为空置房，用防火门

分隔；西侧中部为电梯井；西北角为窗井；北侧为实体墙（图 2）。

东墙防火门南侧有手动报警器，东南角处有室内消火栓。屋顶中部安装有点型光电感烟火灾探测器。

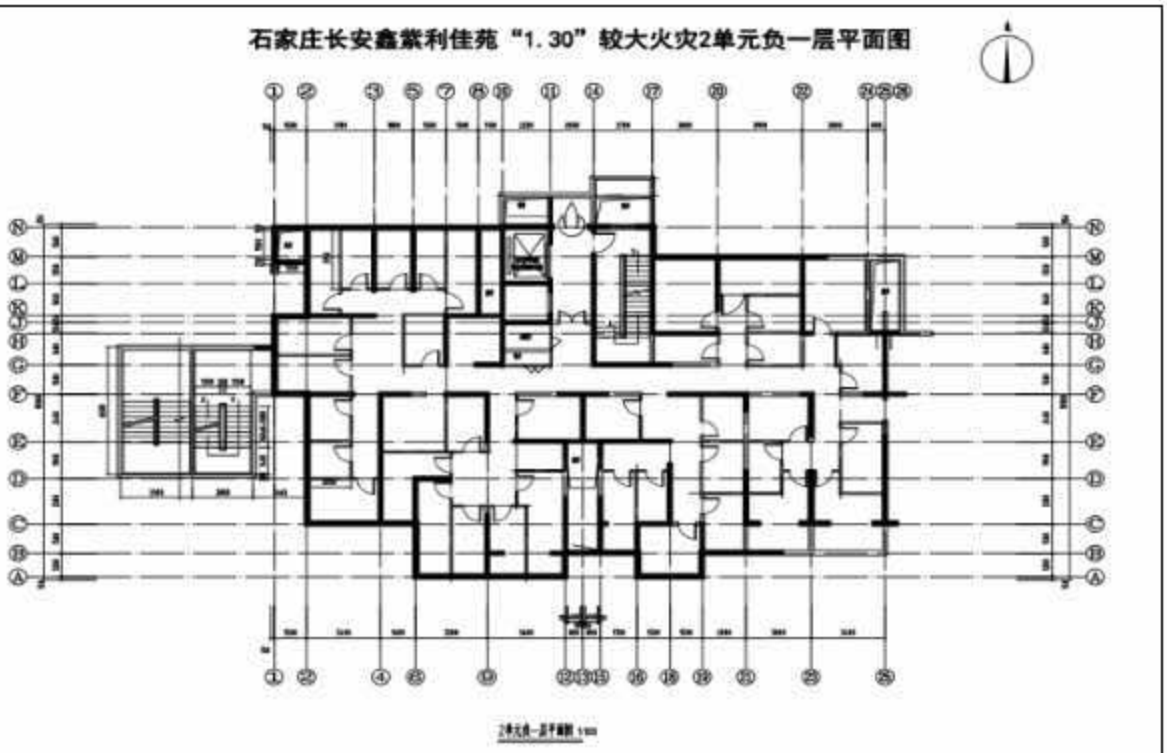


图 2　鑫紫利佳苑小区 1 号楼 2 单元负一层平面图

2.小区建设及手续办理情况

2012 年 6 月 10 日，石家庄市政府明确胜利北街 172 号项目（原鑫紫利佳苑小区建设项目名称）征收计划（石家庄市人民政府《2012 年度市区国有土地上房屋征收计划的通知》石政函〔2012〕38 号），列为旧城改造项目（石家庄市发展和改革委员会《关于胜利北大街 172 号旧城区改造项目符合本市国民经济和社会发展年度计划的证明》石发改函证〔2012〕13 号），原石家庄市国土资源局出具该项目符合土地利用总体规划的证明（房征函〔2012〕

7号），同年8月3日，原石家庄市桥东区政府发布房屋征收范围公告。2013年2月1日，石家庄鑫利房地产开发有限公司承担该项目施工并开工建设，2015年8月15日回迁入住。其间，2013年12月17日，原石家庄城乡建设和房地产市场专项整治工作领导小组办公室对石家庄鑫利房地产开发有限公司违法建设项目提出整改要求并作出处罚（专项办改〔2013〕180号）。2018年4月2日，原石家庄市国土资源局补发《中华人民共和国不动产权证书》（冀2018石家庄市不动产权第0018776号）。2019年3月6日，原石家庄市城乡规划局补发《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第建管130100201905010号），同年12月16日，石家庄市自然资源和规划局出具关于胜利北街172号院旧址改造项目部分单体竣工验收合格的函（石规竣验〔2019〕128号）。2020年4月24日，长安区住房和城区建设局出具关于胜利大街172号院旧城改造项目1#、2#回迁楼建设工程消防安全认定意见（住建认字〔2020〕7号）。

3.建设施工单位情况

石家庄鑫利房地产开发有限公司为鑫紫利佳苑小区建设施工单位，成立于2009年5月15日，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：梁某福，注册资本：5000万元，统一社会信用代码：91130100689254771 3，经营范围：房地产开发与经营、房屋租赁、物业服务、房地产信息咨询，登记机关：石家庄市长安区行政审批局，发证日期：2020年12月28日（后期换证）。

（二）事故单位情况

石家庄皓辰物业服务有限公司为鑫紫利佳苑小区物业管理服务公司，成立于2020年10月22日，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：李某华，注册资本：100万元，统一社会信用代码：91130102MA0FLQFNXG，经营范围：物业管理、物业服务、家政服务、房屋租赁、地产信息咨询、停车场服务。登记机关：石家庄市长安区行政审批局，发证日期：2020年10月22日。该公司共有工作人员23人，总经理任某晓，消防主管、消防控制室负责人杨某平，维修人员3人、电工人员3人、保安人员6人、保洁人员5人、办公室内勤1人、财务1人、消防控制室2人（一人兼电工）。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年1月30日18时17分25秒(校对后北京时间,下同),鑫紫利佳苑小区消防控制室控制柜提示“1号楼2单-1层电梯前室光电感烟”报警，消防控制室值班人员卢某林在控制室主机报警后，通知保安白某山一同前往1号楼2单元负一层查看情况。18时19分12秒，两人从单元楼梯下行，至负一层时发现电梯前室防火门无法正常进入（经调查发现，物业保洁人员吴某峰自2025年4月开始占用该前室作为日常休息室使用，违规放置被褥、衣服、塑料凳等日常生活用品及捡回的纸箱、塑料瓶等杂物，并使用布条捆绑防火门把手，防止其他人员进入）。随后，两人从2单元正门乘坐电梯前往负一层继续核查（18时20分18秒，按下电梯-1层、-2层按钮），此时电梯内有1名业主常某钟同行（18

时19分11秒，常某钟从10层进入电梯并按下-3层按钮）。电梯下行过程中或是行至负一层时（18时20分45秒），有烟雾从电梯轿厢东南角上方缝隙进入，18时20分51秒电梯门打开，大量浓烟涌入电梯轿厢，三人尝试关闭电梯门实施逃生，但电梯门无法闭合，后续被浓烟、明火吞噬，不幸遇难。烟气在充满整个电梯前室后通过电梯井及采光井向上向外蔓延，18时24分许，1号楼2单元1601室业主在家中闻到烟味并拨打119报警电话。

（二）事故信息接报情况

1月30日18时24分50秒，石家庄市消防救援支队指挥中心接到长安区鑫紫利佳苑发生火灾的警情。18时41分，市消防救援支队向市委、市政府报告火灾情况。18时44分，市消防救援支队向省消防救援总队指挥中心报告火灾情况。

18时45分许，石家庄市120急救中心救护车接报后相继到达事故现场。19时05分许，长安区区委办、长安区政府接报后，于20时05分许，向市委市政府报送书面报告。

（三）事故应急处置情况

18时30分许，小区居民使用室内消火栓、灭火器进行处置；18时39分，辖区建和桥消防救援特勤站先期到达事故现场，现场指挥部部署作战力量，派出3个搜救小组共计13人前往现场排查，在负一层电梯轿厢内搜救出3名被困人员并移交现场医务人员，经医务人员确认3名人员均无生命体征，并在2单元11层、15层、16层、23层、24层、30层营救护送15人至安全区域。19时10分，事故现场应急处置工作完成。

事故发生后，石家庄市和长安区两级党委政府主要领导第一时间赶赴现场，逐级启动应急预案，组建现场指挥部，一线调度指挥，统筹做好灭火救援、群众疏散、秩序维护、人员救治和善后处置等有关工作。石家庄市消防救援支队先后调派2个消防救援站及消防救援支队全勤指挥部、通信保障分队共8辆消防车、42名消防救援人员赶赴现场展开灭火救援工作。阜康街道党工委书记组织社区、物业等人员开展群众疏散、初期火情控制、摸排信息、现场警戒和现场秩序管控等先期处置工作。

（四）医疗救助及善后情况

事故发生后，长安区区委立即成立事故处置领导小组，第一时间与3名死者家属取得联系并做好安抚和善后处置工作，协调卫健部门为死者家属提供医疗保障等相关服务，对疏散居民逐一登记，协调邻近酒店解决小区居民临时居住问题。2月8日，石家庄皓辰物业服务有限公司相继与死者家属达成死亡赔偿协议。

（五）应急处置评估

相关部门接到事故报告后响应及时，市政府领导、长安区委区政府主要领导赶赴现场组织应急救援，反应较快；长安区消防救援大队和建和桥消防救援特勤站到场后，指挥员研判果断，报告、火灾扑救及时，市级增援力量到场迅速，事故善后处置妥当，舆情平稳。

三、事故原因分析

经调查询问、现场勘验、视频分析、检验鉴定，排除人为放火、外来火源、用火不慎、遗留火种等原因引发火灾的可能。认定此次事故的直接原因为：**物业保洁人员违规在电梯前室堆放可**

燃杂物、私拉乱接电气线路，移动插排上的插头发生故障引燃周边物品，引发火灾。

（一）排除其他引发火灾的原因

根据现场勘查、调查询问、检验鉴定及相关部门出具的证明材料，排除人为放火、外来火源、用火不慎、遗留火种等起火因素。

（二）起火原因分析

根据现场勘验和调查询问情况，鑫紫利佳苑小区1号楼2单元负一层电梯前室内由顶部吸顶灯处引出电源线，沿吊顶上方向北敷设至北墙后向下在北墙中部连接一五孔插座，两孔插头连接照明灯至吊顶，三孔插座连接移动接线板由床下至床南侧地面（图3）。移动接线板上常插取暖设备插头，该取暖设备为石墨烯取暖板（图4为同款石墨烯取暖板）。该电梯前室被保洁人员吴某峰违规占用，用作日常临时休息的地方，放置有被褥、衣服、塑料凳等日常生活用品及捡回的纸箱、塑料瓶等杂物（图5）。

起火点处发现有炭化严重的移动接线板残骸，接线板中间插有两个插片，在两个插片上缠绕着多股铜线，插片尾部压接处残留着长约3厘米较细的多股铜线，尾端有熔痕（图6）。根据应急管理部天津消防研究所物证鉴定中心出具的《鉴定书》，提取的多股铜线有电热熔痕，说明该处发生电气故障。根据SFPE消防工程手册[2]，电气线路短路故障发生时产生的电弧温度可达5500℃以上，足以引燃周边堆放的杂物。

[2]《SFPE·Handbook of Fire Protection Engineering5th》，2016，P667

根据现场勘验和调查询问情况，移动接线板残骸上所残留的插片为石墨烯取暖板插头，其他用电设施均未通电，因此可排除过载、接触不良以及电褥子蓄热等问题。

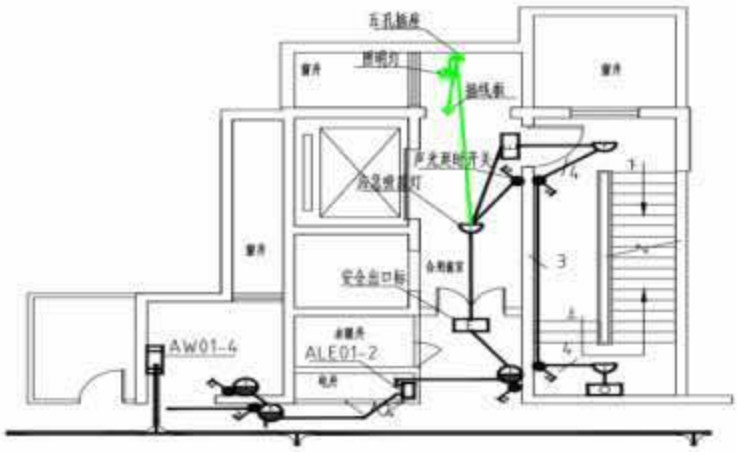


图 3 重点部位电气复原平面图



图 4 石墨烯取暖板（同款）



图 5 火灾现场复原图



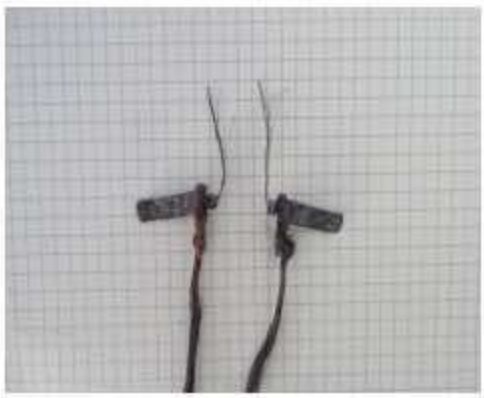


图 6 现场提取插排及插片

（三）人员伤亡分析

起火点附近可燃物着火后引燃电梯前室可燃物，并向四周迅速蔓延，致使火势扩大产生大量有毒烟气。火灾发生后，两名物业工作人员由于前室防火门把手被捆绑无法打开，被迫返回单元门口选择乘坐电梯，此类电梯采用光幕保护装置，在较大烟雾浓度的环境中轿厢门无法关闭，烟气瞬间灌满轿厢，电梯内 3 人直面高温浓烟，短时间内吸入大量有毒烟气且受到高温烘烤导致死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

石家庄皓辰物业服务有限公司消防安全制度、灭火与应急疏散预案与实际不符，日常消防安全培训、演练不到位[3][4]，对公共部位的防火巡查、检查不到位，多次发现鑫紫利佳苑 1 号楼 2 单

[3]《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87 号）第四章第十五条：机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任，履行下列职责：（一）明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案。定期组织开展灭火和应急疏散演练，进行消防工作检查考核，保证各项规章制度落实。……（五）定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。第十六条 消防安全重点单位除履行第十五条规定的职责外，还应当履行下列职责：……（四）组织员工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和疏散演练。

[4]《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部 5 号令，2021 年）第四十一条第三款：高层住宅的物业服务企业应当每年至少对居住人员进行一次消防安全教育培训，进行一次疏散演练。

元负一层电梯前室违规堆放可燃杂物、锁闭电梯前室安全出口等行为，未及时向长安区消防救援大队报告火灾隐患，也未进行整改，导致隐患拖而未改、长期存在；未聘请具备从业条件的消防技术服务机构或消防设施施工安装企业对小区建筑消防设施定期开展检测和维护保养[5]。

五、地方党委、政府及部门存在的主要问题

（一）石家庄市长安区住房和城区建设局

住房和城区建设局作为物业服务行业主管部门督促住宅区物业服务企业履行消防工作职责[6]不到位，未有效督促物业服务企业依法和按照合同约定做好住宅小区共用消防设施的维护管理工作，提供消防安全防范服务[7]。

（二）石家庄市长安区消防救援大队

消防救援大队履行消防安全监管职责存在缺位，推动落实消防安全责任制，指导街道对高层建筑重大火灾风险隐患开展排查整治不到位。

（三）长安区阜康街道华庭社区居委会

开展防火安全检查不力[8]，未及时发现鑫紫利佳苑小区部分公

---

[5]《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部5号令，2021年）第三十二条：不具备自主维护保养检测能力的高层民用建筑业主、使用人或者物业服务企业应当聘请具备从业条件的消防技术服务机构或者消防设施施工安装企业对建筑消防设施进行维护保养和检测；存在故障、缺损的，应当立即组织维修、更换，确保完好有效。

[6]《石家庄市消防安全责任制实施办法》（石家庄市人民政府令第207号第二次修正）第六条：政府有关部门和单位应当按照各自的职责分工，履行下列消防安全职责：（六）住房和城乡建设部门依法实施建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查，加强对消防工程设计、施工、监理单位的监管，在推广新技术、新材料、新工艺时，应当充分考虑消防安全因素，满足有关消防安全性能及要求。督促住宅区物业服务企业履行消防工作职责。

[7]《石家庄市长安区行业部门消防安全职责清单和重点行业领域消防安全监管职责清单》（长消委〔2025〕3号）第二条第八项：（八）……指导物业服务企业依法和合同约定做好住宅小区共用消防设施的维护管理工作，提供消防安全防范服务，在小区内消防车通道出入口和路面及两侧施划醒目标志标线，设置警示标识标牌，引导车辆规范停放，及时劝阻私家车占用消防车通道、电动车违规充电等违法行为。指导业主按照有关规定使用住宅专项维修资金对住宅小区共用消防设施进行维修、更新、改造。

[8]《中华人民共和国消防法》（2021年修正）第三十二条　乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防

共区域存在违规堆放可燃杂物、私拉乱接电气线路、锁闭电梯前室安全出口等安全隐患和违法行为。

（四）阜康街道办事处

组织开展火灾隐患排查整治不力，未有效落实消防安全网格化管理要求和保障措施，指导居民委员会和物业服务企业开展群众性消防安全工作[9]缺位，基层消防末端防控存在管控盲区。对鑫紫利佳苑小区的安全检查工作流于形式，未及时发现鑫紫利佳苑小区随意堆放可燃杂物、违规用电、影响公共消防设施正常使用等违法行为。

（五）石家庄市长安区政府

贯彻落实上级决策部署不到位，高层建筑重大火灾风险隐患排查整治工作不扎实[10]，未有效督促街道及有关部门严格落实属地消防安全监督管理责任[11]；对区住房和城区建设局履行“管行业必须管安全”不力的问题失察，对阜康街道办事处履行属地消防安全责任不力的问题失察。

六、对有关责任单位及人员的处理建议

（一）司法机关已采取强制措施及移送人员

石家庄皓辰物业服务有限公司保洁人员吴某峰以及石家庄皓辰物业服务有限公司相关责任人等5人因涉嫌犯罪被移送司法机

火安全公约，进行防火安全检查。

[9]《河北省消防条例》第十二条第（一）项：乡镇人民政府、街道办事处应当履行下列消防工作职责：（一）成立消防工作领导组织，明确专人和机构负责消防工作，开展火灾隐患排查整治、消防宣传教育。（四）落实消防安全网格化管理要求和保障措施，指导村民委员会、居民委员会和物业服务企业开展群众性消防安全工作。

[10]《全市高层建筑重大火灾风险隐患排查整治工作方案》（石安委〔2025〕11号）：……各县（市、区）要坚决履行排查整治属地责任，健全完善工作机制，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，明确有关部门工作职责，形成齐抓共管合力。

[11]《河北省消防条例》（2024年修订）第十一条：县级以上人民政府应当履行下列消防工作职责：（一）领导本行政区域的消防工作，督促所属部门和下级人民政府落实消防安全责任……

关，其中4人涉嫌重大责任事故罪，1人涉嫌失火罪。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查中发现的地方党委、政府及有关部门的10名公职人员履职方面的问题等线索及相关材料，移交石家庄市纪检监委石家庄长安鑫紫利佳苑“1·30”较大火灾事故追责问责审查调查组。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

对石家庄皓辰物业服务有限公司存在的违法违规问题，建议由应急管理部门依法依规处理。

（四）对有关单位的处理建议

1.建议由长安区政府对阜康街道华庭社区居委会、阜康街道办事处、长安区住房和城区建设局给予通报批评。

2.建议长安区政府分别向石家庄市委、市政府作出深刻检查。

七、事故整改及防范措施建议

（一）扛牢安全生产政治责任，始终把人民群众生命安全放在首位

各级各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚决落实省、市两级党委政府关于安全生产的决策部署，坚持人民至上、生命至上，以时时放心不下的责任感和极端认真负责的担当精神，扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》等总体要求，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平，进一步压紧压实单位主

体责任、部门监管责任、属地领导责任。特别是要进一步加强对高层民用建筑安全风险防范的研究，把安全生产各项措施和要求落到实处，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）持续深化电气火灾隐患治理

各级各有关部门要深刻汲取长安区鑫紫利佳苑“1·30”较大火灾事故教训，迅速开展全面且深入的居民小区电气火灾专项治理行动。应急、住建、消防、电力等多部门应紧密协作、形成强大合力，集中力量对居民小区电气火灾隐患进行重点整治，力求及时发现并化解火灾风险隐患，坚决杜绝“小火亡人”悲剧的发生。住建部门要督促物业制定消防巡查规范，明确巡查内容、频次和记录要求，督促物业每日巡查公共区域、消防通道和消防设施，每月检查重点部位，定期组织物业员工参加消防培训与演练，提升其消防技能。建立隐患整改跟踪机制，相关部门要按期复查整改情况，对整改不力的物业予以处罚。

（三）着力提升基层安全治理效能

基层处于防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的最前沿，既要在平时下足“防”的功夫，也要在事故发生时拿出“救”的本领。各级各部门要进一步充实基层安全综合治理工作力量，开展辖区安全生产检查巡查、督促安全隐患整改、安全宣传和教育培训等工作。要因地制宜，探索建立“区域联防”“邻里守望”制度，最大限度避免灾害事故发生或扩大。

（四）压紧压实物业服务企业安全生产责任

物业服务企业是其所服务住宅小区消防安全的责任主体，要

按照相关规定组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，制定生产安全事故应急救援预案，定期进行演练，提高自救互救能力。各物业服务企业要将消防安全工作落到实处，重点对消防设施设备、疏散通道与安全出口、用电用气安全、易燃可燃物管理等方面进行巡查，及时发现和消除安全隐患。要规范楼内公共区域管理，严禁居民在楼梯间、楼道、电梯前室等公共区域堆放杂物、停放电动自行车，严禁私装防盗网堵塞逃生窗口，每日开展巡查，及时清理违规物品。各县（市、区）住建部门应切实履行指导、监督职责，推动辖区内物业服务企业落实安全生产主体责任。

（五）广泛开展安全生产教育培训

各级各部门要进一步改进消防安全教育培训的方式方法，通过发布公益广告、张贴宣传画、发送警示短信、发放宣传资料等多元化手段，增强群众安全意识。长安区有关部门要深入开展消防宣传“进社区”“进家庭”活动，组织基层网格员、居委会、物业管理人员等基层力量，采取“分片包干”“走家入户”等形式，深入社区居民住宅常态化开展隐患排查及宣传提示，组织居民群众积极查改身边火灾隐患，重点清理公共区域可燃杂物，清理楼院电动自行车违规存放、电缆井、管道井等竖井防火封堵不严等问题。要强化对物业管理人员和微型消防站队员的技能培训，使之在关键时刻切实发挥专业作用。