同和茶叶有限公司“5·30”跌落事故调查报告



长沙市芙蓉区人民政府事故调查组

2026 年 7 月 27 日

目　录

一、事故基本情况……2
（一）事故发生单位基本情况……2
（二）事故相关人员基本情况……2
（三）事故相关单位基本情况及管理情况……3
（四）事故发生单位生产技术条件情况……4
二、事故经过、报告及应急救援情况……5
（一）事故发生经过……5
（二）事故救援情况……8
（三）事故报告情况……9
三、事故直接原因、技术方面的间接原因和事故性质认定9
（一）事故直接原因……9
（二）技术方面的间接原因……10
（三）事故性质认定……10
四、对有关单位和人员的处理建议……10
（一）对有关单位的处理……10
（二）对有关人员的处理……11
五、事故防范和整改措施建议……12

同和茶业有限公司“5·30”跌落事故调查报告

2026年5月30日，芙蓉区隆平产业开发区现代服务产业园7栋3楼长沙同和茶业有限公司一男子在刷油漆作业时发生一起一般事故，共计造成1人死亡，直接经济损失为57万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和省、市政府有关规定，2026年6月3日，芙蓉区人民政府成立了区应急管理局局长任组长，隆平产业开发区、区政府办、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区行政执法局、区总工会、区公安分局、区卫健局、区人社局为成员单位的事故调查组，同时邀请了区纪委监委参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、技术分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人员提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，该事故是一起因作业人员在高处作业时未佩戴任何安全防护用具、使用无防护措施的移动式脚手架往后撤步时脚不慎踩空跌落导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

长沙奕品优装装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91430102MADBH0847P，法定代表人：周**，企业住所：湖南省长沙市芙蓉区**路**号，成立于2024年01月31日，企业经营范围为：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）;土石方工程施工;对外承包工程;园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;广告制作;广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

（二）事故相关人员基本情况

1.侯**，男，汉族，身份证号码：432425**********，该项目作业人员，该事故受害者，户籍地址：湖南省常德市澧县**********。

2.周**，男，汉族，身份证号码：430624**********，长沙奕品优装装饰工程有限公司法定代表人，户籍地址：湖南省湘阴县**********。

3.胡**，男，汉族，身份证号码：430923**********，长沙同和茶业有限公司法定代表人，户籍地址：湖南省安乡县**********。

（三）事故相关单位基本情况及管理情况

1.长沙同和茶业有限公司，统一社会信用代码：91430102MA4QUQMR3F，法定代表人：胡**。企业住所：湖南省长沙市芙蓉区**********，成立于2019年10月17日，企业经营范围为：精制茶加工；茶叶加工、分装、生产、销售、作物及饮料作物；预包装食品、茶具销售；食品的互联网销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

2.长沙隆平产业开发区开发建设局（以下简称开发建设局），根据职责分工，开发建设局承担园区建筑（含二次）修饰装修安全监督管理及小散工程安全管理工作。

开发建设局提供了安全生产管理工作方案、小散工程安全生产工作调度会资料、局周度及月度例会会议记录、小散工程项目登记台账、日常安全巡查台账及政策宣讲、现场监管佐证照片等材料。开展落实了以下安全生产工作：组建专项工作专班并建立专属监管机制；依托周度、月度例会部署安全生产工作，压实建设领域监管责任；常态化开展安全政策宣讲、隐患排查巡查工作。经核查，同和茶业此次小散工程未按规定报备，未见对该企业的巡查记录。

3.长沙广发隆平高科技园服务有限公司（以下简称广发隆平）安全管理职责包括：摸排园区内新增施工项目，引导建设单位开工前完成安全生产信息登记；日常巡查，发现未登记擅自施工、安全防护缺失、违法违规作业进行提醒劝阻；开展小散工程安全宣传、

张贴警示提示；配合园区、住建、城管部门开展现场核查。广发隆平成立了安全生产委员会，设专职安委会主任，由公司各园区经理担任副主任，统筹指导安全生产工作。公司每月组织召开安委会会议，每季度开展一次安全生产大排查。对入驻企业落实装修工程审批制度，与入驻企业签订安全生产协议、消防承诺书及平安创建承诺书；强化装修施工现场巡查，每日巡查不少于 2 次。广发隆平每半年组织入驻企业开展安全专项培训与应急演练；日常依托工作微信群开展安全工作部署、信息传达与安全宣传，整体安全管理工作较为规范。经核查，广发隆平在日常巡查中未发现同和茶业的施工行为，日常巡查工作存在漏洞。

（四）事故发生单位生产技术条件情况

经调查，该事故受害者为长沙奕品优装装饰工程有限公司临时聘请作业工人，长沙奕品优装装饰工程有限公司承接了长沙同和茶业有限公司装修项目，长沙奕品优装装饰工程有限公司聘请的作业人员在移动式脚手架上涂刷油漆过程中不慎摔落，用人单位应当在施工过程中为作业人员提供安全的作业环境确保安全施工。长沙奕品优装装饰工程有限公司在装修施工中未提供防护设施齐全的移动式门式脚手架、安全防护用具（安全帽、安全带）、无安全管理人员进行现场管理，没有建立相关安全管理制度，对安全生产的管理均以口头提醒为主。长沙同和茶业有限公司没有相关安全管理制度，未定期组织应急救援演练，未明确安全生产责任和义务。

事发时，该作业现场不具备基本的安全生产条件。

二、事故经过、报告及应急救援情况

（一）事故发生经过

长沙奕品优装装饰工程有限公司承接了长沙同和茶业有限公司装修项目，主要施工内容和金额分别为隔墙1320元和顶棚刮白6400元，总共7720元，工期约定3天，依据《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》（湘建质〔2025〕58号）第三条规定：小散工程指工程投资额30万元以下或者建筑面积300平方米以下，依法可不办理施工许可证的房屋建筑、装饰装修等工程。本项目投资额/建筑面积符合上述界定标准，属于住房城乡建设领域小散工程项目。长沙奕品优装装饰工程有限公司法人代表周**，通过招聘平台“鱼泡网”发布了粉刷油漆用工信息，死者侯**发现用工信息后，于2026年5月29日10时许将用工信息告诉了工友胡**，胡**与周**取得联系后，以1500元包工不包料的方式承接了此小散工程，2026年5月30日7时40分许胡**带着侯**来到芙蓉区隆平产业开发区现代服务产业园7栋3楼，早上8时许周**安排胡**和侯**利用脚手架开始刮腻子，11时许胡**通过微信语音告知周**加快施工进度，将施工工艺改为油漆滚涂，周**于11时30分来到施工现场与胡**沟通施工工艺，告知其采用长杆油漆滚涂，随后周**离开施工现场。调取的监控画面显示2026年5月30日14时57分，侯**在未穿戴任何安全用具的情况下爬上脚手架，与工友胡**在同一个移动门式脚手架

平台上作业，14 时 59 分左脚在后撤步时不慎踩空摔落。经送至长沙市第八医院抢救，于夜间出现心跳停止，经抢救无效于 23 时 10 分死亡。



图 1 受害人摔落时监控画面



图 2 受害人爬上脚手架现场监控画面

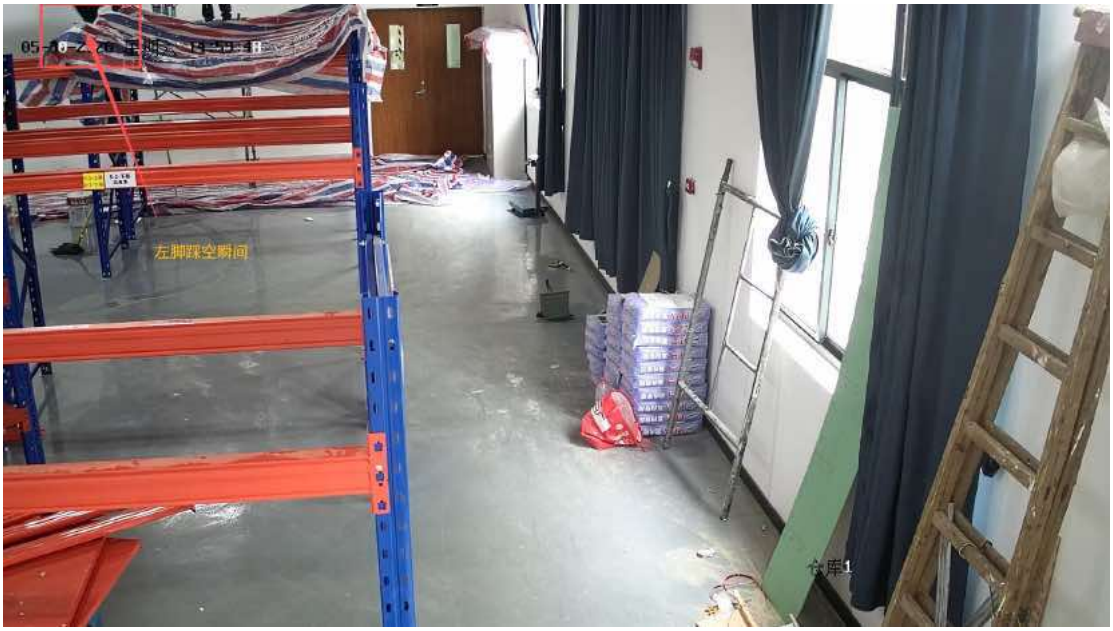


图 3 受害人脚踩空时现场监控画面



图 4 跌落位置现场照片

（二）事故救援情况

2026 年 5 月 30 日下午 2 时 59 分，现场作业人员胡**发现侯**摔落后，立即上前询问其情况，并将受害者搀扶至长沙同和茶业有限公司前台门口，15 时 01 分长沙同和茶业有限

公司的工作人员金**拨打急救电话，120 救护车于 15 时 13 分到达现场并送往了长沙市第八医院救治，经医院诊断为“闭合性颅脑损伤特重型、创伤性休克、血气胸、骨折”等，医院当日进行了开颅手术、胸腔壁式引流，积极抗休克、输血、升压等治疗，于夜间出现心跳停止，经抢救无效于 23 时 10 分宣布死亡。2026 年 6 月 2 日晚上，长沙隆平产业开发区管委会、区信访局、马坡岭街道办事处、马坡岭派出所、街道司法所、长沙同和茶业有限公司代表、长沙奕品优装装饰工程有限公司、死者家属就死者善后及赔偿问题进行协商达成一致，签订赔偿协议共计人民币 57 万元(其中长沙奕品优装装饰工程有限公司赔偿 35 万元，长沙同和茶业有限公司赔偿 22 万元）。

（三）事故报告情况

2026 年 5 月 30 日 19 点 59 分，派出所接侯**家属报警称，马坡岭街道现代服务产业园 7 栋 3 楼古和茶叶店装修时，一工人刷油漆从脚手架上摔下，受伤送医抢救。事后派出所通知长沙隆平产业开发区管委会，随后长沙隆平产业开发区管委会上报至芙蓉区政府。

三、事故直接原因、技术方面的间接原因和事故性质认定

（一）事故直接原因

长沙奕品优装装饰工程有限公司临时聘请的作业人员侯**

在脚手架平台作业中，在未佩戴任何安全防护用具[1]的情况下，使用无防护措施[2]的移动式脚手架往后撤步时脚不慎踩空摔落，送至长沙市第八医院抢救，经抢救无效于23时10分宣布死亡。

（二）技术方面的间接原因

长沙奕品优装装饰工程有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训[3]；

（三）事故性质认定

此次事故共计造成1人死亡，直接经济损失为57万元，为一般安全生产责任事故，事故类型为跌落。

四、对有关单位和人员的处理建议

（一）对有关单位的处理

1.长沙奕品优装装饰工程有限公司

长沙奕品优装装饰工程有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，是事故发生的责任单位，建议由区行政执法局依法进行

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；

[2]《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019 第6.5.7规定：移动门式作业架架体顶部作业平台应满铺脚手板，周边应设防护栏杆和挡脚板；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；

行政处罚。

2.长沙同和茶业有限公司

长沙同和茶业有限公司未建立相关安全管理制度，未定期组织应急救援演练，未明确安全生产责任和义务。未针对本次小散工程项目动态及时向园区开发建设局进行报备。由隆平产业开发区进行核查处理。

3.长沙隆平产业开发区开发建设局

长沙隆平产业开发区开发建设局基本履行了安全监管职责，但未掌握同和茶叶此次小散工程动态，未见对该企业的巡查记录，由隆平产业开发区纪工委对相关人员进行处理，处理情况报区纪委监委。

4.长沙广发隆平高科技园服务有限公司（以下简称广发隆平）

广发隆平在日常巡查中未发现同和茶业的施工行为，未及时发现并督促企业对施工行为进行报备。建议由隆平产业开发区对相关负责人进行约谈提醒，下发专项交办函，督促广发隆平全面开展在建施工项目拉网式摸底排查，逐项核实在建工程施工情况；进一步规范完善小散工程登记备案台账，建立健全网格化日常巡查清单制度。

（二）对有关人员的处理

侯**，本次事故直接责任人，因事故死亡，不再予以追责。

周**，事故发生单位法人代表，依法追究其管理责任，依据相关规定处以行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）进一步压实企业主体责任，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；

（二）各行业监管部门、街道（园、局）坚持常态长效管控，经常抓、反复抓。督促生产经营单位按标准配发劳动防护用品，监督从业人员规范佩戴使用；严格规范移动式操作平台搭设，作业面四周按临边防护标准设置防护栏杆，及时消除高处作业安全隐患。

（三）开发建设局需进一步细化小散工程备案范围、审批流程和管控责任，健全部门、园区、企业三级联动信息共享机制，精准掌握辖区企业零星施工动态。针对无报备施工、拒不整改的施工单位及业主单位，相关部门加强协同配合依法依规从严查处。

（四）行业监管部门、街道（园、局）、社区常态化开展小散工程安全警示教育，针对施工人员、物业单位、业主等不同群体分类制定培训内容，通过线上推送、线下宣讲、案例警示等多种形式，切实提升全行业安全意识和操作技能。