日照京华管业有限公司“10·13”一般物体打击事故调查报告

2018年10月13日凌晨3时32分许，日照京华管业有限公司纵剪车间发生一起窄带钢卷物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

2022年1月25日，根据省安委会《关于抓紧做好审计发现部分市县涉嫌瞒报漏报事故核查和整改工作的通知》的要求，日照市安委会办公室下发了《关于做好涉嫌瞒报漏报事故核查工作的通知》，经与人社部门对接排查，发现该起事故涉嫌瞒报。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故调查报告和处理办法》等有关规定，2022年2月23日，岚山区人民政府成立了由区应急局牵头，区工信局、区公安分局、区总工会等部门单位人员组成的日照京华管业有限公司“10·13”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起事故进行调查。对事故责任单位和人员的有关情况及时与区纪委、监委进行汇报，区纪委、监委原则同意该起事故报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故经过、应急处置、事故瞒报情况，分

析了事故原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:


一、基本情况

（一）事故企业基本情况


日照京华管业有限公司（以下简称“京华管业公司”）成立于2010年8月24日，注册地址为山东省日照市岚山区虎山镇驻地东(沿海路600号)，类型为有限责任公司(外国法人独资)，法定代表人侯增合，统一社会信用代码91371100553357 94XX，经营范围为钢管焊接制造、销售；钢制品包装服务，出口本企业自产钢管；建筑材料销售(不含危险化学品)；金属表面处理及热处理加工（上述经营范围国家限制类和禁止类除外，涉及许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故现场基本情况及勘察情况

事故发生地点位于京华管业公司纵剪车间半成品区（见图一）。该车间事发现场存放的钢卷宽度146mm重量约1.5吨、钢卷直径1.7米（见图二）。

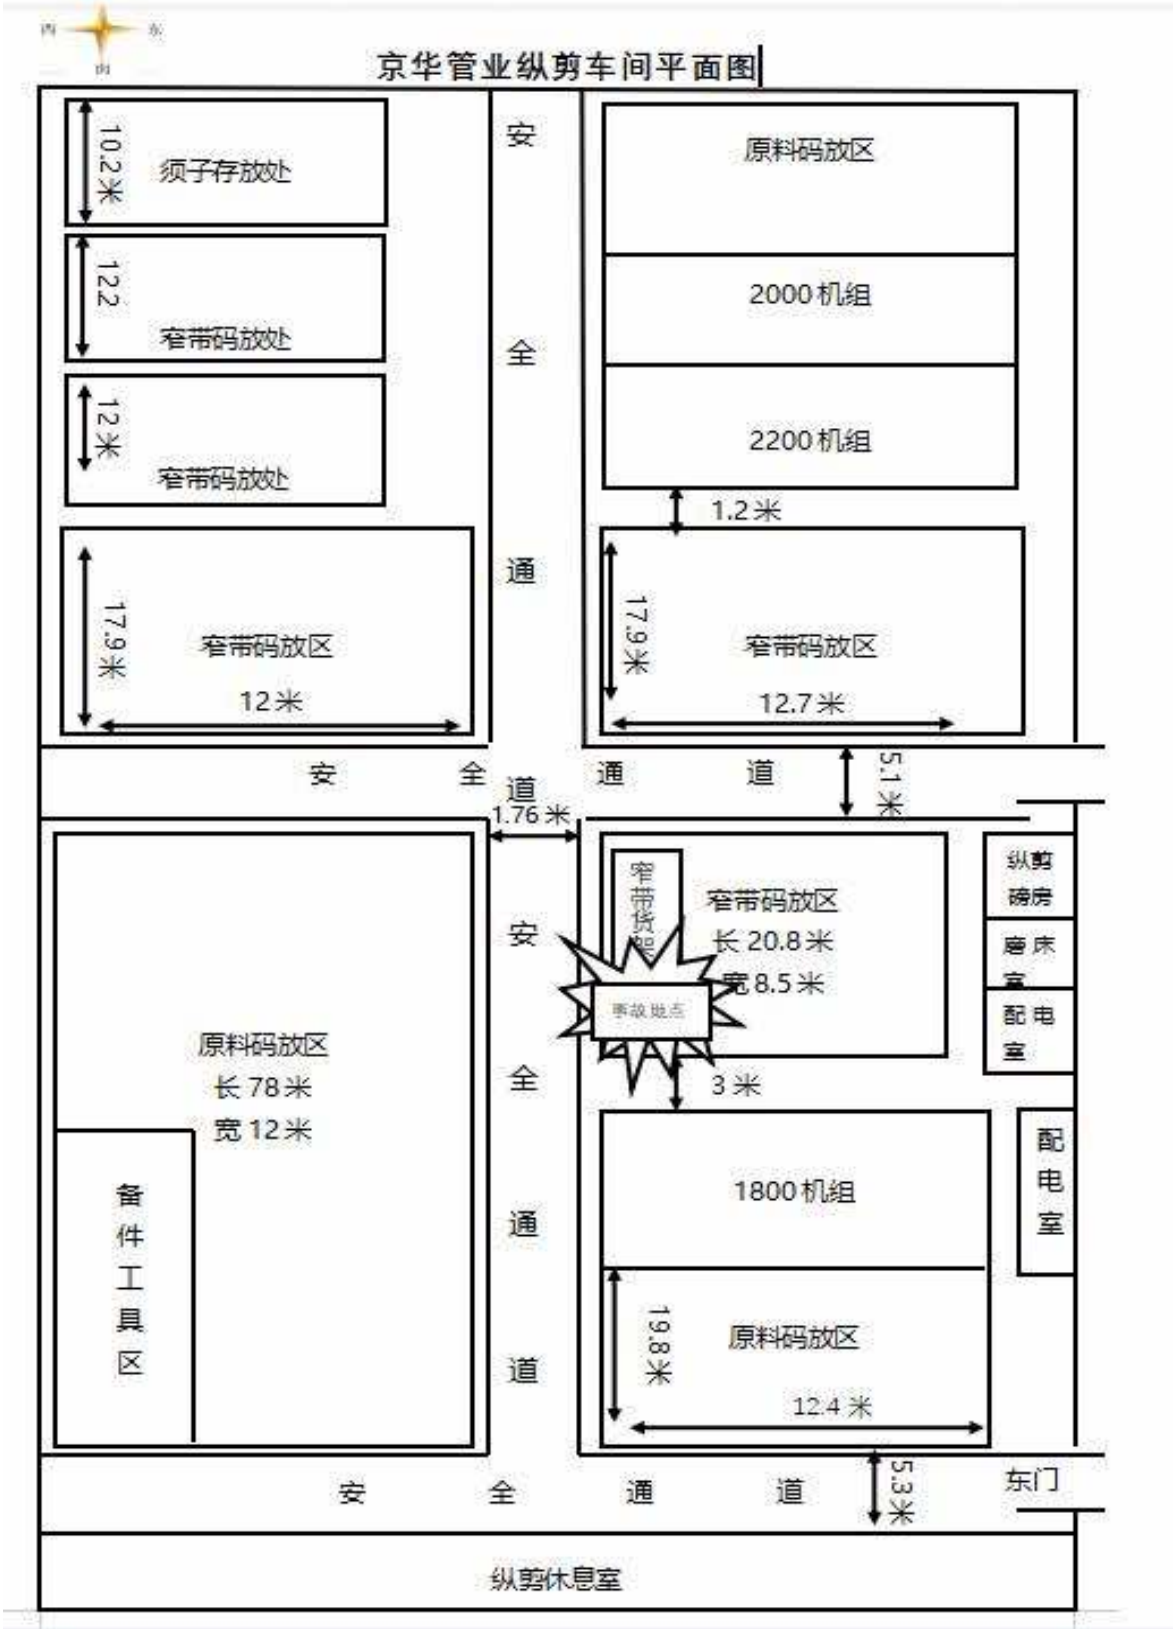
京华管业纵剪车间平面图
西
东
南
10.2米
须子存放处
12.2
窄带码放处
12米
窄带码放处
17.9米
窄带码放区
12米
安
全
通
道
原料码放区
2000机组
2200机组
1.2米
17.9米
窄带码放区
12.7米
安 全 通 道
5.1米
1.76米
原料码放区
长78米
宽12米
备件工具区
安
全
通
道
窄带货架
窄带码放区
长20.8米
宽8.5米
事故地点
3米
纵剪磅房
磨床室
配电室
配电室
1800机组
19.8米
原料码放区
12.4米
安 全 通 道
5.3米
东门
纵剪休息室

图一

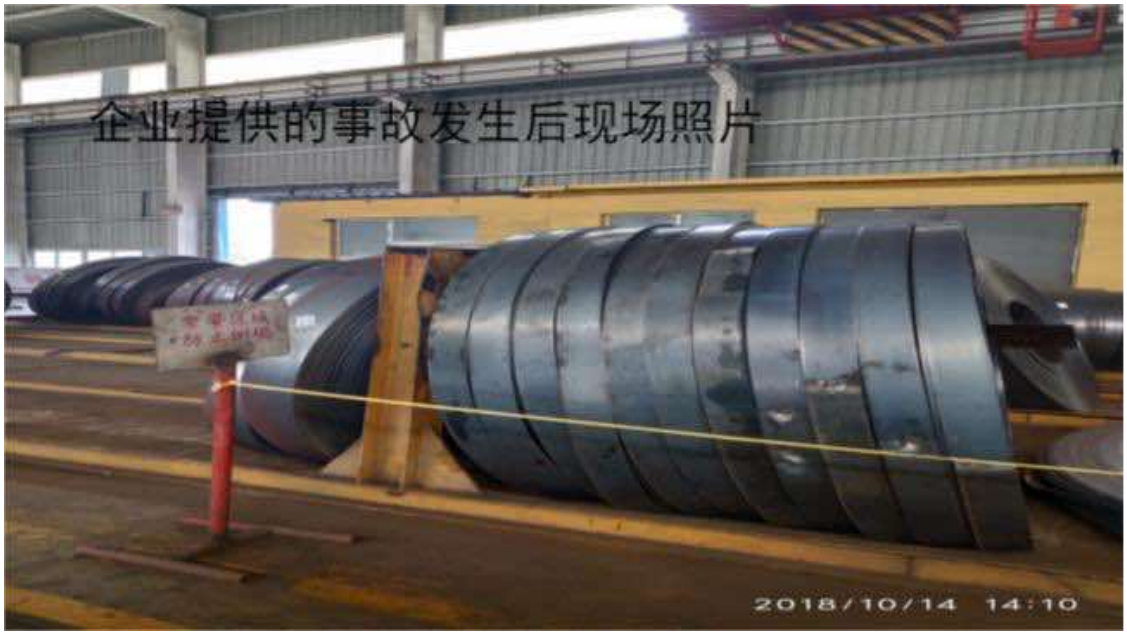

图二

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2018 年 10 月 12 日晚，京华管业公司纵剪车间班长王明坤带领 4 人进行窄带切割作业，丁伟负责须子收取，1 号、2 号行车负责将切割好的窄带吊运至半成品区。10 月 13 日凌晨 3 时 24 分，丁伟指挥 1 号行车将窄带吊运到半成品区钢架上，并帮助将吊钩窄带推至钢架上方下落码放完成；3 时 30 分 1 号行车运送完窄带后返回原停放地点停放，因 1 号行车吊装作业后，仍有一卷钢卷未被吊装成功，丁伟试图联络 2 号行车吊运剩余窄带未果，后返回到半成品区查看 1 号行车刚吊运到位的窄带；3 时 31 分丁伟再次联络 2 号行车后又返回到半成品区查看窄带情况，此时 2 号行车开始向南运行通过半成品区；3 时 32 分两

盘窄带突然倒塌将站在南侧的丁伟砸倒。

（二）事故救援及善后处理情况

丁伟被两盘窄带砸倒之后，当班班长王明坤等工作人员迅速赶到现场，2 号行车也退回到半成品区进行施救，用吊钩穿挂钢丝绳将窄带吊起，现场作业人员将伤者丁伟抬出，班长王明坤立即拨打 120 急救电话，并向车间主任王思银报告。3 时 45 分 120 救护车进入事故现场，将丁伟送往医院抢救，6 时许经医院抢救无效死亡。

事故发生后，车间主任王思银向日照京华管业公司安环质量科科长张新军和常务副总兼生产管理处处长成全亮进行了汇报，并通知了死者丁伟家属。2018 年 10 月 14 日，京华管业公司与死者家属签订赔偿协议。

三、事故瞒报情况

事故发生后，成全亮作为事发时公司实际负责人，未向政府应急管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告，京华管业公司其他人员也未向政府应急管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.纵剪车间操作工丁伟违反岗位安全生产职责、岗位安全操作规程，擅自从事非本岗位工作，违章指挥行车吊运窄带进入半成品区，冒险进入危险场所，被刚吊运码放至半成品区的两

盘窄带倒塌后压其胸部造成死亡。

2.物体打击事故所涉窄带放置角度不够，1号天车工杨双违章作业，未严格执行公司《纵剪车间0024天车工作安全工作程序》宽度62-185mm窄带倾斜角度保持15°-20°角码放，严禁向外倾斜、悬空，防止窄带倒塌砸人的相关规定，吊装码放角度不够造成窄带倒塌致人死亡。

（二）间接原因

1.京华管业公司纵剪车间安全设施配置不足。事故发生时现场刚运送放置13盘窄带钢卷，而半成品区处于敞开状态，安全通道两侧未安装防护栏，现场仅设置料架止档（挡头）。

2.京华管业公司教育培训、现场管理不到位。未能有效监督、教育从业人员按照单位安全生产规章制度和岗位安全操作规程开展现场作业，未落实现场安全监护责任和措施。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，日照京华管业有限公司“10·13”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故，且事故瞒报。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

1.丁伟，在未告知当班班长的情况下违规私自进入半成品区；违反岗位安全生产职责、岗位安全操作规程，擅自从事非本岗位工作指挥天车吊运窄带，对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对事故有关企业和人员处理建议

1.日照京华管业有限公司未落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有责任，因瞒报事故，建议由岚山区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第三十六条第（一）项规定，对其处以100万元的罚款。

2.王明坤，日照京华管业有限公司纵剪车间班长，作为死者所在班组班长，未充分履行安全管理职责，对当班人员管理、教育不到位，未及时纠正钢卷放置不当的行为，对事故发生负有责任。建议由京华管业公司依据内部规定对其作出处理。

3.王思银，日照京华管业有限公司纵剪车间主任，履行安全管理职责不到位，对车间安全生产现场管理工作不力，对事故发生负有责任。建议由京华管业公司依据内部规定对其作出处理。

4.张新军，日照京华管业有限公司安环质量处处长（时任日照京华管业有限公司安环质量科科长），负责公司安全管理工作，未有效履行安全管理职责，对事故的发生负有责任。建议由京华管业公司依据内部规定对其作出处理。

5.成全亮，中共党员，日照京华管业有限公司安全总监兼生产管理处处长（时任日照京华管业有限公司常务副总兼生产管理处处长），作为事发时公司实际负责人，履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有责任，建议由公司给予党内警告处分。因瞒报事故，

建议由岚山区应急局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第三十六条第（一）项规定，对其处上一年年收入100%的罚款。

六、事故暴露出的问题

（一）企业安全生产主体责任落实不到位。事故相关单位责任人员没有树立安全生产红线意识和底线思维，思想认识不到位，各级人员未严格履行岗位安全生产职责，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）作业人员安全意识不足。当班人员在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，未严格遵守企业安全生产规章制度、岗位安全操作规程，擅自从事非本岗位工作，当班班长未尽管理职责，对班组人员工作情况不能及时了解。

（三）企业现场管理不规范。新员工工作经验少、不熟练，应安排师傅带领指导工作，不应允许新员工单独进行危险较大的工作，在危险作业场所现场未设置专职安全监护人员。

七、事故防范和整改措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全管理主体责任，举一反三，严防类似事故再次发生，提出以下防范措施和建议:

（一）深刻吸取事故教训，落实企业安全生产主体责任。事故单位要深刻吸取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，强化安全意识、法律意识和责任意识。要严格遵守和执行

安全生产法律法规，发生事故后，要严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定及时报告事故情况，进一步规范安全生产管理工作。

（二）加强作业人员安全培训，提高作业人员安全意识。事故单位要加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

（三）加强设备设施管理，强化作业现场安全管控。事故单位应对作业区加装护栏、增设防止倒塌的安全措施，作业现场应安装安全警示标识，规避人员暴露在危险吊装区域的风险。事故相关单位应加强作业现场安全管控力度，严格落实人员安全站位、危险作业区域封闭管理等安全防范措施，切实把安全工作落实到实处。

日照京华管业有限公司“10·13”
一般物体打击事故调查组
（岚山区应急管理局代章）
2022 年 6 月 27 日