桂林华茂矿业有限公司灵川县潮田乡聚鑫建筑石料用灰岩矿“7·23”一般触电事故调查报告

灵川县人民政府事故调查组

2025 年 12 月 19 日

2025年7月23日17时左右，位于灵川县潮田乡的桂林华茂矿业有限公司灵川县潮田乡聚鑫建筑石料用灰岩矿发生一起事故，造成1人死亡。事故发生后，灵川县委、县政府高度重视，组织相关部门第一时间到达事故现场进行应急处置。

根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号)(以下简称《安全生产法》)、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规的规定，经灵川县人民政府批准，成立了由县委常委、常务副县长卢启辉同志任组长，县应急管理局局长陆富勇同志任常务副组长，县政府办副主任蒋连春同志、县应急管理局副局长吕耿同志任副组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县自然资源局、县科技工信和商贸局、县人力资源和社会保障局以及潮田乡人民政府有关负责同志为成员的桂林华茂矿业有限公司“7·23”事故调查组(以下简称事故调查组)，分设综合组、技术组、管理组，并邀请县纪委监委、县人民检察院派员监察事故调查工作。同时聘请国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心参与事故调查开展技术鉴定工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、检测鉴定、查阅资料、调查取证、人员询问等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位相关情况

（一）企业基本情况、行政审批情况

1.企业基本情况:

桂林华茂矿业有限公司成立于2017年，公司名下灵川县潮田乡聚鑫建筑石料用灰岩矿位于桂林市城东南部101°方向，与桂林市直线距离34.5km，行政隶属桂林市灵川县潮田乡管辖。该矿权于2018年通过桂林市自然资源局招拍挂的程序，由桂林华茂矿业有限公司合法取得，该项目经《桂林市采石场建设试点工作领导小组第一次会议纪要》（市国土资阅〔2017〕26号文批复，确定为桂林市第一批标准化试点采石场。桂林华茂矿业有限公司取得采矿许可证后，按照采石场建设规模化、基地化、规范化的要求和建设标准化、生产工厂化、开采阶梯化、经营规模化、管理现代化的标准完成了矿山破碎加工区厂房的标准化建设，并通过桂林市自然资源局牵头组织的综合验收。

2.行政审批情况:

（1）营业执照

统一社会信用代码：91450323MA5L29QQ90（1-1）;

名　称：桂林华茂矿业有限公司

类　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）;

住　所：灵川县潮田乡潮田街218号;

法定代表人：李亮海;

成立日期：2017年04月05日;

营业期限：长期;

经营范围：建筑石料用灰岩露天开采、销售（凭有效许可证经营）;销售水泥、沥青制品、建筑材料、装饰材料;对房地产业、采矿

业、建筑业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关：灵川县市场监督管理局。

（2）采矿许可证

证　号：C4503002019067710014816 4;

采矿权人：桂林华茂矿业有限公司;

地　址：灵川县潮田乡潮田街 218 号;

矿山名称：灵川县潮田乡聚鑫建筑石料用灰岩矿;

经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

开采矿种：建筑石料用灰岩;

开采方式：露天开采;

生产规模：200.00 万吨/年;

矿区面积：0.2041km^2;

有效期限：壹拾陆年零叁月，自 2021 年 3 月 18 日至 2037 年 6 月 18 日;

开采深度（标高）：+386.0m 至+193.0m。

发证机关：灵川县自然资源局

矿区拐点范围坐标：由 16 个点圈定，具体坐标如下表。

矿区范围拐点坐标表

拐点编号	西安 80 坐标系		2000 国家大地坐标系	
	X	Y	X	Y
1	2785618.32	37450875.35	2785618.99	37450991.26
2	2785623.87	37450885.46	2785624.54	37451001.37

拐点编号	西安80坐标系		2000国家大地坐标系	
	X	Y	X	Y
3	2785598.25	37450901.52	2785598.92	37451017.43
4	2785592.32	37450890.74	2785592.99	37451006.65
矿区A地块范围面积：0.00036km²；标高+201.0至+190.0m；主要为建设用地。				
5	2785517.01	37450971.43	2785517.68	37451087.34
6	2785452.72	37451112.57	2785453.39	37451228.48
7	2785561.84	37451138.27	2785562.51	37451254.18
8	2785561.84	37451267.96	2785562.51	37451383.87
9	2785446.01	37451351.88	2785446.68	37451467.79
10	2785405.84	37451431.99	2785406.51	37451547.90
11	2785266.76	37451431.99	2785267.43	37451547.90
12	2785129.87	37451397.22	2785130.54	37451513.13
13	2785080.93	37450989.60	2785081.60	37451105.51
14	2785267.64	37450929.05	2785268.31	37451044.96
15	2785374.90	37450831.95	2785375.57	37450947.86
16	2785454.16	37450875.62	2785454.83	37450991.53
矿区B地块范围面积：0.20375km²；开采标高+386.0m至+193.0m。				
合计矿区面积：0.2041km²；开采标高+386.0m至+193.0m。				

（3）安全生产许可证

编　号：（桂C）FM安许可证［2025］0001号；

企业名称：桂林华茂矿业有限公司灵川县潮田乡聚鑫建筑石料用灰岩矿；

主要负责人：李亮海；

单位地址：灵川县潮田乡潮田街218号；

经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可范围：建筑石料用石灰岩露天开采；

有 效 期：2025年03月15日至2028年03月14日；

发证机关：桂林市大数据和行政审批局；

发证日期：2025年03月26日。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构和安全管理人员情况

2025年1月，桂林华茂矿业有限公司发文任命袁松伟为矿长，兼安全副矿长、胡佑平为机电副矿长、刘桂锋为生产副矿长；公司成立了安全生产委员会，李亮海任主任，袁松伟为副主任，黎桂文黄志鹏、黄志林、邓少坤、李子成为成员。明确黎桂文、黄志鹏为专职安全管理人员。公司设立了安全科、生产部、行政部、财务部和销售部。上述人员中，胡佑平的安全生产知识和管理能力考核合格证已过期，刘桂锋暂未获得安全生产知识和管理能力考核合格证，其余主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证均在有效期内。2025年1月，公司发文聘用矿长袁松伟兼采矿技术员，谢永彬为地质技术员（外聘兼职），机电副矿长胡佑平兼机电技术员，黎铭为注册安全工程师（外聘兼职），公司暂未设技术负责人。公司现有在册人员52人，配备特种作业人员9人，持证10人次；其中，熔化焊接与热切割作业工1人，低压电工2人，

高处作业工2人次，挖机司机5人。上述人员的特种作业操作资格证均在有效期内。

2.安全管理工作情况

2024年5月，公司编制了《岗位安全生产责任制》《安全标准化建设制度汇编》和《安全操作规程》。明确了法人代表、各副经理、生产、安全、技术、销售、行政、财务、后勤、安全员、电工、凿岩、挖掘机司机等35个岗位人员的安全职责；制定了《安全生产方针的制定、传达、评审与修订等环节管理制度》、《安全机构设置及人员任命管理制度》、《交接班管理制度》、《危险源辨识、风险评价和控制策划制度》、《安全教育培训管理制度》、《设计管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《领导带班及应急值守管理制度》、《安全生产奖惩制度》等83项管理制度；编制了潜孔钻司机、运输汽车司机、挖掘机岗位司机、铲车司机、电工、焊工等12个工种的操作规程。但缺矿长、电焊工、高处作业工岗位责任制；缺《安全技术交底制度》、《特种作业人员管理制度》等制度；缺高处作业工、采场松石工等操作规程。

公司制定了2025年教育培训计划，开展了安全教育培训工作，进行了复工复产培训和日常教育培训，但新工人“三级”教育培训不规范，由安全员黄志鹏一人负责全程培训，“一期一档”“一人一档”内容不完善。

公司购买了100人的中国平安财产保险股份有限公司广西分公司安全生产责任保险。公司为45名员工在灵川县社会保险事业管理中心购买了社会保险。

公司安全管理人员每隔一天进行了一次隐患巡查并提出了整

改意见;主要负责人每月进行了重大事故隐患专项检查;公司每月组织进行了一次专业检查,且检查有整改措施和要求,有复查记录。公司对查出的隐患下达了整改通知单,隐患通知单中有隐患情况、整改要求、整改期限、整改负责人签字、验收意见、治理效果评估。公司每年进行了一次风险辨识并列出了风险评价与管控清单，但没有对所有新场所、新设施进行安全风险辨识和评价。对运行电气设备的保护设施的可靠性未进行试验或验证。

（三）生产主要工艺流程

该公司矿山的矿石加工方式为破碎筛分为不同粒径的成品，破碎站为固定破碎站,位于矿区西北部,从矿界的5号拐点附近山脚坡地区域开始展布,大部分区域已建成全封闭厂房;卸料平台位于整个破碎厂房的最南侧;堆料场位于厂房西北侧,运矿道路位于矿区中部，破碎系统主要包括一级破碎、二级破碎、筛分、细破及皮带运输。采用二段一闭环破碎筛分工艺流程，头破为PE1215型颚式破碎机将矿石破碎至200mm，二段破碎为PCZ-1815锤式破碎机将矿石破碎至40mm~10mm，筛分后筛上的10mm至40mm的物料分别进入不同中转仓,10mm物料经输送带送至2YKZ2470型洗砂机加工成为水洗砂，另一部分40mm物料经输送带返回至闭环破碎工段（PCZ-1216锤式破碎机）继续将矿石破碎至0~40mm，通过二级筛分进入两台 ZSJ-1218型制砂机加工，最终得到0~5mm石粉、10~20mm石子、20mm~40mm石子、水洗砂、机制砂碎石最终产品。泥砂通过2#喂料口进入螺旋式洗砂机初洗，再进入脱水洗砂回收一体机得到机制砂碎石，泥则进入板框式压泥机进行脱水，得到泥块。工艺流程如下:

①投料~一级破碎：风化层及边角料经剥离后通过挖掘机装


卡车运输到料仓，由 1 台 SZ1870 型振动给料机均匀喂送到一级破碎 PE1215 型颚式破碎机进行破碎至 200mm 以下，经输送带进入二级破碎工段。

②二级破碎～一级筛分：二级破碎工段设置 1 台 PCZ-1815 锤式破碎机将矿石破碎至 40mm～10mm 后，经输送带送至 2 台 2YKZ3070 型筛分机进行一级筛分，筛分后筛上的 40mm 及筛下 10mm 的物料经输送带分别进入成品筛后进入成品仓。

③闭环破碎：40mm 以上的物料经输送带送至闭环破碎工段（PCZ-1216 锤式破碎机）继续将矿石破碎至 0～40mm，通过二级筛分后分别进入成品仓。

④制砂：成品筛后的物料由输送带送至 1 台 ZSJ-1218 型双转子制砂机加工，经 2 台 3YKZ3070 型筛分机进行筛分，5mm 以下的经输送带进入成品仓。5mm 以上的由输送带送至 1 台 ZSJ-1218 型双转子制砂机加工，经 2 台 3YKZ3070 型筛分机进行筛分，5mm 以下的经输送带进入成品仓。循环进行。

工艺流程见下图：

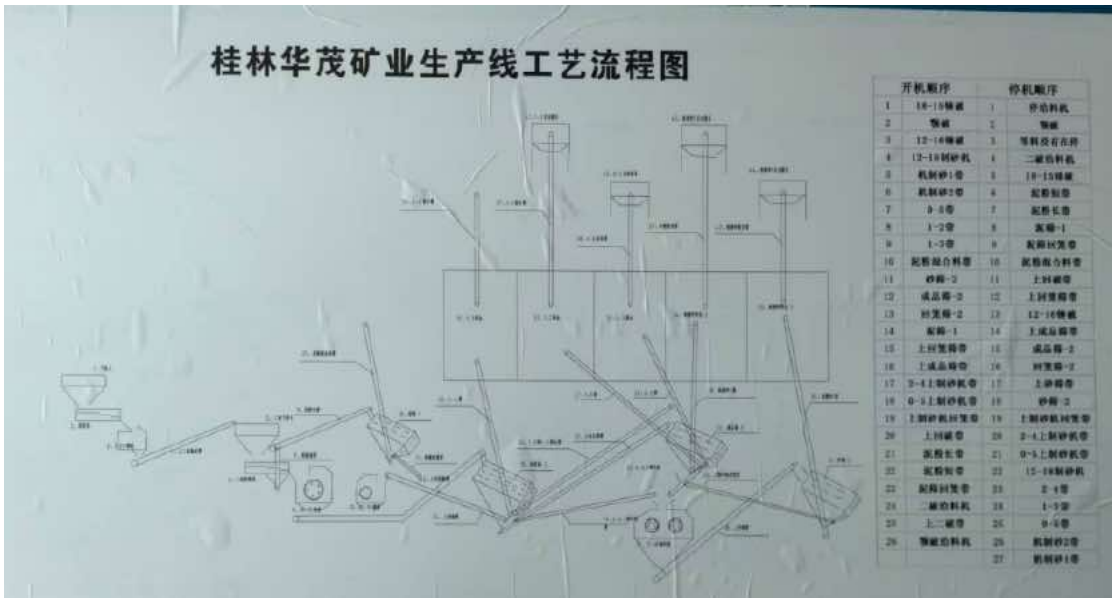

矿山破碎系统主要包括振动喂料、破碎机、胶带运输机、筛分机粗碎选用PE1215型颚式破碎机，采用SZ1870喂料机送矿，中碎选用PCZ-1815锤式破碎机和PCZ-1216锤式破碎机各1台，筛分选用2YKZ3070和3YKZ3070振动筛，制砂采用ZSJ-1218型制砂机及2YKZ2470型振动筛。

破碎系统产品为五种规格型号料：0mm-5mm石粉、10mm-20mm石子、20mm-40mm石子、水洗砂、机制砂。

（四）事故发生区域情况

该公司矿山开采区与加工生产线作业时间同步，为7时～11时30分，13时～17时，中间为午餐和休息时间。生产时段，严禁人员进入加工生产车间，机修班人员只能做相关准备工作和待令，11时30分～13时为加工生产线停机时段，由机修班人员进入加工生产线对各自责任区域进行检修维护工作，以确保加工生产线设备正常运行。

事故发生在加工生产线二破车间，该车间为一相对封闭空间，长110m，宽20m，高18m，东面开有1号门，南面开有2号门，南西边靠近山腰处建有总控室，通过扶梯与车间相通。车间开机生产时禁止人员入内，可通过总控室与二破车间的透明玻璃窗查看车间内情况，也可通过控制屏上视频摄像头了解相关情况。二破车间安装有第二段破碎、闭环破碎筛分工艺及制砂相关设备，包括二级破碎机、振动筛、制砂机、细破机及皮带运输机。闭环破碎筛分系统包括破碎及筛分设备，破碎机部位设置了布袋集尘和喷雾降尘设施，二破车间安装有1台PCZ-1815锤式破碎机，1台2YKZ3070和2台3YKZ3070型筛分机、1台PCZ-1216锤式破碎机、2台1250型制砂机、

2台2YKZ2470型洗砂机 ，1台1YP2450型脱水洗砂回收一体机，2台ZB-500型板框式压泥机，2台ZSJ-1218型双转子制砂机，17台皮带输送机，其中，1.6m宽皮带1台，1.2m宽皮带1台，1.0m宽皮带2台，其余为0.8m宽皮带。以上各设备按用途有序安装后由总控室集中控制。所有设备由2台S11-1250-10/0.4kv变压器供电，电缆母线为3(TMY-2(80×6))，馈出线电缆型号YJV-3×70 + 1×35，机修照明用电由1台S11-250-10/0.4kv变压器供电，电缆型号为ZR-BV-10。电焊机工作时由变电所S11-250-10/0.4kv变压器供电，通过423开关和25平方电缆将电引至头破皮带机头电源控制箱，再经10平方电缆引到电焊机控制箱，控制箱内设有DZ-15-100/4901T漏电保护开关30mA/0.1s和NXB-63电焊机控制开关。事故发生时，控制开关负荷端有BX1-500电焊机1台和0.5kW的风扇1台。

事故发生具体位置在二级破碎机下料斗内，斗口下为一条1.6m宽的上回笼筛落地式输送带，斗口上为二破平台，为了控制和收集粉尘，从斗口往皮带运行方向约15m段为一相对封闭通道，该通道上宽1.8m，下宽1.3m，高度1.1m。二破平台上装有两处除尘管道，1台闭环破碎机和电源控制箱等设施。二级破碎区基础平台及二破平台周边设有0.8m护栏。二级破碎区基础平台高出车间地面1.5m，二破平台高出基础平台3m。整个车间积尘较厚，特别是靠近二级破碎机附近地面和二破平台积尘达3-4cm厚。

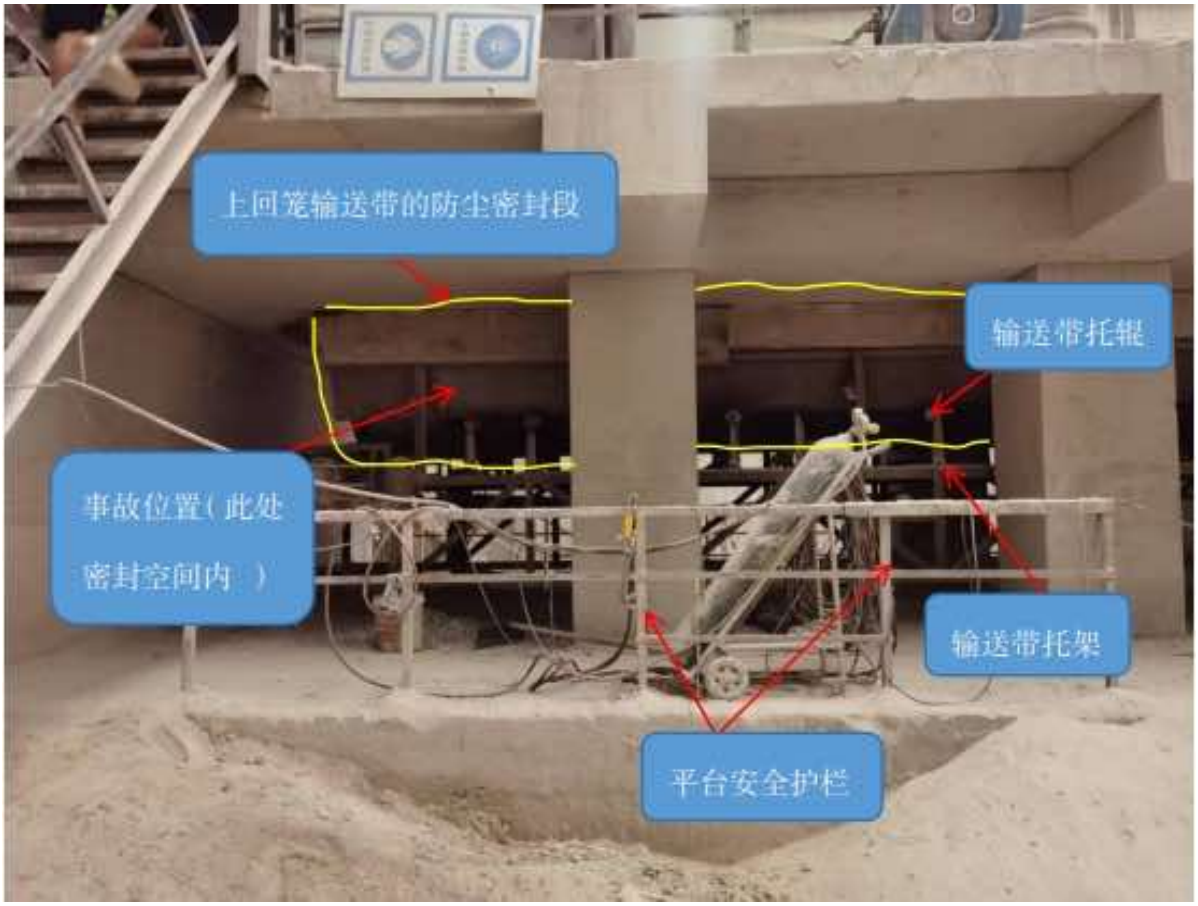


图 1：事故发生区域密封段空间内的二级破碎机下料斗

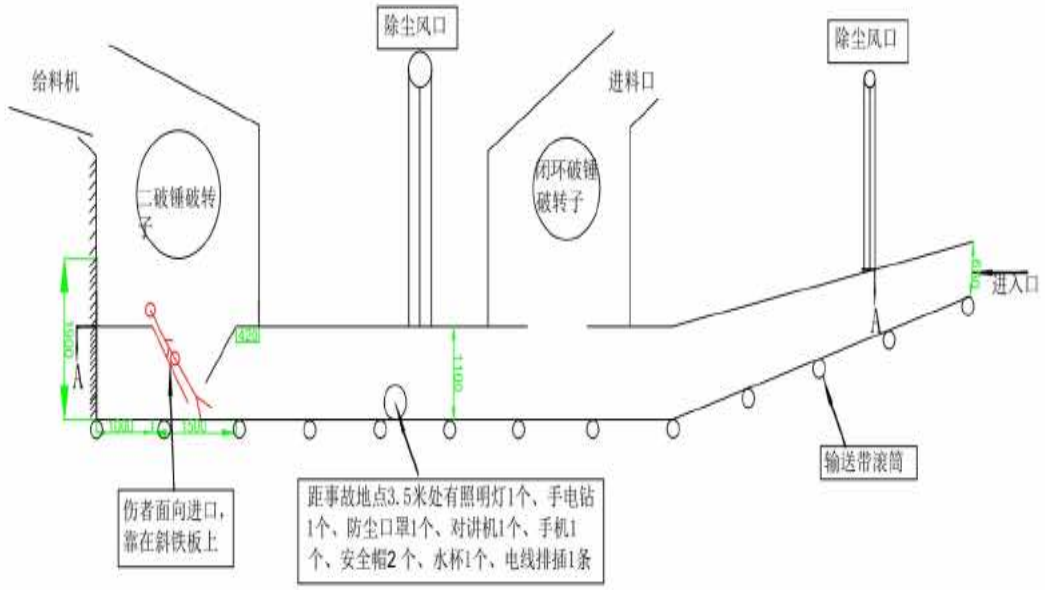


图 2：事故发生侧视示意图

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年7月22日，机修班由许彪申请办理了二级《动火作业安全审批票》和二级《高处作业安全审批票》，经机修班负责人、安环部、公司主要负责人等相关责任人审批并签名，机修班班长邓少坤对作业人员许彪进行了安全交底，审批票中有监护人（安全员黄志鹏）签名。

2025年7月23日，矿山值班领导为矿长袁松伟，安全员为黄志鹏。机修班13人正常上班，分别为班长邓少坤，电工胡晋灵，电焊工许彪，机修工李建春、李凯、李梦强、刘怀华、方迎春、陶耀华、唐海燕、李红、李子成，放料工李克丹。

7月23日6时50分，班长邓少坤组织当班人员召开安全早会后，各自分开准备并待令。7时多，安全员黄志鹏开皮卡车进班，先到加工生产线总控室查看了加工生产线的情况，接着到矿山开采区各作业地点巡检。8时多，矿长袁松伟开车到开采区各作业地点检查，后与黄志鹏一起检查了开采区的边坡情况。9时30分左右，二人一同下山到汽车机械维修车间检查。11时30分，加工生产线正常停机，当班机修人员按照日常分工对加工生产线各自负责区域进行了一轮巡查，13时加工生产线正常开机。13时30分，因天下大雨矿山开采区停止工作，加工生产线完成4车石料的加工后停机。14时左右，邓少坤通知当班机修人员到破碎加工车间检修设备。15时左右，除电工胡晋灵外的12名机修人员陆续到达破碎加工车间，李建春向班长汇报，二级破碎机下料口的钢板有一处裂缝漏砂需要焊接（此区域为李建春日常责任区域）。邓少坤便安排

许彪、李建春二人去处理。许彪负责焊接，李建春协助并做好检查清理等工作。其他人按安排分头开展工作。

许彪、李建春二人携带照明灯、电镐、铁锤、排插及焊接所需工具进入上回笼筛输送带防尘密封段内，李建春先对焊接处进行清理后，许彪便开始电焊作业，10多分钟后完工，实施过程中监护人（安全员黄志鹏）未到作业现场。15时30分左右，许彪便离开至回笼筛下料口处进行焊接作业（此区域为许彪日常责任区域），留李建春一人在现场继续用电镐清理及扫尾工作。

16时50分，邓少坤清点人数准备下班时未见李建春，便安排许彪去找人。许彪在二级破碎加工区各平台没有看到人，便又进入第一次焊接地点，只见李建春双眼睁开，工作服敞开，两手呈半握拳状弯曲举在胸前，右手握1根新焊条，电焊钳上夹着1根已使用的焊条，电焊条成45°斜倒在他肚脐眼附近，已不省人事。至此，事故已经发生。

（二）事故救援及应急处置情况

1.事故救援方面。看到上述情况后，许彪立即电话向邓少坤作了汇报，接着把李建春从下料口内移到密封段内输送带上做心肺复苏按压。约2分钟后，邓少坤赶到事故现场，用手在伤者鼻子处试了一下，感觉没有了呼吸，便立即电话向袁松伟、胡佑平汇报。16时55分，袁松伟接到事故电话后，立即安排办公室于梅娟拨打120、110报警电话，并通知胡佑平组织人员参与救援，同时开车赶往事故地点。约3分钟后，袁松伟到达事故现场，立即轮换给伤者做心肺复苏和人工呼吸。经约半小时施救后，效果不佳。后续救援人员带担架赶到后，邓少坤、许彪等3人用手将伤者抬出密封段放

至担架上，大家共同将伤者抬至破碎加工车间中部的空旷处，此时120急救车到达，医生立即对伤者进行现场急救。17时40分，医生宣布李建春临床死亡。至此，救援工作结束。事故现场人员及救援人员处置过程较得当。

2.事故信息报送方面。16时55分，矿长袁松伟接到事故电话后，立即安排安全科于梅娟拨打120、110报警电话；17时22分，袁松伟电话向灵川县应急管理局报告了事故；17时28分，电话向国家矿山安全监察局广西局值班中心报告了事故；17时30分，电话向桂林市应急局报告了事故；17时33分，电话向潮田乡人民政府报告了事故；17时49分，电话向潮田乡派出所报告了事故。另外，17时05分，还电话向梧州星展投资公司副总经理刘劲报告了事故。事故信息向上报送及时，矿山应急处置主体责任落实到位。

3.政府监管部门应急处置落实方面。接到矿山企业的事故报告后，7月23日17时18分，潮田乡卫生院医护人员到达矿山事故现场参与救援；17时35分，潮田乡政府工作人员到达矿山；18时10分，潮田乡派出所工作人员到达矿山现场；18时50分，灵川县应急管理局工作人员到矿山现场。上述政府和职能部门工作人员到达事故现场后，立即了解事故情况，组织协调和指导善后处置工作。各级政府及职能部门应急响应及时、迅速。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一) 人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

死者李建春，机修班机修工，男，汉族，47岁，身份证号：4523221978********，住址为广西灵川县九屋镇易家村委甘草村一队。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失（一次性工亡补助金、丧葬抚恤金、赔偿金、事故罚款等）约为210万元。

四、事故原因分析和性质

（一）直接原因

事故当班2名作业人员进入该矿破碎车间上回笼筛输送带防尘密封段（密封段长16m*宽1.6m*高0.65m）进行电焊和清理泥沙。电焊结束后，仍然留电焊钳和电焊线在密封段作业处，导致一名清理泥沙的员工触电死亡。

（二）间接原因

1.危险作业管控不到位。**一是**该矿破碎车间回笼筛防尘密封段的有限空间作业未编制安全技术措施。未编制破碎车间防尘密封段电焊作业、清理泥沙作业的安全技术措施。**二是**现场管理缺失。特种作业人员（电焊工）在破碎车间的防尘密闭段电焊作业结束后未切断电源就擅自离开，动火作业监护人（安全员）也未在动火作业现场进行监督，导致继续留在密闭空间清理泥沙人员触电死亡，导致发生人员死亡事故。

2.主体责任落实不到位。公司双重预防机制构建流于形式，对二级破碎机下料口上回笼筛输送带防尘密封段内有限空间安全风险辨识和隐患排查治理工作有重大缺失，未在相关地点设置安全

警示标志和安全风险告知牌，导致存在通风不良、触电等高风险场所无任何防控措施。

3.安全教育培训不到位。公司三级教育培训仅由安全员黄志鹏一人负责全程培训，并且未按照规定的内容对新入职的李建春进行三级安全培训教育，致使李建春不了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，缺乏安全知识和安全操作技能。

4.安全管理制度不完善。未建立《有限空间管理制度》、《安全技术交底制度》、《特种作业人员管理制度》等制度。

5.人员配备不足。矿山配备的注册安全工程师、地质技术员为外聘人员，不常驻矿山；主要负责人兼安全科长，矿长兼采矿技术员，机电副矿长兼生产部长。

（三）事故性质

事故调查组认定：桂林华茂矿业有限公司灵川县潮田乡聚鑫建筑石料用灰岩矿“7·23”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

该起事故的发生，暴露出桂林华茂矿业有限公司主体责任落实不到位，安全管理混乱等问题。一是安全管理制度形同虚设，动火作业地点未安排监护人监护到位，安全风险辨识不到位，隐患排查工作不扎实，导致风险场所长期失控；二是日常安全管理工作混乱，管理制度不完善，现场管理措施未落地；三是未按照国家规定开展教育培训；四是矿山人员配备不到位，缺乏安全和技术等方面的专

业管理指导。

六、地方人民政府及相关部门履职情况

灵川县人民政府牵头部署、一体推进，县应急管理局、县自然资源局、潮田乡人民政府等部门根据各自职能，认真推进各项工作，履行监管职责。

（一）灵川县人民政府履职情况。灵川县高度重视矿山安全生产工作，县委、县政府多次召开县委常委会、政府常务会议，学习贯彻落实习近平总书记关于矿山安全重要指示精神、两办《意见》“八条硬措施”、以及区、市有关工作部署，研究部署落实矿山安全生产工作，压紧压实各有关部门、各乡镇责任，强化非煤矿山安全监管，扎实做好隐患排查整治，推动矿山安全生产形势持续稳定向好。

（二）灵川县应急管理局履职情况。2025年对桂林华茂矿业有限公司灵川县潮田乡聚鑫建筑石料用灰岩矿开展了五次执法检查1月23日，开展春节前检查，要求企业做好春节期间24小时应急值守，对重要区域、重要设施设备做好隐患排查，及时消除各类隐患；2月17日，开展春节后复工复产验收，重点围绕复工复产“六个一”专题开展执法检查；4月24日，会同自治区应急管理厅对矿山开展自治区应急管理厅执法计划检查，共发现6项问题；6月11日，会同国家矿山安全监察局广西局开展检查，共发现13项问题，目前企业已整改10项，还有3项问题正在整改中；7月17日，会同自治区应急管理厅对矿山开展自治区应急管理厅执法计划检

查，共发现7项问题；4月24日及7月17日共计13项问题因涉及安全设施设计变更及道路建设，耗时较长，目前已督促企业聘请第三方机构更改安全设施设计进行整改。7月23日，对该矿山下达《现场处理措施决定书》，责令暂时停产停业，并封存事故现场。7月25日，组织辖区内9家非煤矿山企业主要负责人开展事故警示座谈会。

（三）灵川县自然资源局履职情况。2025年对桂林华茂矿业有限公司共开展4次常规巡查检查，重点核查企业开发利用方案执行、开采范围合规性及安全措施落实等情况，具体如下：1月2日赴企业开展检查，同步下达《灵川县自然资源局关于责令补办建设用地手续的函》（灵自然资函〔2025〕1号），要求企业完善相关用地手续。3月11日赴企业开展检查，同步下达《关于强化安全生产依法落实矿产资源开发利用和保护工作的函》（灵自然资函〔2025〕29号），要求企业强化安全生产相关措施。4月16日、6月16日赴企业开展常规巡查检查，重点核查企业是否按开发利用方案规范开采、是否超范围开采及安全措施落实情况。7月16日下达《灵川县自然资源局关于加快绿色矿山创建和矿区生态修复的通知》（灵自然资函〔2025〕194号），要求企业按开发利用方案实施阶梯式开采，并落实“边开采边修复”要求。7月9日陪同广西矿业协会到企业开展绿色矿山创建督导工作。日常不定期转发矿山安全生产警示教育片、典型事故案例，结合实地巡查检查，向企业现场宣讲安全生产法规及风险防范要点，督促企业严格落实安

全生产“第一责任人”法定职责。在法定节假日及矿山复工复产关键节点，提醒企业抓好安全生产工作，明确企业安全管理、隐患自查、应急值守等要求。

（四）潮田乡人民政府履职情况。2024年8月26日印发了《潮田乡安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，要求辖区内矿山企业严格落实安全生产主体责任，每年定期邀请安全生产技术服务机构或安全生产专家开展隐患排查。2025年以来，分别于3月3日、3月18日、4月16日、4月23日、5月27日、6月12日、7月27日、7月8日、7月27日对辖区内的华茂矿业、绿博矿业、益拓建材开展9次巡查工作。2025年4月2日向三家矿山企业推送了隐患排查治理的工作通知并要求做好隐患排查自查自纠；4月14日印发《潮田乡人民政府关于做好重点工贸企业及生产建设单位运输防护提升工作的通知》对矿山运输车辆防护工作作出了具体要求；2025年4月23日督促矿山企业建立事故隐患内部报告制度。同时，还常态化组织矿山企业参加上级部门开展的相关安全生产培训。

七、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对事故责任人的责任认定及处理意见（7人）

1.李建春，安全意识淡薄，在破碎车间回笼筛防尘密封段的有限空间清理泥沙未按规定穿戴劳动防护用品，未能识别到有限空间内电焊钳带电可能造成的人员伤亡风险，继续在有限空间内独自作业，自保能力不足，最终发生触电事故。因其已在本起事故中死亡，建议免于责任追究。

2.李亮海，公司法定代表人、主要负责人。**一是**未落实本单位全员安全生产责任制，违反了《安全生产法》第二十一条第一项[1]的规定；**二是**未组织制定并实施本单位安全生产规章制度，违反了《安全生产法》第二十一条第二项[2]的规定；**三是**未依法组织实施本矿山的《安全生产培训制度》、《安全生产教育和培训计划》，违反了《安全生产法》第二十一条第三项[3]的规定；**四是**对安全风险分级管控和隐患排查治理工作重视不足，未严格落实安全检查和隐患排查治理制度，未消除容易导致触电事故发生的隐患，违反了《安全生产法》第二十一条第五项[4]的规定。以上行为对事故发生负有领导责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[5]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[6]的规定给予行政处罚。经核查，2024年全年李亮海在公司的总收入为107872.44元，建议给予李亮海上一年年收入的40%，即人民币肆

---

[1] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[2] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[3] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[4] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[5] **《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：**生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[6] **《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：**事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入80%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款。

万叁仟壹佰肆拾玖元（￥43149.00）罚款的行政处罚。

3.袁松伟，桂林华茂矿业有限公司矿长、安全主要负责人，作为矿山安全生产第一责任人，一是落实企业主体责任不到位，对该矿各项安全管理制度督促、检查不到位，对事故当班动火作业安全监护人未到破碎车间的防尘密闭段进行巡查和监护，对特种作业人员（电焊工）在破碎车间防尘密闭段电焊作业结束后未切断电源就擅自离开失管失察。**一是**未落实本单位全员安全生产责任制，违反了《安全生产法》第二十一条第一项[7]的规定；**二是**未组织制定并实施本单位安全生产规章制度，违反了《安全生产法》第二十一条第二项[8]的规定；**三是**未依法组织实施本矿山的《安全生产培训制度》、《安全生产教育和培训计划》，违反了《安全生产法》第二十一条第三项[9]的规定；**四是**对安全风险分级管控和隐患排查治理工作重视不足，未严格落实安全检查和隐患排查治理制度，未消除容易导致触电事故发生的隐患，违反了《安全生产法》第二十一条第五项[10]的规定。以上行为对事故发生负有领导责任，建议由县应急管理局

---

[7] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[8] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[9] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[10] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

依据《安全生产法》第九十四条第二项[11]、第九十五条第一项[12]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[13]的规定给予撤职并处以罚款的行政处罚。经核查，2024年全年袁松伟在公司的总收入为110822.43元，建议给予袁松伟上一年年收入的40%，即人民币肆万肆仟叁佰贰拾玖元（￥44329.00）建议给予袁松伟上一年年收入的40%，即人民币肆万肆仟叁佰贰拾玖元（￥44329.00）罚款的行政处罚。

4.黎桂文，公司专职安全员。**一是**未组织或参与制定本单位安全生产规章制度，违反了《安全生产法》第二十五条第一项[14]的规定；**二是**未依法落实本矿山的《安全生产培训制度》，未按规定组织实施《安全生产教育和培训计划》，违反了《安全生产法》第二十五条第二项[15]的规定；**三是**未严格落实安全检查和隐患排查治理制度，未及时消除容易导致触电事故发生的隐患，违反了《安全生产法》第二十五条第五项[16]的规定。以上行为对事故发生负有管理责

---

[11]**《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：**生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12]**《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：**生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[13]**《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：**事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入80%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款。

[14]**《安全生产法》第二十五条：**生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

[15]**《安全生产法》第二十五条：**生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[16]**《安全生产法》第二十五条：**生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[17]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[18]的规定，暂停黎桂文安全员资格六个月，并给予罚款的行政处罚。经核查，2024年全年黎桂文在公司的总收入为66216.08元，建议给予黎桂文上一年年收入的20%，即人民币壹万叁仟贰佰肆拾叁元（￥13243.00）罚款的行政处罚。

5.黄志鹏，公司专职安全员。**一是**作为事故当班安全监护人，未到破碎车间的防尘密闭段进行巡查和监护，未组织或参与制定本单位安全生产规章制度，违反了《安全生产法》第二十五条第一项[19]的规定；**二是**未依法落实本矿山的《安全生产培训制度》，未按规定组织实施《安全生产教育和培训计划》，违反了《安全生产法》第二十五条第二项[20]的规定；**三是**未严格落实安全检查和隐患排查治理制度，未及时消除容易导致触电事故发生的隐患，违反了《安全生产法》第二十五条第五项[21]的规定。对事故发生负有重要责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[22]和《生产安

---

[17]**《安全生产法》第九十六条：**生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[18]**《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：**事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

[19]**《安全生产法》第二十五条：**生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

[20]**《安全生产法》第二十五条：**生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[21]**《安全生产法》第二十五条：**生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[22]**《安全生产法》第九十六条：**生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的

全事故罚款处罚规定》第二十条[23]的规定吊销其安全员资格，并给予罚款的行政处罚。经核查，2024年全年黄志鹏在公司的总收入为68018.08元，建议给予黄志鹏上一年年收入的30%，即人民币贰万零肆佰零伍元（￥20405.00）罚款的行政处罚。

6.邓少坤，公司机修班班长。未认真履行公司班组长岗位安全职责，违反了《安全生产法》第五条[24]的规定，以上行为对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[25]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[26]的规定给予罚款的行政处罚。经核查，2024年全年邓少坤在公司的总收入为50522.15元，建议给予邓少坤上一年年收入的20%，即人民币壹万零壹佰零肆元（￥10104.00）罚款的行政处罚。

7.许彪，公司机修班电焊工。与李建春二人共同在事故发生区域进行焊接作业，未发现《动火作业安全审批票》和《高处作业安全审批票》中监护人未到现场进行监护的不安全因素，未立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告，违反了《安全生产法》

资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[23]**《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：**事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

[24]**《安全生产法》第五条：**生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[25]**《安全生产法》第九十六条：**生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[26]**《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：**事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

第五十九条[27]的规定。以上行为对事故发生负有责任，建议由生产经营单位依据《安全生产法》第一百零七条[28]的规定，给予批评教育，并依照企业有关规章制度给予处分。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理意见

桂林华茂矿业有限公司，一是落实企业主体责任不到位，安全管理制度形同虚设，对事故当班安全监护人未到破碎车间的防尘密闭段进行巡查和监护，对特种作业人员（电焊工）在破碎车间的防尘密闭段电焊作业结束后未切断电源就擅自离开失管失察，最终酿成事故。二是未落实全员安全生产责任制、未健全安全生产规章制度；未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未在有较大危险因素的生产区域设置明显的警示标志、安全风险告知牌。对事故发生负有主要责任。鉴于该公司于2024年3月11日发生生产安全事故，造成1人死亡，此次又发生亡人事故，为起到充分警示与惩戒效果，应从重处罚，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一项[29]规定给予处人民币捌拾万元（￥：800000.00）罚款的行政处罚。

八、事故防范和整改措施建议

---

[27] **《安全生产法》第五十九条：**从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

[28] **《安全生产法》第一百零七条：**生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[29] **《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：**发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全生产工作，提出如下措施建议：

（一）强化企业主体责任。桂林华茂矿业有限公司灵川县潮田乡建筑石料用灰岩矿要深刻汲取事故教训，必须全面整顿，切实落实好安全生产主体责任，从源头上预防事故发生：

一是加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，对存在的安全风险进行全方位的重新辨识，尤其是针对输送带防尘密封段内等关键区域有限空间的辨识，并在相关地点设置安全风险告知牌和安全警示标志，扎实开展隐患排查工作，对排查出的隐患实行 “闭环管理”。

二是要建立《有限空间管理制度》、《安全技术交底制度》、《特种作业人员管理制度》等制度。明确有限空间作业的审批流程、防护措施、监护要求、应急处置等内容，特别细化防尘密封段等特殊区域的作业规范；制定《特种作业人员管理制度》，明确特种作业人员（如电焊工）的持证要求、培训考核、上岗核查等管理细则。同步编制《安全技术交底制度》，规定交底的内容、频次、对象及记录要求，确保交底覆盖所有作业人员。

三是要合理组织作业，扎实落实危险作业相关安全管理制度，严格遵照执行作业许可、监护等工作程序，动火作业、有限空间等危险作业活动前要编制相应的安全技术措施，并安排专职监护人员进行监护，同时要加强对于作业过程中“三违”行为的日常监督管理。

四是严格落实安全教育和培训制度，强化安全意识，提升作业人员安全风险辨识能力，提高自保互保能力，同时加强对员工正确

使用穿戴劳动防护用品的培训。严格按规定进行全员安全培训和新工人三级教育培训，完善“一期一档”和“一人一档”。

五是严格按照《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》和《国家矿山安全监察局广西局广西壮族自治区应急管理厅关于转发<国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知>的通知》的要求配备“五职”矿长和“五科”相关人员。

（二）落实部门监管责任。各相关职能部门按照各自的职责，认真履行监督管理和执法检查职责，对露天开采矿山进行全面大排查大整治工作，督促企业落实安全生产主体责任，建立健全并落实规章制度和操作规程，加强员工安全教育培训，强化现场作业管理。同时要加大安全生产宣传力度，提高从业人员安全意识，熟悉有关岗位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝违规冒险作业，防范类似事故的再次发生。

灵川县人民政府事故调查组

2025 年 12 月 19 日