索 引 号：	B31000-2026-7303012
文件编号：	
分　　类：	
生成日期：	2026-10-30
公开方式：	主动公开
公开时限：	常年公开
公开范围：	面向全社会
责任部门：	

南康区横寨乡江西思平家具有限公司“3•19”一般火灾事故调查报告

访问量：13

2026年3月19日7时42分许，南康区横寨乡草坵村江西思平家具有限公司铁皮棚厂房发生火灾，火灾造成江西思平家具有限公司厂房、家具成品、半成品及机械设备等被烧毁，无人员伤亡，过火面积约600平方米，直接经济损失约150万元。


事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《南康区火灾事故调查处理规定（试行）》等相关规定和市领导批示要求，南康区人民政府成立了由副区长担任组长，区消防救援局牵头，区应急管理局、市公安局南康分局、区产业集群发展中心、区商务局、区发展改革委和横寨乡人民政府有关同志参加的南康区横寨乡“3·19”火灾事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委（监委）派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、视频分析、调阅资料和询问谈话等方式，查明了事故发生的经过和原因，查清了事故企业、有关部门和辖区政府存在的问题，提出处理建议和整改防范措施。

经调查认定，南康区横寨乡江西思平家具有限公司“3·19”火灾是一起因水帘柜和风机电气故障引发的一般火灾事故。

一、事故基本情况

（一）涉事厂棚基本情况

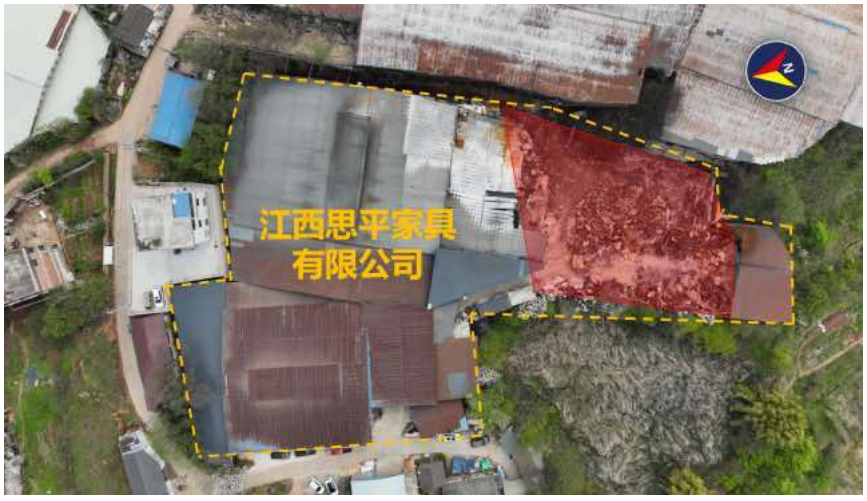

房东何某辉于2008年11月1日从地块权属人眭某龙处承租土地，租赁期限30年。承租后自行动工兴建单层铁皮棚厂房，总建筑面积约3600平方米。2018年，何某辉将该厂房整体转租给江西思平家具有限公司使用。

（二）涉事企业基本情况

江西思平家具有限公司（以下简称思平家具），法定代表人：朱某平；成立日期：2017年11月17日；统一社会信用代码：913607**********4F；注册地址：江西省赣州市南康区经济开发区东山文峰家具集聚区31#厂房31单元；经营范围：家具生产、加工、批发、零售、网络销售等。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年3月19日7时3分许，思平家具底漆房员工打开水帘柜和风机；7时19分许，水帘柜中冒出烟雾；7时21分许，水帘柜上方风机处出现明火，随后烟雾逐渐变大，员工始终未找到冒烟原因；7时37分许，水帘柜内部出现火光，火势迅速蔓延扩大。

（二）应急处置情况

2026年3月19日7时42分，赣州市消防救援局指挥中心接到报警称：南康区横寨乡草坵村思平家具厂铁皮棚厂房发生火灾。接警后，南康区消防救援局立即调派4站8车37人赶赴现场处置，并联动公安、供电、环卫等力量协同处置，南康区消防救援局全勤指挥部到场指挥。7时54分许，首战力量到达现场，经侦察，现场为单层铁皮棚厂房内家具起火，消防救援人员立即展开处置。9时25分许，火势被控制；9时37分许，火势被扑灭。

三、财产损失情况

火灾造成思平家具厂房、家具成品、半成品及机械设备等被烧毁，无人员伤亡，过火面积约600平方米，经统计，直接经济损失约150万元。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、调查询问等，综合认定该起火灾起火时间为2026年3月19日7时19分许；起火部位为赣州市南康区横寨乡草坵村思平家具厂房内部底漆房区域；起火点为思平家具南侧底漆房水帘柜上方风机处；起火原因为水帘柜风机电气故障引发火灾。

（二）事故间接原因

一是隐患排查存在盲区。喷漆房上方环保处理设备、配套风机等关键设备的连接线路敷设不规范，未穿管保护，仅采用普通胶布简单缠绕固定，胶布易老化脱落，线路绝缘层易破损，且该部位属于隐蔽区域，日常安全检查未纳入排查范围，长期缺乏巡检、维护和保养。

二是消防设施不够完善。厂区内消防水池容量仅12立方米，远低于消防用水的标准要求，无法满足火灾初期快速控火、灭火的水量需求。同时，喷底房上下区域简易喷淋设施安装不到位，发生火灾无法持续有效灭火，导致火势快速蔓延扩大。

三是员工安全意识不强。厂内喷漆区域从业人员未接受岗前安全培训，不具备初期火情识别与应急处置能力。当喷底房内出现冒烟等初期险情时，现场员工警惕性不足，未第一时间排查诱因、切断电源、就近取用消防器材扑救，致使初期小火未能及时处置，逐步发展为大面积火灾。

五、火灾暴露出的主要问题

（一）房东、企业主体责任落实不到位。家具企业日常消防安全自主管理流于形式，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，房东和企业主消防安全意识不高，未严格落实家具企业消防安全“十个硬性要求”，厂房与厂房之间未按要求留足6米防火间距，喷漆房上方区域未全覆盖布设简易喷淋。电气线路日常巡检排查不到位，隐蔽区域线路隐患问题未能及时消除。新员工岗前消防安全培训落实不严，存在未经消防培训直接上岗作业现象。

（二）辖区配合和行业监管不到位。辖区乡镇开展家具企业安全宣传隐患排查不到位。区产业集群发展中心作为行业主管部门，落实“三管三必须”监管职责有差距，牵头推进家具行业消防安全专项整治工作统筹督导不到位。

六、对事故责任单位和人员的处理建议

（一）有关企业

江西思平家具有限公司，未严格落实企业安全生产主体责任，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现消除隐蔽区域电气线路的隐患问题，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第五项之规定，建议由区应急管理局对其进行行政处罚。

（二）建议给予问责的有关公职人员

对于在事故调查过程中发现的有关公职人员履职方面的问题线索等材料，建议移送相关部门调查处理。

（三）其他处理建议

建议横寨乡政府、南康区产业集群发展中心向南康区人民政府作出书面检查。

七、事故整改防范措施

（一）坚守安全发展理念根基。深入贯彻习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，全面强化各级党委政府领导责任，以严细实举措抓实抓牢安全生产与消防安全各项工作。紧扣“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，进一步厘清各行业部门消防安全监管职责边界，推动监管责任链条闭环落实，着力从制度完善、体系构建、能力提升上，全面提升消防安全综合治理水平。

（二）夯实基层消防治理短板。深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强基层消防工作的意见》（国办发〔2026〕6号）精神，健全完善基层消防安全治理体系，全面压实各级消防安全责任，理顺工作体制与运行机制。通过多渠道、多方式充实基层消防工作力量，常态化开展全域消防安全排查整治，将消防监管职责细化压实到基层网格末梢。持续强化行业领域消防安全规范化管理，推动消防安全治理由事后处置向事前预防转型，在家具产业集聚区（工业园）推行“消防管家”治理模式，实行统一管理，提升整体防控水平。

（三）从严抓实安全隐患整治。深入开展家具行业消防安全专项整治，督促企业及房东严格对标消防安全“硬十条”标准压实主体责任，全覆盖推广安装一键报警装置与简易喷淋系统，打通厂房之间6米防火间距，常态化开展电气线路检修维护。统筹推进辖区连片铁皮棚家具企业合建共用消防水池，规范简易喷淋管网布设安装，从严督促喷漆房、打磨房独立设置、落实实体防火分隔，全面提升企业本质安全水平。聚焦软体家具、“9+N”场所、小微企业及经营性自建房等重点领域，严格抓好《南康区多业态混合经营场所、“9+N”场所消防技改工作方案》落地执行。加大消防行政执法力度，对违规住人、防火间距不足、未安装简易喷淋等突出隐患依法从严查处，推动各类消防安全隐患清仓见底、动态清零。

（四）深化消防宣传教育培训。着力提升基层消防安全应急处置能力，以乡（镇、街道）、园区为单位，常态化组织企业负责人、厂房房东、安全管理人员开展消防安全知识培训、实操技能实训及应急疏散演练，全面提升从业人员自防自救和现场应急处置能力。通过观看警示教育片、开设安全宣讲课堂、观摩实操演示、签订安全责任承诺书等多种形式，强化企业及从业人员安全责任意识与风险防范意识，推动消防安全各项规定落地落实。持续推行家具企业“三色”风险等级评定管理，引导重点家具企业主动投保火灾公众责任险，进一步筑牢消防安全风险防控屏障。

相关文章