临沂河东海鼎农牧发展有限公司“2·8”一般爆燃事故调查报告

临沂市政府调查组

2026 年 6 月

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故单位情况 2
（二）生产工艺流程 3
（三）斗式提升机运转原理 4
（四）事故发生经过 6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）应急处置情况 8
（二）事故信息接报情况 9
（三）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 10
（一）直接原因 10
（二）间接原因 11
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15
（一）建议依法追究刑事责任人员（2 人） 15
（二）建议给予党纪政务处分和组织处理人员（8 人） 15
（三）行政处罚建议 17
（四）其他处理建议 18
五、事故主要教训 18
（一）企业主责不落实，安全生产走形式 18
（二）属地管理有空档，安全防范有差距 19
（三）部门监管宽松软，压力传导不到位 19
六、事故防范和整改措施 20
（一）全面树牢安全发展理念 20
（二）提升饲料行业本质安全 20
（三）加强涉爆粉尘安全管理 21
（四）开展饲料企业安全整治 21

临沂河东海鼎农牧发展有限公司“2·8”一般爆燃事故调查报告

2026年2月8日，临沂市河东区海鼎农牧发展有限公司发生一起爆燃事故，造成1人死亡、7人受伤，直接经济损失约783万元。

事故发生后，省委、省政府高度重视，有关领导同志作出批示，要求省应急厅、省消防救援总队、省公安厅、省卫健委指导临沂市全力救治伤员，核清现场人员情况，迅速调查事故原因，妥善做好现场处置和善后。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规章规定，市政府成立调查组对该起事故提级调查。调查组由市应急局、市总工会、市公安局、市农业农村局、市消防救援支队和河东区人民政府派员组成，邀请市纪委监委、市检察院派员参加，调查组下设技术组、管理组、综合组，应急管理部派遣粉尘涉爆领域专家指导事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过现场勘查、查阅资料、调查询问、检测鉴定和综合分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及事故防范和整改措施。市纪委

监委组织对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

经调查认定，**该事故是一起因斗式提升机内部粉尘云发生初始爆炸，并向上下游装置延伸传播，导致上下游设备二次爆炸、作业区域及大料投料刮板机地沟爆燃造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1.事故单位概况。临沂河东区海鼎农牧发展有限公司（以下简称河东海鼎公司），成立于2019年1月14日，统一社会信用代码：91371312MA3P1FJB2R，注册地址：山东省临沂市河东区汤头街道东安乐村，法定代表人为朱胜利。经营范围包含许可项目：饲料生产；粮食收购；货物进出口。一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年12月，该公司取得《饲料生产许可证》，证书编号：鲁饲证（2023）16149，有效期自2023年12月29日至2028年12月28日。

2.事故单位安全管理情况。河东海鼎公司下设办公室、行政部、财务部、生产部、品管部和采购部，现有员工83名，其中生产人员21人，执行两班制。河东海鼎公司未设置安全生产管理机构，未任命专职安全生产管理人员，仅任命一名兼职安全员。

3.事故车间情况。河东海鼎公司占地25500平方米，整体分为生产区、办公区及员工生活区，其中生产区约6800平方米，

分为生产车间、原料库、成品库、小料库、原料筒仓、雨棚。事故发生在生产车间，生产车间南北 22.5 米，东西 15 米。生产车间共 6 层，其中地下 1 层，地上 5 层，每层通过楼梯和提升机连通。地下室为斗式提升机、混合机、粉碎机底座、投料刮板机；一层为投大料、粉碎、混合、冷却工序；二层为制粒、投小料工序和中控配料室；三层为待粉仓、配料仓、制粒仓、成品仓；四层为分配器、下料溜管；五层为附属设备层。



图 1 河东海鼎公司航拍图

（二）生产工艺流程

河东海鼎公司生产工艺主要包括原料接收、投料清理、粉碎、配料混合、添加油脂、二次粉碎、制粒、冷却、筛分、包装等。散料从原料库经刮板机送入斗式提升机进入投料系统，由永磁筒对散料中的铁杂质进行清理，随后进入粉碎仓。粉碎系统对清理

后的物料进行粉碎，粉碎后的物料进入料仓，再由螺旋输送机送至斗式提升机，提升后经分配器引入配料仓。各种原辅料按照配比投加至混合机进行混合，通过刮板输送机、斗式提升机及分配器送至油脂添加系统，通过油脂添加系统将液体油脂喷洒到饲料表面，然后充分混合。添加油脂后的物料经粉碎机进一步粉碎，通过螺旋输送机输送至斗式提升机，提升后经分配器引入制粒系统。利用锅炉将原料加热蒸熟，制粒仓内的粉状物料经溜管至缓冲斗内，经喂料器进行调质，调质后的物料经制粒机挤压成型。从制粒机出来的颗粒经冷却机冷却，冷却后的物料通过冷却器下部刮板输送机、斗式提升机提升至成品筛内进行筛分。筛分后的细料回收至原料库房，粗料产品进入成品仓打包入库。

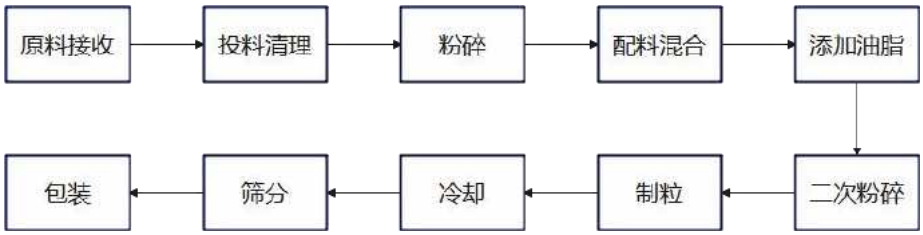


图 2 饲料生产工艺流程图

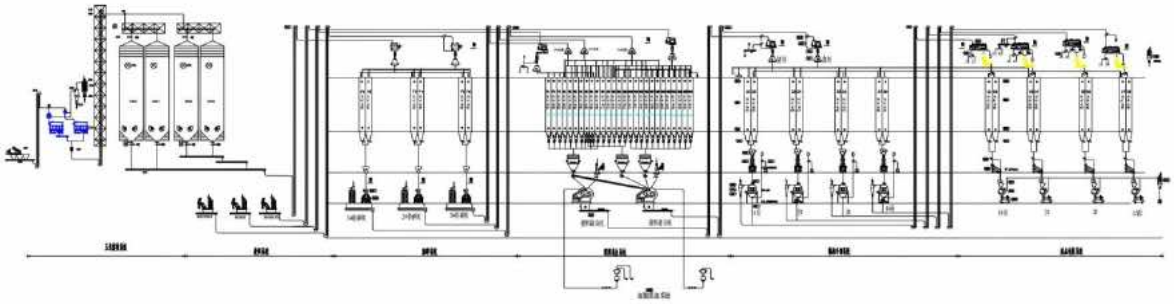


图 3 河东海鼎年产 24 万吨饲料生产线工艺流程图

（三）斗式提升机运转原理

斗式提升机的核心结构包含畚斗、畚斗带、电机以及密封机壳，其借助在皮带上均匀分布的畚斗来实现物料提升，工作原理为：电机驱动皮带做循环运动，当畚斗随着皮带运动至底部时舀取物料，而后被提升至顶部，到达顶部后，畚斗翻转，物料在重力的作用下从畚斗中卸出，从而完成物料的提升过程。密封机壳的作用是防止物料洒落，并保护设备的内部结构，以此确保斗式提升机在稳定、安全的环境中运行。

在运转过程中，斗式提升机畚斗带的运转情况是斗式提升机运行状况检测的重点，如畚斗皮带过紧会使皮带承受过大的拉力，缩短皮带使用寿命，还可能导致电机负荷增大；过松则会使皮带在运行过程中出现打滑现象，影响畚斗正常舀取和提升物料。斗式提升机针对畚斗带的运行需要安装防打滑、跑偏安全保护装置，当发生故障时应能立即报警并联锁停机，头、尾部轴承应设置轴承温度连续监测装置。有粉尘爆炸风险的斗式提升机应采用泄爆、抑爆、惰化、隔爆等一种或多种控爆措施，但不应单独使用隔爆措施。采用泄爆措施时，应在机头、机座（或机体下部）设置泄爆口。

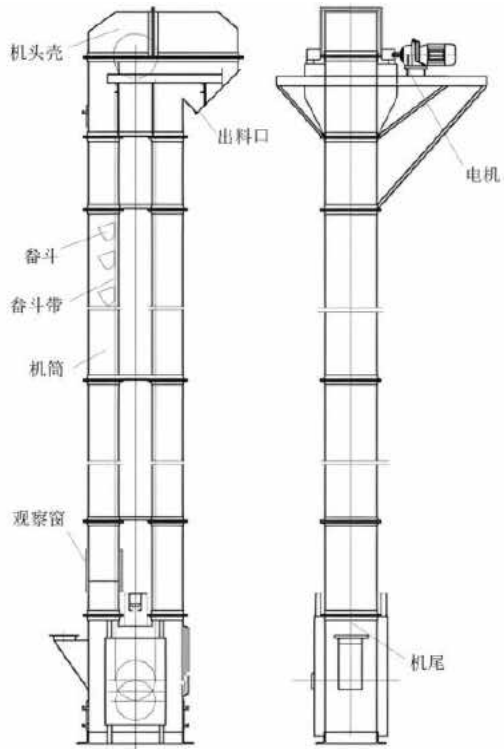


图 4 斗式提升机结构图

（四）事故发生经过

根据公司排产计划，2 月 8 日计划生产 548 小鸭料和 549 中鸭料，计划生产时间为当日上午 7 时 30 分至下午 6 时，共两个班参与生产。甲班负责人为班长李新，共有员工 11 人；乙班负责人为生产副经理郑刚，共有 10 人。上午 7 时 30 分，李新带甲班进行生产；上午 12 时，乙班与甲班进行换班，由乙班接班继续生产直至事故发生。

16 时 56 分 12 秒，车间 5 楼 104 号原料提升机机头、待粉仓发生爆炸。16 时 56 分 14 秒，冲击波从车间 2 楼提升机、1 楼西北侧楼梯口冲出。16 时 56 分 17 秒，冲击波传入配料仓，引发配料仓发生爆炸。16 时 56 分 19 秒，地下室混料机料斗发生

爆炸，爆炸产生的冲击波向一楼大料投料刮板机廊道传播，冲击波从 1 号、2 号投料口处冲出。

通过车间监控视频分析及现场勘验情况，爆炸传播路径如下：

（1）向工艺上游传播的路径：待粉仓 104 号斗式提升机机头发生的初次粉尘爆炸沿斗式提升机内部向地下一层传播，爆炸在斗式提升机与原粮刮板机连接处截止，导致斗式提升机机尾所在地下一层发生粉尘爆炸。

（2）向工艺下游传播路径：104 号斗式提升机机头发生的初始粉尘爆炸，分别经过圆筒初清筛、待粉仓、1#粉碎机、205 号斗式提升机、配料仓、配料秤、混料机，导致饲料车间从五楼到地下室每个楼层发生粉尘爆燃，地下室发生的粉尘爆燃通过连通的刮板机地沟传播至大料投料口，导致大料投料车间再次发生爆燃。

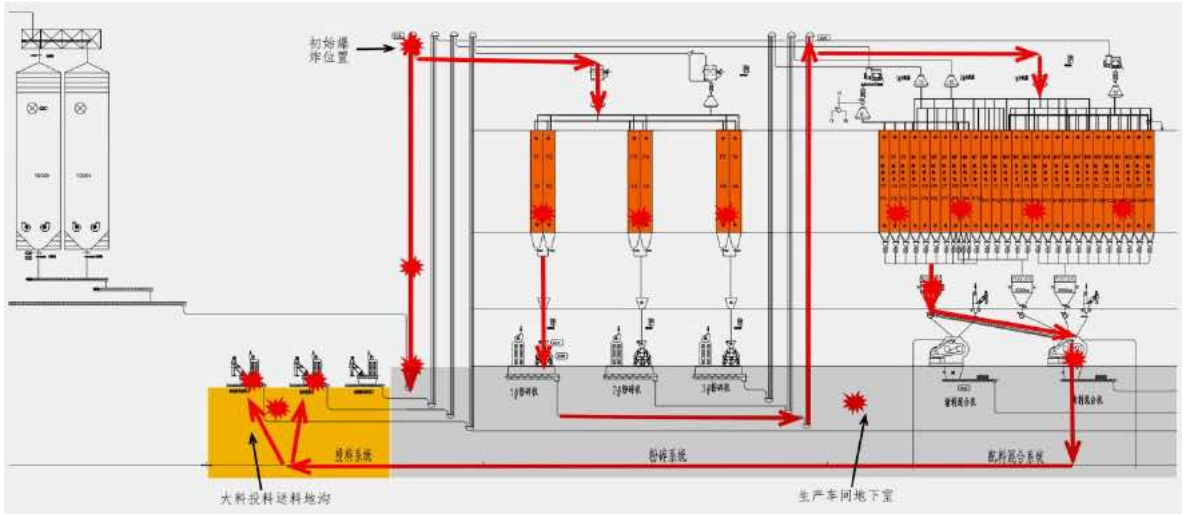


图 5 爆炸路径传播示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡、7 人不同程度受伤，厂房及设备不同程度受损，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故直接经济损失约 783 万元。

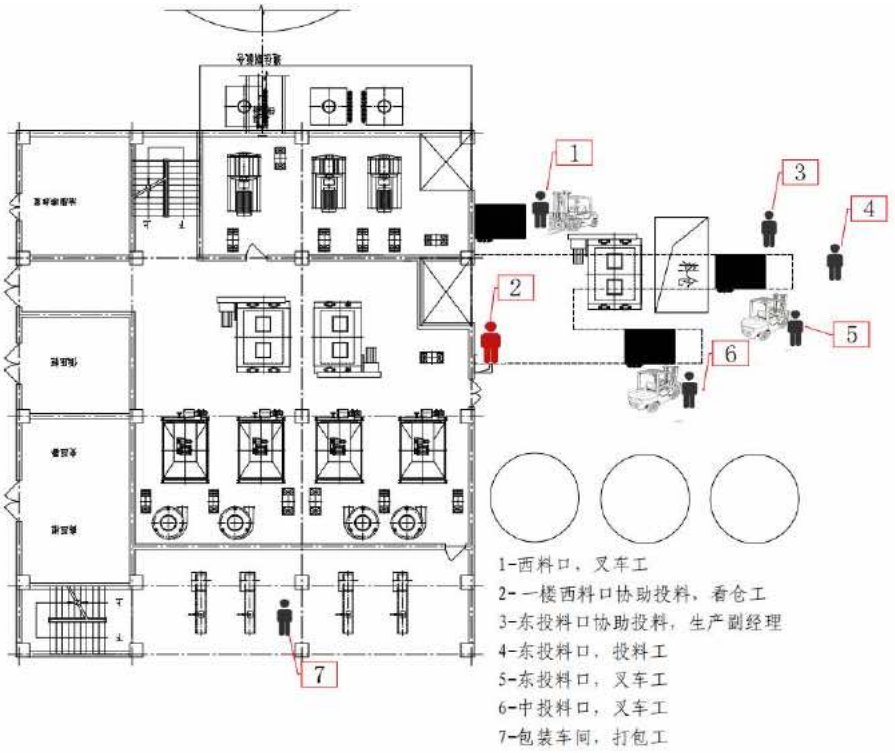


图 6 事故伤亡人员位置示意图

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

2026 年 2 月 8 日 16 时 59 分，市 120 急救指挥中心接到群众 120 报警；17 时 01 分，市 120 急救指挥中心就近调派 2 辆救护车赶赴现场开展救援；17 时 12 分，救护车先后抵达事故现场，现场反馈受伤人员已被送往山东省第一康复医院救治，因暂无法确认涉事区域是否还有受伤人员，2 辆救护车在现场原地待命。17 时 17 分，市消防救援指挥中心接到报警，河东区海鼎农牧发

展有限公司发生火灾，立即调派2个消防救援站、4辆消防救援车、24名消防救援人员赶赴现场。17时30分，经山东省第一康复医院初步诊断评估，将7名烧伤患者转运至临沂市人民医院北城院区救治。17时48分，消防救援人员到达现场，展开内攻搜救、组织灭火；18时00分，现场已无着火点。18时26分，经现场消防救援人员全面排查确认，现场无新增被困及受伤人员，2辆现场待命救护车驶离现场。

（二）事故信息接报情况

17时02分，河东海鼎公司内务厂长付志田向汤头街道电话报告事故情况。17时32分，河东区消防救援大队向河东区应急管理局电话通报警情。17时43分，汤头街道办事处向河东区政府电话报告事故情况。17时54分，河东区应急管理局向市应急管理局电话报告事故情况。17时57分，河东海鼎公司内务厂长付志田向河东区畜牧发展促进中心电话报告事故情况。19时09分，河东区应急管理局向市应急管理局书面报告事故情况。19时27分市应急管理局向省应急管理厅报告事故情况，19时50分市应急管理局向省应急管理厅续报事故情况。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，各级党委政府及相关单位高度重视事故处置工作，按照有关领导同志作出的批示要求，迅速响应，在省直有关部门有效指导下，全力开展应急救援、医疗救治等工作。本次事故现场救援高效，应急指挥得当，善后处置妥当，事故未造成衍

生灾害。事故发生后，未严格落实生产安全事故信息报告有关制度要求，事故信息报告存在滞后情况[1]。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经过事故现场勘察、监控影像查看以及相关人员问询，事故直接原因为：**生产车间104号斗式提升机在提升上料过程中产生点火源，引燃斗式提升机内部粉尘云，导致提升机机头部位发生初始粉尘爆炸，初始爆炸沿斗式提升机向上下游装置延伸传播，导致上下游设备二次爆炸、作业区域及大料投料刮板机地沟爆燃**。

1.起爆点分析。根据监控影像中爆炸传播的先后顺序，结合104号斗式提升机、下游待粉仓爆炸形态，判断第一次起爆点在车间五楼斗式提升机内；根据相关人员问询，结合下游待粉仓、205号斗式提升机、配料仓、配料秤、混合机爆炸形态，判断上述部位发生二次爆炸；结合厂房各区域结构冲击痕迹、过火痕迹以及冲击波影响范围，二次爆炸引起一层原料车间、一层包装车间、地下室发生爆燃。

2.点火源分析。经现场对104号斗式提升机机头机壳进行拆除检查，比对机壳内部摩擦产生的划痕，结合该部位壳体磨损程度，综合研判，点火源为内部皮带及驱动轮跑偏，与机壳摩擦产生高温热表面或火花，高温热表面或火花能量超过玉米、高粱粉尘点燃能量，符合此次点火源特征。另外，在104号斗式提升机

[1] 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第349号）第八条：设区的市和县（市、区）人民政府应当在接到事故报告后半小时内直报省人民政府安全生产委员会办公室。

尾部、初清筛内部、永磁体上发现石子、铁质杂物、硬质塑料，不排除因斗式提升机进入杂物，在斗式提升机中撞击产生火花。

3.爆炸物分析。根据相关人员问询，104号斗式提升机先后提升玉米原粮及高粱原粮，通过对提升机内部残留的原粮粉尘进行取样鉴定，玉米原粮及高粱原粮粉尘具有较大的爆炸危险性，最小点燃能量低，判断爆炸物料为玉米及高粱原粮粉尘。

（二）间接原因

1.河东海鼎公司

（1）企业主体责任落实不到位。未按规定建立健全全员安全生产责任制清单，未制定法定代表人安全生产责任清单[2]，未落实法定代表人安全生产责任[3]。未按规定配备专职安全生产管理人员[4]。安全生产教育培训不到位，2025年组织的粉尘涉爆专项培训中，事故当天班组10人中有7人未参加培训[5]。粉尘涉

---

[2] 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第357号）第七条：生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，编制全员安全生产责任清单，并严格落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。本规定所称生产经营单位的主要负责人，包括对本单位生产经营负有全面领导责任的法定代表人、实际控制人以及其他主要决策人；其他负责人包括分管安全生产的负责人或者安全总监、主要技术负责人和其他相关负责人。

[3] 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》二、健全落实安全生产责任制 (六)严格落实企业主体责任：企业对本单位安全生产和职业健康工作负全面责任，要严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制。企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人，主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权，强化部门安全生产职责，落实一岗双责。

[4] 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第357号）第十条：矿山、金属冶炼、交通运输、建筑施工、粉尘涉爆、涉氨制冷单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及使用危险物品从事生产且使用量达到规定数量的单位（以下统称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员。

[5] 《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）第八条：粉尘涉爆企业应当组织对涉及粉尘防爆的生产、设备、安全管理等有关负责人和粉尘作业岗位等相关从业人员进行粉尘防爆专项安全生产教育和培训，使

爆专项应急演练走形式，2025 年组织的粉尘涉爆专项应急演练中，仅 13 人参加演练。

（2）未严格落实粉尘清扫制度[6][7]。企业粉尘清扫制度对车间墙体、梁柱、支架和设备表面粉尘清扫未进行量化，未落实到具体岗位和人员，未严格落实每两小时清理一次的规定，导致粉尘清扫工作处于“无人管、无人盯”的无序状态[8]。实际操作中，工人只进行简单的表面清扫，清扫方式多为扫帚干扫，对设备缝隙（如传动齿轮间隙、电机底座缝隙）、生产车间角落（如墙角、梁架）、管道内部等隐蔽区域未纳入常规清扫范围；长期未开展针对性清理作业，一楼原料车间、刮板机廊道、斗式提升机底部、地下室、厂房梁架等隐蔽部位存在大量可燃性粉尘，为二次爆燃积累了可燃物。

（3）生产系统控爆措施不可靠。工艺过程控爆措施失效，安全防护系统形同虚设。斗式提升机等关键涉粉尘设备，未严格执行泄爆设施配置规范，未在斗式提升机机体下部、垂直段竖向

其了解作业场所和工作岗位存在的爆炸风险，掌握粉尘爆炸事故防范和应急措施；未经教育培训合格的，不得上岗作业。粉尘涉爆企业应当如实记录粉尘防爆专项安全生产教育和培训的时间、内容及考核等情况，纳入员工教育和培训档案。

[6] 《饲料加工系统粉尘防爆安全规范》（GB 19081-2025）11.3 企业应建立积尘清扫作业制度和台账,包括清洁范围、清洁方式、清洁周期等。

[7] 《工贸企业粉尘防爆安全规定》（中华人民共和国应急管理部令第 6 号）第十八条 粉尘涉爆企业应当按照《粉尘防爆安全规程》等有关国家标准或者行业标准，制定并严格落实粉尘爆炸危险场所的粉尘清理制度，明确清理范围、清理周期、清理方式和责任人员，并在相关粉尘爆炸危险场所醒目位置张贴。相关责任人员应当定期清理粉尘并如实记录，确保可能积尘的粉尘作业区域和设备设施全面及时规范清理。粉尘作业区域应当保证每班清理。

[8] 《企业粉尘清扫管理制度》 4.7 对产生粉尘的车间必须坚持每两小时清理一次，每天下班清理一次，对管道收集的粉尘必须进行每周星期日清理，每周日清理收集箱防尘，并做好登记。

设置泄爆口[9][10]；斗式提升机机头处有效泄压面积不足、机壳开口面积小于泄爆片面积，无法满足爆炸压力快速导出的需求[11][12][13]。斗式提升机机头、机尾部分未设置轴承温度连续监测装置，不能有效监测轴承是否存在摩擦高温或损坏。

（4）设备设施维护保养严重缺失。设备管理混乱，运行设备的安装、巡检、维护等工作落实不到位。斗式提升机防跑偏监测装置未通电，报警器未接线，不能监测皮带运行状态，未及时发现异常[14]。永磁筒清理不及时，大量吸附的铁质杂物未得到有效处理[15]。企业设备维护保养制度与实际执行严重脱节，未结合设备运行强度、工况环境制定差异化维护方案，对关键部件（如传动装置、密封系统、安全防护装置）的磨损阈值、更换周期未明确量化标准，维护人员仅通过肉眼观察、简单触摸等原始方式判断设备状态，对设备内部隐蔽隐患未进行排查[16][17]。未建立

---

[9]《饲料加工系统粉尘防爆安全规范》（GB 19081-2025）7.2.1 有粉尘爆炸风险的斗式提升机应采用泄爆、抑爆、惰化、隔爆等一种或多种控爆措施,但不应单独使用隔爆措施。7.2.2 采用泄爆措施时,应在机头、机座(或机体下部)设置泄爆口;机头处有效泄压面积应不小于机头体积的 0.05 ㎡/m³ ;泄爆口不应设置在地下室层。 7.2.3 机壳垂直段设置泄爆口时,应根据机身高度设置,并符合 GB/T15605 的规定。

[10]《粉尘爆炸泄压规范》（GB 15605-2024）4.1.1 企业应结合自身工艺、设备、粉尘爆炸特性及粉尘爆炸风险评估情况,选择规模、类别、使用性质、功能用途、爆炸危险性等相适应的粉尘爆炸泄压保护措施。

[11]《饲料加工系统粉尘防爆安全规范》（GB 19081-2025）7.2.2 采用泄爆措施时,应在机头、机座(或机体下部)设置泄爆口;机头处有效泄压面积应不小于机头体积的 0.05 ㎡/m³ ;泄爆口不应设置在地下室层。

[12]《粉尘爆炸泄压规范》（GB 15605-2024）4.1.3 当仅采用泄爆措施进行防爆保护时,泄爆装置的有效泄压面积不应小于理论泄压面积。

[13]《粉尘爆炸泄压规范》（GB 15605-2024）附录 H。

[14]《饲料加工系统粉尘防爆安全规范》（GB 19081-2025）7.2.4 斗式提升机应设置防打滑、跑偏安全保护装置,当发生故障时应能立即报警并联锁停机。

[15]《饲料加工系统粉尘防爆安全规范》（GB 19081-2025）7.6.2 磁选设备应定期清理。7.6.3 磁选设备的磁场强度应符合 GB/T26888 的要求,并应定期清理、检测、维护。

[16]《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第九条 生产经营单位应当加强对工艺系统、基础设施、技术装

完整的设备维护档案，维护时间、内容、执行人、检测数据等信息残缺不全，无法追溯维护效果，导致设备隐患在反复使用中持续累积，最终突破安全临界点引发事故。

2.汤头街道

属地监管责任落实不到位，对饲料行业安全生产重视不够，街道具体负责农业农村工作的领导对辖区危险性较大的涉粉尘爆炸饲料企业不掌握不熟悉，也未去相关企业督导检查饲料行业安全生产工作。街道其他领导和监管人员曾多次去事发企业督导，但专业能力相对缺乏，提醒多、检查少，设备设施管理、安全制度落实等隐患未能及时发现。对葛沟畜牧兽医站“双重管理”不到位，疏于对其安全生产工作的指导和督促，也未及时将街道党工委扩大会等各类会议的安全生产工作要求向其传达部署。葛沟畜牧兽医站作为辖区饲料企业直接监管部门，长期与街道沟通配合不紧密，长期未向街道汇报过辖区饲料企业安全生产工作。

3.河东区畜牧发展促进中心

履行畜牧行业安全生产工作职责不力[18]，对饲料生产企业安全监督检查不到位。在河东区连续印发通知、方案[19]要求加强饲

备、作业环境、防控手段等方面的实时监控和日常排查，并承担下列事故隐患排查治理责任。

[17] 《GB 19081-2025》饲料加工系统粉尘防爆安全规范 7.1.8 设备的运转部件间应运转灵活,不应有刮、碰、卡、擦等现象。

[18] 《临沂市河东区农业安全生产专业委员会成员单位职责分工及工作规范》二、区农业专委会及各成员单位职责（四）区畜牧发展促进中心 1.负责畜牧兽医行业安全生产工作，加强畜牧兽医行业安全生产监督管理，对畜禽养殖、屠宰环节和饲料、兽药等畜牧业投入品的生产、经营、使用安全进行监督检查。

[19] 河东区农业农村局《河东区农业领域安全生产集中排查行动方案》（2025 年 12 月 24 日印发）二、排查重点事项（一）畜牧领域 1.饲料兽药企业隐患整治。

河东区农业安全生产专业委员会关于印发《河东区农业系统冷库及粉尘涉爆生产经营单位安全全链条排查整治方

料企业隐患整治的情况下，未认真对饲料企业车间粉尘爆炸环节开展隐患排查，未发现海鼎农牧发展有限公司存在的设备管理混乱、生产系统控爆措施不可靠等事故隐患。日常安全监督检查不到位，对河东海鼎公司存在的安全培训不到位、应急演练走形式等安全隐患失察漏管。督促、指导镇街畜牧兽医站安全生产监管工作不扎实，未能及时发现葛沟畜牧兽医站落实上级安全生产工作部署打折扣，对辖区饲料企业监管不到位，未到企业督导隐患自查自纠开展情况等问题。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议依法追究刑事责任人员（2人）

1.朱胜利，河东海鼎公司法定代表人，未落实安全生产第一责任人责任[20]，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

2.付志田，河东海鼎公司内务厂长，负责除销售板块以外业务，落实安全生产责任不到位，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予党纪政务处分和组织处理人员（8人）

1.汤头街道（4人）

案》的通知（2025年12月23日印发）四、时间安排及有关要求（二）做到企业自查和部门监督检查相结合。河东区农业安全生产专业委员会《关于开展农业领域今冬明春安全生产大检查的通知》三、行业领域重点检查事项（一）畜牧领域。1.饲料兽药企业隐患整治。

[20]《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》二、健全落实安全生产责任制（六）严格落实企业主体责任：企业对本单位安全生产和职业健康工作负全面责任，要严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制。企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人，主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权，强化部门安全生产职责，落实一岗双责。

（1）李红福，男，中共党员，汤头街道党委委员、副主任，具体负责农业农村工作，对河东海鼎公司安全生产检查不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议给予其党内警告处分。

（2）刘　涛，男，中共党员，汤头街道党工委副书记，分管农业农村工作，对河东海鼎公司安全生产检查不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议对其诫勉。

（3）于家盛，男，中共党员，汤头街道党工委副书记、办事处主任，履行街道安全生产第一责任人职责不力，对事故发生负有重要领导责任，建议给予其批评教育。

（4）朱孟涛，男，中共党员，汤头街道党工委书记，履行街道安全生产工作“党政同责、一岗双责”不到位，对事故发生负有重要领导责任，建议给予其批评教育。

2.河东区畜牧发展促进中心（4人）

（5）张希胜，男，中共党员，葛沟畜牧兽医站站长，履行饲料行业安全生产监管职责不力，对事故发生负有直接监管责任，建议给予其党内警告、政务记过处分。

（6）闫　争，男，中共党员，河东区畜牧发展促进中心畜牧产业安全办公室主任。履行畜牧行业安全生产工作职责不力，组织饲料生产企业生产安全监督检查不深入、不扎实，对事故发生负有直接监管责任。建议给予其诫勉。

（7）黄宏峰，男，中共党员，河东区畜牧发展促进中心一级主任科员，负责全区畜牧系统应急管理、安全生产工作。履行

畜牧行业安全生产工作职责不力，对饲料企业车间粉尘爆炸环节隐患排查不深入、日常安全监督检查不到位等问题失察漏管。督促、指导葛沟畜牧兽医站安全生产监管工作不扎实，对事故发生负有主要领导责任，建议给予其批评教育。

（8）许成果，男，中共党员，时任河东区农业农村局党组副书记、河东区畜牧发展促进中心主任。履行畜牧行业安全生产工作职责不力，对饲料企业车间粉尘爆炸隐患排查不到位、日常安全监督检查要求不严格，对事故发生负有重要领导责任，建议给予其批评教育。

（三）行政处罚建议

1.河东海鼎公司。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[21]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第三项[22]的规定，由河东区应急管理局对其处以70万元以上100万元以下的罚款。

2.李成强，河东海鼎公司生产副经理，具体负责安全生产工作，落实安全生产责任不到位，对事故发生负有重要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[23]和《生产安全

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[22] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照

事故罚款处罚规定》第二十条第一项[24]的规定，由河东区应急管理局对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

3.宋　丽，河东海鼎公司兼职安全员，落实安全生产责任不到位，对事故发生负有重要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，由河东区应急管理局对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

（四）其他处理建议

责成汤头街道办事处、河东区畜牧发展促进中心向河东区委、区政府作出深刻书面检查；责成河东区委、区政府向市委、市政府作出深刻书面检查。

五、事故主要教训

（一）企业主责不落实，安全生产走形式。企业存在“重生产、轻安全”思想，对安全生产重视程度不够，2026年2月3日，河东区畜牧发展促进中心组织了饲料兽药企业质量安全暨生产安全专题会议，河东海鼎公司仅派兼职安全员和电工参加会议，会后也未及时传达汇报会议精神。企业主体责任落实不到位，作为粉尘涉爆企业，长期未配备专职安全员。隐患排查整治流于形式，尤其现场粉尘清扫，多是工人用扫帚简单清扫，对设备缝隙、管道内部等隐蔽区域未纳入常规清扫范围，长期未开展针对性清理。

刑法有关规定追究刑事责任。

[24] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

设施设备缺乏维护保养，关键涉粉尘设备泄爆控爆失效，本质安全水平偏低；从业人员教育培训不够，安全素质参差不齐，安全意识和应急处置能力不足。

（二）属地管理有空档，安全防范有差距。河东区政府及有关部门、街道吸取锦中元“12·20”较大火灾事故教训不深刻，今冬明春安全生产大检查开展不深入不彻底，存在“头痛医头、脚痛医脚”的被动局面。在日常工作中，畜牧兽医站作为区直派驻机构，人财物不受街道管辖，街道疏于对其指导和管理。畜牧兽医站也较少参加街道的各类会议，加之分管领导时常请假、对畜牧兽医站缺乏部署安排，导致街道与畜牧兽医站在安全生产工作中交集较少。街道领导、工作区书记虽然也到企业督导调研，但专业性不强，未能指导企业真正建立起风险管控机制，监管触角没有扎进企业生产最末梢。对事故信息报送有关制度落实不到位，属地有关部门未能落实事故信息省级直报制度，未能在规定时限内向省政府安委会办公室报送事故信息。

（三）部门监管宽松软，压力传导不到位。河东区畜牧发展促进中心作为河东区畜牧行业实际监管部门，对工作职责认识不到位，责任压实不够彻底，缺乏动真碰硬抓安全的工作力度，对企业存在的重大事故隐患，没有移交相关部门进行执法处罚，对企业压力传导不足，存在监管“宽松软”问题，日常监管不深不透，未能及时发现企业存在的违法违规行为。对镇街畜牧兽医站缺乏

指导培训，镇街畜牧兽医站对安全生产认识不到位，存在专业能力不足的问题，对粉尘涉爆等专业领域的监管缺乏精准性。

六、事故防范和整改措施

（一）全面树牢安全发展理念。河东区要深刻汲取河东锦中元体育用品有限公司“12·20”较大火灾事故及本次事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，切实统筹好发展和安全的关系，切实增强“时时放心不下”的责任感，不断健全完善安全生产管理制度，深入落实防范事故的各项措施。要督促指导各级各有关部门牢固树立底线思维、红线意识，全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”责任，厘清安全监管职责，压实企业主体责任，刚性落实安全生产责任清单，完善“横向到边、纵向到底”的责任网格。要保持执法监管高压态势，综合运用明查暗访、联合执法、约谈通报等方式，对重点行业和高风险企业加密执法检查频次，强化隐患闭环整改，确保监管有为、处罚有力。要强化事故信息报送，严格落实生产安全事故信息报告制度，切实提升政治敏感性和工作主动性，坚决杜绝瞒报、迟报和漏报等问题发生。

（二）提升饲料行业本质安全。各饲料加工企业要立即开展排查，对斗式提升机要单独安装防跑偏和失速报警，并保持完好有效；要按设备运行强度、工况环境分类制定差异化维护方案；对传动装置、密封系统、安全防护装置等关键部件，明确量化的

磨损阈值、更换周期及维护项目，配备振动分析、红外测温、绝缘电阻测试等专业检测仪器，排查设备内部隐蔽隐患。要建立设备隐患排查的常态化机制，实现隐患早发现、早处置。建立详实的维护保养台账，详细记录设备编号、维护时间、内容、执行人、检测数据及隐患整改情况等关键信息，确保每台设备维护历程可追溯、可查询。

（三）加强涉爆粉尘安全管理。涉粉尘企业必须建立粉尘清扫制度，明确清理范围、清理周期、清理方式和责任人员，并在相关粉尘爆炸危险场所醒目位置张贴。要将设备缝隙、车间角落、通风管道内壁及出风口等隐蔽区域全面纳入常规清扫范围，要按车间区域、设备归属明确清扫责任分区，落实到具体岗位和人员，杜绝无人监管、责任悬空现象。定期对通风管道、除尘设备进行检修维护，确保通风除尘系统正常运行。

（四）开展饲料企业安全整治。要组织饲料企业对泄爆片、导管、密封件等进行全面自查，督促企业及时更换老化、破损部件。同时由专业技术人员对斗式提升机等关键涉粉尘设备开展专项排查整治，核查泄爆片设计面积是否达标，设备内部开口面积是否匹配，泄爆导管和泄爆口是否规范连接，保证泄爆系统完整性，确保爆炸压力能精准导向室外安全区域；加大饲料行业执法力度，全面排查所有饲料企业存在的安全风险与隐患，监督并指导企业落实防范粉尘爆炸的各项措施。对于存在重大隐患的企业，依法责令其停产整顿，筑牢工艺控爆安全防线，坚决杜绝类似事故发生。