龙港区辽宁三强建设集团有限公司
“5·25”一般高处坠落事故调查报告

龙港区人民政府事故调查组

2023年8月8日

龙港区辽宁三强建设集团有限公司
“5·25”一般高处坠落事故调查报告

2023年5月25日16时许，在葫芦岛市君华钢构铆焊有限公司标准化厂房二期厂房五建设项目（以下简称君华建设项目），辽宁三强建设集团有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约176万元。

5月25日21时10分，区应急管理局接到龙港公安分局通报：“辽宁三强建设集团有限公司在位于龙港区岛里郑和路施工作业时发生一起一般高处坠落事故，1人死亡。”区应急管理局立即会同龙港公安分局、区住建局赶赴现场，对事故进行了初步了解后，立即向区政府和市应急管理局做了报告，并督促事故相关人员做好现场施救和保护工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》规定，5月26日成立了由区应急管理局、区住建局、龙港公安分局、区总工会等相关人员组成的龙港辽宁三强建设集团有限公司“5·25”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请两名相关专家对事故展开全面调查。经调查认定：龙港辽宁三强建设集团有限公司“5·25”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

依据“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组经过勘查事故现场、调查取证、

询问有关当事人、查阅有关资料和综合分析，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.葫芦岛市君华钢构铆焊有限公司（以下简称“君华公司”），君华建设项目发包方，成立于2009年5月12日。注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区龙玉街63-1号，法定代表人：冷某龙。经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务），金属结构制造，金属结构销售，信息技术咨询服务，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机动车充电销售。

2.辽宁三强建设集团有限公司（以下简称“三强公司”），君华建设项目施工方，成立于1995年11月8日。注册地址：辽宁省葫芦岛市绥中县绥中镇新兴街二段60-5号，法定代表人：吴某仁。经营范围：房屋建筑；建筑装饰工程；钢结构工程、市政公用工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、体育场地设施工程、园林绿化工程、公路工程、交通工程、水利水电工程、安防系统工程施工；建筑装饰、安防系统设计；起重设备、防弹玻璃安装；铝合金、广告牌、建筑门窗制作及安装；钢结构制作、安装；家具、装饰材料、五交化产品、电动工具、灯具、厨房设备、家用电器、体育器材、棋牌娱乐用品销售；室内外装潢；房

屋、机械设备租赁。《建筑业企业资质证书》有效期至2023年12月31日，《安全生产许可证》有效期至2024年4月10日。

3.辽宁方圆建设项目管理有限公司（以下简称方圆公司），君华建设项目监理单位，成立于1998年7月6日。注册地址：沈阳市和平区文体路6-1号，法定代表人：冯某兰。经营范围建设工程项目管理；房屋建筑工程监理服务；市政公用工程监理服务；机电设备安装工程监理服务；公路工程监理服务；地铁与轻轨工程监理服务；水利工程监理服务；人防工程监理服务；通讯工程监理服务；电力工程监理服务；石油化工工程监理服务；招投标代理及工程咨询；建筑工程设计、施工；工程勘察服务;工程造价咨询服务。

4.合同签订情况。君华公司与三强公司于2022年5月27日签订了工程合同，新建项目总工程造价约5039.5万元。工程名称：葫芦岛市君华钢构铆焊有限公司标准化厂房二期厂房五项目施工。发包方为葫芦岛市君华钢构铆焊有限公司，承包方为辽宁三强建设集团有限公司。其中约定工程承包范围：招标文件、工程量清单及图纸。

君华公司与方圆公司于2022年4月27日签订了建设工程监理合同，总监理工程师：高勇。监理工作内容包括：工程质量、控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理及与协调参建各方的关系。

君华公司未按照《中华人民共和国建筑法》第七条第一款[1]规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申

请领取君华建设项目施工许可证。

（二）事故发生单位安全管理情况

三强公司在安全生产责任制及相关安全生产规章制度中明确了安全管理部门及安全副总的职责，任命邢某存为公司安全副总。但实际工作中三强公司总经理吴某仁仅安排邢某存负责事故善后处理工作，未落实本单位全员安全生产责任制，未实施本单位安全生产规章制度；未按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）第六条第五项[2]、第九条[3]、第十三条第一项第二目[4]规定实施专职安全生产管理人员委派制度，项目组安全管理人员由各施工部门派出，安全管理人员配备不符合规定要求；安全教育不到位，三级教育及安全技术交底流于形式，针对性不强，未对特种作业人员开展针对性的安全培训，致使作业人员安全意识淡薄，自我防护能力不强；施工现场安全生产管理不严，隐患排查不到位，未及时发现并制止作业人员违章作业；高处作业人员未办理特

[1]《中华人民共和国建筑法》第七条第一款 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

[2]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第六条 第五项 建筑施工企业安全生产管理机构具有以下职责:……(五)协调配备项目专职安全生产管理人员……

[3]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第九条 建筑施工企业应当实行建设工程项目专职安全生产管理人员委派制度。建设工程项目的专职安全生产管理人员应当定期将项目安全生产管理情况报告企业安全生产管理机构。

[4]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条第一项第二目 总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求:(一)建筑工程、装修工程按照建筑面积配备:……2、1万～5万平方米的工程不少于2人……。

种作业证；安全生产防护措施不完善，作业现场未设置安全警示标识。

（三）事故现场情况

事故现场为葫芦岛市君华钢构铆焊有限公司标准化厂房建设工程二期厂房五项目。经现场勘查，该厂房为钢结构，目前钢结构已搭设完成，1层建筑，厂房长165米，宽66米，高24.8米。厂房内北侧距离厂房西侧36米处设有一钢构平台，平台长30米，宽24米，平台基准高7.85米，实际距地面约8.25米。平台均匀设置5根横向钢梁，13根纵向钢梁，平台南侧部分位置已铺设好楼承板，平台东侧上方纵向设有一根安全绳。经项目经理岳某光指认，温某伦(死者)坠落位置为平台东侧第3根纵向钢梁距北侧约13.6米、距钢构平台东侧3.9米处，坠落在地面时，头部朝南，脚部朝北，呈左侧卧姿平台东侧设置的安全绳平行位于坠落纵梁正上方约1米处，安全带上的安全绳长度为1.7米，安全带正常佩戴在死者身上，安全带各组件完整、无短缺、伤残破损；绳索、编带无脆裂、断股或扭结；金属配件无腐蚀、裂纹、焊接无缺陷、无变形；挂

钩的钩舌咬口平整不错位，保险装置完整可靠。安全带挂绳无人为接长。用于系挂安全带的安全绳无刮伤、刮痕、断裂现象，安全绳绑扎结实。现场留有工作服上衣 1 件，在回填土坑内发现黄色安全帽 1 顶。安全帽外观目测无刮碰、裂纹、破损痕迹，帽衬结构完整，缓冲及调整带齐全有效。

（附勘验图片 6 张、现场示意图 3 张）

勘验图片



图 1 事故位置示意图



图 2 安全带示意图

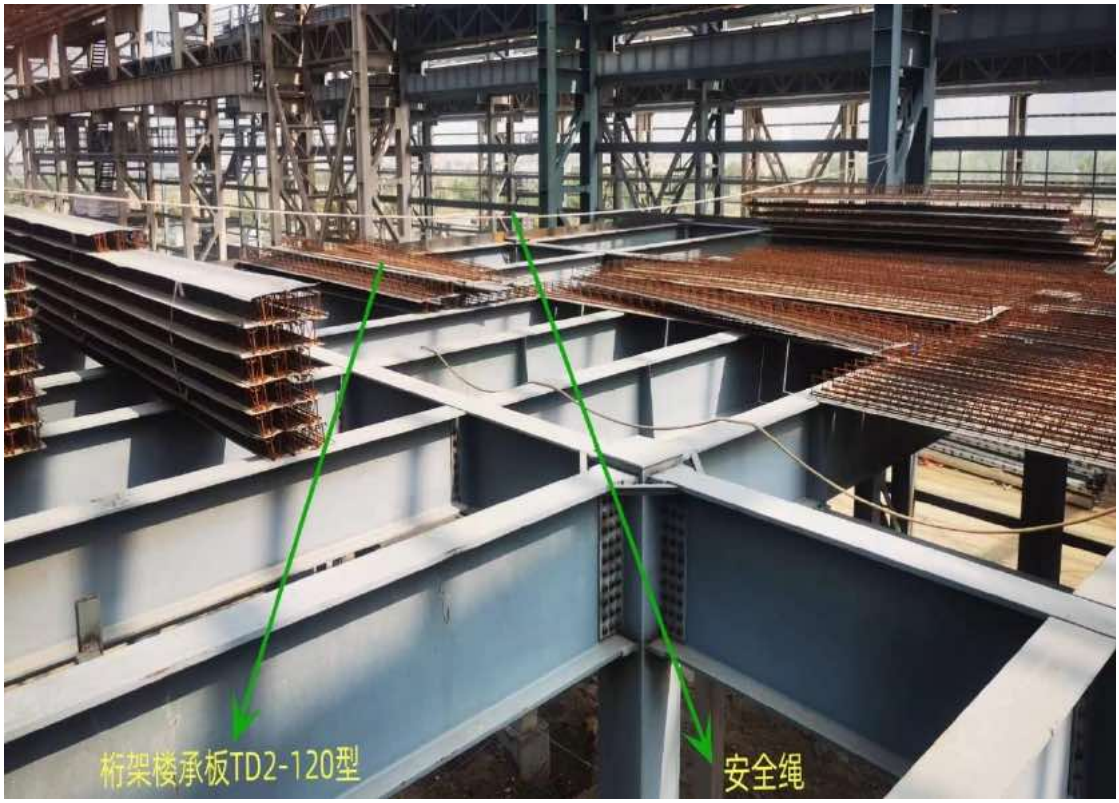


图 3 钢构平台示意图



图 4 坠落位置示意图



图 5 安全帽示意图



图 6 安全帽坠落点示意图

现场示意图

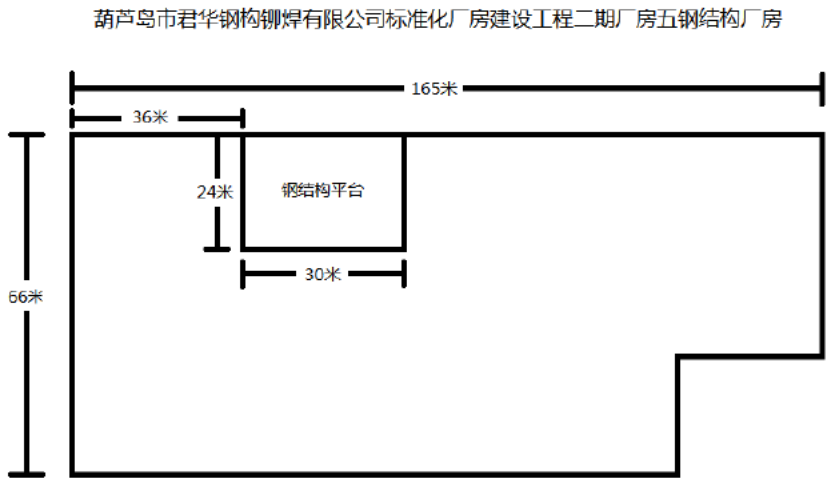


图 1 整体厂房平面图

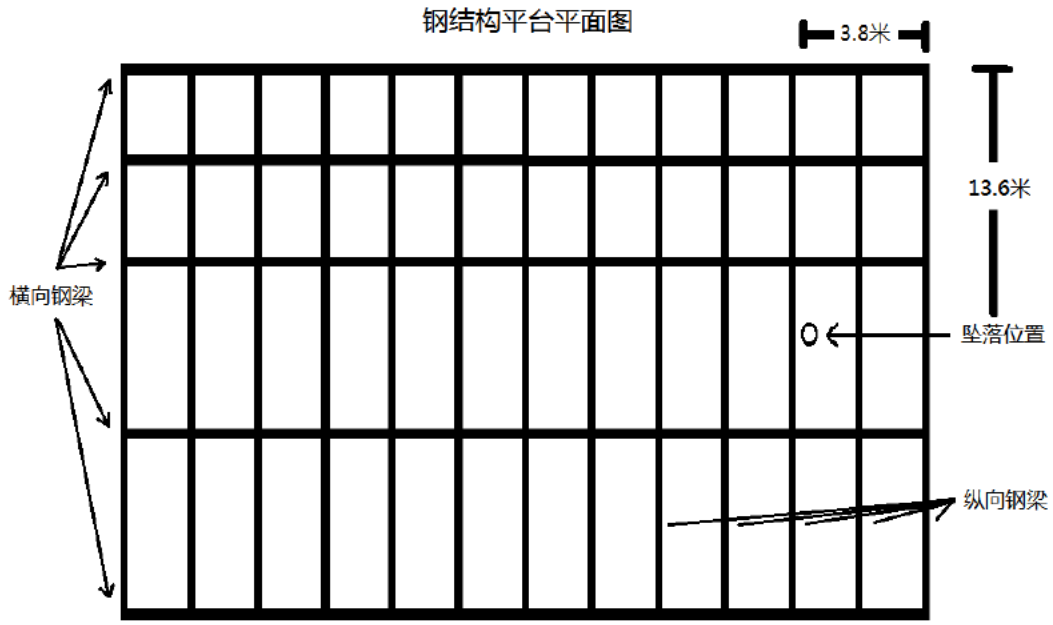


图 2 钢构平台平面图

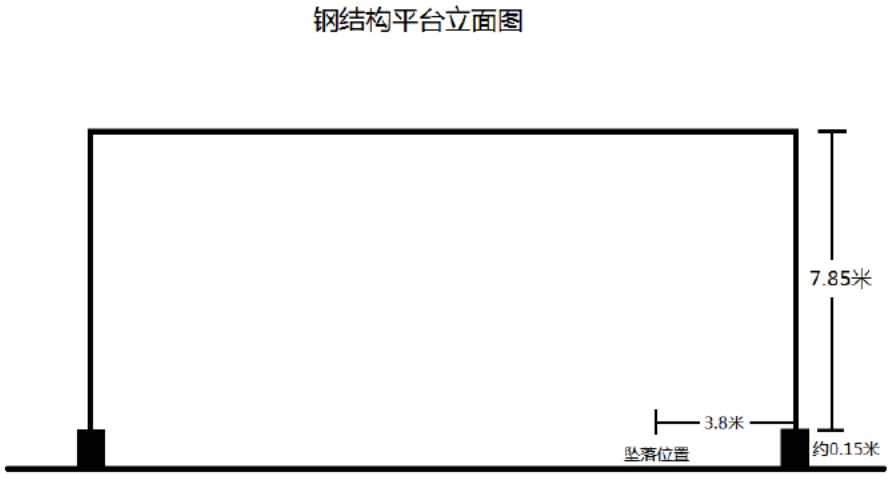


图 3 钢构平台立面图

（四）事故发生经过

君华建设项目钢构平台楼承板铺设作业流程为，先由吊车提前将楼承板吊放至平台指定位置附近，再由安装工将预先

吊放至平台梁上的楼承板按大小放置到指定位置。2023 年 5 月 25 日 13 时许，君华建设项目项目经理岳某光通知安装班长张某龙下午铺装一层钢构平台楼承板。张某龙安排安装工李某锋、周某、温某伦三人进行此项作业。15 时许，温某伦等三人开始在平台上铺装楼承版。16 时 10 分，温某伦与李某锋在铺设平台东侧楼承板时，温某伦失足从平台横梁上坠落，李某锋于 16 时 12 分左右拨打 120 急救，约 10 分钟后 120 救护车到场，经检查温某伦尚存生命体征，现场处置后将伤者送到葫芦岛市第二人民医院进行抢救。17 时 18 分抢救无效后宣布死亡。

二、事故报告及应急处置情况

（一）事故报告情况

事故发生后，现场作业人员李某锋第一时间拨打了 120 急救电话，在 120 将温某伦送至医院抢救后于 16 时 30 分左右带班班长鲍某拨打了 110 报警电话，虽然拨打了 120、110，但并未向行政主管部门及同级应急管理部门报告，21 时 10 分，龙港区应急局接到龙港公安分局通报后立即会同龙港区住建局及龙港公安分局前往事故现场进行了初步了解，并于 22 时 50 分报告至葫芦岛市应急局及龙港区人民政府。

三强公司虽然未向行政主管部门及同级应急管理部门报告，但其员工在 1 小时内拨打了 110 报警电话，不属于迟报。

（二）事故现场应急处置及善后情况

事故发生后，现场作业人员李某锋于 16 时 12 分左右拨打

120 急救，约 10 分钟后 120 救护车到场，经检查温某伦尚存生命体征，现场处置后于 16 时 47 分将温某伦送到葫芦岛市第二人民医院进行救治，17 时 18 分抢救无效宣布临床死亡。

事故发生后，三强公司立即安排人员积极开展事故善后工作，于 5 月 26 日与死者家属达成赔偿协议，一次性赔偿壹佰叁拾万元，并签订了赔偿协议书，死者于葫芦岛市殡仪馆火化。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

温某伦安全意识差。在钢构平台上搬运、铺装楼承板作业中，温某伦未将安全带系挂在安全绳上，不慎脚下踩空发生坠落事故，违反高处作业安全操作规程，是此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.君华建设项目项目组施工现场安全生产管理不严，安全教育不到位，三级教育流于形式，针对性不强，未对特种作业人员开展针对性的安全培训，致使作业人员安全意识淡薄，自我防护能力不强；分部分项工程安全技术交底无针对性，交底内容套用同一模板，且未按规定履行签字手续；现场安全防护措施不完善，未按照三强公司《安全防护设施管理制度》第 5.2.3“安全防护措施的设置要完善，做到‘在边就有栏，有洞就有盖，交叉作业隔离，安全通道有封闭，高空作业下方有安全网’”的要求在平台下方设置安全网；作业现场未设置

安全警示标识，隐患排查不到位，未及时发现并制止作业人员违章作业；高处作业人员未办理特种作业证；高处作业施工前，未按照三强公司《危险作业安全管理制度》第6.管理流程要求对安全防护设施进行检查、验收。

2.三强公司安全管理混乱，在安全生产责任制及相关安全生产规章制度中明确了安全管理部门及安全副总的职责，任命邢某存为公司安全副总。但实际工作中三强公司总经理吴某仁仅安排邢某存负责事故善后处理工作，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未严格实施本单位安全生产规章制度；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时排查出钢构平台存在的安全隐患，未及时发现并制止作业人员违章作业；君华建设项目未配备充足的安全管理人员，且现场安全管理人员由各施工部门直接领导，未严格履行安全管理人员委派制度；安全教育不到位，三级教育流于形式，针对性不强，未对特种作业人员开展针对性的安全培训，致使作业人员安全意识淡薄，自我防护能力不强。

3.方圆公司落实安全监理工作不到位，未严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，现场旁站责任落实不到位，隐患排查不彻底，对作业现场监理不力，对发现的事故隐患问题没有采取有效的管理措施，钢构平台存在的安全隐患未及时向施工单位提出整改意见。

4.君华公司未按照《中华人民共和国建筑法》第七条规定

向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取君华建设项目施工许可证。

（三）事故性质

经调查分析认定：辽宁三强建设集团有限公司“5·25”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡建议免予追究刑事责任人员

温某伦，三强公司安装工，安全意识差，在钢构平台上搬运铺装楼承板作业中，未将安全带系挂在安全绳上，不慎脚下踩空发生坠落事故，违反高处作业安全操作规程，对本次事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.三强公司（施工单位），未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未严格实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。安全教育不到位，未严格履行安全管理人员委派制度，高处作业人员未办理特种作业证，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第三十条第一款[6]、第四十一条第二款[7]及《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款[8]、第二十五条[9]、《建筑施工企

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和

安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

[9]《建设工程安全生产管理条例》第二十五条 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）第六条第五项、第九条、第十三条第一项第二目等相关法规标准规定，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[10]规定，建议由区应急局对其处以四十万元罚款。

2.方圆公司（监理单位），安全监理工作不到位，现场旁站责任落实不到位，隐患排查不彻底，违反了《建设工程安全生

产管理条例》第十四条第二款[11]、第三款[12]等相关法规标准规定，对事故发生负有责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二、四项[13]规定，建议由区住建局依法依规对其进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

3.君华公司（建设单位），建筑工程开工前，未按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，违反了《中华人民共和国建筑法》

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[11]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[12]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[13]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二、四项 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

第七条第一款规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国建筑法》第六十四条[14]规定，建议由区住建局依法依规对其进行严肃处理，并将处理结果报事故调查组备案。

（三）对事故责任人员的处理建议

1.吴某仁，三强公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未严格实施本单位安全生产规章制度和操作规程，安全生产教育不到位，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项[15]规定的安全生产管理职责，对本次事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[16]规定，建议由区应急局对其处其上一年年收入40%的罚款。

2.岳某光，三强公司君华建设项目经理，负责君华建设项目全面工作。现场安全防护措施不完善，未按照三强公司《安全防护设施管理制度》第5.2.3“安全防护措施的设置要完善，做到‘在边就有栏，有洞就有盖，交叉作业隔离，

[14]《中华人民共和国建筑法》第六十四条 违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分

级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

安全通道有封闭，高空作业下方有安全网”的要求在平台下方设置安全网，安全生产教育不到位，未及时排查出钢构平台存在的安全隐患，未及时发现并制止作业人员违章作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（六）项[17]规定的安全生产管理职责，对本次事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[18]规定，建议三强公司暂停其项目经理职务，建议由区应急局对其处其上一年年收入50%的罚款。

3.孙某，三强公司君华建设项目安全员，负责君华建设项目安全生产工作。安全生产教育不到位，高处作业施工前，未按照三强公司《危险作业安全管理制度》第6.管理流程要求对安全防护设施进行检查、验收；未及时排查出钢构平台存在的安全隐患，未及时发现并制止作业人员违章作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（六）项规定的安全生产管理职责，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区应急局对其处其上一年年收入30%的罚款。

4.李某新，方圆公司君华建设项目现场监理，安全监理

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（六）项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

工作不到位，现场旁站责任落实不到位，隐患排查不彻底，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款等相关法规标准规定，对本次事故发生负有责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二、四项规定，建议由区住建局依法依规对其进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

（四）建议企业内部处理人员

邢某存，三强公司安全副总，负责公司事故善后处理工作。作为公司安全副总，仅按照总经理吴某仁安排负责公司事故善后处理工作，未履行公司安全生产责任制及相关安全生产制度赋予的其他职责，未对公司安全生产管理体系存在的问题提出改进建议，对事故发生负有一定责任。建议三

强公司按照公司规定对其进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

五、事故防范与整改措施

（一）三强公司应修订企业安全生产责任制、安全生产规章制度及岗位操作规程，并严格落实。落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，按照安全风险分级采取相应的管控措施，及时发现并消除事故隐患。应加强对施工现场的安全管理，严格监管作业人员按照规定正确佩戴安全防护用品，及时发现和制止“三违”行为，及时消除现场事故隐患。应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》实行建设工程项目专职安全生产管理人员委派制度，配备足够的专职安全管理人员。应针对各岗位特点开展有针对性的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格，方可上岗作业。

（二）方圆公司要全面加强对施工现场的监理工作，按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规要求，严格履行监理职能，加强对施工现场的全面监理工作。

（三）君华公司应加强对施工单位、监理单位的安全生产

管理。定期进行安全检查，发现存在问题和安全隐患要及时督促整改，确保安全施工。

（四）区住建局应加强行业监管力度，对辖区内建筑施工企业的特种作业情况开展专项检查，杜绝监管死角和盲区。加强对非法建设行为的排查工作，加大处罚、惩戒力度，严厉打击建筑领域各类违法违规行为，切实消除事故隐患，防范事故发生。夯实分管行业领域内企业的安全生产基础。

龙港区辽宁三强建设集团有限公司

“5·25”一般高处坠落事故调查组

2023 年 8 月 8 日