重庆美尔屋玻璃有限公司“8·29”一般触电事故调查报告

2024年8月29日，重庆美尔屋玻璃有限公司在生产作业过程中发生一起事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，成立了由区应急管理局牵头，区公安局、区总工会、区人力社保局、区经济信息委、璧山高新区管委会等单位组成的重庆美尔屋玻璃有限公司“8·29”一般触电事故调查组（以下简称调查组），并邀请区检察院参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题提出了事故防范及整改措施建议。

事故调查组认定，重庆美尔屋玻璃有限公司“8·29”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

重庆美尔屋玻璃有限公司，统一社会信用代码：91500227MA60AJN863，注册地址：重庆市璧山区大兴镇双狮大道187号（1号厂房）。公司成立于2019年03月26日，法定代表人：彭*。公司类型属于有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：加工、销售：玻璃制品；玻璃制品加工技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司取得有营业执照。

（二）事故发生经过

2024年8月29日，上午7时17分，重庆美尔屋玻璃有限公司连线中空后段车间冯*打电话给车间主任伍*，告知连线一线中空玻璃制水.循环过滤.清洗多功能机设备（以下简称：中空清洗处理器设备）报警，需要维修处理，7时20分，伍*打电话给机修工肖*，安排去维修。8时27分，伍*、肖*两人共同到达中空清洗处理器设备处，伍*安排完工作后便离开了，肖*一人便开始对中空清洗处理器设备进行检查和维修工作,其间只有肖*一人进行中空清洗处理器设备维修。约9时52分肖*触电倒地。

约11时16分，机修工谢*抄完水电表并统计好数据后给肖*打电话无人接听，谢*去找肖*，发现肖*在中空清洗处理器设备处光脚瘫坐在自来水大塑料桶边地面上，一动不动，面色发白、四肢有红乌色斑块，自来水大塑料桶内的水已经漫出流到地面上，在离肖*身边大约60公分的水管处放着一双浸湿的布鞋。谢*立即跑去叫了质检部主管郭*一同回到事发地，两人将肖*搬离自来水

大塑料桶处，放在干燥地面进行胸部按压急救，郭*立即通知了车间领导并拨打了120急救电话。约11点44分，璧山区医院120救护车到达现场，医护人员对其进行了抢救。12点16分，肖*经120医护人员抢救无效宣告死亡。

（三）事故现场情况

发生事故的重庆美尔屋玻璃有限公司位于重庆市璧山区大兴镇双狮大道187号，事故地点在1号厂房连线一线中空清洗处理器设备处（见图1）。经专家现场勘查，现场有中空清洗处理器设备（见图2），旁边有白色塑料大桶（见图3），中空清洗处理器设备侧面电气控制面板门处于半开启状态，下端及正面下方防护板已拆除。现场无残留血迹，无残留物。经检测，电气控制面板上电源指示灯及按钮电压均为交流220伏，电源指示灯接线端上有明显擦痕（见图4），电气控制箱箱底板上有明显擦痕（见图5）。

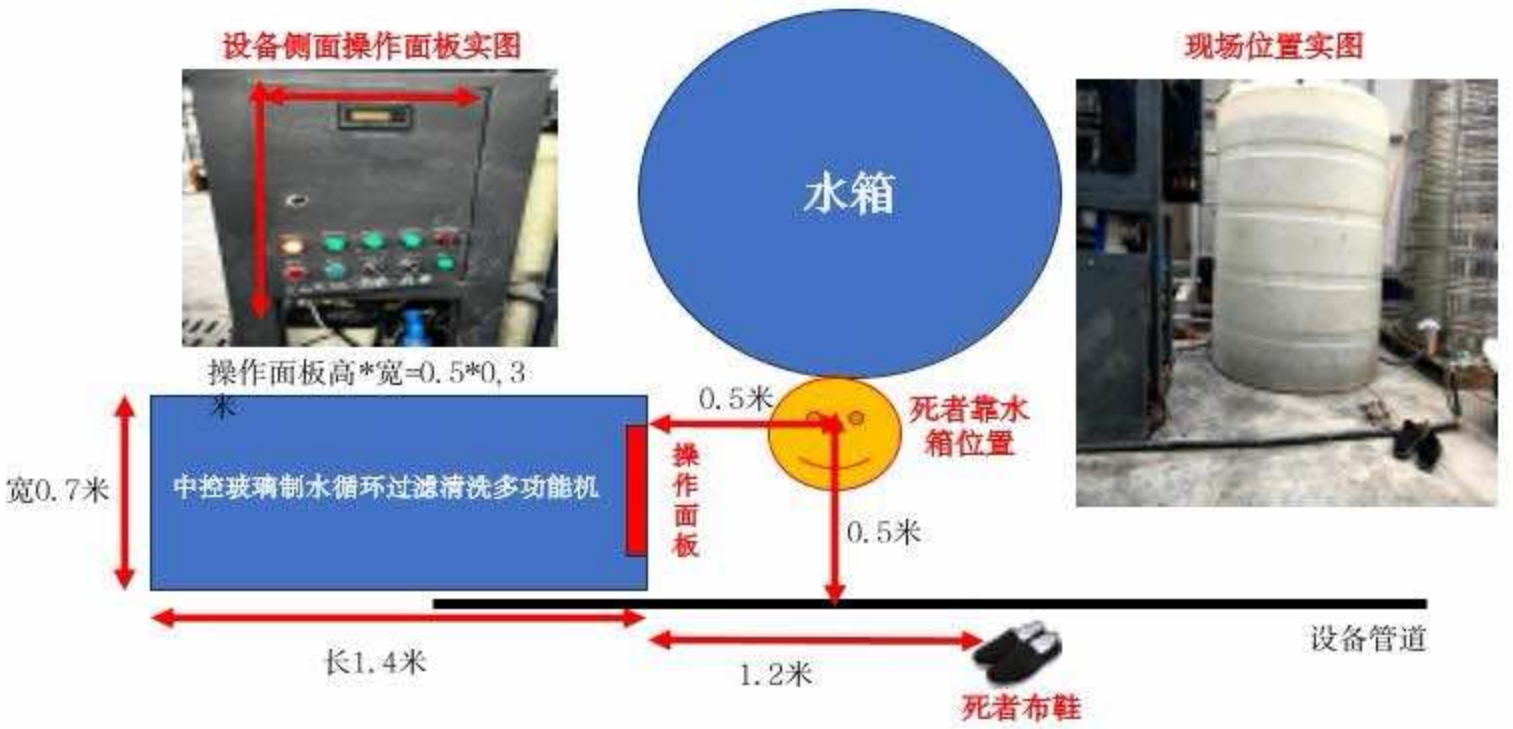


图 1：事故地点平面位置图



图 2：中空清洗处理器设备



图 3：事故设备与塑料桶位置关系

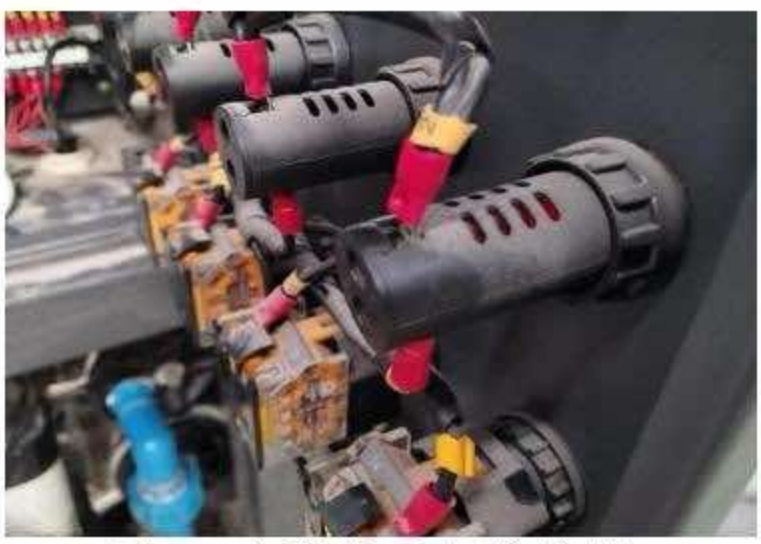


图 4：电源指示灯接线端



图 5：电气控制箱箱底板

（四）人员伤亡情况

该事故造成重庆美尔屋玻璃有限公司员工肖*1 人死亡，肖*，

男，*族，身份证号：51***76，户籍地址：重庆市九龙坡区*。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年8月29日11时16分许，机修工谢*发现肖*赤脚瘫坐在地上一动不动、呼之不应，谢*叫来了郭***，两人将肖*抬到地面后开始对其进行心肺复苏急救，郭***立即通知了车间领导，并拨打了120急救电话。约12时拨打了120报警电话，并向璧山区应急管理局、璧山区高新技术开发区管委会等单位进行了报告。

（二）事故现场应急处置情况

2024年8月29日11点16分，机修工谢*发现肖*情况后立即叫来了郭*一起对肖*进行心肺复苏急救，并立即拨打了120急救电话、通知了车间领导。

（三）医疗救治及善后情况

2024年8月29日11点16分机修工谢*发现事故情况后，立即和郭*一起对肖*进行了心肺复苏急救并拨打了120急救电话。约11时44分，璧山区人民医院120救护车到达现场，医护人员对肖*进行了抢救，12时16分，肖*经120医护人员抢救无效宣告死亡。

（四）事故应急及评估处置

2024年8月29日接到事故发生报告后，区人民医院、区应急管理局、区公安局、璧山高新区管委会等部门均第一时间赶往现场，进行现场处置、应急救援、善后处置。2024年8月30日

重庆美尔屋玻璃有限公司与肖*家属达成赔偿协议并履行，死者家（亲）属情绪以及社会秩序稳定，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

重庆美尔屋玻璃有限公司机修工肖*，对中空清洗处理器设备进行维修作业时未断开设备电源，右手中指与食指间触及电源指示灯接线端子，电流通过手指-手臂-心脏-脚-到地形成电流通路，造成身体触电，是导致此次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

重庆美尔屋玻璃有限公司企业主体责任不落实，主要表现为：

1. 未对从业人员进行生产安全教育和培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识。未对肖*开展必要的岗前安全教育培训，导致肖*安全意识淡薄，维修作业时未穿戴电工绝缘鞋等防护用品，未采取断电等安全措施，对维修作业过程中可能存在的触电危险因素预防不足，在维修作业时触电后死亡。

2. 安排未取得特种作业资格的人员从事特种作业。安排未取得电工特种作业资格的肖*从事设备设施机械与电气维修作业。

3. 未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。公司未建立隐患排查、风险识别双重预防机制，未开展设备设施维修作业风险识别和隐患排查，导致肖*未了解岗位及作业时的安全风险，未采取相应的安全措施。

四、有关责任单位存在的主要问题

重庆美尔屋玻璃有限公司未对从业人员进行生产安全教育和培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；安排未取得特种作业资格的人员从事特种作业；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究刑事责任的人员

肖*，重庆美尔屋玻璃有限公司工人，在无电工特种作业证，未断电、未使用绝缘手套等劳动防护用品、无人监护的情况下进行设备设施机械维修与电气维修，对事故发生负有直接责任，其行为涉嫌重大责任事故罪。鉴于肖*在本次事故中已死亡，建议免于追究刑事责任。

（二）对有关企业和人员处理建议

1. 彭*，重庆美尔屋玻璃有限公司安全负责人，在生产经营活动中未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，履行职责不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定[1]，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

一项之规定[2]，建议对其行政处罚。

2. 重庆美尔屋玻璃有限公司。作为生产经营单位，未对从业人员开展必要的岗前安全教育培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；安排未取得特种作业资格的人员从事特种作业；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除设施设备维修作业过程中存在的机械伤害、触电等安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第三十条第一款[4]、第四十一条第二款[5]之规定，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定[6]，建议对其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取本次事故教训，提高安全管理水平，达到教育管理者和从业人员的目的，预防和避免类似事故再次发生，针对本

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

次事故特点，提出以下防范措施建议：

（一）深入贯彻习近平总书记重要指示精神。各部门、各单位要进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹好发展和安全，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）建立全员安全生产责任制及相关安全生产管理制度、安全操作规程。重庆美尔屋玻璃有限公司要全面梳理并完善公司的安全管理机构；建立全员安全生产责任制及相关安全生产管理制度、安全操作规程；定期召开安全工作会议并记录；配备安全管理人员，并取得安全培训合格证；要加强对特种作业人员的安全管理，建立相关人员台账名单，强化对作业人员的安全交底和安全风险告知工作，营造安全生产文化氛围，切实提高工人安全意识，避免出现现场安全管理缺失。

（三）加强安全生产教育和培训，强化监督管理。重庆美尔屋玻璃有限公司一是要教育监督管理人员和从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉并严格执行有关的安全生产法律法规和公司内部的安全管理制度、安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，经培训合格后从业人员才能上岗。二是要结合岗位实际需要为不同岗位的从业人员提供岗位所需要的符合国家标准或者行

业标准的劳动防护用品，并严格教育监督作业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（四）全面开展安全隐患排查，严格落实主体责任。重庆美尔屋玻璃有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，对所有高风险岗位、作业进行安全风险评估、隐患排查，对排查出的隐患要采取行之有效的技术、管理措施予以消除。同时要加大对作业现场的安全巡查，及时发现并制止员工的违章行为，避免类似事故的再次发生。

重庆美尔屋玻璃有限公司“8·29”

一般触电事故调查组

2024年11月26日