桂林生命与健康职业技术学院“10·13”一般触电事故调查报告

2024年10月13日9时左右，桂林生命与健康职业技术学院发生一起一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约220万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2024年10月16日，灵川县人民政府批准成立了由县政府办副主任任组长，县应急管理局局长任常务副组长，县应急管理局、县公安局、县住房和城乡建设局、县总工会、县供电局、定江镇人民政府等有关负责同志为成员的桂林生命与健康职业技术学院“10·13”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，并邀请县纪委监委机关、县人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、照片分析、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，评估应急处置工作，提出事故责任单位和人员的处理意见，提出事故防范及整改措施。

事故调查组调查认定桂林生命与健康职业技术学院“10·13”

一般触电事故是一起因学院A区-07#体育综合楼一楼2号食堂走廊吊顶上方电缆桥架及相关电气线路敷设不符合安全规范投入使用，施工单位使用未取得电工特种作业资格人员从事电气设备安装，未对施工人员进行必要的安全教育培训，未对施工现场安全风险进行有效辨识和管控，未对现场施工人员进行安全技术交底，施工人员不具备必要的安全生产知识，未按规定穿戴劳动防护用品，在狭小空间内违规冒险作业，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.项目建设单位：桂林生命与健康职业技术学院，办学许可证号：教民1450302100002 78号，办学地址：桂林市中隐路1号，校长：黄岑汉，学院实际控制人为黄海浪，学校类型：高职（专科），办学内容：全日制普通高等教育（专科），主管部门：广西壮族自治区教育厅，有效期限：2023年6月至2026年6月。事故发生地点为桂林生命与健康职业技术学院（信和信人才培训中心）A区-07#体育综合楼一楼2号食堂后厨走廊吊顶上方。该学校有灵川县自然资源局颁发的《中华人民共和国建设工程规划许可证》和灵川县住房和城乡建设局颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》。

2.施工承包单位：广东普利达建设有限公司桂林分公司，统一社会信用代码91450300MA5NA47150，成立于2018年07月

10日，负责人：宁智平，注册地址为桂林市象山区翠竹路15号鸣翠新都15栋2-6-1号房；该公司为广东普利达建设有限公司下属分公司。**经营范围为**：在总公司业务范围内承揽相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

广东普利达建设有限公司，统一信用代码91440101633206607P，成立于1997年08月25日，法定代表人陈利，注册地址为广州市天河区中山大道中358号大院自编3号楼（部位：306/308房）。**经营范围为**：工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程用机械销售；金属门窗工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；工程造价咨询业务；城市绿化管理；物业管理；土石方工程施工；承接总公司工程建设业务；室内木门窗安装服务；电子元器件与机电组件设备销售；安全、消防用金属制品制造；消防技术服务；消防器材销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；对外承包工程;建设工程质量检测；建设工程设计；保安培训；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。该公司取得广东省

住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D244017090）。

（二）合同签订情况

1.桂林生命与健康职业技术学院和广东普利达建设有限公司桂林分公司签订了3份协议，分别是：1.2020年9月3日签订的《桂林生命与健康职业技术学院信和信培训中心二期A区-07体育综合楼内外消防工程合同》；2.2024年8月21日签订的《桂林生命与健康职业技术学院信和信培训中心二期A区-07体育综合楼内外消防工程-补充协议》；3.2024年9月30日签订的《桂林生命与健康职业技术学院信和信培训中心二期A区-07体育综合楼内外消防工程-补充协议2》。其中补充协议2明确了桂林生命与健康职业技术学院信和信培训中心二期A区-07体育综合楼2号食堂的消防控制室至消防水泵房供电及控制电线电缆的敷设安装工程由广东普利达建设有限公司桂林分公司负责。


（三）事故发生经过

2024年10月13日上午8点30分左右，广东普利达建设有限公司桂林分公司施工人员周邦林、覃家璃、覃世修、覃雪花等到桂林生命与健康职业技术学院（信和信人才培训中心）A区-07#体育综合楼一楼2号食堂，准备敷设从发电机房往食堂配电箱的电缆线。周邦林、覃家璃、覃世修在后厨走廊的吊顶上拉电缆，覃雪花在下面递电缆线。大约到9点左右，周邦林

喊覃家璃，覃家璃没有回应。周邦林意识到可能出事了，马上去关电闸，然后爬到吊顶上方查看覃家璃的情况，看见覃家璃趴在桥架线槽上面，呼叫他没有反应。覃家璃女友冼景妹知道情况后，马上拨打110、119和120。9点40分左右，119、120消防救援人员和医护人员到达现场，立即对覃家璃进行救援和抢救，大概10点左右医护人员宣布抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

经调查，事故发生地点是桂林生命与健康职业技术学院（信和信人才培训中心）A区-07#体育综合楼一楼2号食堂走廊吊顶上方电缆桥架处。该学院正在敷设的从发电机房往食堂配电箱的电缆线，中途拟经过食堂走廊吊顶上的电缆桥架。经现场勘察，该食堂走廊吊顶上方有两个桥架，两个桥架均未按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）及《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）进行接地，覃家璃身体下方桥架未盖盖板，在桥架里面有一组8根带绝缘皮电线，经检测，其中一根电线绝缘皮破损漏电。经法医检验，发现死者左手、左臂、左胸部有明显的电流斑和电灼伤痕迹。（见下图）

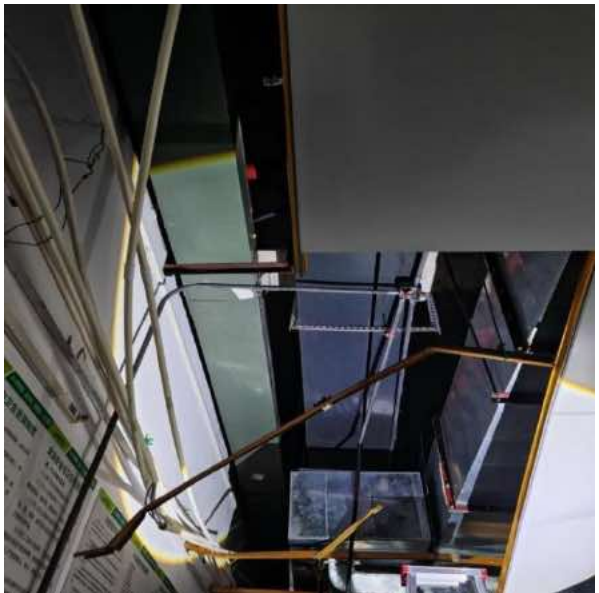











（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，因尚未达成赔偿协议，直接经济损失无法具体确定，参考《工伤保险条例》《企业职工伤亡事故经济

损失统计标准》（GB6721-86）相关规定，初步预计约220万元。

死者：覃家璃，男，34岁，身份证号：45**********，住址：广西武宣县思灵镇甘棠村人。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10月13日9时10分左右，覃家璃女友冼景妹拨打110、119、120电话。

9时30分左右，110工作人员赶赴现场进行处置。

9时40分左右，119救援人员及中国人民解放军联勤保障部队第九二四医院120医护人员赶到现场抢救。

9时50分左右，桂林生命与健康职业技术学院工作人员于涛赶赴现场进行处置。

10时左右，中国人民解放军联勤保障部队第九二四医院救护人员宣布抢救无效死亡。

10时10分左右，定江镇政府有关领导及工作人员赶赴现场进行处置。

10时30分左右，桂林生命与健康职业技术学院负责人黄海浪接到事故电话。

12时，广东普利达建设有限公司桂林分公司宁永红接到桂林生命与健康职业技术学院工作人员于涛的电话后，赶到事故现场进行处置。

16时40分左右，县住房和城乡建设局接到报告赶赴现场进行处置。

18时左右，灵川县应急管理局接到定江镇政府的事故报告，18时40分左右赶到现场协助开展善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

上午9时左右，周邦林发现覃家璃触电，9时10分左右覃家璃女友冼景妹拨打了110、119、120电话，9时30分钟左右110工作人员赶到现场进行处置，9时40分钟左右119救援人员、120医护人员先后到达现场对覃家璃进行抢救，10时左右医护人员宣布覃家璃抢救无效死亡。

收到事故消息后，定江镇政府、县公安局、县住房和城乡建设局、县应急管理局等部门先后赶到现场进行善后协调处置。桂林市生命与健康职业技术学院、广东普利达建设有限公司桂林分公司代表赶到现场，安抚死者家属，协商善后事宜。

（三）事故应急处置评估

调查组认为，现场施工人员、119救援人员和120医护人员急救措施得当；灵川县公安局现场勘察及时；定江镇人民政府指导善后措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

1.桂林生命与健康职业技术学院（信和信人才培训中心）A区-07#体育综合楼一楼2号食堂吊顶内的桥架未按《民用建筑

电气设计标准》（GB51348-2019）8.5.18[1]的规定、《钢制电缆桥架工程技术规程》（T/CECS31-2017）4.8.1 [2]的规定进行接地，桥架未按照要求盖盖板，桥架内的电线破损漏电。（物的因素）

2.覃家璃未取得电工特种作业操作证，安全意识淡薄，对施工电气环境风险辨识不足，在未佩戴绝缘手套、绝缘鞋、防护服等劳动防护用品，仅穿日常生活短袖T恤的情况下，在走廊吊顶上方狭小空间内进行电缆的敷设作业，其身体接触桥架内漏电电线，与旁边金属管道形成回路，造成触电死亡。（人的因素）

（二）事故间接原因

1.桂林生命与健康职业技术学院

（1）将电缆桥架未经验收、未按照国家标准接地、未盖盖板的A区-07#体育综合楼一楼2号食堂承包给其他公司使用经营，致使桥架内电线异常，破损漏电，且防护缺失。

（2）未检查作业人员是否持有相关特种作业资格证。

（3）未落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患。

2.广东普利达建设有限公司桂林分公司

---

[1][] 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）8.5　电缆桥架布线 8.5.18 ：金属电缆桥架应与保护联接体导体可靠连接，且全长不少于2处接地。高分子合金电缆桥架、玻璃钢桥架可不接地。

[2][] 《钢制电缆桥架工程技术规程》（T/CECS31-2017）4.8 接地　4.8.1 ：钢制电缆桥架的起始段和终端与建筑物接地装置可靠连接，全长大于30M时，每隔20M-30M应增加一个接地连接点。

（1）未安排专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。

（2）未对施工现场安全风险进行辨识和隐患排查。

（3）使用无电工特种作业操作证人员进行电气工程施工。

（4）未对施工人员进行安全生产教育和培训，无法保证施工人员具备必要的安全生产知识。

（5）未根据作业条件和劳动环境为作业人员配备安全有效的劳动防护用品。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）桂林生命与健康职业技术学院存在将未经竣工验收合格的建筑工程交付给其他公司使用，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未能发现A区-07#体育综合楼一楼2号食堂吊顶内的电缆桥架及电气线路不符合国家标准存在的隐患等问题。

（二）广东普利达建设有限公司桂林分公司未落实安全生产教育培训、安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未落实全员安全生产责任制，未依法对施工人员进行安全生产教育和培训，未按照要求为施工人员提供劳动防护用品，特种作业人员无证上岗等问题。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

事故调查组认为，桂林生命与健康职业技术学院和广东普利达建设有限公司桂林分公司对“10·13”一般触电事故的发生负

有责任。为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对该事故的有关责任人、责任单位提出以下处理建议:

（一）建议不再追究责任的人员

覃家璃，现场施工人员，安全意识淡薄，在未对施工现场进行风险辨识，未取得电工特种作业操作证，未按要求佩戴绝缘手套、绝缘鞋、防护服等劳动防护用品的情况下，在存在触电风险的狭小空间内进行电缆敷设作业，造成触电，对本次事故负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，免予追究其责任。

（二）事故责任人员的处理建议

黄海浪，桂林新机遇健康产业发展集团有限公司总经理，生命与健康职业技术学院实际控制人，未依法建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，致使学院 A 区-07#体育综合楼一楼 2 号食堂走廊吊顶内的电缆桥架及电气线路存在隐患投入使用，客观上造成了电缆敷设作业的隐患环境，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[3]的规定给予行政处罚。

宁智平，广东普利达建设有限公司桂林分公司负责人，未依

[3][] 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款

法建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促检查承包安装项目安全生产工作，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[4]的规定给予行政处罚。

（三）对事故责任单位处理建议

1.广东普利达建设有限公司桂林分公司未落实生产安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未进行安全技术交底及对作业现场安全风险进行辨识，使用未取得电工作业特种作业操作证人员进行电气安装作业，未对施工人员进行安全生产教育和培训，未按照要求为施工人员提供劳动防护用品，导致从业人员违规冒险作业，对事故发生负有责任。根据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[6]的规定，建议由县应急管理局对该公司依法给予行政处罚。

2.桂林生命与健康职业技术学院相关建设工程未经验收合格

---

[4] 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5] 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

投入使用，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未及时发现A区-07#体育综合楼一楼2号食堂吊顶内的电缆桥架及电气线路不符合国家标准的隐患，构成事故发生的物的不安全状态，对事故发生负有责任。根据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[8]的规定，建议由县应急管理局对该公司依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）学院将未经竣工验收合格的建筑工程投入使用。

（二）学院、施工单位主要负责人和安全管理人员履职不力。相关学校、企业主要负责人和安全管理人员安全责任意识不足，未严格履行《安全生产法》第二十一条、第二十五条职责，特别是对隐患排查治理、员工培训教育等安全管理责任不落实，导致施工人员违章作业等隐患问题和安全风险突出。

（三）特种作业人员无证作业。电工操作人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应的资格；施工人员未按照规定佩戴和使用劳动防护用品。

（四）未对作业现场进行安全风险辨识及制定管控措施，未

[7] 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

安排专人对施工现场进行监管。

（五）建设单位未对项目承包单位的安全生产工作进行定期检查，未对承包单位作业人员资格、劳动保护用品配备进行检查。

七、事故整改和防范措施

（一）学院的建筑工程及配套项目需验收合格，才能投入使用。

（二）学院和施工承包单位要严格落实安全生产主体责任。一是要制定并落实全员安全生产责任制，确保安全责任落到实处；二是严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实辨识和管控风险。

（三）加强现场安全管理。施工承包单位要安排专职安全员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，要加强作业现场风险辨识，确保电工作业等特种作业人员持证上岗。

（四）进一步强化从业人员安全教育培训工作。加强对施工人员的工作环境及危险因素、风险辨识、操作技能、安全设备设施、个人防护用品等的教育培训，切实增强职工安全意识，确保职工具备必要的岗位知识技能。

附件：桂林生命与健康职业技术学院“10·13”一般触电事故调查报告审核意见表

桂林生命与健康职业技术学院“10·13”

一般触电事故调查调查组

2024年12月11日