西秀区旧州客运站改造项目

2023年8月11日12时55分，贵州文和建筑工程有限公司承包西秀区旧州镇客运站改造
州镇卫生院急诊科抢救，14时43分，经抢救无效医生向患者家属宣布其死亡。直接经济损

事故发生后，当日14时15分，施工单位项目负责人雷进军电话报告项目
定向上级行业主管部门或西秀区人民政府报告该事故信息，直至8月12日区
排，为切实督促事故发生单位举一反三消除事故隐患，切实维护人民群众生
证；并明确区政府办、交通、司法、应急、民政、人社、旧州政府等部门单
协议。

8月14日，安顺市安委办高度重视，印发了《安顺市安全生产委员会办
求立即组织开展事故调查。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安
西秀区人民政府请示成立西秀区旧州客运站改造项目“8·11”一般触电事故
长单位，区应急局主要负责人为事故调查组组长，区公安分局、区总工会、
民检察院、贵州电网有限责任公司安顺市郊供电局参与的西秀区旧州客运站

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则
现场勘查、调查询问、查阅调取有关资料等，查清了事故经过、事故原因、
出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，西秀区旧州客运站改造项目“8·11”触电事故是一起典型因企业主体责
的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设项目基本情况

2023年5月23日，安顺市西秀区交通运输局下属单位安顺市西秀区公路事业发展中心
甲方与乙方贵州文和建筑工程有限公司签订《西秀区旧州镇客运站改造项目施工协议》《
包含钢结构主体、轻质隔墙、外墙防腐木挂板、售票台等，完工期限：2023年5月26日至

无障碍
政务微信
政务微博
返回顶部

截止8月1日，旧州镇客运站改造项目基本完工待验收，当日该项目建设单位分管负责
镇浪塘村破头山生态移民搬迁点临路两间门面房作为旧州交管站员工宿舍使用，建设单位
目施工协议》中变更增加装修旧州镇浪塘村破头山生态移民搬迁点临路两间门面房，甲乙
工，旧州交管站员工宿舍装修包含两间房间刮瓷、改造一个卫生间、水电安装、吊顶，涉

（二）事故发生单位及相关单位概况

1．建设单位（安顺市西秀区公路事业发展中心）。

该中心持有中华人民共和国事业单位法人证书，统一社会信用代码：12522501429
日，宗旨和业务范围：为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护和路政管理，住所
西秀区交通运输局。

安顺市西秀区交通运输局党组成员、副局长分管安顺市西秀区公路事业发展中心。

2．施工单位（贵州文和建筑工程有限公司）。

该公司持有：（1）营业执照，成立日期：2014年6月24日，营业期限
本：捌仟万元整，法定代表人：杨德巨（男，苗族，47岁，1976年2月2
号），统一社会信用代码：91520402308809025R，住所：贵州省安顺市
护；土石方工程施工等。（2）建筑业企业资质证书，证书编号：D352012
饰工程专业承包贰级，公路工程施工总承包叁级等。（3）安全生产许可证
年4月26日至2026年4月25日。

该公司自2014年注册登记成立至今，在出资额、股权、股东事项上共发
勇、梁巧变更为杨德巨（股权99%）、梅泽秀（1%）。根据调取资料，虽
梅泽勇（男，汉族，50岁，1973年3月12日生，身份证号：522502＊＊＊
参与公司任何经营管理活动。

（三）事故发生单位安全管理情况

据调查询问及调取资料显示，该公司任命雷进军担任旧州镇客运站改造（含旧州交管
目施工现场管理员（代管安全），未持有安全管理人员资格证书。旧州交管站员工宿舍装
组和泥工班组在现场作业，水电班组长为死者李某（未持有电工证），泥工班组长为严国

公司依法向调查组提交有隐患治理方案，安全检查及隐患排查制度，安全技术操作规
实安全生产主体责任和履行安全生产管理职责印证资料不充分，甚至部分责任未按规定落

（四）事发现场用电产权情况


据安顺供电局市郊分局提供资料及现场查看，旧州交管站员工宿舍装修现场接入布设
日，截止8月11日事故发生，该用户表后线仍未通电。装修施工现场临时用电电线为经协

关闭
无障碍
政务微信
政务微博
返回顶部

（五）事发现场勘查情况

事故发生地位于贵州省安顺市西秀区旧州镇浪塘村破头山生态移民搬迁点，该搬迁点面积约为80平方米，事发前正在进行水电安装等装修施工。进门两米处放置有一铝合金人方，即第二列吊顶板拆除两块，为死者事发前作业处。人字梯旁有一家用入户配电箱，该事发前该卫生间正在贴瓷砖，卫生间门框处挂有临时照明灯，卫生间前4米处放置有风扇。条不同电线通过插座连接组成，沿地面放置通到施工门面内，靠近人字梯处电线有破损痕



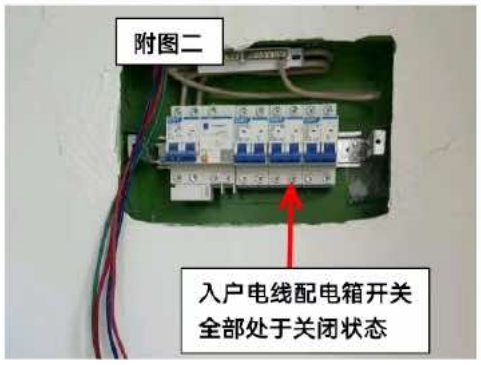



二、事故发生经过和死亡人员处置情况

（一）事故发生经过及施救过程

8月11日，根据施工单位现场管理员郭武统一安排，旧州交管站员工宿 现场李志清（李某父亲）、王麟霖（李某侄儿）负责，水电班组当天的工作是布设宿舍内使用

12时51分，水电班组吃完午餐，王麟霖跟随李某一起先后回到施工现场，李某没拿业，李某距离地面高度1.8米。根据李某安排，王麟霖拿着钳子、电胶布工具爬上梯子递给连续问了李某两次是否有电，李某均回答没有，同时因为存在视线盲区，王麟霖看不见李

12时55分，王麟霖和李某同时被电击了，王麟霖从梯子中部坠落至地面，李某因跨弓“有电”，现场泥工班组作业人员、李志清立即来到梯子处，王麟霖再次爬上梯子，但王踹倒梯子，致使梯子朝两间房间隔墙面倾倒，李某随着梯子倾倒从梯子顶部坠落至地面，打了120电话，过了一段时间120救护车未到，王麟霖等工友就将李某抬上面包车送往旧州

× 关闭
无障碍
政务微信
政务微博
返回顶部

班组长严国电话报告施工现场负责人郭武，郭武与同行的项目负责人雷进军从七眼桥赶往
位项目分管领导，后建设单位项目分管领导也带队赶往旧州镇卫生院参与处置。

14时4分，李某被工友送到旧州镇卫生院急诊科抢救，14时43分，经抢救无效医生向
仪馆。

（二）死亡人员善后处置情况

事故发生后第二天8月12日区政府知悉该事故情况后，根据区委、区政府统一安排，
人到安顺市殡仪馆参与指导处理善后，8月14日，施工方与死者家属达成善后赔偿协议，
回湖南老家安葬。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡、0人受伤，死者信息：李某，男，34岁，1989
《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721 - 1986）规定结合实际

四、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后事故发生单位上报事故发生时间为8月11日13时55分，随着
笔录，旧州镇卫生院抢救记录等书证、证人证言等证据佐证，进一步核实确

（二）事故现场应急处置情况

8月11日12时55分事故发生后，王麟霖等工友立即对李某进行施救，
往旧州镇卫生院抢救，途中王麟霖还对李某进行人工呼吸及心肺复苏。李
置，14时43分，经抢救无效医生向李某家属宣布其死亡，17时左右，在区
日，施工方与死者家属达成善后赔偿协议。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，区委、区政府高度重视，一方面立即指派区应急局分管事故领导两次
通、司法、应急、民政、人社、旧州政府等部门单位指派专人到安顺市殡仪馆参与指导处
有效，维护了死者家属合法权益，及时化解矛盾，高效避免发生事故衍生危害。但同时必
报将致使事故处置工作处于被动，同时也是违法，必须引以为戒，在以后工作中需要进一

五、事故直接原因分析

绝缘不良，绝缘强度不够（临时用电线路有两处破损并用黑色电胶布包裹，其中一处
套个人防护用品。

关闭
无障碍
政务微信
政务微博
返回顶部

经事故调查组邀请安顺供电局市郊分局参与现场勘查，结合旧州镇卫生院出具抢救记
引入端口未连接任何线路，即“未搭火”，引出端未有电线引出，同时经调查组现场实
象，即排除事发时李某所接电线线路带电的可能性；另一方面现场临时用电线路（用于照
引出沿地面铺设，且两处破损位置均靠着李某跨骑梯子一边梯脚，其中破皮铜线裸露处与
缘手套个人防护用品跨骑在铝合金梯子顶部接线，损坏带电铜线裸露处与梯脚接触时致使

六、事故间接原因分析

（一）施工单位主要负责人安全意识树的不牢

施工单位主要负责人安全意识树的不牢，未认真履行安全生产管理职责，未督促检查
的事故隐患。

（二）施工单位安全生产规章制度未建立健全并严格落实

未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措
工现场临时用电线路破损存在的事故隐患。

（三）建设单位安全生产工作统一协调、管理未严格落实

未严格对施工现场安全生产工作进行统一协调、管理，未严格定期进行
整改消除事故隐患。

七、调查发现的主要问题

（一）贵州文和建筑工程有限公司存在：

1．未对从业人员进行安全生产教育和培训，从而保证从业人员具备必

2．未建立安全生产教育和培训档案。

3．项目负责人未按规定取得相应注册执业资格，未配备专职安全生产

4．未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

5．未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

6．未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并

（二）贵州文和建筑工程有限公司主要负责人杨德巨存在：

1．杨德巨作为公司主要负责人，未认真履行安全生产第一责任人的安全生产管理职

2．未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、

（三）有关监管部门存在：

关闭
无障碍
政务微信
政务微博
返回顶部

1．安顺市西秀区交通运输局存在：

未严格管理督促下属安顺市西秀区公路事业发展中心对施工现场安全生产工作进行统破损存在的事故隐患，且未及时督促施工单位整改消除事故隐患。局分管安顺市西秀区公业主管部门或西秀区人民政府报告该事故情况。

2．安顺市西秀区住房和城乡建设局存在：

截止8月11日，未根据2023年7月14日区安委会印发《关于常态化开展安全生产“打程实际对辖区限额以下的小型工程等建设工程项目制定下发开展安全生产“打非治违”工程项目的存在，一定程度上造成事发建设工程项目监督管理处于“真空失管”状态。

（四）地方党委政府存在：

旧州镇人民政府作为事故发生地，辖区范围一周内连续发生两起事故，[illegible]域整治2023行动实施方案》（旧党发〔2023〕47号），《关于常态化开展安[illegible]非域安全生产“打非治违”和事故隐患排查整治工作，未及时排查发现事发[illegible]项在，一定程度上造成事发建设工程项目监督管理处于“真空失管”状态。

八、责任追究建议

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441－86）、《企业职工伤[illegible]分议：

水电班组长李某。

安全意识淡薄，未穿戴绝缘鞋、绝缘手套个人防护用品跨骑在铝合金梯[illegible]，带电引起李某触电发生事故，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其行政

贵州文和建筑工程有限公司。

未认真落实安全生产主体责任，未对从业人员进行安全生产教育和培训[illegible]从程；未建立安全生产教育和培训档案；项目负责人未按规定取得相应注册执业资格，未配动防护用品；未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；未消除施工现场临时用电线路损坏存在的事故隐患是事故发生的主要原因，对事故发生负有八条第一款、第四款，第四十一条第一款、第二款，第四十五条，《建设工程安全生产管人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部17号令）第三条第二款、第三款

鉴于贵州文和建筑工程有限公司在事故发生后及时组织对伤者李某进行施救，并第一善处理善后，化解社会矛盾，积极配合事故调查取证工作，提供事故调查相关资料等因素州省应急管理厅印发《贵州省应急管理部门安全生产行政处罚裁量权基准（2023年版）》

关闭
无障碍
政务微信
政务微博
返回顶部

第一大类（综合类）（一）《中华人民共和国安全生产法》序号第39项的规定，建议由西
元）罚款的行政处罚。同时，由公司对项目负责人雷进军、施工员郭武进行处理，处理情况

贵州文和建筑工程有限公司主要负责人杨德巨。

作为公司主要负责人，未认真履行安全生产第一责任人的安全生产管理职责；未组织
管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生
反了《中华人民共和国安全生产法》第五条，第二十一条第（三）项、第（五）项。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由西秀区
48000元人民币40%的罚款，即19200元整（壹万玖仟贰佰元）罚款的行政处罚。

移送纪委监委和有关部门单位调查处理的人员和单位。

根据《西秀区执法机关和司法机关向区纪委区监委移送问题线索工作机制》等有关法
相关资料按规定移送区纪委区监委和有关单位部门，由有权机关提出处理意

九、防范整改措施建议

（一）贵州文和建筑工程有限公司。

应认真落实安全生产主体责任，按规定对从业人员进行安全生产教育和
程；建立安全生产教育和培训档案；按规定配备专职安全生产管理人员；按
度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；严格落实生产安全事故隐患排
作为主要负责人，应认真履行第一责任人的安全生产管理职责；组织建立并
作，及时消除生产安全事故隐患，坚决防范类似事故再次发生。

（二）安顺市西秀区交通运输局。

作为区级负有安全生产监督管理职责的部门，且为事发工程项目主管部
企业切实落实主体责任，及时消除生产安全事故隐患，同时强化事故信息报

（三）各乡（镇）、街道，负有安全生产监督管理职责的部门。

应严格落实全国、全省、全市、全区重大事故隐患专项排查整治2023行动部署各项要
督促所管行业领域及辖区企业切实落实主体责任，将“我要安全”内化为排查整治重大事
区经济社会和谐稳定。

一审：胡金鑫

二审：张　应

三审：路　勇

关闭
无障碍
政务微信
政务微博
返回顶部

× 关闭
无障碍
政务微信
政务微博
返回顶部