

广西百色右江区人民政府
Gvangjsih Bwzswz Yougyangh Gih Yinzminz Cwngfuj Monzhoh

右江区阳光•学府澜湾项目“11•26”工人 高处坠落死亡事故调查报告

2023-02-03 15:30　来源：右江区应急管理局

右江区阳光·学府澜湾项目“11·26”工人

高处坠落死亡事故调查报告

2022年11月26日上午8时30分许，在右江区阳光·学府澜湾项目5#楼2单元29层，1名工人在室内抹灰作业时不慎坠落，后送右江民族医学院附救无效死亡。

事故发生以后，右江区委区政府高度重视，主要领导作出批示，区应急局立即派员赴事故现场，组织开展事故救援和善后处理工作。根据《事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关规定，右江区人民政府成立由区应急局牵头,区纪委监察委、区住建局、市公安局右江分局局、区总工会和百城街道办事处等部门组成右江区阳光·学府澜湾项目“11•26”工人高处坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），全面开查。

事故调查组认真贯彻落实区领导批示精神，严格按照相关法律法规的规定，坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实则，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，针对出的问题提出了防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程概况

1.工程名称：阳光·学府澜湾项目。

2.建设地址：百色市东笋片区B-3-1地块。

3.建设规模：阳光·学府澜湾项目地块位于百色市右江区东笋路11号，场地北侧临东笋路，南侧和东侧为规划道路。工程项目分两期建设，-栋建筑，分别为1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、9#楼，计划开工日期为2021年2月28日，计划竣工日期为2023年11月30日，建设资金来源为企业自筹。

4.**发生事故5#楼概况**：5#楼位于阳光·学府澜湾项目位于西南侧，属于高层住宅楼，剪力墙结构，地上31层，地上建筑面积23911.34㎡，97.7m，开工时间为2021年5月19日，事故发生时，已完成主体施工，正在进行室内抹灰作业。

（二）项目手续办理情况

阳光·学府澜湾项目取得百色市发改委投资项目备案证明、不动产权证（桂〔2021〕百色市不动产权第0000969号）、建设工程规划许可证451000202000273号）、建设用地规划许可证（地字第451000202000036号）和建筑工程施工许可证（编号451001202104250101）等相关证件，上述效期内。

（三）事故相关单位概况

1.建设单位：广西熠阳置业有限公司**（以下简称熠阳置业公司）。**

营业执照：统一社会信用代码为914501002MA5PTJBL08，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本为伍仟成立日期为2020年8月24日，法定代表人为张绍友，营业期限为长期，住所为百色市东笋片区B-3-1地块，经营范围为房地产开发与经营……等。

房地产开发企业资质证书：证书编号为4510A0110，有效期至2025年6月9日，资质等级为房地产开发二级。

2.施工单位：四川阳光大地建筑工程有限公司**（以下简称阳光大地公司）。**

营业执照：统一社会信用代码为91510100MA61WLJCXY，公司地址为成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元21楼2111号，法定代表人为司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期为2016年7月6日，营业期限为2016年7月6日至长期，注册资本为贰亿元整，经营范围为建

室内外装饰装修工程、安防工程、公路工程、土石方工程、园林绿化工程、市政工程、水电安装工程、管道安装……等（依法须经营批准的项目，门批准后方可开展经营活动）。

建筑业企业资质证书：证书编号为D251605534，有效期为2022年2月10日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、地基基础工程专级、电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程贰级。

安全生产许可证：证书编号为（川）JZ安许证字〔2017〕000310，许可范围：建筑施工，有效期：2020年2月25日至2023年2月25日。

3.监理单位：广西建业中天工程咨询有限公司（以下简称建业中天公司）。

营业执照：统一社会信用代码为914505007689478247Y（6—1），住所：北海市北京路祥和大厦506室，法定代表人：刘昌伟，公司类型：有司（自然人投资或控股），注册资本：伍佰零贰万伍仟圆整，成立日期：2005年1月24日，经营范围：建设工程监理（依法须经营批准的项目，经批准后方可开展经营活动），工程管理服务……等。

工程监理资质证书：证书编号为E245000047，详细地址：北海市北京路祥和大厦506室，法定代表人：刘昌伟，技术负责人：赖增平，有效年12月31日，资质类别及等级：农林工程乙级、房屋建筑工程甲级、市政公用工程甲级。

（三）合同签订情况

2021年2月1日，熠阳置业公司与阳光大地公司签订建设工程施工合同，2020年9月30日，熠阳置业公司与建业中天公司签订建设工程监理合合同中均含有专门的安全生产管理约定事项。

（四）天气情况

根据气象部门提供的资料显示，2022年11月26日早上7时至中午14时有持续降雨，最高降雨量为1.4毫米，15时降雨停止，平均风速为1.7米/秒轻风），平均气温20.5°C，相对湿度100%。

（五）事故相关人员情况

1.彭联陶，男，汉族，**事故死者**，2022年4月20日与阳光大地公司签订简易劳动合同，岗位为泥工。

2.彭中平，男，汉族，彭联陶父亲，2022年4月20日与阳光大地公司签订简易劳动合同，岗位为泥工。

3.楚学珍，女，汉族，彭联陶母亲，2022年4月20日与阳光大地公司签订简易劳动合同，岗位为泥工。

4.李利，男，汉族，施工项目部安全员，持有安全生产考核合格证书。

5.罗林英，女，汉族，施工项目部安全员，持有安全生产考核合格证书。

6.熊鹏程，男，汉族，2022年8月接替前任为阳光·学府澜湾工程项目部经理，持有一级建造师证（建筑工程专业）和项目负责人安全生产考书。

7.江颜，男，汉族，阳光大地公司法定代表人兼总经理。

8.黄天荣，男，壮族，持有注册监理工程师注册执业证书，注册号：45004414，专业：房屋建筑和市政公用工程，有效期至2025年11月6日，公司2021年12月16日任命黄天荣为阳光·学府澜湾项目总监理工程师（以下简称项目总监）。

二、事故调查情况

（一）现场勘查情况


1.**楼体外部情况：发生事故**5#楼的外架已拆除，各楼层的单元户窗框未安装玻璃，外墙抹灰完成约70%，楼体地面周边堆放有杂乱的碎砖、泥制品等建筑垃圾，距离墙角7.5米的地面建筑垃圾上有一堆木屑，木屑堆散在建筑垃圾上形成一个小斜坡，事发时现场下雨，木屑受雨淋潮湿，在木屑成一个类似物体从高空坠落砸成的凹陷状，通过询问相关作业人员及现场勘查分析，事发时彭联陶从29层A2单元户窗台坠落到木屑堆，再反弹掉落到小斜坡下方的建筑垃圾上，如图一和图二。



图一



图二

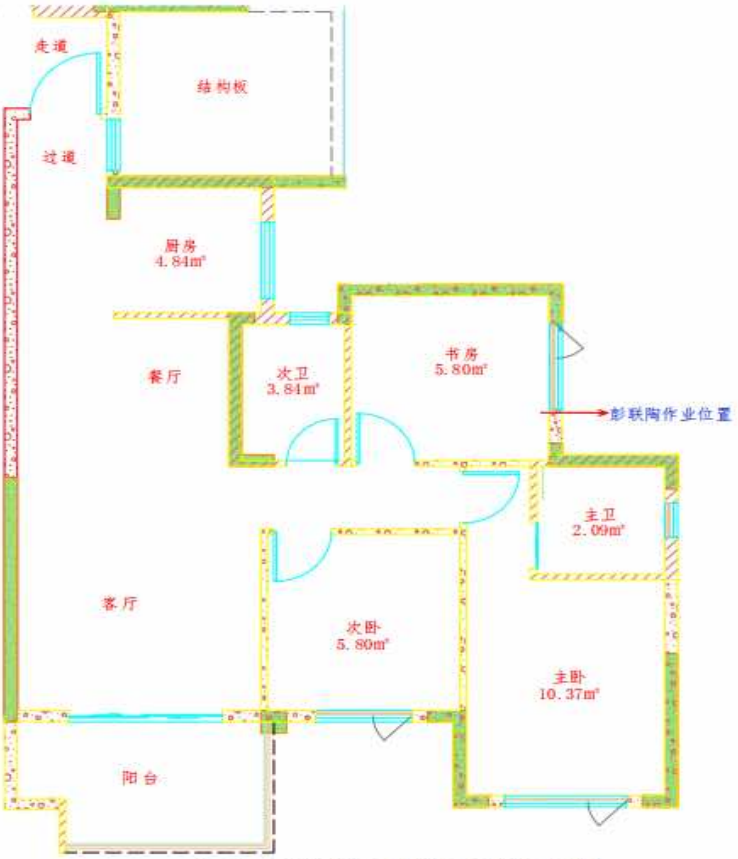

图三 5#楼2单元29层A2户型平面图

图三

主卧室的水泥地面潮湿且残留抹灰施工掉落的灰浆和泥砂，卧室的西侧墙角有5把塑料抹子、1把托灰板、1条刮杠、1个塑料桶，墙面完成一幅长约1
约198cm的砂浆抹灰层。



图四

书房左右侧和门口的三面墙已完成砂浆抹灰，窗台的右侧墙面有一幅长约45cm、宽约53cm尚未完成的砂浆抹灰层，左侧墙地上有1个塑料桶、3个砖张卷起的加强网（一张靠墙放，另一张在地上），靠近窗台有一张长180cm、高102cm、板面宽30 cm的木制高凳（以下简称木凳），窗台高度为6凳高出窗台约37 cm，经现场勘查，窗台没有踩踏的脚印，窗台无围挡，未设置警示牌或拉警戒线，如图四。

（二）材料收集和询问笔录情况。

事故调查组收集熠阳置业公司、阳光大地公司、建业中天公司等相关单位提供的项目审批手续、证照、合同、安全管理制度、操作规程、日录、安全教育培训、安全技术交底、相关人员资质证、医院诊治记录等材料，并对上述单位主要负责人、项目负责人、安全管理员、现场目击者以员进行询问笔录，并调取相关监控视频，全面了解事故发生经过及原因分析。

三、事故经过、救援情况、信息报告、善后处理及救援评估

（一）事故经过

调查组通过调取监控视频、询问现场作业人员及现场勘查，事故经过如下:

11月26日早上6时06分，彭联陶戴安全帽从宿舍走路到5#楼并乘坐施工升降机来到29层A2单元户施工现场，彭中平和楚学珍已先到达并对要壁洒水湿润，当天的工作是进行A2单元户内墙砂浆抹灰施工，砂浆用提升机运上来，彭联陶、彭中平和楚学珍3人为一个班组，分工是：彭中平在灰，彭联陶在书房抹灰，楚学珍负责抹灰之前清理墙面表层浮渣、残留灰浆等杂物，并给彭联陶和彭中平传递砂浆桶。

约8时30分，楚学珍从主卧室过来书房时没有看到彭联陶，来到窗台旁往地面探望后，立即跑回正在主卧室卫生间进行抹灰的彭中平说"儿了"，彭中平随即放下手中的工具沿楼梯跑到地面，楚学珍坐施工升降机下去，两人来到地面看到彭联陶躺在距离5#楼墙角约15米的建筑垃圾上。

（二）救援情况

彭中平和楚学珍看到儿子彭联陶躺在地上后，立即大声呼叫，约8时33分，在5#楼1单元施工现场的班组管理员陈湖江和项目部安全员李利闻当时彭联陶身体侧躺在地上，闭着眼睛说不出话，胸部有呼吸起伏，眼角划伤后有少量出血，右手臂扭曲，当时现场还下雨，李利等人找来一块建在彭联陶身体上方斜挡避免被雨淋，并对现场进行临时围挡，疏散围观人员，李利随后拨打120电话，约8时51分，右江区民族医学院附属医院救护送医院抢救，12时30分许，彭联陶经救治无效后死亡。

（三）信息报告

11月26日事故发生当天，相关事故信息报告及应急处置情况如下:

8 : 30，发生事故。

8 : 32，施工项目部安全员李利赶到事故现场，开展救援处置。

8 : 33，李利拨打120。

8 : 35，施工项目部技术负责人李建平到达现场，参加救援处置。

8 : 38，熠阳置业公司现场经理梁昌全到达现场，参加救援处置。

8 : 51，右江民族医学院附属医院120救护车到达到现场开展施救。

9 : 10，李建平使用手机向项目总监黄天荣报告事故信息。

9 : 20，120救护车将彭联陶接运到右江民族医学院附属医院。

9 : 25，李建平使用手机向百色市建设工程质量安全监督站（以下简称市质安站）廖文鹤报告事故信息情况。

10 : 05，项目总监黄天荣到达事故现场。

12 : 10，市质安站卢志福和廖文鹤2名同志到达现场，指导开展应急处置与善后处理工作。

12 : 30，彭联陶经抢救无效后死亡。

13 : 07，李建平使用手机向右江区应急管理局值班电话报告事故信息情况。

13 : 30，区应急局接到事故信息报告后，局值班领导伍发民总工率值班人员赶赴现场，核实事故信息，指导救援处置及善后处理工作，同办、区府办和市应急局等部门电话报告事故信息。

15:12，区应急局形成事故信息书面材料报告区政府办、区委办和市应急局。

（四）善后处理

事故发生后，阳光大地公司与死者家属沟通协商达成一致意见，双方签订《死亡补偿协议书》，阳光大地公司赔偿死者家属包括丧葬费、死等全部费用共138万元整，目前已支付103.5万元，尚有34.5万元正按照保险程序办理中，死者彭联陶遗体已运回老家土葬。

（五）救援评估

接到事故信息后，市住建局和区应急局等部门立即赶赴现场开展应急处置工作，掌握人员伤亡信息，了解事故现场情况，市住建局要求阳光·项目立即暂停施工，并在全市建筑施工领域进行通报，同时要求相关参建方认真履行安全生产主体责任，切实采取措施，防止发生二次事故，并做理工作。

调查组认为，事故发生后，市住建局和区应急局立即赶赴现场，掌握了解情况，及时上报信息，安抚家属情绪，督促善后处理，赔偿及时到处置得当。

四、事故伤亡及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）有关规定统计，核定事故造成直接经济损失138.36其中：医疗救治费用0.3604万元，人身伤亡后赔偿费138万元。

五、监管部门安全生产履职情况

根据《安全生产法》、百色市人民政府关于调整市和城区规划建设管理职能的通知（百政发〔2014〕38号）、市住建局以及下属二层单位“案等相关规定，百色市住建局是阳光·学府澜湾项目的安全生产行业管理部门，其内设机构建设工程质量安全监督科和下属二层单位市质安站，具屋建筑和市政基础设施工程质量、安全等监督管理工作。

通过查阅相关材料，百色市住建局开展安全生产监管情况如下：**一是**2022年以来共4次印发关于开展百色城区在建工程项目安全大检查大排查对安全生产工作提出具体要求。**二是**市质安站编制阳光·学府澜湾项目质量安全监督计划，并指定2名同志作为该工程项目的监督员，实施监督抽查检2022年以来，对阳光·学府澜湾项目开展5次检查，检查发现的问题和隐患共80条，采取下发责令停工整改通知书、责令改正通知书以及安全生产动态施，同时要求建设、施工和监理单位制定措施，限期整改，并要求以书面报告回复整改完成情况。

调查组认为，2022年以来百色市住建局结合实际印发工作通知，制定监督计划，开展安全检查，工作有图片，检查有记录，履行对阳光·学府的安全生产监管职责。

六、事故原因分析

（一）直接原因

从施工现场勘查和询问相关人员综合分析，事发前，彭联陶未系安全带，站在靠近窗台的木凳上，进行窗台右侧的墙面抹灰，作业过程中身衡，从窗台坠落到地面。原因分析如下:

1.彭联陶安全意识淡薄，自我防护意识差，对作业场所存在的危险因素认识不足，靠近窗台站在木凳抹灰作业，从29层坠落至1层地面属于临业[1]，没有按照规定系挂安全带[2]。

2.阳光大地公司对5#楼29层A2单元户施工现场的安全防护措施做不到位，未按规定在窗台临边设置安全防护栏[3]，且未设置安全警示标志[4]。

（二）间接原因

1.阳光大地公司。

作为施工单位，对阳光·学府澜湾项目的安全生产负总责，安全生产工作不重视，未履行安全生产主体责任，对施工项目部缺乏有效管理[5]，生的重要原因之一。

1）督促检查项目部落实安全生产责任制不力，2022年以来公司仅组织3次对阳光·学府澜湾项目施工现场开展安全生产检查，安全生产履职不

2）项目部对安全生产工作不重视，隐患排查治理不到位不彻底，同类型重复性隐患长期存在。2022年以来百色市住建局对该项目开展安全多次指出楼层窗台临边安全防护措施不到位、作业人员未按要求系挂安全带等问题[7]，要求施工单位落实整改，至事故发生时，上述问题依然存在措施消除隐患[8]，为事故发生埋下祸根。

3）项目经理形同虚设，未履职尽责。项目开工以来已更换两任项目经理，本次事故发生后将再次更换，频繁调整项目经理，安全生产工作明显转好，其原因一方面是公司不重视[9]，项目经理未能真正履行项目部安全生产第一责任人的职责，另一方面是项目经理熊鹏程安全履职不到位促检查项目部安全培训和技术交底，未按规定组织开展安全检查[10]。

4）内墙抹灰专项施工方案内容不完善，5#楼体外架拆除后没有充分考虑室内窗台临边作业存在的危险因素，没有制定相应的安全技术措施[11]。

5）对施工人员安全培训、技术交底流于形式，未能保证作业人员具备必要的安全生产知识、遵守相关的安全生产规章制度和安全操作规程，只是行简单交待后让工人签字，没有针对施工过程中存在的危险因素、应对危险的安全技术措施等进行交待[12]，交底活动流于形式。

6）施工现场安全管理不到位。**一是**日常安全检查和隐患排查不实不细，对于彭联陶靠近窗台站在木凳抹灰高处作业未按照规定系挂安全带为，没有及时发现并制止。**二是**室内作业现场安全防护措施不到位，窗台临边未安装防护栏和未设置警示标志，室内未安装系挂安全带的挂钩。

2.建业中天公司。

作为监理单位，没有认真履行安全生产监理职责，督促施工单位隐患排查治理不力，是事故发生的重要原因之一。**一是**对百色分公司管理失有认真督促百色分公司履行安全生产管理职责。**二是**项目监理部组织机构设置岗位混乱，职责不清，项目监理规划书中设置有安全监理工程师岗位上监理部没有该岗位人员。**三是**督促检查施工单位落实施工安全技术措施不到位，对施工单位提交内墙抹灰专项施工方案中的安全防护措施审查不对施工单位安全教育培训和安全技术交底监督不力。**五是**施工现场安全巡视失察，安全隐患长期，未督促施工单位落实整改，及时消除隐患。

3.熠阳置业公司。

作为建设单位，没有对参建各方的安全生产工作进行协调管理[14]，督促参建单位履行合同中的安全生产管理职责不力。

六、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定本次事故是一起施工单位未认真落实安全生产管理职责，监理单位履行安全监理职责不到位，从而导致发生产安全责任事故。

七、对事故有关责任单位及人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，调查组认定，对负有责任的单位和人员处理建议如

（一）单位（3个）

1.阳光大地公司，对施工安全生产负总责，没有认真履行职责，对项目部缺乏有效管理，施工现场安全管理不到位，未采取切实有效的措施隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款和《建设工程安全生产管理条例》第二一款规定，对事故的发生负有主要责任，建议由百色市右江区应急管理局依法对阳光大地公司予以行政处罚，由百色市住建局对阳光大地公司依理。

2.建业中天公司，作为工程项目监理单位，没有认真履行监理职责，施工现场监理不到位。没有对内墙抹灰等专项施工方案进行认真审查，位安全教育培训和安全技术交底工作督促检查不实不细，施工现场的安全防护措施不到位和作业人员不按规定系挂安全带等问题，未督促施工单位全隐患长期存在未及时得到消除，其行为违反《安全生产法》第四十一条第二款和《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，对事故的发生负理责任，建议由百色市右江区应急管理局依法对建业中天公司予以行政处罚，由百色市住建局对建业中天公司依法进行处理。

3.熠阳置业公司，项目建设过程中，未认真履行工程项目业主单位安全管理职责，没有对参建各方的安全生产工作统一协调管理，对参建单全生产责任制督促不力，未有效督促参建各方履行合同中的安全生产管理职责，其行为违反了《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》第八对事故的发生负有一定责任，建议由百色市住建局依法进行处理。

（二）个人（5人）

1.**江颜**，阳光大地公司法定代表人兼总经理，对公司安全生产工作全面负责，未认真督促检查项目部的安全生产工作，对项目部安全管理不场安全防护缺失等问题失察，对事故发生负有主要领导责任，建议由百色市右江区应急管理局依法对江颜予以行政处罚。

2.**熊鹏程**，项目经理，项目部安全生产第一责任人，没有认真履行安全生产管理职责[15]，未检查项目部的安全生产状况，未及时排查生产安患，未加强对施工现场的安全管理，对事故的发生负有领导责任，建议由右江区应急管理局依法对熊鹏程予以行政处罚。

3.罗林英和李利等2人，项目部安全员，没有认真履行安全生产职责，现场安全检查流于形式，安全隐患长期存在未得到消除，对彭联陶等施工人员系挂安全带的违章行为未有效制止，对事故的发生负有管理责任，建议由右江区应急管理局依法对罗林英和李利予以行政处罚。

4.**黄天荣，**项目监理部总监理工程师，对项目监理部疏于管理，履行监理职责不力[16]，没有认真审查内墙抹灰专项施工方案，未能督促施工有效措施强化现场安全管理，施工现场长期存在的安全隐患未能及时消除，对事故的发生负有管理责任，建议由右江区应急管理局依法对黄天荣予罚。

建议由百色市住建局对上述人员依法进行处理。

（三）免予追究责任1人

彭联陶，个人安全意识淡薄，自我防护意识差，对作业场所存在的危险因素认识不足，靠近窗台站在木凳抹灰作业，没有按照规定系挂安全故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

（四）其它

为深刻吸取事故教训，建议由右江区应急管理局按照规定[17]对熠阳置业公司、阳光大地公司和建业中天公司等参建单位予以约见警示。

八、事故防范措施建议

事故的发生给人民群众生命财产带来了重大损失，教训十分深刻，为强化企业安全生产主体责任和政府部门监管责任，防范类似事故再次发以下防范措施。

（一）**建设单位。熠阳置业公司**要充分发挥建设业主的主导作用，认真履行建设单位安全生产主体责任，强化工程项目的统一协调管理，加强对项位的日常监管，督促参建单位在项目建设全过程、各环节认真贯彻执行安全生产法律法规和规范标准，确保项目建设安全有序进行。

（二）施工单位。阳光大地公司要切实履行安全生产主体责任，认真吸取事故教训，痛定思痛，举一反三，加强对作业人员的安全教育培训工现场安全管理，检查督促作业人员遵守规章制度和操作规程。**一是**要建立健全员安全生产责任制，层层落实岗位安全生产责任，将安全生产工作个岗位和人员，加强督促检查，并落实奖惩考核机制。**二是**加强安全教育培训。按规定开展公司、项目、班组三级安全培训教育，确保培训不走过对性，取得实效，特别是对于高处临边作业等岗位，在做好入职三级教育的基础上，要结合作业人员实际工作内容，采取组织观看事故案例视频等作业人员安全防范意识，保证其具备本岗位安全操作、自救与救以及应急处置所需的知识和技能，提高事故辨认意识与能力，增强事故预防和应力。**三是**落实安全技术交底。在工程开工前，结合作业现场状况，按施工工序、施工部位、施工栋号分项对施工作业人员进行危险因素、施工方案程和应急措施进行交底，如实告知在施工作业中应如何应对危险因素的安全技术及预防措施。**四是**强化施工作业现场安全管理，加强安全检查，确全技术措施落实到位，施工现场隐患整治到位，施工过程中严格落实专项施工方案和安全技术措施，检查督促现场作业人员按照规定正确佩戴和使护用品，发现并制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，及时消除现场隐患。

（三）监理单位。建业中天公司要按照法律法规要求，认真履行监理职责，及时查处违章作业行为，消除施工存在的安全隐患，确保监理到位。**一**落实《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）的规定，对施工单位安全生产责任制落实、安全生产保证体系运行情况加强监理，按照监理合同督检查施工的每个环节和部位，重点检查临边、洞口、高处作业等安全措施落实情况。**二是**要严格审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工保其符合工程建设标准要求，确保安全技术措施落实到位。**三是**严格检查施工单位安全生产教育培训和安全技术交底工作，确保培训交底工作不走**是**加大现场巡查力度，及时纠正现场安全措施不到位和“三违”行为，督促整改施工过程中的安全隐患，对施工单位安全事故隐患整改不力或拒不要及时报告建设单位或行业主管部门。

（四）强化行业管理。建筑行业管理部门要以案为鉴，督促建设项目参建各方切实履行安全生产主体责任，确保项目施工安全，对建设单位目的统一协调管理，施工单位不履行安全生产职责，监理单位履行监理职责不到位的行为，要坚决查处，绝不姑息，防止项目“带病”施工。

（五）加强属地管理。各乡镇各部门要认真贯彻落实《安全生产法》《党政领导干部安全生产责任制规定》、国务院安委会关于安全生产十施和自治区关于强化安全生产责任制二十条举措等规定，坚守安全生产红线和底线，按照“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的要求，强化和行业监管责任，结合岁末年初，精心组织，周密安排，深入开展安全生产大检查，全面排查企业安全生产和管理的薄弱环节，督促企业落实隐患正把工作落实到企业，化解各类风险，消除事故隐患，坚决防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。

右江区阳光·学府澜湾项目“11·26”

工人高处坠落死亡事故调查组

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号