增城宁西“4·10”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 9 月 30 日

目　录

一、事故发生相关单位及人员情况 1
（一）事故发生单位基本情况 1
（二）事故相关人员情况 2
二、事故现场情况及事发经过 2
（一）事故现场情况 2
（二）事故发生经过 3
三、人员伤亡和直接经济损失 5
（一）伤亡人员情况：死亡 1 人 5
（二）直接经济损失 5
四、事故应急处置 5
五、事故情况分析 6
（一）涉事设备相关情况 6
（二）涉事企业安全生产管理状况 7
（三）龚某升岗前三级教育及当天作业情况 7
（四）龚某升体检结论、既往病史及精神状态 7
（五）法医伤情鉴定结果 8
（六）专家技术分析结论 8
（七）龚某升家庭及个人情感状况 9
（八）总结 10

六、相关单位履职情况 11
（一）行业主管部门履职情况 11
（二）属地政府履职情况 13
七、下一步工作建议 14
（一）落实企业安全生产主体责任 14
（二）深入开展事故警示教育宣传 14

2026年4月10日12时30分许，位于增城区宁西街广州江河幕墙系统工程有限公司增城幕墙制造分公司，工人龚某升在综合车间内受伤，后经抢救无效死亡。

为进一步核实、查清事故主要原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头组织区纪委监委、市公安局增城分局、区人力资源社会保障局、区总工会和宁西街道办事处等单位，并邀请区检察院，会同有关专家，成立增城宁西“4·10”一般机械伤害事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、组织技术鉴定和询问相关人员等方式，现已初步还原了事故发生经过，推断了事故原因，并认定了事故性质，提出了防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城宁西“4·10”一般机械伤害事故是一起非生产安全事故。

一、事故发生相关单位及人员情况

（一）事故发生单位基本情况

广州江河幕墙系统工程有限公司增城幕墙制造分公司（以下简称：“广州江河幕墙增城分公司”），类型：有限责任公司分公司（自然人独资），负责人：倪某生，经营范围：非金属矿物

制品业，成立日期：2016年7月17日。

（二）事故相关人员情况

1.倪某生，男，41岁，汉族，湖北武汉人，是广州江河幕墙增城分公司的主要负责人，负责广州江河幕墙增城分公司的全面工作。

2.龚某升，男，殁年45岁，汉族，广东乐昌人。2025年12月5日，龚某升与星江南人力资源（深圳）有限公司签订劳动合同，后以劳务派遣的形式被安排至广州江河幕墙增城分公司，担任台钻操作工岗位，主要工作职责是负责操作台钻设备，在日常工作中接受广州江河幕墙增城分公司的管理，在事故中死亡。

二、事故现场情况及事发经过

（一）事故现场勘验情况

事故发生后，事故调查组对涉事地点进行了现场勘验，并委托第三方专业技术机构组织行业领域专家[1]对事故现场进行了技术分析。

事故现场位于广州市增城区宁西街创新大道25号广州江河幕墙增城分公司综合车间重型平台锯（以下简称“涉事设备”）附近。死者龚某升身穿工作服，戴着口罩，背部朝上俯卧在涉事设备附近。地面上有一操作工金属踏板平台，周围有数块被切割后的大小不一的金属块及金属碎屑。未见有被切割后的长条形金

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条第三款 事故调查组可以聘请有关专家参与调查。


属板材成品材料，操作台台面上有锯片保护罩和大量凝固的血迹。操作台侧面有一根操作拉杆。操作台台面高102cm。操作台底部有一锯片，锯片位于操作台中央位置，距离操作台边缘44cm。操作台旁地面上有一根空气线管连接到北侧墙上的开关上，开关附近是涉事设备的电箱。



图一 事故现场

（二）事故发生经过

根据当天工作安排，龚某升操作台钻开展材料加工作业。中午11时30分许，因当日需要切割的金属材料较长，邻近岗位的重型平台锯操作工汪某行找到龚某升帮忙，由汪某行操作涉事设备切割金属材料，龚某升站在距离涉事设备约3米的位置帮忙扶住被切割的金属材料。

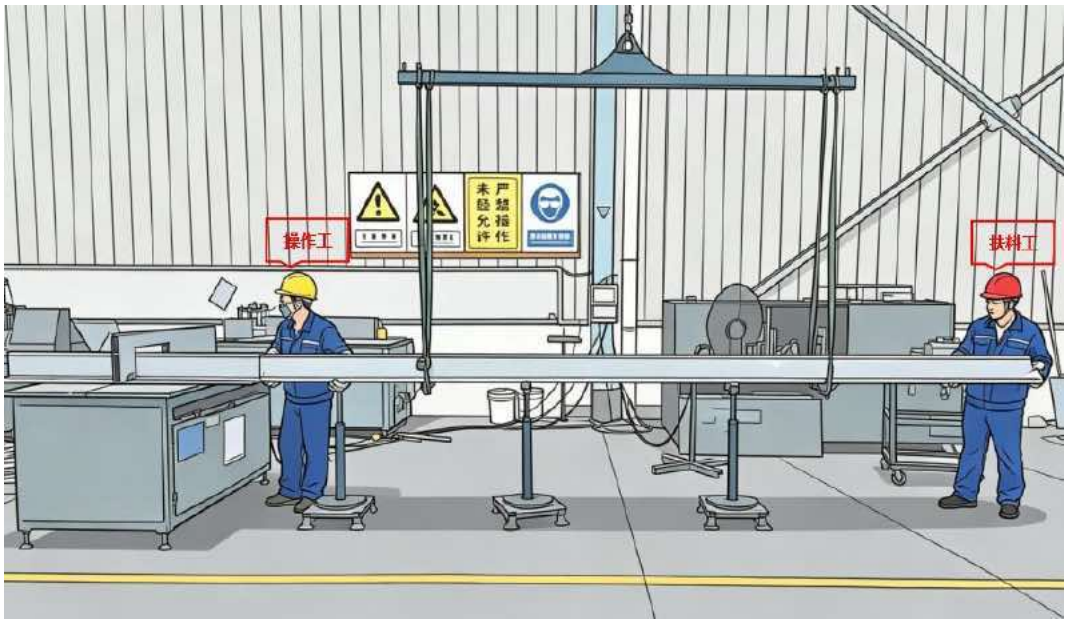

图二 扶料作业示意图

两人在涉事设备附近工作至12时20分许，汪某行告诉龚某升到了午饭时间，然后将涉事设备切断电源，与龚某升一起去到洗手台洗手后分开。根据监控记录，汪某行于12时22分许与其他同事一同前往食堂打卡。**汪某行与龚某升分开后，无人员目击或监控记录到龚某升的行动轨迹。**



图三 汪某行前往食堂

12 时 30 分许，综合车间统计员肖某成经过重型平台锯区域时听到设备运转的声音，发现龚某升身穿工作服，戴着口罩，背部朝上俯卧在重型平台锯附近，肖某成立即拨打了 120 急救电话并电话向企业安全管理人员报告。

根据广州江河幕墙增城分公司于 2026 年 3 月 30 日印发的《通知》规定，自 4 月 1 日起，门窗综合车间的作业时间调整为 8 时至 12 时、13 时 30 分至 18 时。本事故发生于 12 时 22 分至 30 分之间，不在规定作业时间内，**暂无证据证明本事故发生于生产经营活动过程中。**

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	死亡原因	损失工作日	直接经济损失
龚某升	45	男	广东乐昌	机械伤害	6000	112 万元

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，事故直接经济损失约 112 万元。

四、事故应急处置

车间统计员肖某成发现龚某升受伤后，当即拨打 120 急救

电话，救护人员到场后立即对其组织施救，后经抢救无效死亡。公安、卫健、应急等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故情况分析

（一）涉事设备相关情况



图四 涉事设备外形图

涉事设备型号为 KT-323A/B，生产厂家为广东佛山市顺德区金工铝门窗机械实业有限公司，涉事设备于 2018 年投入生产，建议使用年限为 15 年。

该设备停机时，锯片处于被保护状态，不直接暴露在外；在使用过程中，锯片进出必须由人工持续向前推压手柄实现，如果

失去推力，锯片自动缓慢回退，切割动作随即停止。事故发生后，公安机关及专家对涉事设备进行了试运行，**未发现涉事设备存在机械故障。**

（二）涉事企业安全生产管理状况

经查，广州江河幕墙增城分公司对生产现场的安全管理工作负责。广州江河幕墙增城分公司建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程；配备了具备相关资质的专职安全员；制定并实施了安全生产费用提取使用管理制度；购买并发放符合技术标准的劳动安全防护用品；编制了现场应急处置方案，制定演练计划，开展演练；制定并落实了安全教育培训计划，落实了工人的岗前三级培训教育及日常的安全教育培训，并进行了考核；按照有关规定开展安全隐患排查治理工作，并建立了台账。**上述内容符合有关法律法规的要求，并纳入了政府部门的监管范畴。**

（三）龚某升岗前三级教育

根据企业提交的相关台账，龚某升作为被派遣劳动者，纳入了广州江河幕墙增城分公司的统一管理，接受了岗前三级教育培训及岗位安全操作规程的教育和培训。

（四）龚某升体检结论、既往病史及精神状态

根据《华医美慈体检报告》，龚某升于2025年12月4日的体检评价为**疾病或异常。**体检综述为1.P-R缩短、2.双眼裸眼

视力偏低。体检建议为：1.P-R 缩短：在预应激症候群、交界性心律和植物神经功能紊乱时可出现此征象。请定期复查，密切关注，如出现症状请及时到心血管内科诊治。2.双眼裸眼视力偏低：建议验光配镜。向医生了解，P-R 缩短常见症状包括心悸、胸闷气短、头晕黑朦、乏力出汗；重者晕厥、心绞痛、低血压等。

据龚某升工友反馈，龚某升性格较孤僻、内向，平时极少与旁人交流，几个月时间同一宿舍内生活的工友连他名字都不清楚。经调阅车间打卡记录，龚某升在 2026 年 1 月至 4 月份均于 7 时 30 分许打卡上班，唯独事故发生当天，龚某升分别于 6 时 56 分、7 时 13 分两次打卡进入工作车间。据龚某升车间工序长陈述，事故发生当日 7 时 50 分许召开早班会时，龚某升情绪明显低落。

（五）法医伤情鉴定结果

龚某升家属于 2026 年 4 月 12 日向公安机关提交《火化申请》和《不解剖确认书》，明确表示对龚某升的死因无异议，认为没有他杀可疑，不申请解剖遗体。

公安机关出具了《关于龚某升尸表检验情况的说明》，指出**龚某升颈部左侧见三处平行创口，两处浅表，一处哆开，**哆开创口深达颈椎，分析龚某升符合锐器切割颈部致左侧颈静脉离断、颈动脉破裂导致失血性休克死亡。

（六）专家技术分析结论

为进一步查明事故原因，事故调查组委托第三方专业技术机构聘请行业专家对事故现场进行技术分析，并形成技术分析报告，从设备技术、空间力学、损伤形态、行为逻辑、痕迹反演等维度，对事故致伤机制进行技术推演。

结合现场勘验情况、伤口检验报告等证据材料，技术分析报告指出：现场无打斗痕迹、抵抗伤、物品位移、他人工具遗留，排除他人致伤可能。龚某升被发现时背朝上趴卧于操作台旁地面，该姿态不符合正常作业滑倒、设备故障致伤的典型体态。本事故发生于午休时段，非正常劳动时间，且车间未安排加班、连班等工作，符合主动隐蔽实施行为的特征；选择作业设备及非公共隐蔽区域，符合冲动性、抑郁性自杀的行为模式；避开他人、选择致命工具、隐蔽完成，体现主观故意性。

技术分析报告指出：现有证据下，意外滑倒、崩料伤人、设备故障及他人伤害均不具备技术合理性与痕迹支撑。在现场设备与空间条件下，俯卧姿态主动接触平台锯形成颈部深创口具备技术可行性。**本次事故无法排除自伤（自杀）高度可能性。**

（七）龚某升家庭及个人情感状况

为进一步还原事故经过，核查龚某升家庭及个人感情状况，事故调查组函至广州市公安局增城分局，请求协助提供龚某升个人手机内的相关信息（包括个人聊天记录、消费记录等有关资料）。广州市公安局增城分局回复本案不涉及刑事犯罪，在未予

立案的情况下不能调阅个人手机内的相关信息。经询问龚某升亲属，称龚某升与其妻子分居两地，其亲属不愿透露双方感情状况。

（八）综合分析

综合上述调查情况，本案存在疑点包括：

1.事故发生时不在规定工作时间内，龚某升作为台钻操作工，未被安排需要直接使用涉事设备的工作任务，事故现场也未发现完成切割后的长条形金属板材，龚某升使用涉事设备的动机存疑；

2.本事故无目击者或者直接记录事故经过的监控视频，事发时不属于工作时间，现场无打斗痕迹、抵抗伤、物品位移、他人工具遗留，龚某升被发现时背朝上趴卧于操作台旁地面，该姿态不符合正常作业滑倒、设备故障致伤的典型体态，具体事故经过不明；

3.《关于龚某升尸表检验情况的说明》指出龚某升颈部左侧见三处平行创口，两处浅表，一处哆开，哆开创口深达颈椎。正常人如被机械切割，第一条件反射应该会立即停止作业，其三处平行创口的形成有主观故意的可疑；

4.龚某升体检报告显示，其有预应激症候群症状，并且性格内向孤僻，不排除存在心理疾病。

5.事故发生当日，龚某升行为存在异常。龚某升在2026年1月至4月份均于7时30分许打卡上班，唯独事故发生当天，

龚某升分别于6时56分、7时13分两次打卡进入工作车间。据龚某升车间工序长陈述，事故发生当日7时50分许召开早班会时，龚某升情绪明显低落。

综上所述，根据现场物料堆放情况，分析其伤口特征，并结合法医鉴定结果和专家技术分析结论等，**无法认定本事故为生产安全事故。**

综合相关证据材料，并结合技术分析报告，分析推断出本次事故发生的**直接原因是：**龚某升，广州江河幕墙增城分公司台钻操作工，在非工作时间，未经安排擅自使用非本人操作的涉事设备，被涉事设备割伤颈部，导致事故的发生。

六、相关单位履职情况

（一）行业主管部门履职情况

广州江河幕墙增城分公司行业分类为非金属矿物制品业。根据《应急管理部办公厅关于修订<冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)>的通知》，该企业为建材行业，属于工矿商贸八大行业之一。

根据《中共广州市增城区委办公室 增城区人民政府办公室关于印发〈广州市增城区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，区应急管理局依职责对辖区内工矿商贸行业落实安全生产监督管理工作。

2025年以来，区应急管理局一是深化专项整治攻坚。扎实

推进安全生产治本攻坚三年行动，一体推进2025“隐患排查治理年”行动。2025年全区各单位开展三年行动督导检查1656次，生产经营单位主要负责人带队检查企业29418次；排查发现重大事故隐患1518个,均已完成整改。二是加强危险化学品、工贸行业等重点领域监管。全年累计执法检查各类生产经营单位2178家次,查处隐患3286项,罚款370.07万元;巡查19680家次，查处隐患20750项。三是风险防控数字化转型取得新突破。区域风险电子地图系统持续深化应用，已接入工矿商贸等重点企业523家（当年新增81家），并拓展覆盖卫健、民政、教育等七大领域69家单位，有效提升企业风险防控能力和监管部门可视化监管水平。

2026年以来，区应急管理局突出抓好重点领域风险管控。一是深刻吸取其他地区事故教训，组织对珍珠棉、有色金属冶炼等重点工贸企业开展安全警示教育及隐患排查整治工作,共检查企业12家次，发现并整改隐患32条。二是联合镇街对6家锂离子电池生产组装企业开展专家指导服务,开具6份文书,发现25条隐患，已全部整改完成。三是联合区消安委办深化高层民用建筑、专业批发市场等场所消防安全“再排查”，强化“九小场所”等低设防区域监管。四是深入推进“万名专家下基层”帮扶行动，充分依托行业领域专业技术人才资源，精准下沉一线为企业提供专业技术支撑与安全诊疗服务。2026年以来，累计组

织行业专家开展指导服务21家次，共排查发现各类安全隐患161条。

（二）属地政府履职情况

宁西街深入贯彻落实省、市、区关于安全生产工作的决策部署，始终坚持以强化组织领导为核心，压紧压实安全生产主体责任，持续推进治本攻坚三年行动，以防范化解重大风险、遏制事故为目标，扎实有效做好安全生产各项工作。根据《广州市应急管理局关于印发<广州市安全生产监督检查员巡查工作指引（试行）>的通知》，宁西街全面开展对辖区工矿商贸企业开展安全生产巡查服务工作。紧扣安全生产治本攻坚三年行动及“隐患排查治理年”工作要求，深化重点行业领域隐患排查整治。2025年以来累计巡查各类场所1247家次,排查发现安全隐患8269宗，其中重大事故隐患140宗（企业自查上报73宗、部门排查发现67宗），67宗挂牌督办重大隐患均完成闭环整改；持续发挥专家智库作用，巩固实用型专家库，聘请第三方专家开展辅助巡查服务80家次，指导企业发现并整改安全隐患约450条。

2025年，宁西街与广州江河幕墙系统工程有限公司签订《宁西街2025年度安全生产和消防安全责任书》和《宁西街2025年度道路交通安全工作目标管理责任书》，要求企业完善本单位安全生产规章制度、安全操作规程和相关台账资料；加强安全管理队伍建设；规范安全生产例会和例检制度；构建安全风险排查管

控和事故隐患排查治理双重预防机制等管理工作。

2025年以来，宁西街对广州江河幕墙系统工程有限公司及其生产园区开展安全生产巡查共8次，结合该公司行业特点及重点部位，突出对机加工车间、危险化学品仓、行吊作业区域等岗位，以及有限空间、危化品仓、低压配电房、柴油储存间等重点领域进行巡查，发出《现场巡查记录》8份，排查安全隐患44条，隐患均已按期整改完毕。

综上，经调查核实，相关部门已按照法定程序履行监管职责，未发现相关部门存在履职不到位等有关问题。

七、下一步工作建议

为进一步压实企业安全生产主体责任，确保我区安全生产形势平稳，现提出以下工作建议：

（一）落实企业安全生产主体责任

广州江河幕墙增城分公司要以此次事故为镜鉴，深刻反思问题短板，全面压紧压实内部安全生产管理责任。一是要进一步健全设施设备全流程管理制度，二是要关注一线从业人员身心状态，做好人文关怀与心理疏导，三是要进一步强化安全生产宣传教育工作，引导员工树牢安全红线意识。多措并举全面提升企业安全管理规范化、专业化水平，坚决防范同类事件再次发生。

（二）深入开展事故警示教育宣传

区应急管理局、宁西街道办事处等有关单位要加强事故警示

教育宣传，切实警醒各企业负责人、安全管理人员绷紧安全弦。督促辖区企业进一步细化现场安全管控举措，配齐现场监护力量，严查各类违规作业行为。以严管严控守住安全底线，全力保障辖区安全生产形势持续稳定向好。