

河百高速10标三中一号大桥 “4•19”死亡事故调查报告

2018-06-11 09:59 来源：安监局 作者：安监局

河百高速10标三中一号大桥

“4·19”死亡事故调查报告

2018年4月19日13时14分左右，广西宏涛机械设备租赁有限公司在河池至百色高速公路No.10合同段（玉凤镇那江村三中屯路段）项目三中一卸升降机设备施工过程中发生设备砸压人事故，造成1名工人当场死亡。

事故发生后，县人民政府高度重视。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和事故调查序，成立了由县安监局牵头，交通局、公安局、玉凤镇人民政府等单位组成的事故调查组，调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重平公正”的原则，开展事故调查取证工作，经现场勘察，查阅相关资料台账，询问在场人员及相关工作人员、技术分析等，现已基本查清事故经过认定了事故性质及责任，并对事故负有责任的相关责任人及责任单位、事故防范措施提出建议。现将事故调查情况形成如下报告：

一、事故概况

（一）事故单位:广西宏涛机械设备租赁有限公司（以下简称宏涛公司）。

（二）事发时间：2018年4月19日13时14分左右。

（三）死亡时间：2018年4月19日13时30分左右。

（四）死亡情况：死亡1人，死者韦**, 男，壮族，1975年10月出生，身份证号码：452730******27599X,家住广西河池市都安瑶族自治县**镇*号，系宏涛公司建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）。

（五）事故类型：物体打击。

（六）直接经济损失：约100万元。

二、事故单位基本情况

单位名称：广西宏涛机械设备租赁有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司地址：南宁市江南区五一路南五里24号

营业执照统一社会信用代码：91450100MA5KBUGH7M

法定代表人：潘**

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2016年04月18日

三、事故主要经过

2018年4月15日，广西路建工程集团有限公司河池至百色高速公路No.10合同段项目部通知宏涛公司停用并退出位于三中一号特大桥7号墩的升涛公司接到通知后于4月17日派遣黄**、梁**和韦**等三名装卸工到该工地开展拆卸作业。4月17日下午，拆卸人员到该施工工地后，要求广西路建有限公司河百高速10标段项目部协调在场的广西南宁市隆凯租赁公司（以下简称隆凯公司）协助其进行吊装作业。17、18日拆卸吊装作业进展顺利成7个标准节的拆卸。19日上午9时30分左右继续开始第八节拆卸作业，由于该节附墙框螺丝钉生锈，拆卸工作进展缓慢，直到中午13点14分才完成准节的拆卸，并由隆凯公司塔吊操作员和地面信号工指挥把所拆卸的第8个标准节及连接的附墙框一起安全吊到指定位置平稳放好，然后由宏涛公行整理设备。宏涛公司的装卸工进行拆除附着于标准节上的附墙框，当时标准节与附墙框呈约90度角，并且可以前后各90度活动。黄**用手拉葫定附墙框，此时附墙框与地面约处于垂直状态，黄**爬到标准节上面准备松手拉葫芦让附墙框慢慢往预定的方向倾斜放倒，梁**背对着作业现场正卸工具，韦**站在离设备五、六米远的地方面对作业现场观察。黄**继续操作时，附墙框倾倒的方向与预定的目标方向不一致，倒向了拆卸人员向，韦**见状后，情急之下跑上前想要用手托住附墙框，由于附墙框太重，加上重力加速度，韦**没有托住，反而被倾倒下来的附墙框砸中了头部砸掉到了地上，韦**本人也当场被砸倒地，在场的梁**、黄**发现后立刻把他抬到安全地带并拨打120急救，同时汇报相关公司领导，韦**由于头过重，倒地十分钟左右当场死亡。

接到事故报告后，县人民政府立即组织县安监局、交通局，公安局、玉凤镇人民政府等单位领导及工作人员赶往事故现场进行处置，组织事善后处理工作。在县工作组的协调及广西路建工程集团有限公司的配合下，宏涛公司与死者家属双方达成了死亡赔偿协议，并于4月20日晚将死者老家安葬，家属情绪稳定。

四、事故现场勘察情况

经事故调查组在现场勘察，几节升降机标准节安放在事发现场，其中有一个附墙框倾倒压在标准节上（出事那节），上面还连接着手拉葫芦的经现场核实，附墙框总重量约二百多公斤，现场已被封锁。（后附有现场照片）

五、事故原因

（一）直接原因

宏涛公司员工不严格按照拆卸操作规程及方案进行拆卸，致使附墙框向相反方向倾倒，而在作业现场旁边观察的韦马对附墙框的重力估计不足去想用手托住附墙框，导致被倾倒下来的附墙框砸中头部死亡，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.员工安全意识淡薄，违章冒险作业，拆卸现场没有专职安全管理人员指挥作业，拆卸人员没有采取积极有效的安全防范措施，是造成本次事原因之一。

2.宏涛公司，企业安全生产主体责任落实不到位，对员工的安全教育培训不足，缺少对高危行业的安全风险评估 ,没有安排专门安全管理人员场进行严格安全管理，是造成本次事故的间接原因之一。

六、事故性质

经事故调查组调查认定，该事故是安全生产主体责任落实不到位，员工安全意识淡薄，冒险作业所发生的一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

1.韦**，安全意识淡薄，冒险作业，对事故的发生负有主要责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究其任何责任。

2.黄**，当班班长，拆卸操作不当，没有严格按公司的规程方案作业，安全防范措施不到位，对事故的发生负有直接责任，建议宏涛公司按关规定对其进行处理。

3.潘**，作为宏涛公司投资人及法人代表，对公司的安全生产负全面责任，未认真履行职责，对事故的发生负主要领导责任，建议由县安监华人民共和国安全生产法》的有关规定对其进行处罚。

八、防范措施

为了避免类似事件的再次发生，提出如下防范建议：

1.严格落实企业安全生产主体责任及安全生产“五落实五到位”，将安全生产责任落实到每个岗位，增强企业员工全员安全意识及责任意识。

2.企业要严格按照“全覆盖、零容忍”的要求全面开展安全生产隐患大排查活动，对排查出来的隐患和问题要采取有效措施进行整改，消除安杜绝安全事故的发生。


3.加强现场监督管理，要做好工地施工现场危险点分析和安全风险评估，严格按操作规程及方案要求操作。危险作业场所施工要指派专人在管理，杜绝“三违”现象的发生。

4.认真吸取此次事故教训，严格落实员工“三级”教育，强化员工安全技术培训教育，提高员工安全意识和自我保护意识，危险作业场所无专理人员，禁止作业。

附件：1.参加事故调查报告讨论人员名单。

2.事故发生点示意图。

3.事故现场照片。

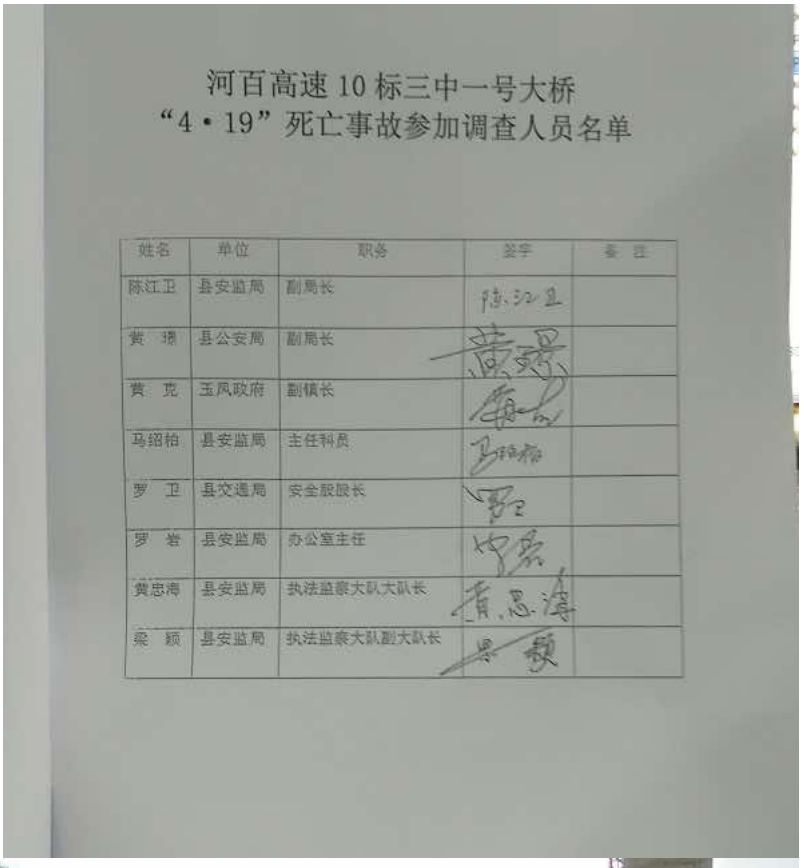

河百高速10标三中一号大桥
“4·19”死亡事故参加调查人员名单

姓名	单位	职务	签字	备注
陈江卫	县安监局	副局长	陈江卫	
黄璟	县公安局	副局长	黄璟	
黄克	玉凤政府	副镇长		
马绍柏	县安监局	主任科员	马绍柏	
罗卫	县交通局	安全股股长	罗卫	
罗岩	县安监局	办公室主任	罗岩	
黄忠海	县安监局	执法监察大队大队长	黄忠海	
梁颖	县安监局	执法监察大队副大队长	梁颖	





7

主办：广西百色市田阳区人民政府

地址：广西百色市田阳区田州镇解放中路42号　邮编：533600

桂公网安备45102102000105号

桂ICP备17007357号　　网站标识码 ：4510210001