彭山江口四川晟誉包装材料有限公司“6·8”一般机械伤害事故调查报告

彭山江口四川晟誉包装材料有限公司

“6·8”一般机械伤害事故调查组

2025 年 7 月 8 日

目　录

一、事故发生经过及应急处置情况.....1
（一）事故发生经过.....1
（二）应急处置情况（含应急处置评估结论）.....2
二、基本情况.....3
（一）事故发生单位基本情况.....3
（二）死者基本情况及鉴定情况.....3
（三）现场勘验情况.....4
（四）人员伤亡及直接经济损失情况.....8
三、事故原因及事故性质认定.....8
（一）事故直接原因.....8
（二）间接原因.....8
（三）事故的类别.....9
（四）事故性质.....9
四、调查发现的主要问题.....9
（一）事故发生单位.....9
（二）有关部门.....10
（三）地方党委政府.....10
五、事故责任认定及处理建议.....10
（一）相关责任单位的责任认定及处理建议.....10
（二）相关责任人员的责任认定及处理建议.....10

六、事故主要教训.....11
七、整改措施建议.....12

2025年6月8日凌晨4点49分，眉山市彭山区江口街道四川晟誉包装材料有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约153万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视。区委书记、区政府区长杨静作出指示批示、区委常委、区政府常务副区长何禹衡作出具体部署，区政府副区长钟阳率区经济和信息化局、区应急管理局、江口街道办事处第一时间赶赴现场，指导应急处置救援工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经眉山市彭山区人民政府同意，成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区经济和信息化局、江口街道办事处负责同志参加的四川晟誉包装材料有限公司“6·8”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），邀请区人民检察院参加。同时，调查组报请区纪委监委同步成立追责问责审查调查组，开展审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测检验、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 6 月 7 日，根据四川晟誉包装材料有限公司的排班，技术员杜斌、普工赵瑞洪和品控员杨世艳及另外 6 名普工在生产车间上夜班，上班时间是 2025 年 7 日 20 时至 8 日 8 时。

8 日凌晨 4 时 20 分，正在 2 号数控塑料挤出吹塑中空成型机（以下简称中空机）岗位工作的普工赵瑞洪发现该机器吹出的瓶子成品存在部分瑕疵，于是打电话向品控员杨世艳进行了报告。4 时 25 分，杨世艳来到现场对瓶子质量进行检测，发现瓶子外观确实有问题，就叫来了技术员杜斌，准备对机器进行调试，经过杜斌对瓶子外观的观察，认定模具确定存在问题，需要对机器进行调试。4 时 47 分，杜斌开始对机器进行调试，为防止烫伤，他戴上线手套，并在 2 号中空机触摸屏进行关闭电机和油泵操作。4 时 48 分，杜斌打开 2 号中空机安全门，为了能够调试机器最里面的模具参数，手和身体会尽量往前伸，身体处于弯曲并向前倾斜的状态，此时对开模具启动，杜斌头及上半身被对开模具夹住。随后，杨世艳马上拨打了 120，120 到达现场后，因伤势过重经抢救无效死亡。

（二）应急处置情况（含应急处置评估结论）

事故发生后，区公安分局、区应急管理局、区经济和信息化局等部门和江口街道办事处及涉事相关人员迅速展开现场应急救援处置工作，对事故现场进行了保护，防止次生事故的发生。120 救护人员及时到场对伤者进行了抢救。同

时，区经济和信息化局和涉事单位及相关人员迅速组织力量做好善后处置和家属的安抚接待工作，妥善安排相关事宜。区应急管理局和区公安分局对现场进行警戒并对相关人员进行了调查取证。

政府应急处置评估：事故发生后，区各职能部门和属地街道政府应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无次生事故发生，死者善后工作处理完毕，死者亲属情绪稳定，未产生不稳定因素。政府应急处置评估为良好。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

四川晟誉包装材料有限公司，成立于2021年11月24日，法定代表人为高志钢，注册资本为100万元人民币，统一社会信用代码为91510183MA634HC48G，企业地址位于四川省眉山市彭山区江口街道大塘村2组南方家居产业园区25-16栋厂房，所属行业为机械制造业，经营范围包含：食品用塑料包装容器工具制品生产，一般项目：塑料制品销售；塑料制品制造；合成材料销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售。

（二）死者基本情况及鉴定情况

杜斌，男，汉族，47岁，高中学历，身份证号码：51221********2932，职务：车间技术员，家住四川省南充市高坪区溪头乡白鹤村1组7号。2025年3月27日与四川晟誉包装材料有限公司签订合同，合同期限为：2025年3月27日起至2028年3月26日，2025年3月29日接受了新员

工上岗前“三级”安全教育培训并考试合格。2025 年 6 月 7 日死者杜斌事发时正在上班，当天的上班时间 7 日 20 时至 8 日 8 时，属于夜班，8 日 4 时 48 分在调试 2 号中空机过程中被对开模具挤压，因伤势过重，经 120 医护人员现场抢救无效死亡，并出具居民死亡医学证明，死亡原因为重度颅脑伤。区公安分局江口派出所于 2025 年 6 月 8 日 5 时 34 分接警，处警情况为：现场调取监控视频，走访证人，以及刑侦法医勘验，排除刑事案件可能。


（三）现场勘验情况

2025 年 6 月 10 日 9 时 30 分，调查组对事故现场进行了勘验，基本情况如下:

1、事故现场位于眉山市彭山区江口街道四川晟誉包装材料有限公司生产车间内作业场所。

2、事故发生位置为 2 号中空机（图 1）。

图 1　事发车间平面图

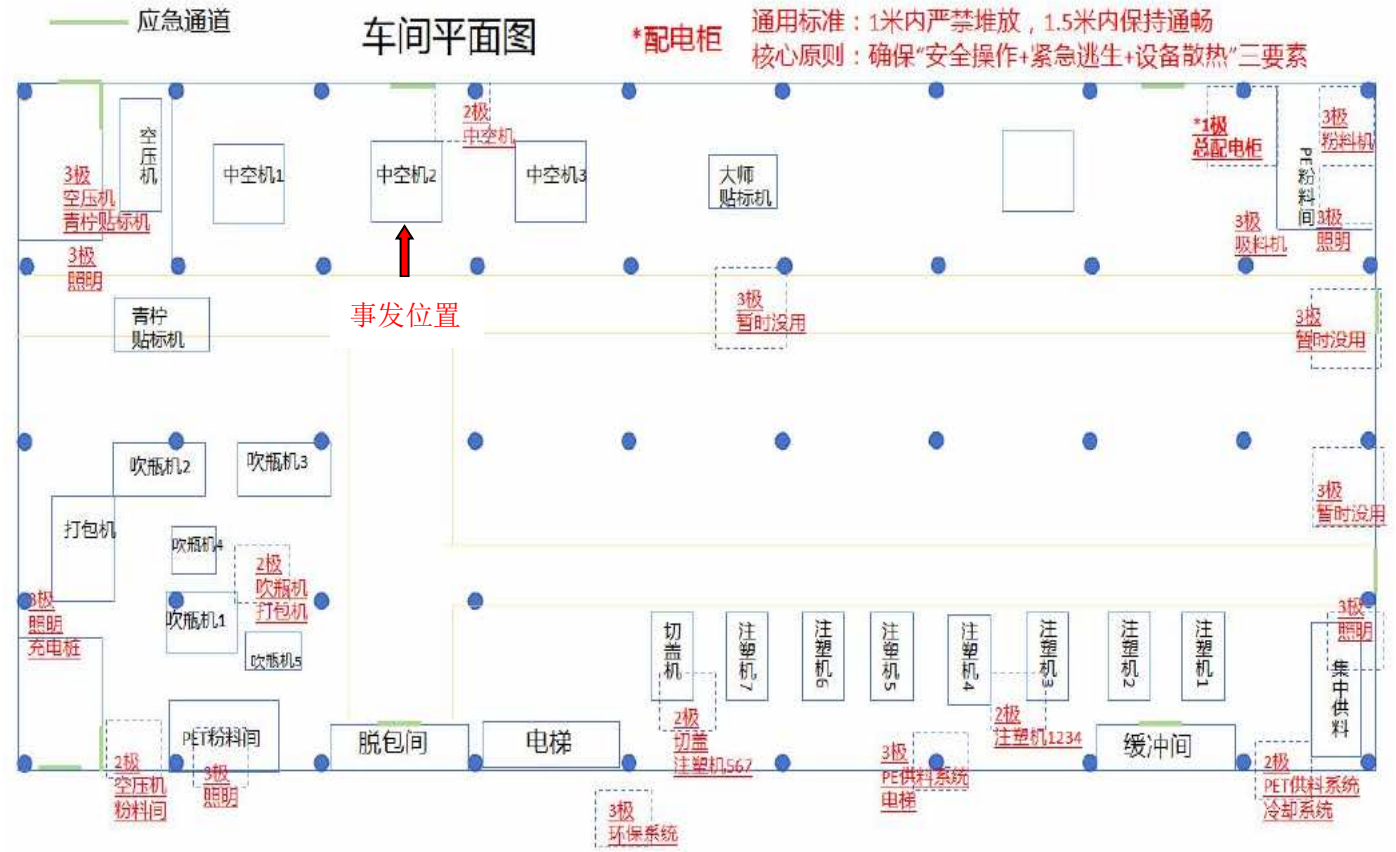
应急通道
车间平面图
*配电柜
通用标准：1米内严禁堆放，1.5米内保持通畅
核心原则：确保"安全操作+紧急逃生+设备散热"三要素
空压机
中空机1
中空机2
中空机3
2极 中空机
大师 贴标机
*1极 总配电柜
3极 粉料机
PET粉料间
3极 吸料机
3极 照明
3极 空压机 青柠贴标机
3极 照明
青柠 贴标机
事发位置
3极 暂时没用
3极 暂时没用
吹瓶机2
吹瓶机3
打包机
吹瓶机4
2极 吹瓶机 打包机
3极 照明 充电桩
吹瓶机1
吹瓶机5
3极 暂时没用
3极 照明
集中供料
切盖机
注塑机7
注塑机6
注塑机5
注塑机4
注塑机3
注塑机2
注塑机1
2极 切盖 注塑机567
2极 注塑机1234
PET粉料间
脱包间
电梯
缓冲间
2极 空压机 粉料间
3极 照明
3极 环保系统
3极 PE供料系统 电梯
2极 PET供料系统 冷却系统

事故现场情况：发生事故的2号中空机安全门呈打开状态，地上有破损的成品瓶子及残留死者血迹（图2）。中空机上写有操作规程及开机守则（图3）。中空机侧面还挂有公司制定的中空机操作规程（图4）。


图2　事发2号中空机



图3 中空机操作规程及开机守则



图 4　公司制定的中空机操作规程

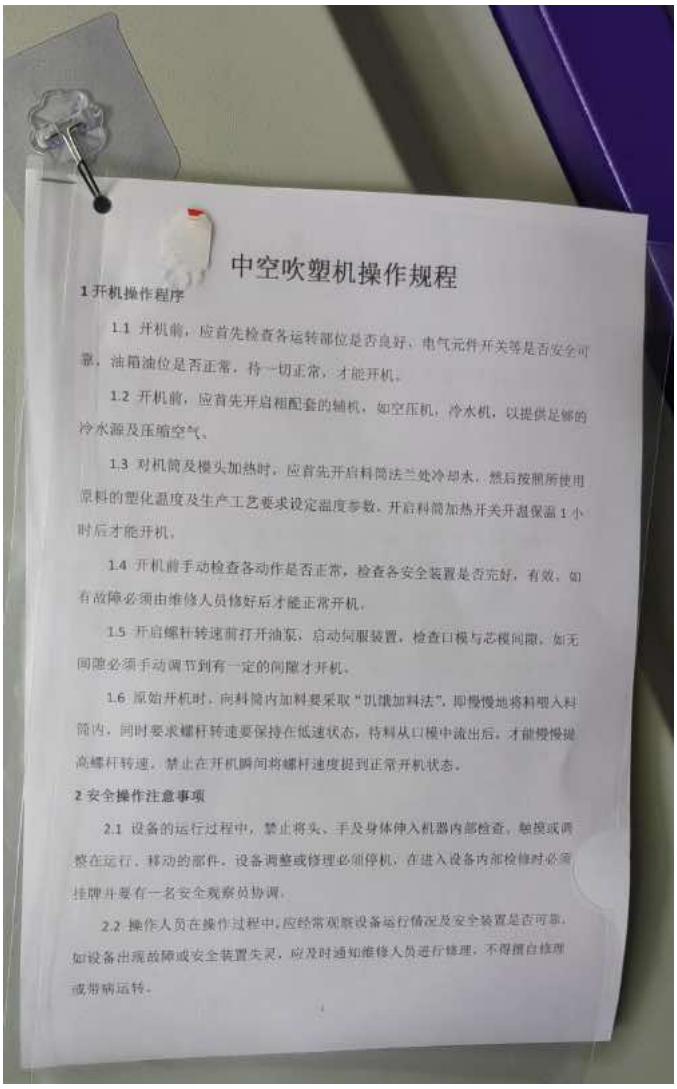

中空吹塑机操作规程

1 开机操作程序

1.1 开机前，应首先检查各运转部位是否良好，电气元件开关等是否安全可靠，油箱油位是否正常，待一切正常，才能开机。

1.2 开机前，应首先开启相配套的辅机，如空压机，冷水机，以提供足够的冷水源及压缩空气。

1.3 对机筒及模头加热时，应首先开启料筒法兰处冷却水，然后按照所使用原料的塑化温度及生产工艺要求设定温度参数，开启料筒加热开关开温保温 1 小时后才能开机。

1.4 开机前手动检查各动作是否正常，检查各安全装置是否完好，有效，如有故障必须由维修人员修好后才能正常开机。

1.5 开启螺杆转速前打开油泵，启动伺服装置，检查口模与芯模间隙，如无间隙必须手动调节到有一定的间隙才开机。

1.6 原始开机时，向料筒内加料要采取“饥饿加料法”，即慢慢地将料吸入料筒内，同时要求螺杆转速要保持在低速状态，待料从口模中流出后，才能慢慢提高螺杆转速，禁止在开机瞬间将螺杆速度提到正常开机状态。

2 安全操作注意事项

2.1 设备的运行过程中，禁止将头、手及身体伸入机器内部检查，触摸或调整在运行、移动的部件，设备调整或修理必须停机，在进入设备内部检修时必须挂牌并要有一名安全观察员协调。

2.2 操作人员在操作过程中，应经常观察设备运行情况及安全装置是否可靠，如设备出现故障或安全装置失灵，应及时通知维修人员进行修理，不得擅自修理或带病运转。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721)及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》(安监总政法(2013)115 号)等规定，经统计，调查组核定事故直接经济损失约人民币 153 万元。

（五）事故设备概况

事故 2 号中空机技术资料齐全，该设备由四川晟誉包装材料有限公司于 2024 年 1 月 26 日购买,设备主要信息如下:机械由中山市富邦机械有限公司生产制造，出厂日期:2024 年 2 月 19 日。设备品种:数控塑料挤出吹塑中空成型机，型号：FB-85-55H+S2x2.10CM，出厂编号:2024.02.01，生产编号:2024.01.23。整机性能及重量稳定性测试:合格，整机出厂检测报告显示：合格，检验日期:2024 年 2 月 18 日。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故直接原因

杜斌在未确定关停电机和油泵的情况下，身体探进机器合模部位违规冒险作业是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.四川晟誉包装材料有限公司安全生产主体责任落实不到位，未严格按照操作规程进行操作，未按照规定在进入设备内部检修时必须挂牌并要有一名安全观察员协调，其行为是导致本次事故发生的间接原因之一。

2.四川晟誉包装材料有限公司法定代表人高志钢未取得生产经营单位主要负责人安全生产管理资格证书，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，履行安全生产主要负责人法定职责不到位，没有严格实施本单位安全生产操作规程，导致该公司安全生产管理工作不到位，其行为是导致本次事故发生的间接原因。

3.四川晟誉包装材料有限公司未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时排查出维修保养戴线手套操作屏幕存在的事故隐患，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，其行为是导致本次事故发生的间接原因之一。

（三）事故的类别：机械伤害事故。

（四）事故性质

经事故调查组认定，四川晟誉包装材料有限公司“6.8”机械伤害事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位的生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题。

（一）事故发生单位

四川晟誉包装材料有限公司法定代表人高志钢未取得生产经营单位主要负责人安全生产管理资格证书，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，履行安全生产主要负责人法定职责不到位，没有严格实施本单位安全生产操作规程；安全管理人员未及时排查出维修保养戴线手套操作屏幕存在的事故隐患。

（二）有关部门

经调查组查阅区经信局相关安全生产资料及询问相关人员，未发现履职不到位的情况。

（三）地方党委政府

经调查组查阅江口街道办事处相关安全生产资料及询问相关人员，未发现履职不到位的情况。

五、事故责任认定及处理建议

（一）相关责任单位的责任认定及处理建议

四川晟誉包装材料有限公司安全风险辨识不全面，隐患排查治理不到位[1]；岗位操作规程指导性和实操性不强；没有严格执行操作规程[2]。对事故发生负主要责任，建议由彭山区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（二）相关责任人员的责任认定及处理建议

1.杜斌，四川晟誉包装材料有限公司技术员，负责中空机和注塑机的维修保养。安全意识淡薄，违规冒险作业，直接导致本次事故发生。鉴于杜斌在事故中已死亡，建议免于追究其责任。

2.高志钢，四川晟誉包装材料有限公司法定代表人，对本公司安全生产全面负责。未取得主要负责人的安全生产教育和培训合格证书[3]，未严格实施中空机操作规程[4]，对事

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第二款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施以及事故应急措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员还必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款：生产经营单位的主要负责人对本单位生产工作负有下列职责：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

故发生负主要责任，建议由彭山区应急管理局依法给予行政处罚。

3.贾建，四川晟誉包装材料有限公司生产经理兼安全生产管理负责人，负责公司安全和生产。对设备调试的安全生产工作检查不到位，未及时排查、消除生产安全事故隐患[5]。对事故发生负主要管理责任，建议由彭山区应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全发展意识不强，底线思维和极限思维不牢。习近平总书记多次强调，要健全各方面风险防控机制，从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题，坚持安全第一、预防为主，综合治理。工贸企业检维修作业是安全风险相对较高环节，安全防控措施容不得半点马虎。企业要深刻汲取事故教训，树牢如履薄冰，如临深渊的忧患意识，克服侥幸心理和麻痹思想，时刻绷紧安全生产这根弦，把安全网织密织牢，以工作的确定性应对各种安全风险的不确定性，牢牢掌握工作主动权。严格执行安全生产法律法规和相关安全生产管理规定，配强安全管理人员，全方位压实安全生产链条，抓实抓细安全生产管理，千方百计化解各类风险，将事故隐患消灭在事故成灾之前，杜绝类似事故再次发生。

（二）统筹发展和安全不力，红线意识不强。习近平总书记强调生命重于泰山，责任重于泰山，要求建立健全最严

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

格的安全生产制度，坚持“三管三必须”。区经济和信息化局和江口街道办事处要坚持人民至上、生命至上，切实增强“时时放心不下”的责任感和“事事心里有底”的确定性，严格执行区委、区政府决策部署，以更加严谨的态度，更加扎实的举措，更加务实的作风，深化工贸行业安全生产治本攻坚三年行动，提升整治实效，配齐专业技术人员，提升查隐患保安全能力，以高水平安全服务高质量发展。

七、整改措施建议

（一）四川晟誉包装材料有限公司。

要认真履行安全生产主体责任，深刻汲取事故教训，举一反三，切实落实风险管控措施，强化隐患排查治理，确保安全生产管理措施落地落实。

1.修订完善中空机操作规程。查找存在的问题和漏洞，进一步完善修订运行操作、开停车、检维修等方案，切实化解风险消除事故隐患。

2.加强全员安全实操技能培训。建立健全安全生产责任制，落实各岗位安全生产职责。针对员工年轻、缺乏实操经验等问题，重点加强对技术人员开展现场实操、岗位技能认证等培训，全面提升员工实操能力和安全技能。

3.扎实做好事故隐患排查治理。建立健全事故隐患排查治理机制，深入开展安全风险研判和事故隐患排查治理，及时消除人的不安全行为和装置设备的不安全状态。

（二）彭山区经济和信息化局和江口街道办事处。

1.统筹好安全和发展。牢固树立安全生产红线意识和底

线思维，增强抓好安全生产工作的责任感和使命感，建立健全安全生产责任体系，定期分析南方家居产业园安全生产形势，消除安全监管盲区，为高质量发展提供安全环境。

2.加强特殊作业安全监管。对产业园区内企业开停车、检维修、试生产、动火作业、受限空间作业等特殊作业情况进行综合分析研判，采取针对性措施加强监督管理。