望城经开区**贸易有限公司
“10·7”物体打击事故调查报告

2025年10月7日8时40分许，望城经开区**贸易有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）以及省、市、区有关规定，望城区人民政府成立了由区应急局、望城经开区、区公安分局、区总工会为成员单位的望城经开区**贸易有限公司“10·7”物体打击事故调查组，并邀请望城经开区纪工委参与事故调查工作。

事故调查期间，调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作。调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明了事故经过、发生原因、应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施和整改建议。

调查认定：望城经开区**贸易有限公司“10·7”物体打击事故是一起因企业主体责任落实不到位，作业前期管控形同虚设、现场作业组织严重违规，交叉作业重大风险未有效管控，违反设备检修安全操作规程而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位有关情况

1.**贸易有限公司（以下简称“**贸易公司”）：**贸易公司成立于2019年12月2日，法定代表人为李*。公司为总经理负责制，戴*德为总经理负责公司全面工作。经营范围包括一般项目：五金产品批发；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；建筑材料销售；建筑用金属配件制造；建筑工程机械与设备租赁。

2.湖南建筑科技有限公司（以下简称“**建筑公司”）：**建筑公司成立于2016年1月15日。法定代表人为喻*扬，公司经营范围包括：建筑材料的研究；砼结构构件制造；金属结构制造；金属门窗制造；新材料技术开发服务；房屋建筑工程施工；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；装配式建筑设计等。**建筑公司设置有水泥搅拌站，为生产水泥构件提供原料。

（二）相关合同签订情况

1.2025年8月6日，上海**贸易有限公司、杭州**建设工程实业有限公司共同与湖南**有限公司签订《股权转让合作协议》，协议明确上海**贸易有限公司（持有**建筑公司70%股份）和杭州**建设工程实业有限公司（持有**建筑公司30%股份）两方将持有的**建筑公司股份通过购买的形式全部转让给湖南**有限公司。

2.2025年9月26日，湖南**有限公司通过工作函的形式通知**建筑公司，**贸易公司为其《股份转让合同》项下最终确定的股份受让公司。

（三）涉事车间及有关工艺情况

事故车间为二车间，是混凝土生产车间。生产工艺流程的所有工序均为物理过程，生产时将各种原料进行计量配送后进行重量配料，之后进行强制搅拌，强制搅拌过程采用电脑控制，之后由计量泵泵入混凝土罐车，最后送使用场所。生产工艺流程图如下（见图1）：

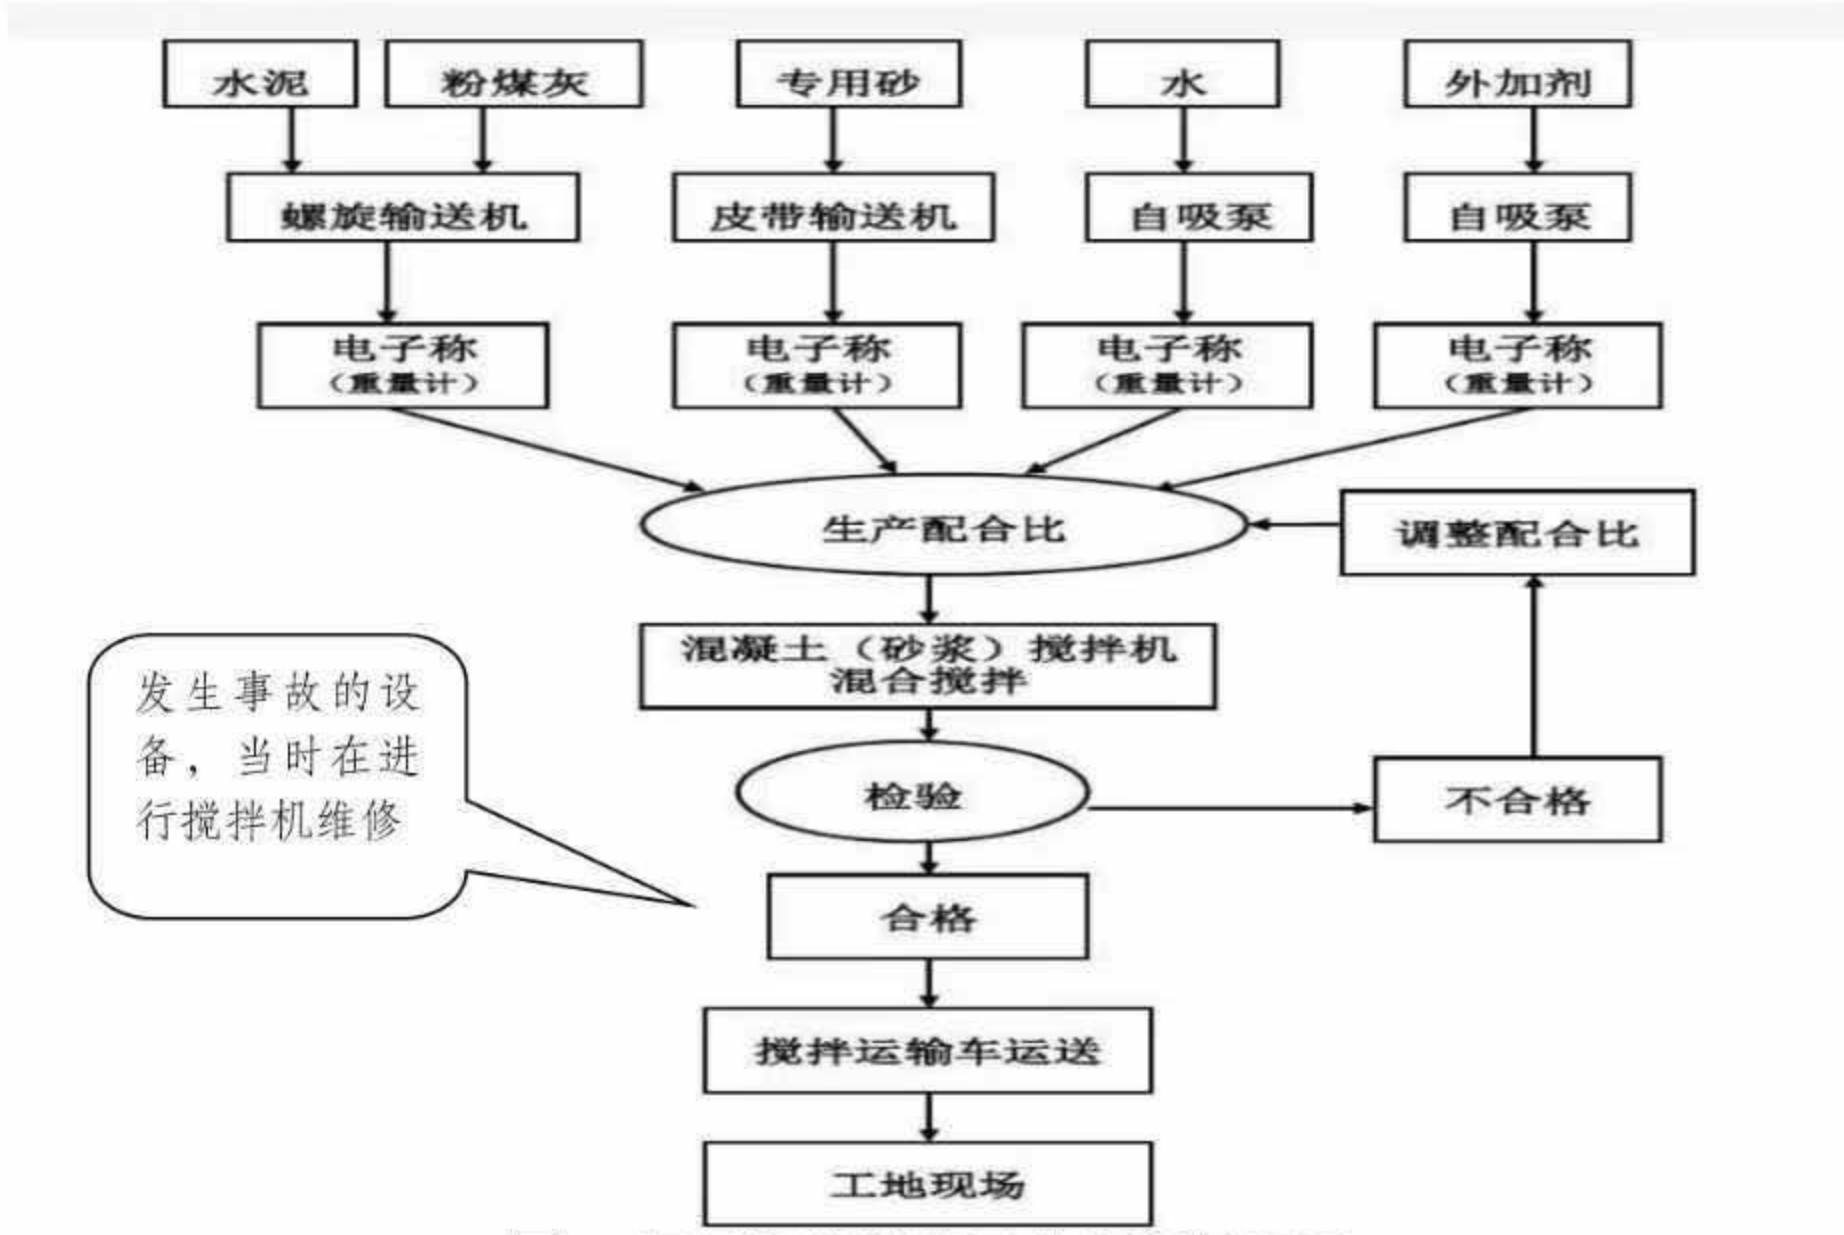


图1 项目湿拌砂浆工艺流程示意图

（四）涉事设备有关情况

事故涉及设备为混凝土搅拌机，主要由搅拌主机及物料称量系统、物料输送系统、物料贮存系统和控制系统4大系统和其他附属设施组成。

此次事故涉及设备的外观图如下（见图 2）。



图 2 设备外观图

（五）死者基本情况

魏*芝，男，62 岁，身份证号码：4301221964********，湖南望城人。**贸易公司作业人员，在事故中死亡。

（六）企业收购及运营情况

经查，2025 年 5 月 14 日，**建筑公司由于经营困难向望城经开区申请帮扶出售，**建筑公司至此停产等待出售。8 月 6 日，湖南**有限公司收购**建筑公司 100%股份。9 月 26 日，湖南**有限公司确定**贸易公司为**建筑公司的最终股份受让公司。**

贸易公司计划于11月中旬正式启动试运营及试生产工作。10月7日事故发生时，**贸易公司仍处于停产状态。

（七）属地安全监管情况

2025年1月至10月，望城经开区党工委组织召开安全生产会议3次、安全生产调度会16次。为深刻吸取安全生产事故教训，认真贯彻落实各级工贸行业安全监管工作会议精神，进一步推动工贸行业生产经营单位落实主体责任，提升企业安全生产事故防范意识和能力，4月3日在区委党校举办事故警示教育暨强基固本攻坚行动部署会议。围绕关键岗位、重点领域，累计组织安全生产集中培训10场次，涵盖企业负责人及安全员、特殊作业、职业病防治、铁路安全、隐患判定、特种设备、应急救护、安全警示等内容，线上线下结合开展，有效提升了企业安全管理和风险防范能力。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年10月7日，**贸易公司计划组织人员到**建筑公司检修设备。

7时30分许，戴*德到达**建筑公司现场，组织人员对损坏的搅拌机进行拆卸修理。

8时许，魏*芝和刘*一起进入正在开展拆卸修理作业的搅拌机罐体内清理水泥。

8时15分许，维修人员在拆卸搅拌电机与转盘的连接螺丝

时，一根用于固定转盘钢轴的铁链发生松脱，导致转盘跌落，砸到并压在下方魏*芝身上。

8 时 30 分许，消防人员到达现场进行救援。

11 时 50 分，被困人员被救出后送往望城人民医院进行救治。

12 时许，魏*芝经望城人民医院抢救无效宣布死亡。

（二）事故应急处置及评估情况

10 月 7 日 8 时 15 分许，戴*德在事故发生后立即安排身边工作人员拨打了 119 消防救援电话和 120 急救电话，同时启动应急预案。通过消防信息联动，望城经开区、应急、公安等部门迅速赶到事故现场联合消防开展各项应急处置和善后工作。经评估，相关部门及事故单位应急响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，现场处置和救援过程中未发生次生事件和衍生事件。

三、事故现场勘查及技术鉴定情况

（一）事故现场勘查情况

经查，企业未进行施工审批，维修场所虽设置隔离措施，但未设置安全警示标志；设备人孔处于开启状态，搅拌机转盘掉落于搅拌机罐体内。

搅拌机转盘上有 3 个钢搅拌轴，在拆卸维修时用铁链将其固定，正常情况下把螺丝松掉之后转盘会被铁链拉住，向下移动约 2cm。下方作业人员使用手持式振动破碎镐清理水泥过程中，持续的震动导致被部分松动的连接螺栓提前松脱，一根转盘钢轴上

的铁链未有效固定，致使转盘偏转掉落，砸到并压住下方作业的魏*芝（见图 3）。



图 3 事故现场照片

**贸易公司未对聘请的作业人员在开展作业前进行技术交底，也未开展任何形式的安全教育培训。作业过程没有现场安全监管和巡查，现场作业人员违章进行垂直交叉作业未被及时制止。

（二）技术鉴定情况

经鉴定：一是检维修现场虽设置隔离带，但维修作业未执行停机、断电、挂牌、上锁的安全闭锁制度。拆除电机作业人员位于设备外侧，视线存在遮挡，无法实时观察搅拌罐内部状况。二是在设备上部开展拆电机作业的同时，设备内部同步开展水泥清理作业，属于垂直交叉作业。三是电机拆装时未采取有效措施防止搅拌转盘掉落，在水泥清理作业过程中，持续的震动导致搅拌转盘连接螺丝发生脱落，一根转盘钢轴上的铁链未有效固定，致使转盘偏转掉落，砸到并压住下方作业的魏*芝。

四、事故原因分析

（一）直接原因

搅拌机维修人员在搅拌罐体内有人员作业的情况下，开展拆卸搅拌电机作业，导致搅拌机转盘掉落击中罐体内作业人员。

（二）间接原因

一是安全前置管理严重缺失，作业前期管控形同虚设。作业前，企业未针对搅拌机拆装、罐体清理作业开展专项安全技术交底，未告知作业存在的机械坠落、交叉作业、设备异动等安全风险。未对参与作业的员工开展岗前安全教育培训，作业人员缺乏

设备维修安全常识，不清楚罐体作业、电机拆装的禁忌和危险点，不具备相应作业安全能力。企业违规安排未经安全培训、无专业资质的人员从事高危维修作业，埋下重大安全隐患。以上问题违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十四条第一款[2]之规定，主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[3]之规定。

二是作业组织严重违规，放任交叉作业重大风险。本次维修作业组织混乱，作业现场未安排专人进行现场安全管理。作业过程中主要负责人作为现场直接组织者，同时开展上部电机拆装和罐体内水泥清理两项作业，形成严重的立体交叉作业风险，未及时进行统筹调整。负责人全程在作业现场，发现人员进入搅拌罐体作业后，未及时制止违章行为、未叫停作业、未疏散罐体人员，漠视现场重大安全隐患，放任危险作业持续进行。以上问题违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[4]、第四十一条第二款[5]之规定，主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第

---

[1].《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2].《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[4].《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[5].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

二十一条第（五）项[6]之规定。

三是设备安全管控不到位，违反设备检修安全规程。企业未建立规范的设备检修安全管理制度，对机械设备维修高危作业无审批、无方案、无风险辨识。维修作业未执行停机、断电、挂牌、上锁的安全闭锁制度。在拆装搅拌机上部电机、检修设备传动结构时，未对连接电机的搅拌叶片采取固定、限位、拆卸防护等安全措施，未锁定设备传动系统，导致叶片处于不稳定悬空状态。现场无任何设备安全防护管控措施，未消除设备松动、坠落的安全风险，最终造成叶片意外脱落。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[7]之规定，主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[8]、第（五）项之规定。

五、对事故有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予追究责任建议

魏*芝，**贸易公司聘请工作人员，对作业现场安全风险辨识不到位，违规进行垂直交叉作业操作。鉴于其已死亡，免予追究责任。

---

[6].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7].《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[8].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

（二）对有关企业处理建议

****贸易公司**，企业安全生产主体责任落实不力，安全风险辨识和隐患排查整治不深入，规章制度落实不到位，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[9]进行行政处罚。

（三）对企业相关人员处理建议

戴*德，男，**贸易公司主要负责人，负责公司全面工作。履行安全生产管理职责不到位，对事故的发生负有责任。建议由望城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]之规定依法处罚。

（四）对公职人员处理建议

对于事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交望城经开区纪工委予以相应处理。

（五）其他处理建议

望城经开区安监局向望城经开区管委会作出书面检查。

六、事故整改和防范措施建议

（一）进一步树牢安全发展理念。望城经开区安委办要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立安全

---

[9].《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10].《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

发展理念，进一步提高政治站位，始终坚持人民至上、生命至上，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要深刻汲取事故教训，进一步压实责任、强化措施，及时发现问题、解决问题，坚决防范遏制各类生产安全事故发生，全力维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）持续强化安全监管力度。望城经开区要深刻吸取事故教训，进一步强化安全监管力度，抓好风险分析研判，摸准弄清容易发生事故的关键风险点、重点环节，要深入一线加强督促检查、强化执法，防范安全风险；要及时组织第三方安全管理机构或专家开展全覆盖式企业生产岗位安全风险辨识管控工作，及时堵住管理漏洞，切实消除事故隐患；要针对园区企业特点和监管难点，持续加大安全生产教育培训力度，提升园区企业安全生产管理能力；要加强对执法人员的培训，采取聘请第三方专家协作等形式进一步提升执法检查质量，全力保护好人民群众生命财产安全。

（三）全面压实企业主体责任。**贸易公司要深刻分析和总结事故教训，针对存在的问题举一反三立即进行全面排查整改，要认真履行安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；要严格执行风险管控和隐患排查治理制度措施，全面辨识生产经营活动中的危险有害因素，严防违章指挥、违规作业等行为的发生；加强对员工的安全教育，督促并教育从业人员熟悉安全操作规程，增强全体人员的安全意识，消

除安全隐患，持续提升企业安全管理本质水平，防范类似事故的发生。

望城经开区**贸易有限公司

“10·7”物体打击事故调查组

2026年6月