高要金利**********有限公司
“9•17”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府事故调查组

编制时间：2026 年 1 月 12 日

目 录

一、事故基本情况 4

（一）事故发生单位概况 4

（二）事故发生单位安全管理情况 5

（三）相关人员概况 5

（四）事故发生经过 5

（五）事故现场情况 6

1.事故地点情况 6

2.事故发现情况 8

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 8

二、事故应急处置及评估情况 8

（一）事故信息接报及响应情况 9

（二）事故现场应急处置情况 9

（三）医疗救治和善后情况 9

（四）事故应急处置评估 9

三、直接原因 10

直接原因分析 10

四、有关责任单位存在的主要问题 11

（一）事故单位 11

（二）地方党委、政府存在的问题 14

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 14

（二）对事故有关责任单位的处理建议（1 家） 14

（三）对事故有关责任人员的处理建议（2 人） 14

（四）其他处理建议。 16
六、事故主要教训 16
（一）安全生产主体责任不落实 16
（二）安全意识淡薄 17
（三）安全教育培训缺失 17
（四）设备安全管理不到位 17
七、事故整改和防范措施 17
（一）强化企业安全生产主体责任的落实 17
（二）切实开展安全教育培训 18
（三）完善设备安全管理 18
（四）加强政府安全生产管理力度 19

2025 年 9 月 17 日凌晨 0 时 37 分 34 秒，肇庆市高要区金利镇**********有限公司发生一起一般机械伤害事故，事故造成 1 人死亡，直接经济损失 118 万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，2025 年 9 月 19 日，高要区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、金利镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“9·17”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**********有限公司“9·17”一般机械伤害事故是一起因企业员工违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

**********有限公司（以下简称“****公司”），统一社会信用代码：9144**********HE54。法定代表人：袁**。登记状态：存续（在营、开业、在册）。成立日期：2021 年 10 月 22 日。注册资本：4500 万元人民币。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。注册地址：肇庆市高要区金利镇汽配园金西路与**********（**********有限公司厂房）。经营范围：工程和技术研究和试验发展；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；新型金属功能材料销售；建筑用金属配件制造；智能家庭消费设备制造；家具零配件销售；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；国内贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

该公司已建立安全管理架构，任命孙**为主要负责人，袁**为安全管理人员，已建立全员安全生产责任制、相关的安全生产规章制度、已建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度。

（三）相关人员概况

根据相关企业任（入）职文件，本事故涉及人员任职情况如下：李**，2025 年 5 月 10 日入职**********有限公司，所属部门为 PMC（仓储）部，岗位为仓管员。

（四）事故发生经过

16 日晚班，覃**与李**在仓库二楼备料，17 日凌晨 00:27 电脑显示货架四巷道堆垛机出现故障，仓库四楼仓管员何**

在微信工作群通知李**，随后李**过去维修。

现场监控资料显示:

17 日凌晨 00:34 至 00:37 李**走进货架四巷道操作堆垛机，在操作堆垛机移动的过程中，李**从堆垛机操作平台把头伸出平台栏杆操控堆垛机继续后移，平台栏杆与立架柱挤压李**头部，李**掉落至 9 号货架底部。（图 1）



图 1 监控画面显示李**将头伸出平台栏杆

（五）事故现场情况

1.事故地点情况

堆垛机全称巷道堆垛起重机，位于****公司型材仓库，属于自动化立体仓储系统一部分。堆垛机用于在货架上存取门窗型材，设置有行走机构，能够通过铺设的轨道在货架间运行，通过升降机构、伸缩货叉及载货台进行型材的存取。

事故堆垛机所属自动化立体仓储系统由山西**********科技有限公司 2025 年 4 月 2 日安装调试完毕，2025 年 6 月 7 日经山西**********科技有限公司、

**********有限公司验收合格。堆垛机型号为WETALENT®-双-直-1-1000-7600/6100，额定电压为380V，额定载荷重量1000kg，最高行走速度120m/min。

事故发生地点为货架四巷道堆垛机与9号货架底层之间立柱，9号货架长约80m、宽1.16m、高22m，在9号货架底与8号货架层中间有一台堆垛机（图2），堆垛机上有钢板平台，平台后方有一台电气控制柜，柜前方有人员操作平台，平台长1m，宽0.5m（图3）。操作平台护栏与9号货架立柱距离为10 cm（图4）[1]。事发时，李**站在操作平台上，头伸出平台护栏外操控堆垛机往后移动。

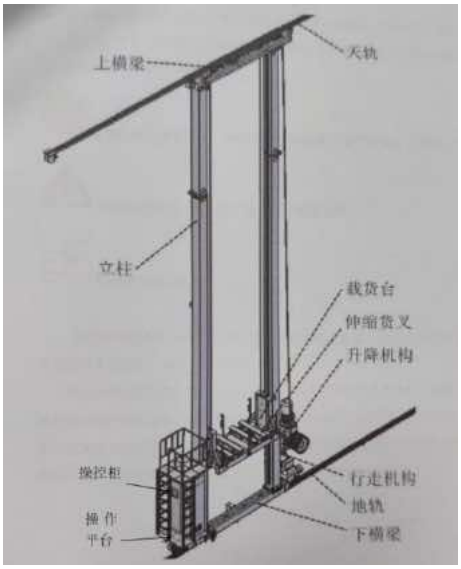




图2 堆垛机（左）　　图3 堆垛机操作平台（右）

[1]《自动化立体仓库设计规范》8.3 堆垛机沿巷道宽度方向上最外侧与货架立柱或货物之间的间隙一般在50mm～100mm范围内选用，不应小于50mm。



图 4 操作平台护栏与货架立柱距离为 10cm

2.事故发现情况

1:22 许，何**在电脑上发现货架一巷道堆垛机出现故障，便在微信工作群通知李**，仓库四楼搬运工黎**未见到李**回复，前往仓库二楼寻找李**未果，又前往仓库一楼寻找李**。

监控视频显示:

1:27 许，黎**进入仓储车间查看。

1:43:15 秒，覃**、张**、黎**、黄**四人在 4 巷道发现头部受伤的李**，呼叫其无反应。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据肇庆市高要区公安司法鉴定中心《居民死亡医学证明（推断）书》，李**死亡原因为颅脑损伤。事故造成直接经济损失 118 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1:46 许，张**拨打了 120 急救电话。

1:47 许，张**拨打了金利卫生院电话请求救援。

4:12 许，孙**拨打了 110 指挥中心电话。随后 110 指挥中心把事故信息转市应急指挥中心。4:21 许，市应急指挥中心把事故信息转高要区应急指挥中心。接报后，高要区应急管理局领导高度重视，立即协调金利镇政府，派人到场核查情况开展应急处置工作，以书面形式向高要区人民政府、肇庆市应急管理局报送详细信息。

（二）事故现场应急处置情况

仓库人员发现李**失踪后，马上四处寻找，并在 4 巷道（9 号货架底）发现头部受伤的李**，并拨打 120 及金利卫生院寻求救援。等待救护车前来救援。

（三）医疗救治和善后情况

1:46 许，120 急救中心接到求助电话后，马上调派了金利卫生院救护车前往救援。

2:07 许，金利卫生院 120 医护人员到达现场。

经 120 医护人员现场确认，李**已无生命体征，随后医护人员把李**接回金利卫生院继续抢救，经抢救无效于 3 时宣告临床死亡。

2025 年 9 月 19 日，****公司与李**家属在高要区金利镇人民调解委员会调查下达成和解，并签署了调解书，就李**在工作过程中因事故死亡达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，****公司仓库人员与李**一起作业的覃**在李**去四巷道堆垛机排除故障时未跟踪故障排查情况，在李**被挤压受伤约45分钟后，其他楼层人员发现李**失踪后才开始寻找，在发现李**受伤后，立即拨打120电话求助，由于现场缺乏安全管理、工人缺少应急处置方案及演练，致使事故未被及时发现，未及时采取有效方式对伤者进行施救，本次事故应急救援工作处置不妥当。

此外，孙**于4:12许拨打110报警电话。****公司单位负责人未按规定1小时内向县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告属于迟报行为。

接到事故信息后，高要区应急管理局、肇庆市公安局高要分局、金利镇人民政府马上组织人员赶赴现场协助处置，做好调查处置和舆情管控工作。高要区委、区政府高度重视，公安、应急等相关职能部门及金利镇人民政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当。

三、直接原因

李**未按堆垛机使用维护说明操作，站在操作平台操作堆垛机后退，在堆垛机后退过程中随意探头进入巷道，造成头部被堆垛机护栏与货架立柱挤压死亡[2]。

直接原因分析

1.人的不安全行为

李**作为仓库员工，未佩戴使用劳动防护用品，安全意

[2] 肇庆*********科技有限公司智能仓储系统使用维护说明书（机械分册）1.2.1对堆垛机的任何操作，都必须在堆垛机停止运行的情况下进行。1.2.4.2.3堆垛机运行时前进和后退方向都有挤压的可能性！万不可随意进入巷道！

识淡薄，忽视堆垛机后退产生挤压危险，未在设备断电的情况下进行维修作业，且随意探头伸入立柱挤压范围的危险区域。

2.警示标志不足

堆垛机虽张贴有严禁攀登、有电危险的警示标志，但缺少严禁伸手及严禁探头出外警示标志。在现场有“非专业人士禁止操作”标志警示下，李**作为非专业人员仍然操作堆垛机造成事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.未完全落实全员安全生产责任制[3]。该公司制定了《*********科技有限公司全员安全生产责任制》，制度内对主要负责人、安全生产管理人员及公司各部门进行了责任制的细分，但未落实到位，未与员工签订《安全生产责任书》[4]，李**身为成品仓的仓管员，在入职时并未与公司签订仓管安全生产责任书。

2. 缺失机器操作规程

****公司主要负责人及安全管理人员未按照实际使用场景完善堆垛机操作规程[5]，员工未获得正规的规程流程，未能按照操作规程执行作业，造成探头出外执行堆垛机作业

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[4] ****公司未向事故调查组提供包括主要负责人、安全生产管理人员、PMC 部经理、李**等人全员安全生产责任书。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；…。

第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；…。

被挤压死亡。

3.未完善安全检查制度。****公司虽有提供主要负责人季度安全检查记录表、安全管理机构和安全管理人员月度安全检查记录表、季度专业性检查表等资料，但未形成安全检查制度[6]，开展检查的责任未落实到人，且检查内容浮于形式，未起到防范事故发生的作用。

4.未按照实际使用完善堆垛机操作规程。智能仓储系统虽有山西**************科技有限公司提供的使用维护说明书，但该公司未按照实际使用场景完善堆垛机操作规程、安全警示标志，员工无据可依，未能按照规范，在确保设备断电的情况下执行维修作业，增加了作业风险。

5.未落实安全培训要求。未对员工进行三级教育培训[7]，未如实记录新员工入职教育培训内容、入职培训时间不达标（李**入职培训时长为 8 学时）[8]-[9]，员工入职考核内容与实际岗位工作内容不相符，管理人员未对实际操作内容进行考核（图 5）。未针对仓储岗位使用设备的安全操作规程、操作技能进行考核，未知悉员工是否熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，作业现场环境，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方

[6]《广东省安全生产条例》第十四条：生产经营单位应当制定安全生产操作规程，并建立健全和实施下列安全生产规章制度：…（二）安全生产岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查制度。


[7]《生产经营单位安全培训规定》第十二条：加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。

生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：…生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[9]《生产经营单位安全培训规定》第十三条：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。

面的权利和义务安排上岗[10]，致使作业人员未按现场警示标志提示作业。其组长李*在未对李**安全操作规程、操作技能进行考核情况下，安排其负责排除仓储系统机械故障。

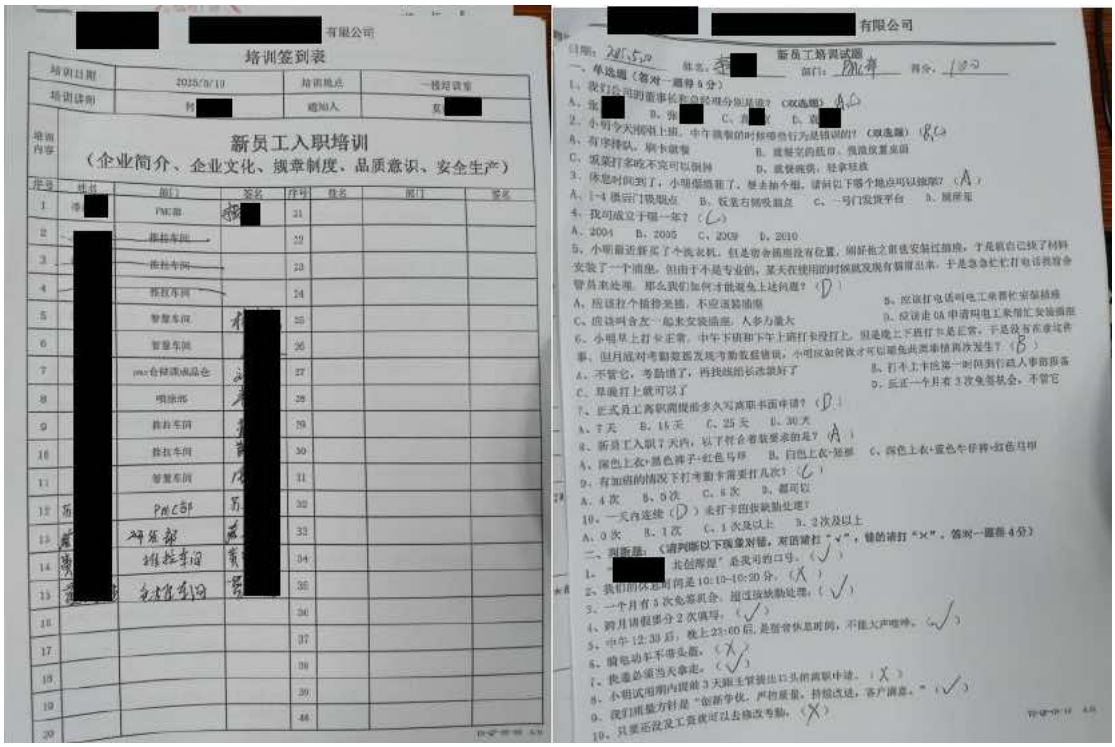

培训签到表

新员工入职培训

（企业简介、企业文化、规章制度、品质意识、安全生产）

新员工培训试题

图 5 入职培训表及考核试卷

6.未按规定制定本单位生产安全事故应急救援预案，未开展应急演练[11]。****公司有制定应急管理制度，但制度中未明确人员职责分工及具体应急措施[12]，不符合应急预案的编制要求，缺少有效应对事故的应急处置知识，致使事故未被及时发现、导致员工风险防范意识和应对突发事件的处置能力不足。事故发生约 45 分钟后，覃**（与李**一起在二

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[12]《生产安全事故应急预案管理办法》第八条：应急预案的编制应当符合下列基本要求：…（四）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；（五）有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应。

楼作业的人员）在其他楼层人员提醒下才开展寻找脱岗人员工作，造成伤者错失最佳救援时机。

（二）地方党委、政府存在的问题

金利镇人民政府未及时更新网格化管理清单，未将****公司纳入网格化管理范围当中，未明确相关安全巡查人员，开展安全巡查工作力度不够[13]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

李**安全意识淡薄，未佩戴使用劳动防护用品，忽视堆垛机后退产生挤压危险，随意探头伸入立柱挤压范围，违反使用维护说明书操作，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的处理建议（1家）

****公司未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[14]《生产安全事故罚款处罚规定》[15]的有关规定进行行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的处理建议（2人）

1.孙**。****公司主要负责人，未落实生产经营单位主

---

[13]《广东省安全生产条例》第七条：乡镇人民政府和街道办事处，以及自由贸易试 验区、开发区、经济合作区、工业园区、港区、风景区等功 能区，应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其 职责，加强安全生产监管力量建设，将安全生产纳入基层网 格化管理范围，按照职责对管理区域内生产经营单位的安全 生产工作依法进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按 照授权依法履行安全生产监督管理职责。化工园区还应当根 据产业特点、安全风险实际分区实行封闭化管理，按照国家 6 规定建设公用工程和配套功能设施，建立完善安全生产信息 化监管体系，实施安全生产和应急救援一体化管理。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[15]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；……。

要负责人法定安全生产管理职责，未按责任制要求组织制定并实施本单位的安全生产规章制度和安全生产操作规程、安全生产教育、生产安全事故应急救援预案；未及时、如实报告生产安全事故[16]。对事故负有责任，在事故报告中存在迟报行为，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[17]《生产安全事故罚款处罚规定》[18]的有关规定进行行政处罚。

2.袁**。****公司安全管理人员，未落实生产经营单位安全生产管理人员法定安全生产管理职责，未按责任制要求组织或者参与拟订本单位操作规程和生产安全事故应急救援预案；未如实记录安全生产教育和培训情况；未组织或者参与本单位应急救援演练；未制止和纠正违反操作规程的行为[19]；对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[20]《生产安全事故罚款处

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；……。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；…。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

罚规定》[21]的有关规定进行行政处罚。

（四）其他处理建议。

1.建议责成金利镇人民政府向高要区人民政府作出深刻检查，吸取事故教训，及时把新成立的企业纳入网格化管理范围，进一步加强企业巡查监管、及时督促企业落实隐患排查整治工作，压实企业安全生产主体责任。

2.李*。****公司仓库组长，未按规定对单位员工进行培训和新员工上岗培训[22]，安排未经智能仓储系统专业培训的人员进行设备故障排查工作，造成事故发生，建议由****公司依据公司内部规定进行处理。

3.覃**。****公司仓库备料员，未跟踪故障排查情况，未及时发现事故情况，建议由****公司依据公司内部规定进行处理。

六、事故主要教训

（一）安全生产主体责任不落实

****公司制定了《**********科技有限公司全员安全生产责任制》及安全生产规章制度，企业人员应清楚认识并履行所承担的安全生产责任，但该企业在制订应急救援预案、组织应急演练、制订操作规程、组织人员培训等各个方面均存在制度执行落空的问题，反映出企业未落实安全生产主体责任，致使安全管理失效。

---

[21]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……。

[22]《*********科技有限公司全员安全生产责任制》PMC部经理安全生产责任制10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗培训。

****公司向事故调查组提供死者岗前培训记录中未见PMC部经理对新员工上岗培训记录。

（二）安全意识淡薄

事故中李**未佩戴头盔等防护措施进入立库巷道危险区域，对机器进行排障时无他人在旁观察警示，在设备行进中把头伸出平台栏杆等行为，反映其安全意识淡薄，对所操作设备存在的安全隐患没有正确的认识。

（三）安全教育培训缺失

****公司未对员工进行三级教育培训，其他开展的安全教育培训中，也存在学时短、无岗位安全操作规程、操作技能的培训，对仓库生产环境中的危险因素未能作出警示，这反映出企业在安全生产教育方面存在巨大漏洞，导致员工对工作环境中的风险认知不足、安全意识淡薄。

（四）设备安全管理不到位

****公司在设备安全管理上的缺失，未按实际使用场景完善机器的操作规程，以及并未依照设备说明书中提示的风险因素及时完善相关安全警示标志，致使员工在操作过程中无据可依，出现在事故过程中的随意进入立库巷道、在设备行进中把头伸出平台栏杆等危险行为。同时，未能将人员肢体违规误入平台可能发生挤压伤害的风险隐患辨识出来，以至于未及时采取有效措施消除风险隐患，从而导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）强化企业安全生产主体责任的落实

企业要严格落实执行全员安全生产责任制，特别是企业主要负责人，要明确并切实履行自身的法定安全生产职责，

明确并切实推动国家安全生产治本攻坚三年行动中自身企业的任务落实，建立健全并落实安全生产内部投诉奖励机制，从发现风险隐患着手，到消除风险隐患闭环，充分发挥主要负责人的作用，发挥全员安全生产责任制的作用，真正做到发现风险隐患、消除风险隐患、预防遏制事故。

（二）切实开展安全教育培训

企业要充分结合生产经营实际，有效制定并严格执行制定的培训计划，明确组织安全生产培训的责任部门及责任人，不能让安全培训落空，新进员工要严格按规定开展不少于规定学时的公司、车间、班组三级安全教育培训；要制定全面、系统的安全培训计划，培训内容应涵盖安全生产法律法规、岗位常见安全风险、操作规程、应急处置等方面，要特别把机械安全风险教育这些与岗位高度相关的安全知识纳入培训内容当中，提高安全教育培训内容的全面性和针对性。强化企业应急处置演练培训，提高员工应急处置能力，提高员工及时发现并处理突发事件能力。另外，常态化地把与本企业生产经营环境、工艺流程、设备相类似的其他企业的事故向本企业的每一个员工开展警示教育，使得全员刻骨铭心、举一反三。

（三）完善设备安全管理

企业要举一反三迅速排查生产设备的安全风险隐患并及时整改，对堆垛机设备的安全防护装置做进一步完善，例如，结合实际考虑在堆垛机操作平台护栏处加装红外感应联锁装置，与电源联锁，一旦人员违规进入危险区域触发联锁

反应，自动切断电源，避免人的不安全因素和物的不安全因素叠加导致事故发生。要根据实际使用场景完善设备操作规程，让使用设备的员工有据可依。要对设备的操作人员、维修人员做严格的培训，切实增强相关人员的安全意识及操作技能，考核合格后方可开展相关工作。

（四）加大政府安全生产管理力度

金利镇应高度重视吸取事故教训，不断完善落实安全生产网格化制度。结合本地区行业特点、以往生产安全事故类型特点、阶段性突出风险等因素，动态更新安全生产网格化“八个一”的相关内容，确保网格全覆盖无遗漏，确保底数全面明了，巡查到点到位。同时，接续加力推进落实国家安全生产治本攻坚三年行动工作任务，从排查发现隐患，特别是重大事故隐患入手，持续动态清零。在日常巡查过程中，进一步督促指导生产经营单位建立健全并落实安全生产内部举报投诉制度，全员形成合力，发现并消除隐患，真正做到有效防范事故发生。