大泽湖街道泡沫废品回收站“3·27”机械伤害事故调查报告

2025年3月27日上午，大泽湖街道东马社区2组一泡沫废品回收站内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失29.32万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）以及省、市、区有关规定，望城区人民政府成立了由区应急局、区市场监管局、区商务局、区公安分局、区总工会、大泽湖街道为成员单位的大泽湖街道泡沫废品回收站“3·27”机械伤害事故调查组，并邀请区纪委监委参与事故调查工作。

事故调查期间，调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展工作，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明了事故经过、发生原因、应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施和整改建议。

调查认定：大泽湖街道泡沫废品回收站“3·27”机械伤害事故是一起因废品回收站非法组织生产经营、加工作业场所不具备安全生产条件、现场管理混乱，作业人员安全意识淡薄、违规操作导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

2024 年 2 月，湖北省监利县柘杉彭院村一组村民文*山以每年 2 万元的租金，租赁望城区大泽湖街道东马社区二组居民王*湘和朱*辉二人名下集体承包土地，经简易改造后长期非法从事泡沫废料的回收经营活动。截止 2025 年 3 月 27 日事故发生时，该泡沫废品回收站未进行工商注册，未办理相关营业执照。该泡沫废品回收站日常仅文*山一人独自从事生产经营，2025 年 3 月中旬因回收业务量增大，文*山临时雇佣远房亲戚郭*秋协助进行生产加工。

（二）事故相关设备基本情况

事故设备为 1 台泡沫粉碎机，适用范围包括 EPS，XPS，EPP，EPE，PU 等材料的破碎，广泛应用于废弃泡沫边角料、包装泡沫，一次性饭盒，聚氨酯保温板、挤塑板、消失模和岩棉板，泡沫箱，隔热板，KT 板，发热材料等回收行业。该设备配备二级破碎刀轴，兼具自动喂料与细碎功能，可以把大块泡沫塑料粉碎成 5mm—30mm 不等的小颗粒，产量可达到 30-300kg 每小时。（见图 1）



图 1 涉事泡沫粉碎机同类产品图

作业时，将废弃泡沫材料投入破碎机投料口，在破碎机内部高速旋转的二级破碎刀轴结构作用下，废弃泡沫材料经不间断的打击、碰撞和搓擦而迅速粉碎。

（三）事故相关人员基本情况

1. 事故死亡者基本情况

郭*秋，男，55 岁，身份证号：4210231969********，家庭住址：湖北省监利县三洲镇沟子村四组，临时在涉事泡沫废品回收站打杂工，未签订劳动合同关系。

2. 事故相关人员基本情况

文*山，男，53 岁，身份证号：4224251971********，家庭住址：湖北省监利县柘杉彭院村一组，系涉事泡沫废品回收站的实际经营负责人。

（四）事故单位安全管理情况

文*山经营的泡沫废品回收站点未进行工商注册，未建立安全生产相关管理制度（安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、生产安全事故应急救援预案等），无安全生产管理档案，未配备安全生产管理人员，无安全生产教育和培训计划及实施内容，无安全警示标志及安全防护器材。文*山作为该泡沫废品回收站实际经营者，未履行安全生产管理职责。

二、事故经过及处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 3 月 27 日 7 时 30 分许，大泽湖街道东马社区泡沫

废品回收站老板文*山和员工郭*秋来到回收站上班，其间文*山驾驶一辆轻型货车外出回收泡沫废品，郭*秋独自一人在回收站开展院内物资规整、泡沫废品破碎及打包等工作。

11 时 30 分许，文*山驾驶装满泡沫废品的货车回到废品回收站时未看见郭*秋，便立即大声呼喊寻找，最终在平时破碎打包废旧泡沫的简易工棚处发现失去意识的郭*秋倒在泡沫破碎机旁，且身体下半部分被卷入破碎机内，文*山立刻拨打 110、120 报警电话。120 急救人员到达现场后，确认郭*秋已经死亡。

（二）事故应急处置情况

公安部门接到报警电话后，迅速安排民警赶到事发现场，立即封闭现场进行调查取证。接到事故报告后，区应急、卫健、消防、公安、大泽湖街道等单位或部门迅速赶到事故现场开展各项应急处置和善后工作。经评估，相关部门及单位应急响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，现场处置和救援过程中未发生次生事件和衍生事件。

三、事故现场勘查及技术鉴定情况

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于望城区大泽湖街道东马社区一组与二组交界处。通过现场勘查及查看事发后现场照片可知，该回收站场地为一处被水泥质围墙环绕的露天院子，院内有一简易搭建的棚架，上面覆盖红色篷布，其内放置有一台泡沫粉碎机，作为泡沫废品的处理加工场所（见图 2）。

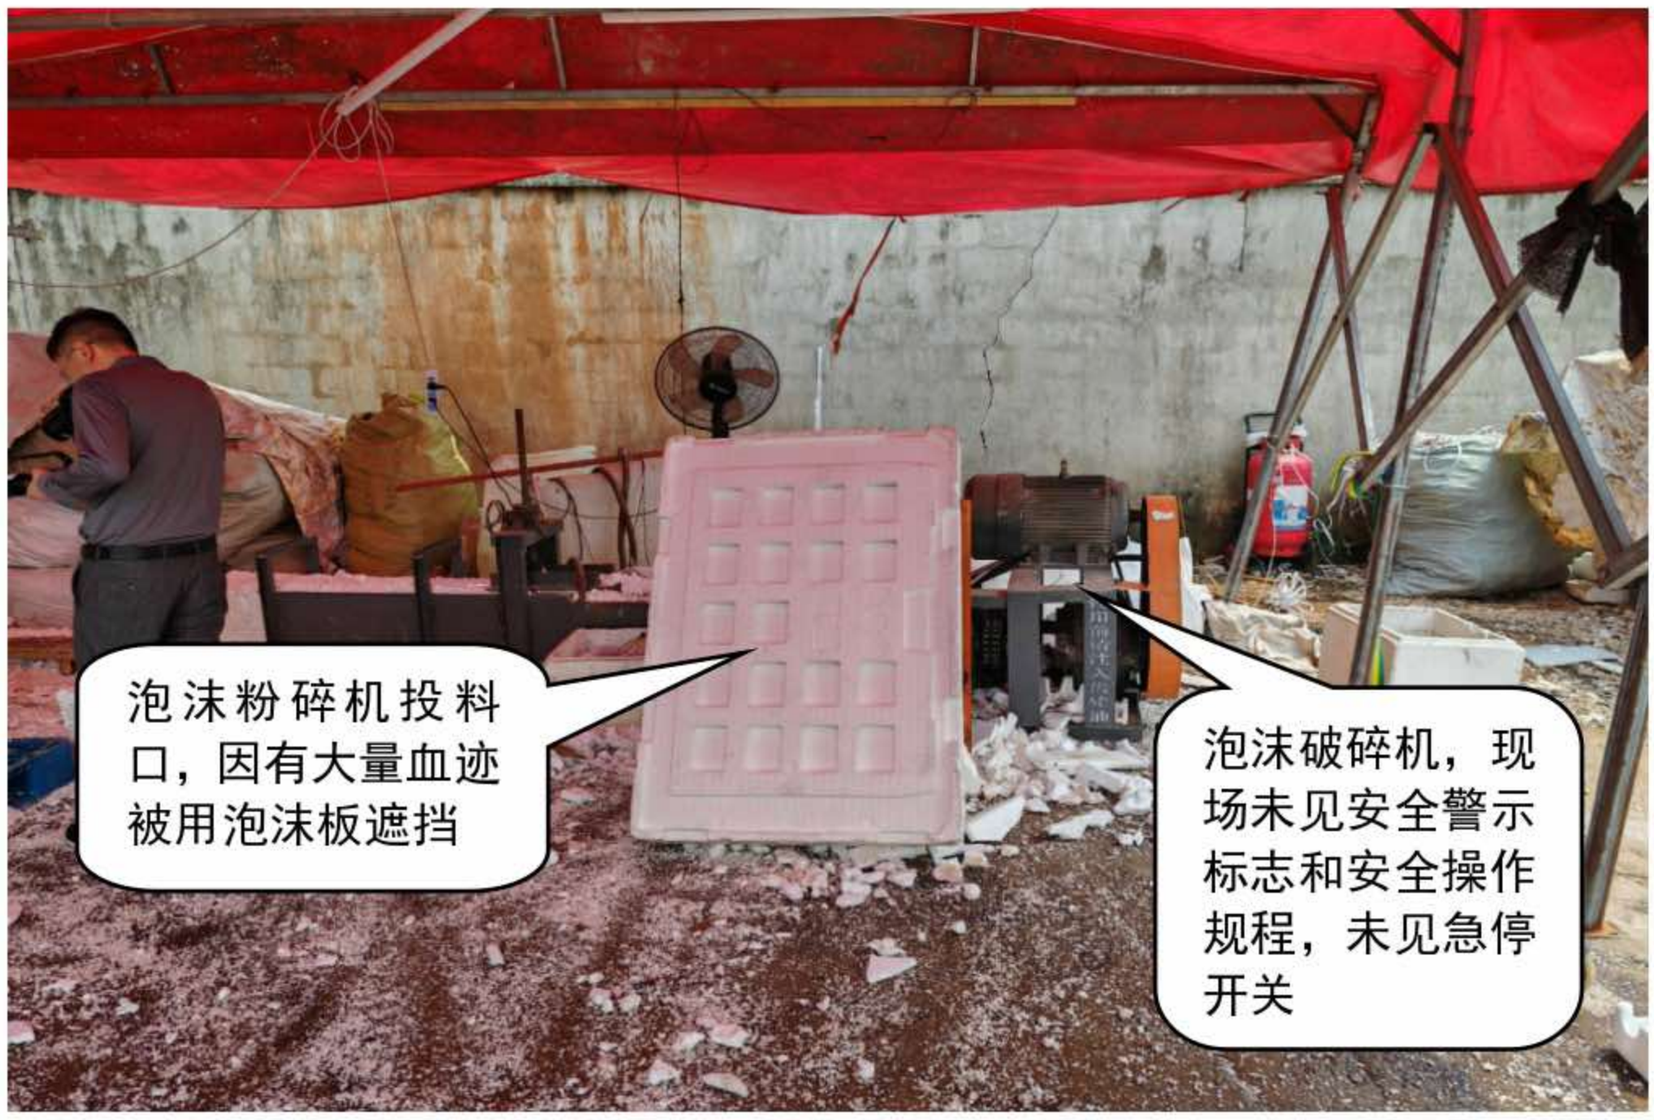


图 2 简易作业工棚

院内停放有一辆轻型货车，满载回收的废旧泡沫，且院内堆放有大量未经处理的大块废旧泡沫及玻璃废料。（见图 3）



图 3 泡沫废品回收站院内情况

经查，四周院墙及加工场所内未见任何安全警示标志，无安

全管理制度、岗位责任制度、设备操作规程，无设备运行及相关检查维修记录等，作业场所内未设置急停开关和废料投送工具。

（二）技术鉴定情况

经鉴定，该站点开展废旧泡沫破碎打包作业时，需要将泡沫通过投料口投送至破碎刀组处，通过旋转运行的刀组将泡沫废料持续拖拉至设备内粉碎，实现自动喂料的功能。涉事回收站院内堆放有大量体积较大的块状废旧泡沫，且部分泡沫体积大于泡沫破碎机投料口，作业人员将废料投入投料口时还需先行将大块泡沫击碎或用力向投料口挤压推送，才能确保破碎机的正常运转。

通过模拟推定，事发时郭*秋正在开展废旧泡沫破碎作业，由于部分废旧泡沫体积较大，无法直接投入投料口内，于是郭*秋提前将大块泡沫踩碎成小块，而后用脚将散落的小块泡沫聚拢并推送至投料口内，导致脚部被旋转的破碎刀组卷入设备内。设备周围也未设置有安全急停开关，郭*秋无法自救，致使其整条腿都被拖入设备中。

三、事故原因分析

（一）直接原因

郭*秋安全意识淡薄，未按照设备安全操作规程开展泡沫破碎作业，违规用脚破碎、挤压推送废旧泡沫进入投料口，导致脚部被卷入设备，造成事故发生。

（二）间接原因

1. 安全生产主体责任严重缺失。文*山经营的泡沫废品回收

站在未依法办理工商登记并取得相关行政许可的情况下，非法长期从事废弃泡沫回收经营活动，回收站未建立并落实安全生产责任制，未建立相关安全生产规章制度、安全操作规程、设备维护保养等制度，作业现场未悬挂设备操作规程、安全警示标志，未制定应急救援预案，不具备安全生产条件。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[1]、第二十二条[2]、第八十一条[3]之规定，主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项[4]之规定。

2. 隐患排查整改严重不足。文*山作为回收站实际经营负责人，安全生产意识淡薄，未建立生产安全事故隐患排查整治制度，未及时发现并制止违章作业行为，未及时发现并消除生产安全事故隐患。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]之规定，主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]之规定。

---

[1].《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[2].《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[3].《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[4].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[5].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3. 安全教育培训严重不足。泡沫废品回收站未对作业人员进行安全教育培训，未组织开展风险隐患辨识和岗位技能培训，未依法建立安全生产教育和培训档案，导致作业人员安全意识淡薄，对机械伤害风险认识不足。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[7]之规定，其主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[8]之规定。

4. 安全投入严重不足。作业设备未设置必要的安全装置和设施（如防护罩、急停按钮等），作业场地缺乏个人防护用品及应急救援设备，未悬挂设备操作规程及安全警示标志。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条[9]规定。

5. 属地安全监管不到位。大泽湖街道办事处组织开展辖区内安全生产风险隐患排查整治、“打非治违”等工作不到位，履行属地安全生产监管职责不细不实。虽组织各村、社区对辖区再生资源回收经营场所的生产经营情况进行过摸排，建立了商贸领域再生资源回收经营场所摸排台账，但对于排查中发现的无证经营及不具备安全生产条件的场所，未采取有效措施或上报相关部门

---

[7].《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[8].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[9].《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。

予以关停取缔处理，导致非法生产经营加工行为长期存在。

6.相关部门安全监管不到位。一是区商务局作为再生资源回收行业监督主管部门，组织全区再生资源回收企业、站点（场所）排查整治工作不全面，不彻底，对涉事泡沫废品回收站在没有办理相关证照的情况下，长期从事非法生产经营加工活动失管失察。**二是**区市场监督管理局作为负责各类企业、个体工商户登记注册的主管部门，组织查处无证无照生产经营行为不力，未及时采取有效措施关停、取缔违法经营场所，对涉事泡沫废品回收站的违法行为失管失察。

五、对事故有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予追究责任建议

郭*秋，涉事泡沫废品回收站杂工，安全意识淡薄，对作业现场安全风险辨识不到位，违规用腿将废弃泡沫推送至破碎机投料口，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对涉事人员的处理建议

文*山，非法从事再生资源（泡沫）回收经营业务，未依法取得营业执照，未取得废品收购相应资质，不具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律行政法规规定的安全生产条件，安全生产管理严重缺失，且未对从业人员开展安全教育培训和安全技能培训，对该事故负有责任。文*山未依法取得营业执照擅自从事废旧泡沫回收经营业务的行为造成严重后果，涉嫌犯罪，建议由区公安分局对其立案侦查，依法追究其刑事责任。

（三）对公职人员处理建议

对于事故调查过程中发现的属地及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交区纪委监委予以相应处理。

（四）其他处理建议

建议区商务局、区市场监管局、大泽湖街道办事处向区人民政府作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施建议

（一）树牢安全发展理念。相关部门、街镇要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，牢固树立安全发展理念，切实扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任；要深刻汲取典型事故教训，坚决克服麻痹思想，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，聚焦重点领域开展专项整治，强化风险排查和闭环整改，提升安全监管效能，以高水平安全保障高质量发展，为经济社会高质量发展和现代化建设营造安全稳定的发展环境。

（二）强化属地监管责任。相关街镇要深刻吸取事故教训，严格落实属地安全生产监管责任，进一步深入开展再生资源回收行业安全生产专项整治行动，强化安全生产大排查大整治大执法工作，及时全面了解掌握属地内生产经营单位的安全生产情况，重点突出微、小企业、个体经营户的日常监督检查和指导工作，严格督促指导生产经营单位建立健全安全管理组织机构，完善各类安全管理制度，对不符合安全生产要求的单位、小作坊、小加工厂及个体户等，坚决依法依规取缔到位；要结合本次事故中暴

露出的突出问题，组织对本辖区废品回收企业、站点、场所进行一次拉网式排查，严厉打击无证无照从事废品回收经营活动等非法违法行为，坚决堵塞监管漏洞，严防类似事故再次发生。

（三）加大行业监管力度。区商务局要按照“三管三必须”的要求，落实行业主管部门监管职责，加强对再生资源回收行业的监督管理，切实摸清全区再生资源回收生产经营单位底数，加强生产经营单位指导工作，加强现场教育培训、风险辨识、隐患排查等安全管理，督促企业落实安全生产主体责任；并会同市场、公安、城管、消防等相关部门定期组织开展全区再生资源回收行业专项安全大检查联合执法行动，对不具备安全生产条件的废品回收单位或个体，依据相关法律法规处理到位，切实提高再生资源回收行业本质安全水平。

（四）开展非法经营专项整治。区市场监管局要在全区范围内组织开展一轮打击无证无照非法组织生产经营活动的专项执法行动，进一步加大执法打击力度，对符合办照条件的经营者，责令其限期办理营业执照；对不具备条件或拒不整改的，依法予以取缔，达到“惩处一个、警醒一批、震慑一片”的效果，着力提升经营主体安全生产意识，有效防范和减少各类事故发生。

大泽湖街道泡沫废品回收站

“3·27”机械伤害事故调查组

2026年6月