# 兴城市旧门乡凝聚矿业有限公司二采区

# “4·24”一般高处坠落事故调查报告

**编制单位：兴城市旧门乡凝聚矿业有限公司二采区“4·24”一般高处坠落事故调查组**

**编制时间：2024 年 7 月 5 日**

# 目　录

一、事故基本情况.....3
（一）事故发生单位及相关单位概况.....3
（二）事故发生单位安全管理情况.....4
1、相关人员情况.....4
2、事故单位安全管理情况.....5
（三）行业监管情况.....6
（四）事故发生经过.....7
（五）事故现场情况.....7
（六）人员伤亡及直接经济损失情况.....10
二、事故应急处理及评估情况.....10
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....11

三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）间接原因分析.....11
四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....12
（一）建议免予追究责任人员.....12
（二）建议追究刑事责任人员.....12
（三）对事故单位及人员给予行政处罚建议.....13
（四）对监管人员的处理意见.....15
五、事故整改和防范措施.....15

# 兴城市旧门乡凝聚矿业有限公司二采区“4·24”一般高处坠落事故调查报告

2024年4月24日9时左右，兴城市凝聚矿业有限公司二采区主盲竖井进行隐患治理过程中发生一起一般高处坠落事故，致1人死亡，直接经济损失约175万元。

事故发生后，兴城市应急管理局立即赶赴现场了解事故发生情况。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，兴城市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市纪委监委、公安局、总工会相关人员和非煤矿山专家组成的“4·24”事故调查组，依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

事故调查组认定：本次是因从业人员安全意识淡薄等因素造成的一起生产安全责任事故。

现将事故调查情况报告如下：

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况

兴城市凝聚矿业有限公司企业性质为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地位于葫芦岛市兴城市旧门乡草白村疙瘩沟，法定代表人为赵忠军。经营范围包括许可项目：铅矿、锌矿地下开采；铅精矿粉、锌精矿粉、铜精矿粉、铁精矿粉、硫精矿粉销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。采矿许可证规定的生产规模为6万t/a，开采矿种为铅矿、锌矿。采矿许可证内划分两个采区，即一采区和二采区。每个采区的生产规模为3万t/a。

兴城市凝聚矿业有限公司《营业执照》（统一社会信用代码：91211481785101046O，营业期限2006年01月15日至2026年01月14日）；《采矿许可证》（辽宁省自然资源厅，证

号：C21000020140732201347 55，有效期限：2018 年 12 月 10 日至 2028 年 6 月 10 日）；安全生产许可证（编号：（辽）FM 安许证字[2021]YP042024J 号，有效期 2021 年 5 月 4 日至 2024 年 5 月 3 日）均在有效期内。

（二）事故发生单位安全管理情况

**1、相关人员情况**

（1）赵亮，中共党员，兴城市凝聚矿业有限公司经理，负责兴城市凝聚矿业有限公司全面工作。

（2）张天升，中共党员，兴城市凝聚矿业有限公司注册安全工程师，负责兴城市凝聚矿业有限公司安全管理工作。

（3）王国付，兴城市凝聚矿业有限公司二采区矿长（主要负责人），负责二采区全面工作。

（4）邱宇，兴城市凝聚矿业有限公司二采区地表调度员。

（5）李忠华，中共党员，兴城市凝聚矿业有限公司二采区生产矿长，负责二采区生产工作。

（6）李玉东，兴城市凝聚矿业有限公司二采区凿岩工，负责清理凿岩工作面浮石。

（7）郭春喜，兴城市凝聚矿业有限公司二采区安全副矿长，负责二采区安全工作

**2、事故单位安全管理情况**

（1）“五职矿长”、“五科人员”及相应专业技术人员配备情况：兴城市凝聚矿业有限公司主要负责人已经过培训、考

试，并取得了主要负责人资格证书。安全管理人员已经过培训、考试，并取得了安全管理人员资格证书。特种作业人员，如提升机工、排水工、通风工、支柱工、电工、焊工、安全检查工等，均持有《特种作业操作证》。其他从业人员按照规定接受了安全生产教育和培训，并经考试合格后上岗。

（2）管理机构设置情况：兴城市凝聚矿业有限公司二采区成立了安全科、技术科、任命了五职矿长、配备了专业技术人员和注册安全工程师，任命了主要负责人，专职安全生产管理人员。并以红头文件形式下发。五职矿长，专业技术人员严格执行凝聚矿业二采区全员安全生产责任制，主要负责人牵头每月组织一次重大事故隐患排查。五职矿长严格执行领导下井带班制度，现场履职到位，做的带班矿长与工人同时下井和升井。

（3）安全管理情况：兴城市凝聚矿业有限公司已制定全员安全生产责任制及安全操作规程，制定的相关制度、规程比较完善合理，在进行隐患治理施工前编制了施工组织设计以及隐患治理方案，其中隐患治理方案经专家组审核确认。在进行隐患治理施工过程中，由生产矿长填写班指令，对本班生产任务安排及安全工作具体要求和措施、各系统的检查与维修、升井时间、人员以及当班遗留隐患及整改措施均有记录备案。

2024年3月17日，兴城市凝聚矿业二采区召开隐患治理方案审查会，专家组依据国家有关法律、法规、规程和标准对方

案进行了审查，并于2024年3月23日对兴城市凝聚矿业有限公司二采区隐患治理方案提出了专家组确认意见。2024年4月1日兴城市凝聚矿业有限公司对兴城市应急管理局提出重大隐患治理申请。2024年4月2日，兴城市应急管理局下达关于供应兴城市凝聚矿业有限公司一、二采区隐患整改的火工用品的建议函（兴应急[函]字[2024]008号），兴城市凝聚矿业有限公司于2024年4月5日开工。

（三）行业监管情况

兴城市应急管理局按照年度执法计划，于2024年3月4日对其进行日常检查时发现，该企业处于停产状态，并且有值班值守人员，并下达现场检查记录（兴）应急检记[2024]。2024年4月24日，该企业发生高处坠落事故，兴城市应急管理局及时对其下达现场处理措施决定书（兴）应急现决[2024]非煤003号，责令企业停止隐患整改活动、重大事故隐患排除后，经审查同意，方可进行整改活动。

（四）事故发生经过

2024年4月24日7时30分左右，生产矿长李忠华带领李玉东和赵X（死者）到兴城市凝聚矿业二采区下井作业，清理凿岩工作面浮石[1]，8时50分左右在吊盘西侧进行施工作业的赵X（死者）不慎从吊盘西侧与井壁缝隙间坠落，发现赵X坠落后，李忠华立刻按照应急救援预案启动应急响应，用井下通讯

[1][1]隐患治理


电话与邱宇取得联系让其立刻拨120急救电话，然后乘坐吊桶下到竖井井底。邱宇接到井下矿长李忠华指令后与120指挥中心取得了联系。李忠华和李玉东到达井底后发现赵X当时意识清醒，对话清晰，不断喊腿疼，李忠华用电线捆绑住赵X大腿根后，抱进吊桶进行升井。伤者到达地表后，救治小组开始用氧气自救器对伤者不间断进行供氧施救。大约9时30分左右120到了，对赵X进行现场紧急救治，随即将伤者送往兴城市医院进行抢救，到达医院后，医生开始进行抢救，大约10时50分左右，赵X经过抢救无效后死亡。

（五）事故现场情况


事故发生地点为兴城市凝聚矿业二采区，2024年4月24日8时30分，二采区生产矿长（本班带班矿长）李忠华和凿岩工李玉东、凿岩工赵X（死者）三人到达二采区-60米中段盲一竖井井口处，进行施工前准备工作，随后三人乘吊桶入井，到达-170米中段马头门上部约-165.3米标高吊盘上。事发时李忠华和李玉东在吊盘东侧清理井壁平台上的渣石，赵X在吊盘西侧清理井壁平台上的渣石，为凿岩做准备工作。在施工过程中，死者赵X在未佩戴安全绳的情况下，最终失足坠下。

事故现场图片:


# 4.24事故现场勘测图1:100

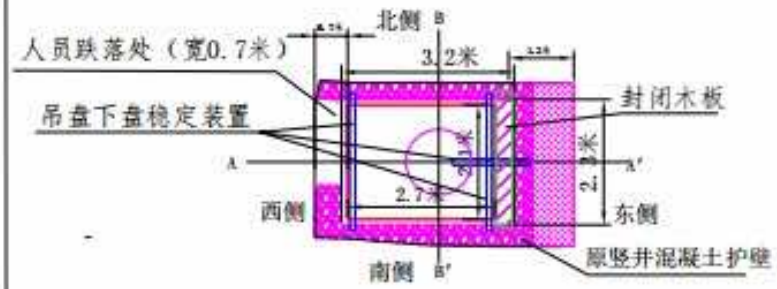



吊盘下盘

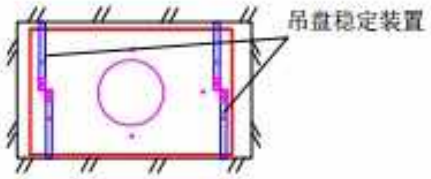


吊盘上盘

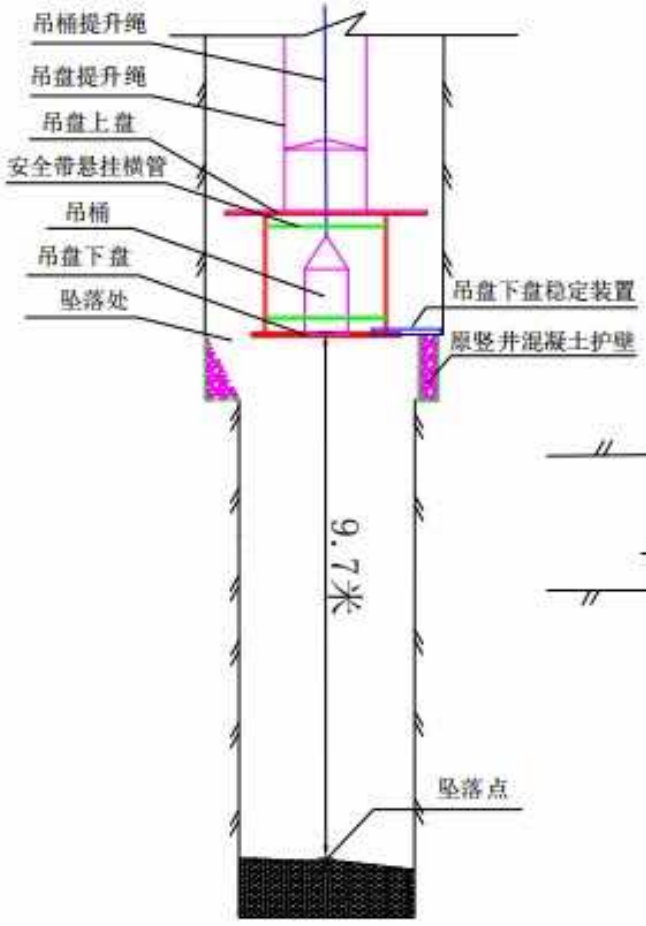


A-A' 剖面图

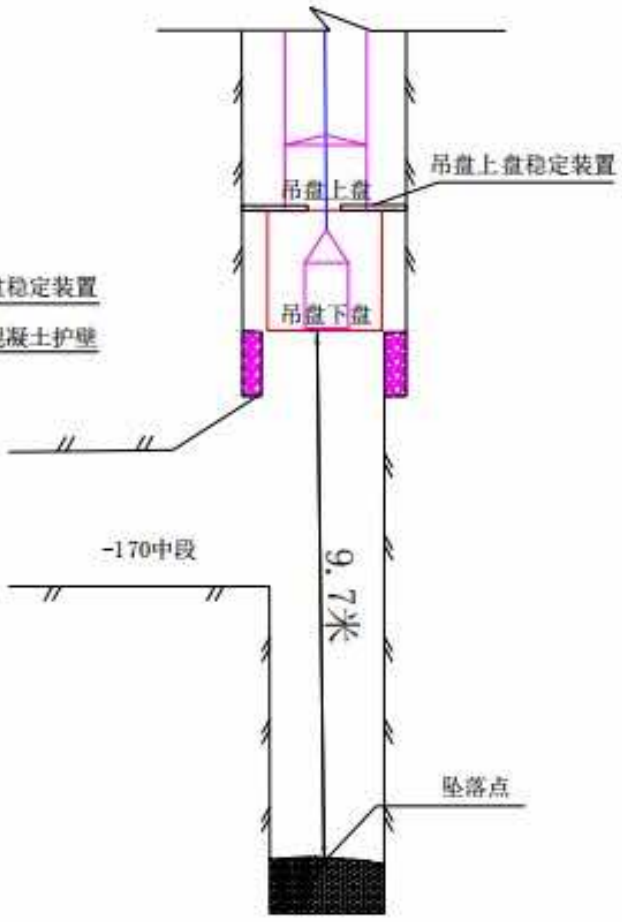


B-B' 剖面图

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成一人死亡，死者赵X，男，38岁，兴城市凝聚矿业有限公司二采区凿岩工根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），直接经济损失约175万元。

## 二、事故应急处理及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年4月24日10时46分，市应急局接到兴城市旧门乡凝聚矿业有限公司二采区“4·24”一般高处坠落事故报告后，市应急局、公安局、市总工会、旧门乡政府相关负责人，第一时间于12时左右先后赶到现场进行调查取证及现场处置工作，并按时将该起事故上报。

（二）事故现场应急处置情况

上午8时50分左右，李忠华发现赵X坠落后，立刻按照公司应急救援预案要求启动应急响应，用井下通讯电话与邱宇取得联系，让其立刻拨打120急救电话，然后与李玉东乘坐吊桶下到竖井井底。李忠华和李玉东到达井底后发现赵X当时意识清醒，对话清晰，不断喊腿疼，李忠华用电线捆绑住赵X大腿根后，将赵X抱进吊桶进行升井。伤者到达地表后，救治小组开始用氧气自救器对伤者不间断进行供氧施救。

（三）医疗救治和善后情况

大约9时30分左右120到了，对赵X进行现场紧急救治，随即将伤者送往兴城市医院进行抢救。到达医院后，医生开始进行抢救，大约10时50分左右，赵X经过抢救无效后死亡。

2024年4月28日，兴城市凝聚矿业有限公司与死者家属达成并签署死亡赔偿协议书。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

## 三、事故原因分析

根据兴城市公安司法鉴定中心尸表检验意见[2]，死者赵X倾向于在较大钝性外力作用下，造成胸腔内脏器损伤、右大腿骨折合并周围组织损伤，大失血死亡。

（一）直接原因分析

据现场勘查及调查组综合分析，事故直接原因是：死者赵X安全意识淡薄，在进行高空作业时，未佩戴劳动保护用品。

（二）间接原因分析

1、兴城市凝聚矿业有限公司督促从业人员严格执行矿山的安全规章制度和操作规程不到位;

2、现场安全管理不到位，未对作业现场盯守督促，履职不

[2]《鉴定文书》（兴）公（司）鉴（尸体）字[2024]201号。

到位，未及时制止死者赵X未佩戴安全带进行施工的违规行为是该起事故发生的主要原因。

3、安全生产管理不到位，赵X未取得高处作业资格证，不具备从事高处清理渣石作业的资质，仍安排其从事高处作业；

4、安全防范措施落实不到位，未有效制止从业人员的违章作业行为，对井下清理凿岩工作面浮石作业存在的高处坠落隐患未有效辨识，高处作业安全防护措施不到位。

## 四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

赵X，死者赵X安全意识淡薄，在进行高空作业时，未系安全绳，存在违章作业行为，对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其在该起事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议追究刑事责任人员

李忠华，兴城市凝聚矿业有限公司二采区生产矿长，未认真履行领导干部带班制度[3]，未对作业现场进行安全检查，对井下清理凿岩工作面浮石作业存在的高处坠落隐患未有效辨识，未采取安全防护措施，未及时制止和纠正从业人员违反操作规程的行为，在赵X未取得高处作业资格证，不具备从事高处清理渣石作业的资质时，仍安排其从事高处作业对事故负有直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项规

[3][3]兴城市凝聚矿业有限公司二采区安全生产管理制度—领导干部带班制度（23页）

定，建议由兴城市应急管理局对其实施三万元的行政处罚；同时违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款、第六款[4]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定[6]，建议由兴城市应急管理局对其处以上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚，因其涉嫌构成重大责任事故罪行为，建议公安机关依照刑法有关规定对其作出处理。

（三）对事故单位及人员的处理建议

1、兴城市凝聚矿业有限公司，安全管理规章制度和操作规程执行不到位，未有效制止从业人员的违章行为，导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[7]，依据《中华人民共和国安全生产法》“第一百一十四条第一款建议由兴城市应急管理局对兴城市凝聚矿业有限公司实施50万元行政处罚。

2、赵亮，兴城市凝聚矿业主要负责人，未严格督促、检查

---

[4][4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[5][5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6][6]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条:在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

[7][7]发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

本单位的安全生产工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款[8]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]规定建议由兴城市应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚；在赵X未取得高处作业资格证，不具备从事高处清理渣石作业的资质时，仍安排其从事高处作业对事故负有直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条[10]第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项规定，建议由兴城市应急管理局对其实施三万元的行政处罚；同时鉴于赵亮为党员，行政处罚后，应移交兴城市纪委监委机关进行处理。

3、王国付，兴城市凝聚矿业有限公司二采区矿长，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定建议由兴城市应急管理局其处以上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚；在赵X未取得高处作业资格证，不具备从事高处清理渣石作业的资质时，仍安排其从事高处作业对事故负有直接责任。违反了《中

---

[8][8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[9][9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[10][10]《中华人民共和国安全生产法》第三十条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

华人民共和国安全生产法》第三十条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项规定，建议由兴城市应急管理局对其实施三万元的行政处罚。

4、张天升，兴城市凝聚矿业有限公司注册安全工程师，对兴城市凝聚矿业有限公司安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六款[11]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]规定建议由兴城市应急管理局其处以上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。鉴于张天升为党员，行政处罚后，应移交兴城市纪委监委机关进行处理。

5、郭春喜，兴城市凝聚矿业有限公司二采区安全副矿长，安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定建议暂停或吊销其与安全生产有关的资格后由兴城市应急管理局其处以上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

（四）对监管人员的处理意见

张成海，中共党员，旧门乡安监站长，安全生产日常监管责

[11][10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[12][11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

任落得不实，督促、检查兴城市凝聚矿业有限公司安全生产工作不力，对该企业特种作业人员持证上岗方面检查不细致，建议兴城市纪委监委依据相关规定追究相关责任人责任。

**五、事故整改和防范措施**

（一）兴城市凝聚矿业有限公司应汲取本起事故的深刻教训，切实落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，一是要强化现场安全管理。从制度上查摆安全生产规章制度和操作规程是否存在短板弱项；从落实上查摆顶板管理、现场安全确认、交接班、班前会等制度是否存在走形式走过场现象。二是要强化要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域风险辨识，落实管控措施。要通过持续高压的反“三违”行动，把现场安全管理“最后一米”真正盯紧看牢守住，严防违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为导致事故发生。

（二）要强化安全教育培训。要严格落实全员安全培训，强化从业人员安全素质和技能提升，严格执行新上岗工人安全培训、调整工作岗位的从业人员重新接受安全培训要求，持续开展警示教育，提高教育培训质量和效果；不得安排未经安全生产培训合格的从业人员上岗，严防“带病”上岗作业；从根本上提高从业人员的安全意识。

（三）要扎实开展安全大检查。不断夯实矿山安全基础，认真开展矿山安全生产大检查，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面履

行安全监管职责。全面开展安全隐患大排查、大整治活动，加强监管力度，督促企业落实主体责任，深入开展隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保安全。

（四）根据《国家矿山安全监察局关于加强矿山安全生产事故警示教育工作的通知》（矿安[2024]67号）及其他文件要求，督促企业常态化开展全员矿山生产安全事故警示教育活动，在班前会、安全生产例会、安全培训、职工大会等组织观看警示教育片、典型事故案例分析等。

附件：1.兴城市旧门乡凝聚矿业有限公司二采区“4·24”一般高处坠落事故调查组成员名单及审核意见表

2、兴城市旧门乡凝聚矿业有限公司二采区“4·24”一般高处坠落事故技术调查报告（技术问题专篇）

3.兴城市旧门乡凝聚矿业有限公司二采区“4·24”一般高处坠落事故管理调查报告（管理问题专篇）

4.兴城市旧门乡凝聚矿业有限公司二采区“4·24”一般高处坠落事故直接经济损失情况统计表

兴城市旧门乡凝聚矿业
有限公司二采区“4·24”
一般高处坠落事故调查组
2024年7月5日