西塞山黄思湾湖北源目建设有限公司“3·25”一般高处坠落事故调查报告

西塞山区政府“3·25”事故调查组

2026年5月22日

目　录

一、事故概述和事故性质认定 ····· 1

二、事故基本情况 ····· 2

（一）事故发生单位 ····· 2

（二）事故发生单位基本情况 ····· 3

（三）事故发生单位安全生产管理情况 ····· 3

（四）事故其他相关单位 ····· 3

（五）事故发生单位与事故其他单位之间的关系 ····· 4

（六）事故发生经过 ····· 5

（七）事故现场情况 ····· 6

（八）人员伤亡及善后情况 ····· 10

（九）事故当天天气及作业环境情况 ····· 10

三、事故应急处置及评估情况 ····· 10

（一）事故信息接报及响应情况 ····· 10

（二）事故现场处置情况 ····· 11

（三）事故应急处置评估 ····· 11

四、事故原因分析 ····· 12

（一）综合以上现场勘查及问询笔录等材料分析 ····· 12

（二）其他可能因素排除 ····· 12

（三）间接原因分析 ····· 13

五、有关责任单位存在的主要问题 ····· 15

(一)事故单位 ····· 15
(二)有关监管部门 ····· 15
六、对有关责任人员和单位的处理建议 ····· 15
(一)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ····· 15
七、事故主要教训 ····· 17
(一)部门安全监管能力不足 ····· 17
(二)企业主体责任落实不严 ····· 18
(三)职工安全防范意识淡薄 ····· 18
八、防范措施和整改建议 ····· 18
(一)加大安全投入 ····· 18
(二)加大隐患排查治理深度与广度 ····· 18
(三)完善现场安全警示标志 ····· 18
(四)加强安全教育培训 ····· 18

一、事故概述和事故性质认定

2026年3月25日，湖北源目建设有限公司（以下简称为源目建设公司）在其租赁的湖北新冶钢有限公司（以下简称为新冶钢公司）烟气余热锅炉设备维保工作中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

为尽快查明事故原因，明确事故性质，分清事故责任，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）相关规定，西塞山区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区纪委、区公安分局、区总工会、工业园区组成的西塞山黄思湾湖北源目建设有限公司“3·25”一般高处坠落事故联合调查组，并聘请相关专家参与事故调查工作，依法对此起事故进行全面调查。调查组委托黄石安良安全技术咨询有限公司对事故原因进行了技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故教训和防范措施。

经调查认定，该事故是一起因检修辅助平台钢板锈蚀严重，当事人安全意识淡薄，没有仔细辨识作业环境中存在的安全风险，盲目踩踏锈蚀严重的钢板，造成钢板被踩塌陷，自身坠落受伤致死的一般高处坠落生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位

湖北源目建设有限公司，2018 年 12 月 17 日注册成立，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），持有黄石市西塞山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

统一社会信用代码：91420281MA4977A38U

公司住所：湖北省黄石市西塞山区 338 号 4 栋 2 单元 1 楼

法定代表人：张家俊

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：冶金专用设备销售；冶金专用设备制造；专用设备修理；园林绿化工程施工；铸造机械销售；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；机械设备研发；工业工程设计服务；特种设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；电子产品销售；办公用品销售；仪器仪表修理；建筑用钢筋产品销售；环保咨询服务；橡胶制品销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人安装，维修；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）事故发生单位基本情况

源目建设公司于2025年10月13日复审取得《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期自2025年9月30日至2028年9月30日；于2025年10月21日取得《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级，有效期至2030年10月14日。

（三）事故发生单位安全生产管理情况

源目建设公司法定代表人张家俊授权委托聂炳强为负责人，全面负责公司管理工作，设安环部、检修部、检修项目部、人事部等部门，现有员工300人左右，主要从事设备检修、安装工作。该公司建立了《安全生产目标管理制度》、《岗位规程标准》、《危险作业安全管理制度》、《机械维修工通用安全操作规程》，主要负责人张家俊、安全部长黄强和安全生产管理人员李育伟、王剑均持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》并在有效期内。

（四）事故其他相关单位

湖北新冶钢有限公司，1985年10月3日注册成立，类型：有限责任公司（港澳台法人独资），持有黄石市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

统一社会信用代码：91420000757045833Q

公司住所：湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人：刘文学

经营范围：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和供应:货物或技术进出口(国家限定公司经营或禁进出口的商品和技术除外)。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

（五）事故发生单位与事故其他相关单位之间的关系

湖北新冶钢有限公司（甲方）将其拥有的位于湖北省黄石市黄石大道316号的余热锅炉蒸汽回收装置租赁给湖北源目建设有限公司（乙方）用于回收余热蒸汽，甲、乙双方签订《租赁合同》，明确租赁物基本情况为甲方将其拥有的位于湖北省黄石市黄石大道316号的余热锅炉蒸汽回收装置租赁给乙方用于回收余热蒸汽；租赁期限为2025年12月26日-2028年12月25日；租赁范围包含2台余热锅炉及公辅设施，如附属的楼梯、平台、栏杆、钢结构等。工作范围：余热回收系统所有的运行、维护（点检及检修）以及日修、定修、抢修管理，包括平台栏杆、楼梯走道、钢结构、防护罩等安全设备设施的日常维护，系统内安全文明生产等；使用要求及维护责任为租赁期间，乙方全权负责余热系统的日常维护保养，包含设备的机、电、仪的点检、维护及保养，日修、抢修、定修等，系统设备维护检修所涉及的相关的安

全措施、维护所使用的工器具和检测设备、运维人员的安全防护物品，余热系统配套平台栏杆、楼梯走道、钢结构、防护罩等安全设备实施的日常维护，以及整个系统所涉及的所有设备的运行、维修、维护工作等。

源目建设公司成立湖北新冶钢有限公司余热回收项目部，任命张某为项目部经理，设置一名安全员，定编6人，负责湖北新冶钢有限公司余热回收项目日常检修工作。

（六）事故发生经过

2026年3月25日上午7时20分左右，项目经理张某和甲方安全员罗某明组织当班王剑等6人召开班前会，布置修补7#炉预热器进水管道和人工清理蒸发器积灰的工作任务，同时进行安全交底，交代动火作业和高空作业的安全措施。

7时30分左右，王某开始办理动火作业票和高空作业票，其他人员开展清灰作业。

13时15分左右，作业票办理完毕，王某在地面进行警戒隔离，焊工张某和监护人何某祥上至7#炉第二层检修平台做焊接工作准备，张某去项目部拿焊条。在焊接准备工作中，何某祥发现该检修平台靠南侧的两块花纹钢板有积灰和腐蚀现象。

13时30分左右，王某在地面隔离警戒完成，张某送焊条到第二层检修平台，何某祥向张某口头报告所发现的隐患，随后张某前往查看，何某祥提醒张某危险并劝阻其不要去。

13时40分左右，何某祥目睹张某第一脚踩在两块钢板中间有横梁的地方，第二脚踩在靠南边有横梁的地方，在张某收右脚


准备转身返回时，右脚踩塌钢板，身体随踩塌的钢板一同坠落。

（七）事故现场情况

1.事故现场位置与布局


事故发生在新冶钢公司烟气余热回收#7 锅炉。该锅炉位于新冶钢公司厂区内，是对电炉厂烟气余热进行回收利用的专用设备系统，高约 35m，上下设计共 5 层钢结构检修平台，事故发生地点位于第二层检修平台南面东端楼板（坠落起点）及其下方地面（坠落终点），坠落高度约 14m。（见事故现场平面、立面示意图）

3.25事故层钢构平台平面示意图

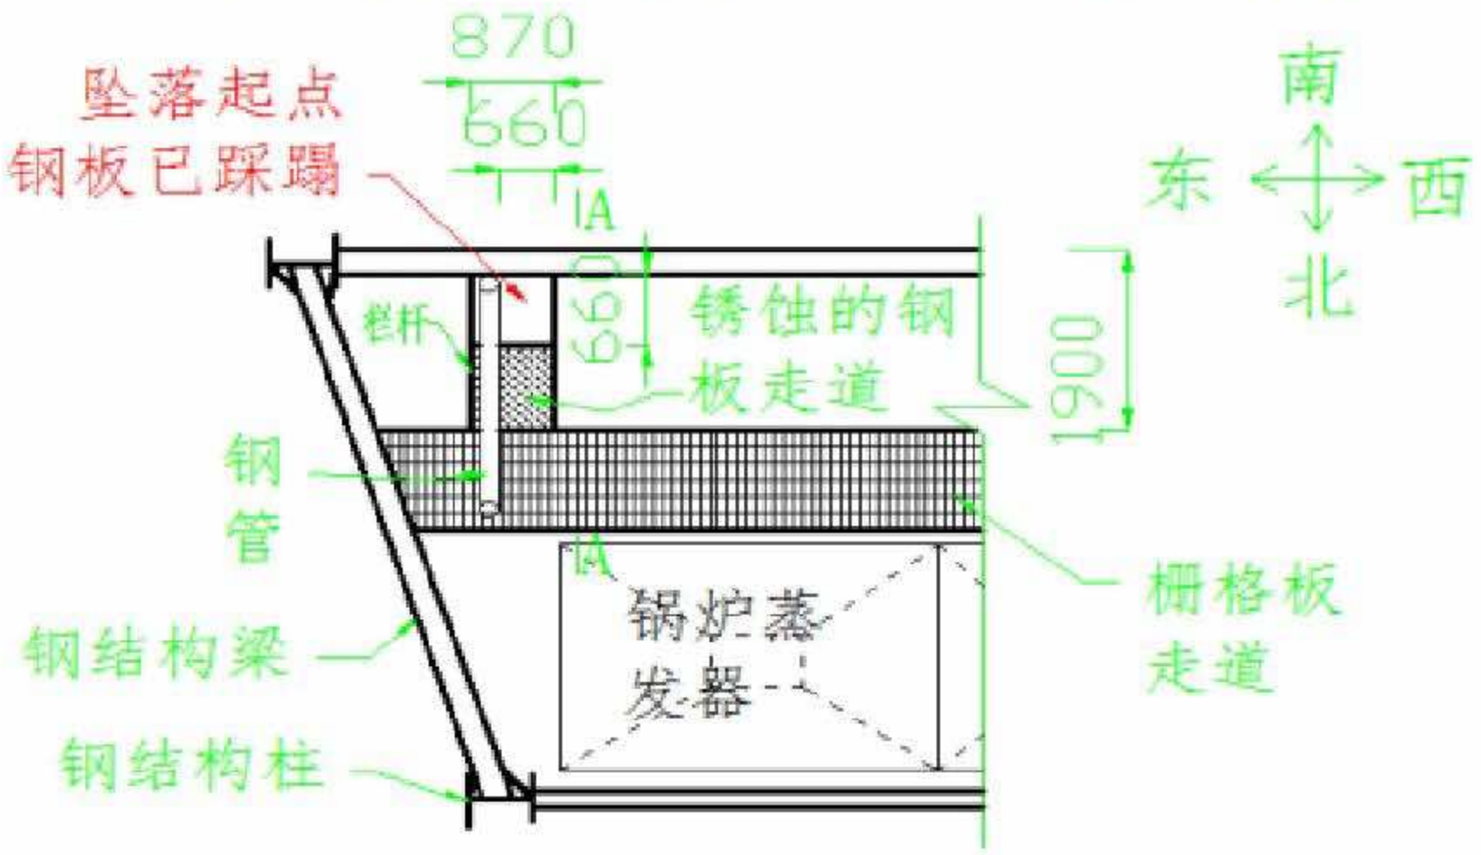

事故层钢结构平台平面图

事故现场平面示意图

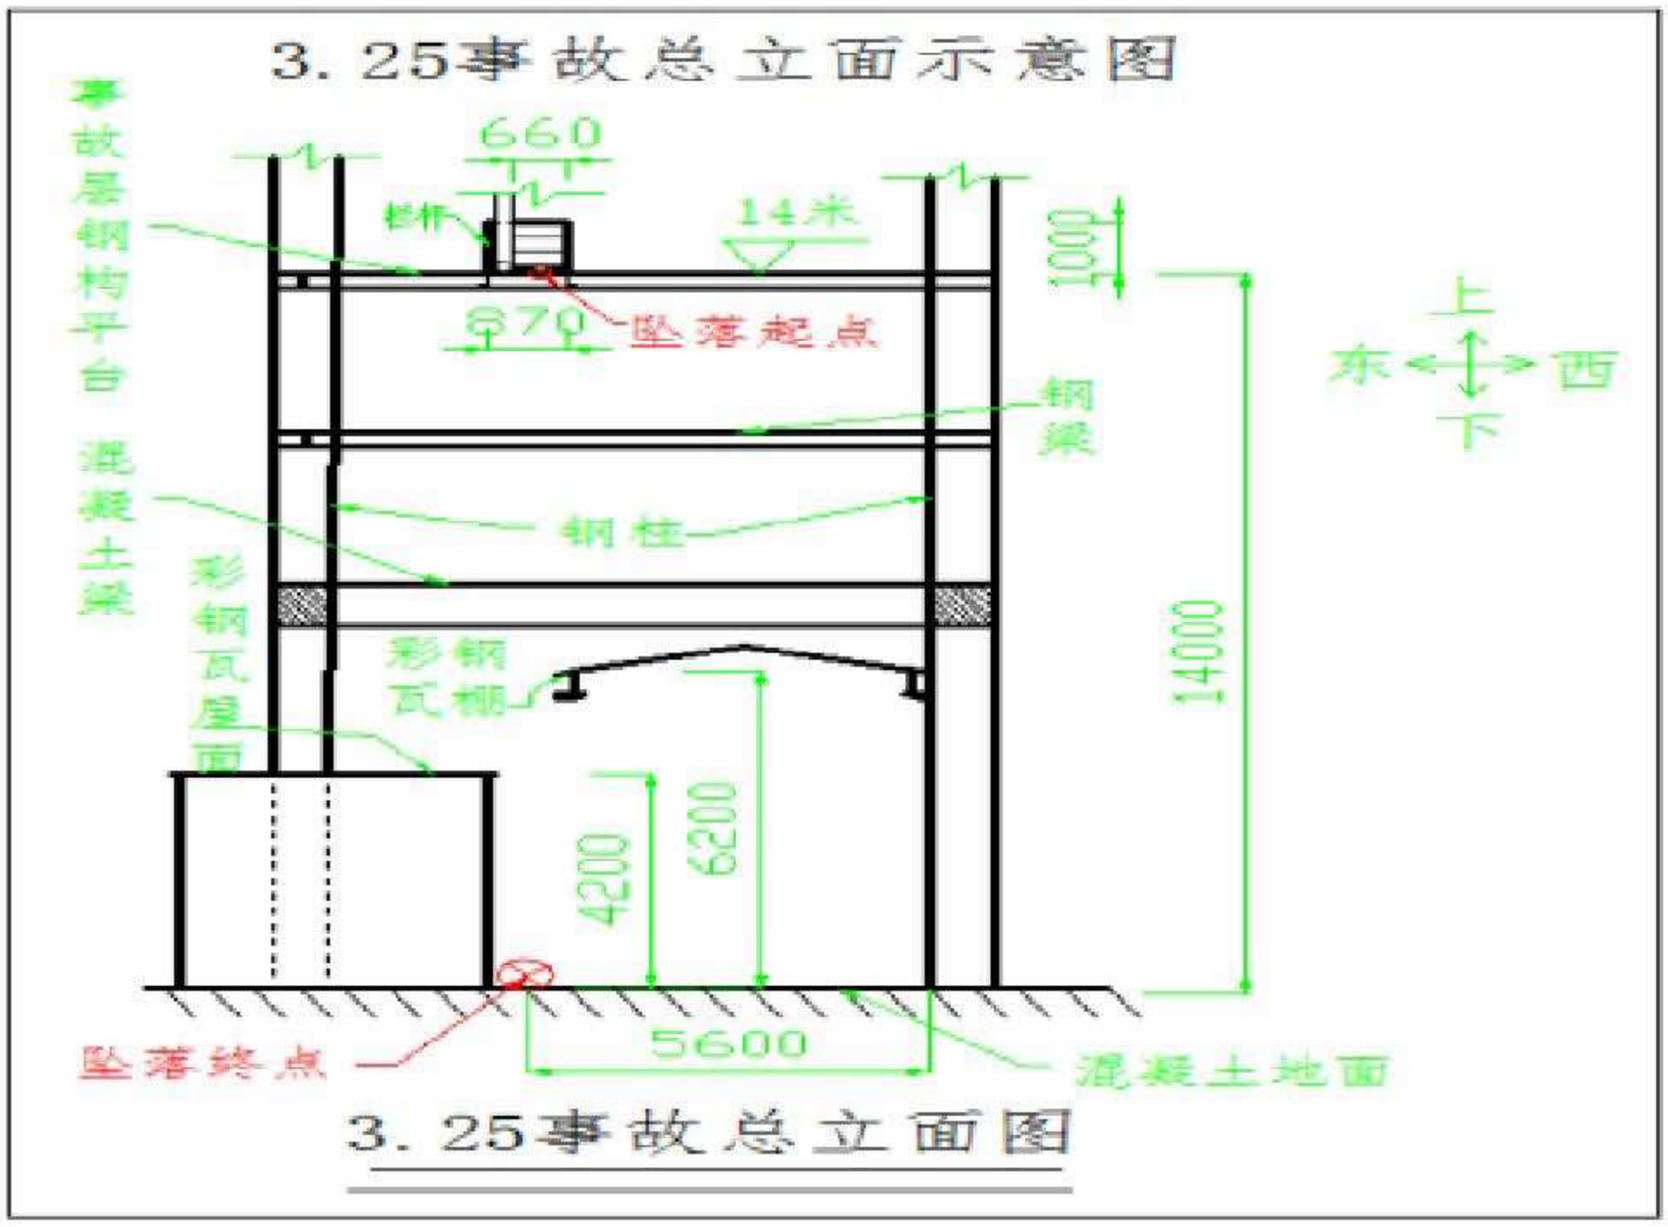

事故现场立面示意图

2.与事故发生直接相关的检修平台结构尺寸、锈蚀情况及现场状况


（1）7#锅炉第二层南面检修平台由东西方向的主平台和南北方向的辅助平台构成“L”形状。其中主平台由钢制格栅板铺设楼板，辅助平台由钢板铺设楼板，格栅板和钢板铺设于框架钢梁之上，主、辅平台凌空面均设置防护栏和踢脚板，西端为格栅铺设的平台进出口，东端为钢板铺设的封闭尽头。

（2）辅助平台封闭尽头区间长1.9m、宽0.87m，由两块钢板铺设成楼板，北向与格栅连接为区间进出口，其东、南、西向临空面设置防护栏杆和踢脚板，护栏设计安装尽高度1m，踢脚板尽高100mm；一根带保温的预热器进水管道（直径约200mm）南北方向沿辅助平台楼板东侧穿过。


（3）勘查时，①辅助平台（南）端部一块刚板被踩塌落，留下一个尺空660*660mm的正方形孔洞（坠落起点），孔洞周围的支撑框架上留下许多原钢板锈蚀残渣；②辅助平台剩下的另一块钢板表面被积尘覆盖，在其靠近塌陷的端部可见锈蚀脱落和断裂痕迹；③其西侧踢脚板局部锈蚀殆尽，剩下的踢脚板锈蚀严重，残缺不齐；④锅炉预热器管道上可见新焊接维修的焊点，其周围和格栅平台区域摆放有角磨机、电焊线、面罩等维修工具及材料；⑤维修现场和辅助平台区域未见载荷标志和“当心坠落”等安全警示标志。

（4）被踩塌落的一块钢板掉落至其下方的建筑物（檐高4.2m）屋顶，钢板反面可见蓝色的防腐油漆，但其四周可见明显的锈蚀痕迹；该建筑物西侧上方彩钢板瓦棚边沿（檐高6.2m）受损塌陷，可见被物体打击留下的新印迹（坠落经停点），建筑物西侧下方混凝土地面（坠落着地点）遗留一个打火机、一个笔套和一双手套，未见其他遗留物与痕迹。

（见事故现场照片1-2）

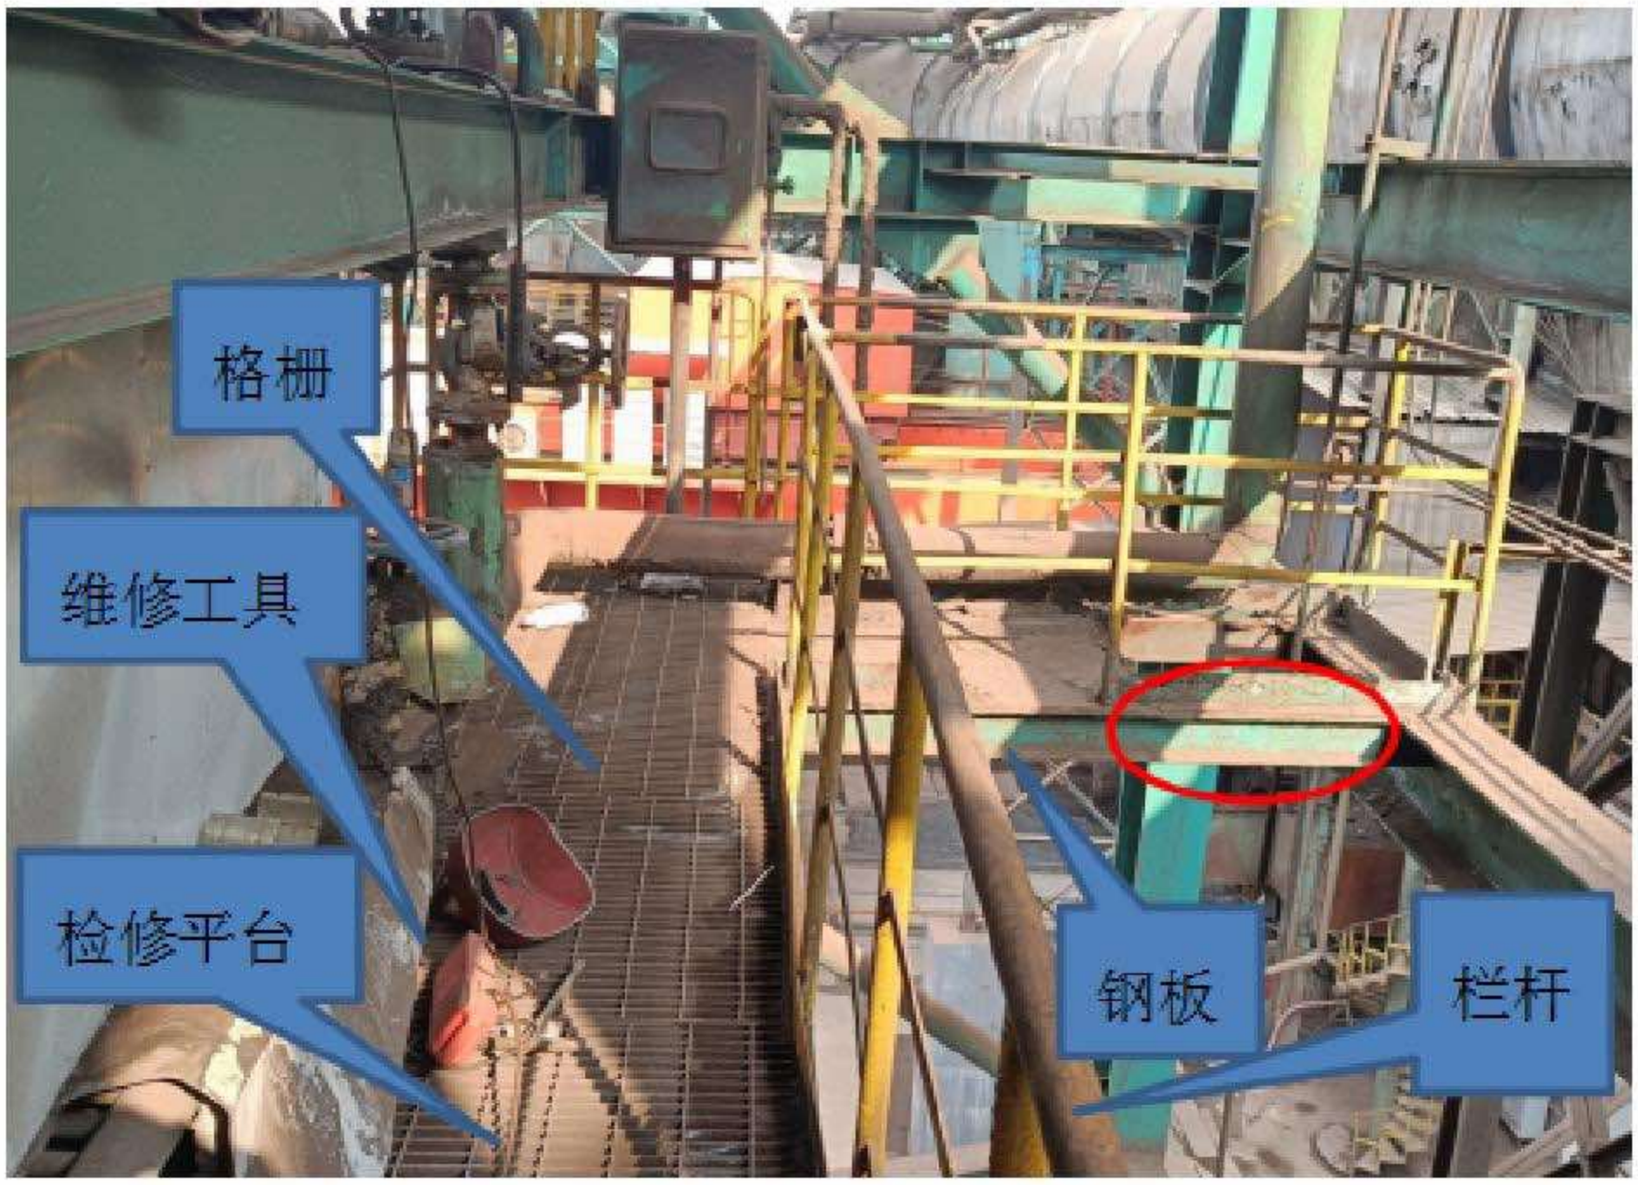

事故现场照片 1：事故现场位置布局

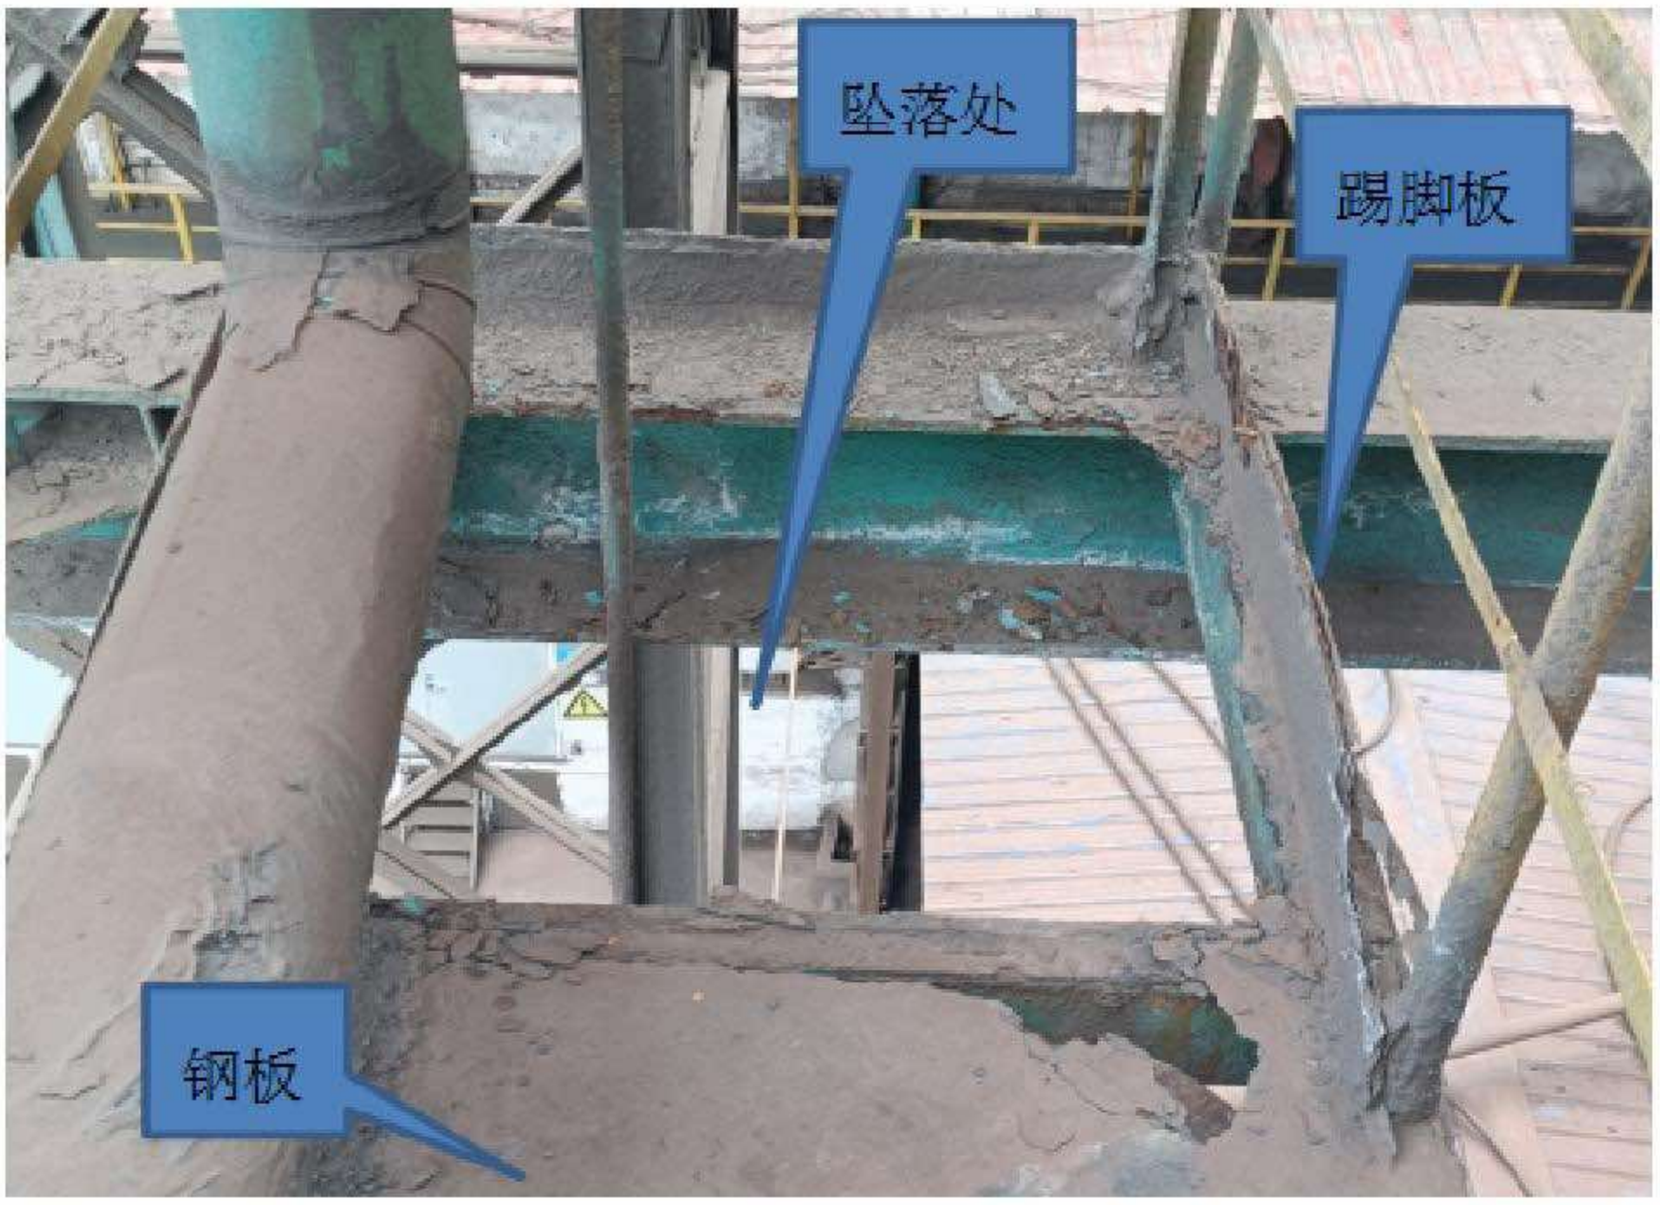

事故现场照片 2：平台及钢板锈蚀状况

（八）人员伤亡及善后情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

死者张某，男，57岁，高中文化程度，系源目建设公司职工，双方签订了《劳动合同书》。张某由源目建设公司任命并派驻湖北新冶钢有限公司烟气余热回收项目部，2026年3月8日担任项目经理职务，接受源目建设公司三级安全教育培训并考试合格。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故直接经济损失约为150万元，主要为赔偿费用和丧葬费用等。

（九）事故当天天气及作业环境情况

西塞山区2026年3月25日天气：多云~小雨，气温13-22℃，东北风1级；13时40分左右，现场环境温度和照明满足工作要求。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

13时55分，源目建设公司负责人张某俊向西塞山区应急管理局局长万小青电话报告事故情况。

14时29分，区应急管理局向市应急管理局电话报告事故情况。随后向区政府值班室电话报告事故情况。

15时左右，区应急管理局局长万小青、副局长彭军、保障

中心主任潘蔚赶赴事故现场，开展事故处置工作。

15 时 16 分，区应急管理局向市应急管理局书面报告事故情况。随后向区政府值班室书面报告事故情况。

（二）事故现场处置情况

13 时 40 分左右，王某位于地面听到异常声响，随即发现张某掉在身旁距离约 2m 的地面。何申祥从第二层检修平台下至地面，看到张某左侧位趴在地面，头朝南面，头上没有安全帽，王某呼叫张某没有回应。

13 时 42 分，王某拨打 120 急救电话，随后向甲方现场安全负责人张某等相关人员报告事故情况，安排同事到厂门口接应 120 救护车。

13 时 55 分左右，120 救护车到达现场，对张某进行现场检查和抢救。

14 时左右，源目建设公司负责人张某俊接到报告后赶到现场，王某等人协助救护人员使用担架将张某抬上救护车，王某陪同将张某送往爱康医院抢救。

14 时 20 分左右，救护车到达医院。

23 时 50 分，爱康医院宣布张某经抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估

事发后现场人员第一时间拨打 120 急救电话，同时积极对伤员进行了施救和对事发现场进行了有效保护措施。政府主管部门到场参与现场处置工作，事故应急救援符合程序。

四、事故原因分析

（一）事故的直接原因

1.被积尘覆盖的检修辅助平台钢板锈蚀严重，不足以承载人体踩踏力量，作业环境本质安全存在缺陷，钢板（物）的不安全状态是造成本起高处坠落事故的直接原因。

2.当事人张某安全意识淡薄，安全警惕性不强，没有仔细辨识作业环境中存在的安全风险，盲目踩踏锈蚀严重的钢板，造成钢板被踩塌陷，自身坠落受伤致死，人的不安全行为也是造成本起高处坠落事故的直接原因之一。

1.直接原因分析

（1）物的不安全状态：据现场勘查，从7#锅炉南侧检修辅助平台所铺设被踩塌陷的钢板、剩下的另一块钢板和踢脚板均存在严重的锈蚀现象分析，钢板锈蚀到不足以承载人体重量；但钢板表面被积尘覆盖，外观看不出其锈蚀程度与完好性，处于物（隐形）的不安全状态。

（2）人的不安全行为：主平台由钢制格栅板铺设的楼板，与辅助平台由钢板铺设的楼板有明显的区别，且辅助平台的踢脚板明显锈蚀严重，但作为作业单位负责人的当事人张某警惕性不强，没有仔细辨识楼板锈蚀而载荷不足的安全风险，盲目踩踏，存在人的不安全行为。

（二）其他可能因素排除

通过公安机关、应急管理部门、相关安全技术服务机构等在事故现场勘察、现场工人及管理人员询问分析，排除人为故意破坏、身体疾病等因素影响。

（三）间接原因分析

1.作业环境本质安全存在缺陷。从辅助平台被踩塌陷钢板、剩下的钢板和踢脚板的锈蚀情况，以及现场留下的锈蚀残渣分析，辅助平台锈蚀严重，存在安全缺陷，不符合《中华人民共和国安全生产法》第二十条：“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”之规定，维修管理不重视，安全管理严重缺失是造成本起事故的间接原因。

2.安全检查与隐患排查治理工作不到位。检修主平台位于锅炉本体旁，其格栅板完好；而检修辅助平台处于封闭的尽头，相较于主平台设备分布较少，行人过往频次和使用率较低，其钢板和踢脚板没有与主平台同步得到维修更换，对其维修管理的重视程度不够。辅助平台钢板锈蚀严重的重大安全隐患未被及时发现和消除，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”检修辅助平台钢板没有与

主平台同步得到维修更换，对维修管理的重视程度是造成本起事故的间接原因。

3.现场安全警示标志缺失。有较大危险因素的生产经营场所（检修平台），未设置载荷和“当心坠落”等明显的安全警示标志，不能给作业人员有效的安全提示，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”未设置载荷和“当心坠落”等明显的安全警示标志是造成本起事故的间接原因。

4.安全教育培训工作不到位。项目经理兼现场作业负责人为及时取得与岗位相适应的安全资格证件，其施工组织和安全管理能力欠缺，不符合《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。”项目经理施工组织和安全管理能力欠缺是造成本起事故的间接原因。

5.政府监管部门执法检查不细。区科信局安全监管人员在监督检查中忽视使用频率较低、位置隐蔽的辅助平台，导致未能及时发现隐患，未能有效履行“督促企业消除设备设施事故隐患”的法定职责，日常监管履职不到位。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

湖北源目建设有限公司本质安全条件不达标，辅助平台年久失修、钢板锈蚀塌陷且维修管理缺失；隐患排查治理不到位，低频使用的辅助平台未同步维护，重大隐患长期未发现和消除；现场未设置载荷及“当心坠落”等安全警示标志；安全教育培训不足，项目经理及现场作业负责人未取得安全资格证件，施工组织和安全管理能力欠缺。

（二）有关监管部门

区科信局安全监管人员监督检查不细致、存在盲区，对使用频次低且位置隐蔽的辅助平台未予重视，未能及时发现并处置隐患，未充分履行督促企业消除设备设施事故隐患的法定职责，日常监督管理工作缺位。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.张某，男，57岁，2026年3月8日起担任源目建设公司湖北新冶钢有限公司烟气余热回收项目部项目经理，因其安全意识淡薄，安全警惕性不强，没有仔细辨识作业环境中存在的安全风险，盲目踩踏锈蚀严重的钢板，造成钢板被踩塌陷，造成自己高处坠落受伤致死，对该起事故负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

2.江某，男，38岁，黄石市西塞山区科学技术和经济信息化局安全监管人员，在执法检查中对使用频次低且位置隐蔽的辅

助平台未予重视，未能及时发现并处置隐患，未充分履行督促企业消除设备设施事故隐患的法定职责，对事故发生负有监管责任。建议由西塞山区科学技术和经济信息化局对其进行提醒谈话。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

3.湖北源目建设有限公司本质安全条件不达标，辅助平台年久失修、钢板锈蚀塌陷且维修管理缺失；隐患排查治理不到位，低频使用的辅助平台未同步维护，重大隐患长期未发现和消除；现场未设置载荷及“当心坠落”等安全警示标志；安全教育培训不足，项目经理及现场作业负责人未取得安全资格证件，施工组织和安全管理能力欠缺，对事故发生负有责任。湖北源目建设有限公司违反了《安全生产法》第二十条[1]、第二十七条第一款[2]、第三十五条[3]、第四十一条第二款[4]之规定，建议由黄石市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条[5]对湖北源目建设有限公司进行处罚。

4.聂某强，男，37岁，湖北源目建设有限公司总经理，未能

1《安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

2《安全生产法》第二十七条第一款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

3《安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志

4《安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告

5《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处

三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

全面履行安全生产法定职责，违反了《安全生产法》第二十一条第一款第三项、第四项、第五项[6]之规定，建议由黄石市应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一款第一项[7]对其进行处罚。

5.王某，男，46岁，湖北源目建设有限公司安全员，未能全面履行安全生产法定职责，违反了《安全生产法》第二十五条第

一款第二项、第五项、第七项[8]之规定，建议由黄石市应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[9]对其进行处罚。

七、事故主要教训

（一）部门安全监管能力不足。必须深化执法检查的精细度，改变“重显性、轻隐蔽”的检查倾向，对使用频率低、位置偏僻的场所和设施同样纳入监管视野；严格落实“督促企业消除设备设施事故隐患”的法定职责，及时发现并跟踪整改重大隐患，防止日常监管流于形式、走过场。

（二）企业主体责任落实不严。必须牢固树立本质安全理念，对建构筑物及各类作业平台进行定期检测维护，消除年久失修隐

6《安全生产法》第二十一条第一款第三项、第四项、第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

7《安全生产法》第九十五条第一款第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

8《安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第七项 第二十五条　生产经营单位的安全

生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
9《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

患；严格落实隐患排查治理制度，对使用频率低、位置偏僻的设施同样做到全覆盖检查，坚决杜绝因重视不够导致重大隐患长期存在。

（三）职工安全防范意识淡薄。必须克服侥幸心理，主动辨识作业环境隐患，发现锈蚀、塌陷或警示标志缺失时立即停止作业并上报，把自身安全放在首位。

八、防范措施和整改建议

（一）加大安全投入。列入年度资金计划，加强对年久失修的老旧建构筑物的维修管理，特别是对锈蚀严重的平台、楼梯，应进行统一更换并防腐，提高作业环境本质安全管理水平，增强安全生产保障。

（二）加大隐患排查治理深度与广度。举一反三，对老旧建构筑物的梯台和楼板等进行一次全面隐患排查治理，做到横向到边，纵向到底。

（三）完善现场安全警示标志。在有较大危险因素的生产经营场所（检修平台），设置载荷和“当心坠落”等明显的安全警示标志，给作业人员有效的安全警示。

（四）加强安全教育培训。加强全员安全教育培训，对项目经理等主要安全生产人员，要求尽快取得相应的资格证件，项目经理持证上岗。