青山湖湖坊李巷村自建厂房“3·9”一般高处坠落事故调查报告
（送审稿）

青山湖区人民政府事故调查组

2026 年 5 月 27 日

目　录

一、事故基本情况 3

（一）事故发生单位及相关单位和人员概况 3

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况 5

（三）事故发生经过 5

（四）事故现场情况 7

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 9

（六） 其他情况 9

二、事故应急处置及评估情况 11

（一）信息接报及响应情况 11

（二）事故现场应急处置情况 11

（三）医疗救治和善后情况 11

（四）事故应急处置评估 12

三、事故原因分析 12

（一）直接原因分析 12

（二）间接原因分析 12

四、有关责任单位存在的主要问题 13

（一）事故发生单位 13

（二）其他相关单位和个人 13

（三）有关部门 14

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 15

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议 15

（三）其他处理建议 15

六、事故主要教训 16

七、事故整改及防范措施 17

2026 年 3 月 9 日 9 时许，位于青山湖区湖坊镇东宁路*号李巷村一村民自建厂房，在电梯井道改造施工作业过程中发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 100 万元。

事故发生后。市安防委办对事故进行挂牌督办（洪安防委办字〔2026〕23 号），要求查明事故原因。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，青山湖区政府成立了由区应急管理局牵头，区总工会、区住建局、区市监局、湖坊镇人民政府和湖坊派出所分别派员组成的青山湖湖坊李巷村自建厂房“3·9”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组邀请区纪委区监委参与事故调查。

事故调查工作坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查询问、现场勘验、视频分析等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，**青山湖湖坊李巷村自建厂房“3·9”一般高处坠落事故是一起作业现场安全管理缺失、作业人员无资质承包井道改造施工、违规冒险作业、安全生产投入不足导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位和人员概况

东宁路自建厂房，位于湖坊镇李巷村东宁路*号，由该村村民李某某于2008年建成，厂房共5层，每层约900平米，厂房1到4楼安装电梯（属于特种设备，已在市监部门报备，设备代码：406036010020008******）。厂房建成后，李某某A将自己名下于2003年注册在李巷村的南昌市正隆制衣有限公司（以下简称正隆制衣，营业执照一直未注销）搬迁到该厂房3至4楼，1楼和2楼对外出租。2022年正隆制衣停产，全部生产设备已清理处置，厂房主要对外出租，由李某某A负责日常管理。

江西青年机电工程有限公司（以下简称“青年机电”），统一社会信用代码：91360102MA36UDJ67Q；于2017年9月3日注册成立；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：李某某B；注册资本 501万元整；注册地址：江西省南昌市西湖区孺子西路69号利民佳苑11栋一单元3004室；经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理，特种设备检验检测特种设备销售，金属结构销售，通用设备修理等。

涂某某A，男，身份证号：3601241965********，事发项目施工队负责人。东宁路自建厂房旧电梯拆除、井道改造及新电梯安装工程主要承包人之一，事发项目合同中作为委托代理人签字。临时雇用熊某某、舒某某两名农民工协助井道改造和旧电梯拆除工作。

涂某某B，男，身份号：3601211990********，青年机电业务员。在事发项目中，以青年机电名义与李某某A签订合同，与涂

某某A共同作为事发项目合同中的乙方，合同中留有其转账银行的户名、开户银行和账号。实际分工负责事发项目合同草拟、电梯采购和特种设备报批手续等事宜。与涂某某A认识10余年，其间多次合作有关电梯采购和安装业务。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

涂某某A施工队，该施工队为无资质施工队伍，未建立安全生产有关规章制度，未落实安全生产有关要求，不具备安全生产条件，违法承包井道改造、承揽电梯更换安装业务。

东宁路自建厂房，户主李某某A与自建厂房承租方签订了租赁合同和安全生产管理协议，与委托代理人涂某某A签订了电梯销售安装合同，但未签订安全管理协议，对厂房装修改造发包业务统一管理方面存在不足，未主动向村委会或相关单位报备厂房因更换电梯涉及楼板拆除施工情况。

青年机电，建立了安全生产责任制度和管理制度，落实了员工安全教育培训，开展了风险辨识和隐患排查并对特种作业人员资质进行了审核管理，但对员工未严格落实本单位各项规程制度、跟踪管控公司购买的电梯安装情况不力等问题失管。

（三）事故发生经过

户主李某某A因自建厂房原有电梯故障较多且只能升至四层，准备更换新电梯并改造井道，使电梯能升至5层。2026年1月22日，李某某A经人介绍与涂某某A面谈电梯更换事宜。

1月22日13时52分许，涂某某A通过电话将面谈相关情

况向涂某某B反馈，告诉涂某某B已经以12万元价格谈好并让涂某某B准备合同，争取在当日17时许和李某某A签合同。

14时31分许，涂某某B通过微信向涂某某A发送了合同模板，14时33分许，涂某某A通过微信向李某某A发送了合同模板，17时6分许，涂某某A电话联系涂某某B拿合同，17时40分许，涂某某A到涂某某B住所地下室拿合同。

2026年1月24日，涂某某A与李某某A处签订书面合同，合同上乙方盖青年机电业务合同印章，涂某某A作为委托代理人签字，李某某A（甲方）在合同上签名，双方各留一份，涂某某A通过微信发了自已建设银行账号给李某某A，1月24日19时11分许，李某某A通过微信向涂某某A转款4.8万元，19时15分许，涂某某A向涂某某B在合同里留有的银行卡账号转款3万元。

2月6日14时32分许，涂某某A再次向该银行卡转账4.94万元。涂某某B在两次收款后并未将款项转入青年机电公司账户。期间涂某某B口头向公司销售经理江万平报告有一个用户要购买电梯，后涂某某B以青年机电名义联系电梯厂家组织排产、发货。2026年2月28日，青年机电向电梯厂家转账7.83万元，订购了一台康力牌电梯。

2026年3月6日，涂某某A带领熊某某、舒某某进场施工，3月7日青年机电采购的电梯由厂家物流直发东宁路自建厂房，涂某某A接货，同日，涂某某A联系一个垃圾清运箱置于自建厂

房门口（东宁路旁），用于装拆除楼板产生的建筑垃圾。

3月8日5时40分许，涂某某A电话联系持有电梯安装特种作业证的余某某来现场验货，余某某验完货后，涂某某A让余某某第二天过来装电梯。至3月8日，涂某某A施工队完成旧电梯拆除、1-5楼电梯门洞扩改、5楼旧电梯设备房设备拆除和设备房楼板部分混凝土破拆（旧电梯设备房改为新电梯的井道使用）。

2026年3月9日7时20分许，涂某某A与舒某某、熊某某三人先后进场继续在5楼旧电梯设备房进行拆除楼板作业，准备打通五楼的新电梯井道。8时许，余某某到了现场，见井道还没有搞好，就到1楼清点新电梯配件。8时40分许，五楼旧电梯设备房楼板混凝土拆除完毕，剩下楼板钢筋。9时许，涂某某A在5楼旧设备房使用自备气焊切割枪切割楼面钢筋，作业时，涂某某A在钢筋上面铺了一块木板，一只脚踩在木板上（见图2），另一只脚踩在钢筋上，边切割钢筋边后退，舒某某和熊某某在设备房外等候。9时10分许，涂某某A踩空失稳，从5楼电梯井口坠落至1楼电梯井底。在场人员随后拨打了120急救电话，约10分钟救护车到达现场，现场工人在医护人员指导下将涂某某A从电梯井中抬到1楼地面，120医生立即对涂某某A急救，抢救约30分钟后宣布其当场死亡。

（四）事故现场情况

事发地位于东宁路自建厂房5楼旧电梯设备机房，施工队在

此处进行楼板拆除和改造作业。该厂房共 5 层，1-4 楼层高约 4 米，5 楼层高约 2.62 米、电梯井门洞高约 2 米，原机房门宽约 0.9 米，本次扩改为 1.9 米（见图 1），机房左右宽约 3 米，前后纵深约 3.7 米，事发时设备机房上、下楼板均被拆除混凝土露出钢筋（见图 2）。



图 1 5 楼设备机房门口

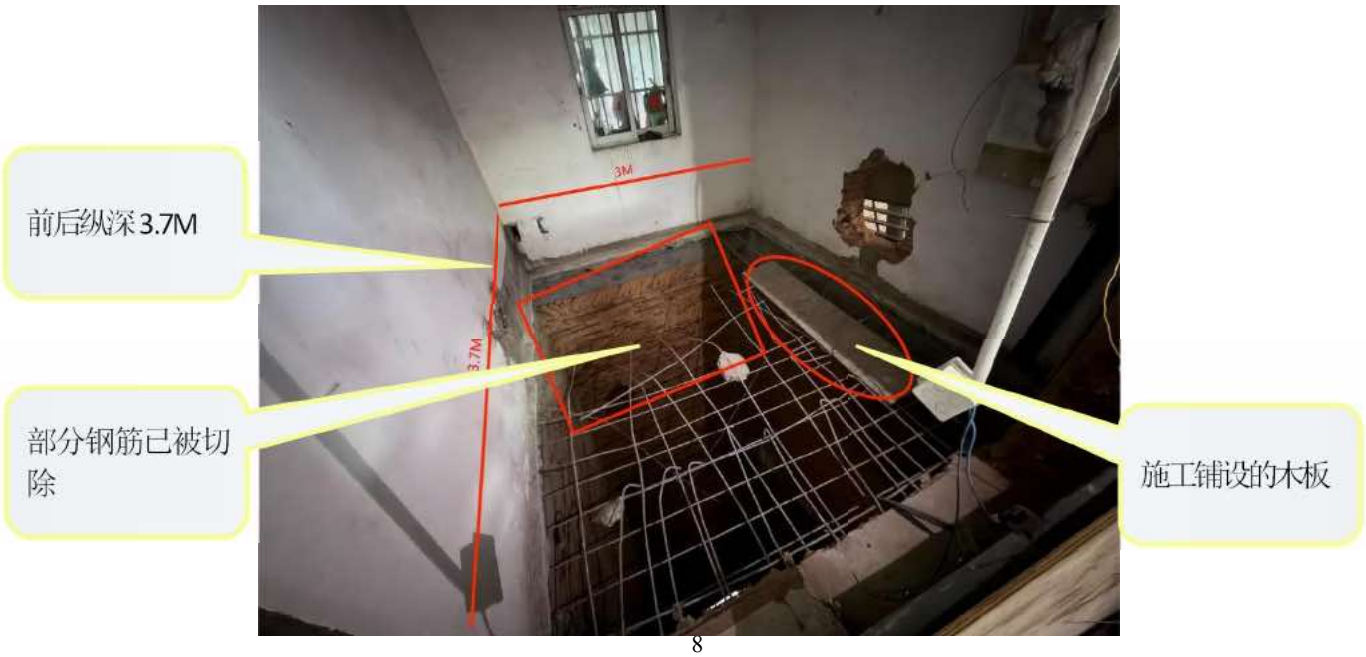


图 2 5 楼设备机房内部

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者涂某某A，男，身份证号3601241965********，江西省南昌市进贤县人。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约100万元（主要包括死亡赔偿金、丧葬费等费用）。

（六）其他情况

1.相关方约定情况

电梯合同。李某某A经人介绍与涂某某A面谈电梯更换事宜后，于2026年1月24日双方签订了《电梯设备买卖安装合同》，因正隆制衣的营业执照未注销，李某某A以正隆制衣为甲方，并在甲方法定代表人上签字，涂某某B未将签订合同及后续相关事宜上报公司，自行以青年机电作为乙方，但乙方银行户名为涂某某B、账号为涂某某B私人账号，涂某某A作为乙方委托代理人签字。合同上乙方盖有印章，印章名为“江西青年机电工程有限公司合同专用章（1）”，编号为：3600000247044。青年机电在公安部门备案的合同章共两枚，该合同使用的印章不是青年机电备案的印章。

合同中实际乙方为涂某某B和涂某某A，甲乙双方均已签字，且双方已履行主要义务，合同成立，甲乙双方只签订了一份合同，甲方未单独与涂某某A再签订其他合同。合同中约定电梯的设备价为8万元，安装验收单价为4万元，安装验收单价包括安装费、

包装费、运输费、通过当地质检部门验收费、一年免费维修费、电梯井道土建改造费;同时还约定甲方负责提供符合电梯安装条件的井道、底坑等土建条件，由乙方负责购买电梯并会同甲方验收，同时派员与甲方进行土建勘测、配合土建施工，确认安装条件后约定开工日期,实际井道改造施工是由涂某某A施工队负责实施。

涂某某A和李某某A开始洽谈业务后,多次与涂某某B商量事发项目合同、电梯参数、价格等有关事宜，事发项目涂某某A实际负责拆除旧电梯、井道改造施工、电梯安装工作，涂某某B实际负责提供合同、采购电梯、通过质检部门验收、办理电梯相关报备手续等工作。通过调取涂某某B和涂某某A通话记录，二人此前多次合作，并共同讨论相关项目合同签订、电梯采购和井道土建施工等有关事宜。

涂某某A与井道改造施工人员的约定。涂某某A和其临时雇用参与井道改造施工人员口头约定,以400元/日雇用舒某某(持有热切割及电焊作业证），以200元/日雇用熊某某协助施工。

涂某某A与电梯安装人员的约定。涂某某A与电梯安装人员余某某口头约定，以360元/日雇用余某某(有电梯安全资质)，以300元/日雇用陈牛栏协助装电梯。

2.自建厂房装修施工报备流程和日常管理情况

按照相关规定,村民自建房装修需首先向村委会报备申请并领取装修备案申请表，然后再通过网上申请，由湖坊镇城建办审

核再反馈村委会，由村委会到现场复核是否按照申报内容实施装修。湖坊镇自建房装修日常管理由镇综合执法队调度城管人员负责日常巡查、监管。

3.天气情况

经对事发地天气实况查证，2026年3月9日，星期二，天气：多云，气温：12℃-22℃，能见度良好，无恶劣天气影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及响应情况

2026年3月9日9时10分许涂某某A坠楼，现场工人立即拨打了120急救电话。9时25分许，120急救人员到达现场。对伤者涂某某A进行了约半小时的抢救，10时许，湖坊镇政府、湖坊派出所和区应急管理局接报后迅速赶到现场了解情况，区应急管理局现场核查后，及时向市应急管理局和区政府上报有关事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，公安部门到场后维持秩序并开展初步调查。区应急管理局和湖坊镇政府到达后，指导现场处置，要求立即停止施工，封锁现场，并做好家属安抚和善后准备工作。

（三）医疗救治和善后情况

120急救人员到达现场后，在1楼电梯井内对涂某某A进行现场抢救，约半小时后，医生宣布涂某某A因伤势过重，抢救无效死亡。湖坊镇政府积极指导和协助相关方与死者家属进行善后

安抚和赔偿协商工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间拨打120，符合应急响应要求。政府各部门接报后响应迅速，信息报送及时，现场处置得当。善后工作平稳有序，未引发次生灾害或群体性事件，应急处置总体有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

涂某某A在未取得特种作业证[1]、未佩戴安全带的情况下，在5楼电梯井道内使用自备的气焊枪实施高处热切割作业时，踩空失稳从5楼电梯井直接坠落至1楼电梯井底，导致事发。

（二）间接原因分析

无资质非法承包承揽业务。涂某某A施工队无电梯安装改造维修[2]和建筑施工[3]资质，非法承包、实施厂房井道改造施工建设项目，借用资质签订合同承揽电梯更换安装业务。

安全生产资金投入不足。涂某某B私自以青年机电名义与甲

[1]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条　特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[2]《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条 电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。

[3]《中华人民共和国建筑法》 第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

方签订合同，并委托涂某某A作为代理人签字，共为项目的承包人，在施工作业时，未配备安全绳、安全帽等防护用品，现场热切割设备无安全设施，安全投入严重不足。

现场风险辨识管控缺失。事发作业涉及高处作业、动火作业、临边洞口作业等多项危险因素，但未进行任何风险辨识，未制定任何安全施工方案，未采取任何技术或管理措施防范风险。

作业人员安全技能极低。涂某某A及其雇用的农民工均未接受建筑施工、高处作业等安全教育培训，缺乏基本的安全作业技能，涂某某A作为负责人，毫无安全意识，自身严重违章作业。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位和个人

涂某某A施工队，涂某某A施工队非法承包、实施厂房井道改造施工建设项目，借用资质签订合同承揽电梯更换安装业务。未配备安全防护用品，无证开展高处作业、热切割作业，作业现场安全管理缺失。

涂某某B，作为事发项目的主要承包人之一，未提供必要的安全生产资金投入，安全防护用品严重不足，现场施工达不到安全作业条件。

（二）其他相关单位和个人

李某某A，作为户主，对施工方电梯更换安装资质辨识不清楚，对施工风险认识不足，未将施工项目提前报备有关单位纳入监管，且未签订专门的安全生产管理协议，也未在合同中约定各

自的安全生产管理职责，履行统一协调管理职责不到位。

青年机电，对从业人员（业务员涂某某B）不落实安全管理制度、不按规定采购安装电梯、业务员私自承接业务、合同管理不规范等安全隐患排查整治不到位。

（三）有关部门

李巷村委会，重点时段对辖区内存在的零、散、小及限额以下建筑施工活动排查不深入，对辖区居民厂房改造报备流程宣传不够，未能及时掌握李某某A自建厂房改造情况[4]。

湖坊镇政府，湖坊镇综合执法队在重点时段开展安全巡查检查不深入、不细致，未能发现事发厂房的改建活动并纳入监管[5]。

区城管和执法局，对湖坊镇综合行政执法队督促检查不到位，指导检查乡镇综合行政执法队工作开展情况力度不足，压力传导不够。

区住建局，督促指导湖坊镇对限额以下房屋土建施工开展安全监督管理不到位[6]。

区市监局，督促指导湖坊镇开展特种设备全链条监管不到位，

---

[4]《湖坊镇既有房屋室内装饰装修安全监管及登记备案工作实施办法》 各村、社区职责：.负责本村、社区房屋装修日常监督管理，将房屋装修中禁止行为和注意事项告知装修人或装修企业。开展对房屋装修安全管理的普法宣传活动，提高业主装饰装修守法意识，树立文明装修理念。督促房屋装修人按规定办理施工许可证、装饰装修登记备案手续。对申报的装饰装修项目进行核实上报，并建立相应台账。

[5]《关于进一步加强限额以下建设工程安全监管的通知》（洪建安委字(2025)4号 乡镇人民政府、街道办事处:要向限额以下建设工程建设单位(业主)和施工单位发放施工安全告知书，明确安全生产注意事项和禁止行为，对不符合规定要求的提醒整改。按照履职清单和现有安全管理体制、网格化管理制度，做好辖区内限额以下建设工程日常安全巡查，重点检查现场管理人员是否到岗履职、特种作业人员是否持证上岗、消防设施是否配备、安全防护用品和防护措施是否落实等情况，并做好工作记录，实行闭环管理。

[6]《关于进一步加强限额以下建设工程安全监管的通知》（洪建安委字(2025)4号） 住建部门按照职责分工督促指导房屋建筑和市政基础设施限额以下建设工程安全生产监督管理，开展施工安全相关业务培训。

对电梯拆除、改造情况未及时掌握[7]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

涂某某A，无资质非法承包井道改建施工和承揽电梯安装业务，作为施工队负责人，安全意识淡薄，在未佩戴安全带的情况下违规进行高处热切割作业，对事故发生负有直接和主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

涂某某B，事发项目的承包人之一，对承包、承揽业务未投入任何资金以保障作业安全生产需求，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[8]之规定，对事故发生负有责任，建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理，对其涉嫌使用虚假合同章的问题线索，建议由公安部门依法依规处理。

（三）其他处理建议

李某某A，作为事发电梯安装业务的定作人，因乙方提供了青年机电的资质和盖章合同，对乙方借用青年机电名义签订合同并无能力分辨审核，与乙方签订了买卖安装合同，但未签订安全管理协议，未履行现场安全协调管理职责。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[9]之规定，建议由青山湖区应

---

[7]《关于进一步加强限额以下建设工程安全监管的通知》（洪建安委字(2025)4号） 市场监管部门负责督促指导限额以下建设工程中包括冷库在内的压力容器、压力管道等特种设备的安全监督管理;

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全

急管理局依法对其进行处理。

青年机电，内部安全管理不规范，未督促员工按照规定开展采购电梯设备验收和安装管控工作，对公司存在的业务员自行接单等隐患未能及时发现消除。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[10]之规定，建议由青山湖区应急管理局依法对其进行处理。

湖坊镇，建议湖坊镇党委对行政综合执法队负责人进行严肃批评，责成作出书面检查；建议由区应急管理局将综合执法队和李巷村相关人员履职不力的问题线索移交有关纪检部门；责成湖坊镇政府向区政府作出深刻书面检查。

相关部门，责成区城管和执法局、区市监局和区住建局向区政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

违规作业是事故发生的根源。事故中，个人施工队无土建施工资质，作业人员无特殊作业资质，涂某某A本是事发项目现场负责人，自身并未取得高处作业证，却违规盲干，完全不具备安全作业条件，其他作业人员也未做提醒，导致作业现场安全工作失管失控。

“以包代管”“包而不管”问题突出。承包方对承揽的业务

生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

一味追求利益，无视安全生产必要投入，现场管理、安全设施严重不足；业主方把项目发包后，对项目的统一协调管理责任落实不到位；青年机电对以自己公司名义销售的电梯流向和安装情况不了解，各方责任缺失是事故发生的温床。

临时用工作业人员安全素质低下。涂某某A及其团队是典型的“游击队”，缺乏最基本的安全生产常识。他们对“高处作业必须系安全带”这样的铁律视若无睹，用生命去冒险，反映出建筑施工领域临时用工的从业人员安全教育培训严重缺失。

小、散、零星工程安全监管存在盲区。自建厂房内换一部电梯，这类工程规模小、时间短、隐蔽性相对较强，容易成为日常监管的死角，但不是排查不到，发现不了，属地和监管部门在开展巡查检查时，警惕性不高，仍然存在不深入、不细致的问题。

七、事故整改及防范措施

严厉打击非法发包承揽行为，规范作业管理。各生产经营单位尤其是厂房出租方、业主，在进行设备安装、改造、维修等作业时，必须严格审核承包方、施工方的安全生产条件和相应资质，必须签订专门的安全生产管理协议。任何单位和个人不得将工程发包给不具备资质的个人或队伍，相关监管部门要加大对此类行为的查处力度。

强化企业内部安全管理，堵塞管理漏洞。江西青年机电工程有限公司等具有相关资质的企业要深刻吸取教训，立即开展全面自查整改。要建立健全并严格执行合同、财务等内部管理制度，

杜绝业务员私自接单、私收货款等违规行为。要加强对所有从业人员（特别是业务人员）的安全教育和履职行为监督，确保其依法依规开展业务。

深化小、散、零星工程安全监管，消除监管盲区。湖坊镇要落实属地责任，组织村社力量，对辖区内的各类厂房、自建房、商铺等场所的装修、改造、设备安装等小散工程和零星作业进行全面排查和登记，建立管理台账。行业主管部门要加强对小散工程和零星作业的排查检查，形成监管合力，切实消除监管盲区。

开展针对性安全宣传教育，提升公众安全意识。要利用多种渠道，向广大业主、施工负责人、一线作业人员宣传安全生产法律法规和基本安全常识。重点宣传高处作业、动火作业等危险作业的安全要求，向村社居民宣传自建房装修报备程序，使村民熟悉报备流程，曝光典型事故案例，以案示警，切实提高从业人员“我要安全”的意识和“我会安全”的能力。