贵港市港南区良发胶合板厂“3•24”一般触电事故调查报告

2023-05-25 17:25　来源：港南区应急管理局

2023年3月24日上午5时10分许，贵港市港南区八塘街道高新村贵港市港南区良发胶合板厂发生一起触电事故，造成一名工人死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据港南区人民政府办公室《关于成港南区良发胶合板厂“3·24”事故调查组的通知》要求（以下简称“3·24”事故）由港南区应急局、港南公安分局、区工信局、区人社局、区总塘街道办、八塘派出所等部门和单位抽调人员组成了调查组。事故调查组下设技术组、管理组和综合组，调查工作坚持“科学严谨、依法依规、实注重实效”的原则，开展对“3·24”事故进行调查。经过事故现场勘察、取证、核实等工作，查明事故发生的原因，现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

贵港市港南区良发胶合板厂（以下简称良发胶合板厂）于2010年1月12日成立，营业执照统一社会信用代码：92450803MA5LMCMP2Q，营业华，公司经营场所设在广西贵港市港南区八塘街道高新村1队距八塘职中围墙西边500米，该公司经营范围主要有胶合板、单板加工、销售**（依法的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）死者的基本情况

曾某，男，42岁，系贵港市***人，身份证号码：452502*******13。因良发胶合板厂近期订单较多，需要招两个热压排板临时工，该公司把发在港南区木业顶班群，曾某看到招工信息后，约同王某辉于3月22日晚到该公司从事胶合板热压工作，两人都熟练热压岗位。2023年3月24日5时良发胶合板厂进行热压作业时，因触电抢救无效死亡，2023年3月24日贵港市港南区八塘卫生院开具的居民死亡医学证明（推断）书曾某的直接死心跳呼吸骤停。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生时间：2023年3月24日5时10分许。

（二）事故发生地点：贵港市港南区良发胶合板厂里。

（三）事故发生现场：贵港市港南区良发胶合板厂车间1号热压机。

（四）事故发生及救援情况：因该厂订单较多，需招两个热压临时工，曾某和王某辉受约来到该厂工作，主要作业操作是站在电控升降平台冷压完的胶合板每层逐片推进热压机进行热压。3月23日晚19时，两人来到该厂上班，厂里的其他工人已下班回家。一直工作至第二天早上5时10分在1号热压机工作时突然从约2米高的升降平台坠落在地，昏迷不醒，王某辉见状马上用手机联系该厂管理人员邓某双汇报情况，并拨打120急救电邓某双来到现场后，见情况危急驾车和王某辉将曾杰送到八塘卫生院抢救。5时25分许到八塘卫生院，至7时30分曾某经抢救无效死亡。

三、事故现场勘查情况


1. 检查发现升降平台下降控制踏板火线进线电缆绝缘破损，导致下降踏板漏电(测量得知，漏电电压为AC235V)。操作平台下降时，漏电的到平台金属部分，导致升降平台成为带电体。

2. 调阅视频监控发现，死者穿拖鞋，挽着裤脚，当倾斜身体送板过程中，裸露的小腿碰触升降平台金属部分，手接触热压机金属部分，构路(电流经升降平台--死者裸露腿部皮肤--心脏--手臂--热压机金属部分)，导致人员触电。

3. 根据死者触电时动作现象和交流电流达到30mA以上时对人体的影响，判断伤员触电时出现身体受到强烈冲击导致肌肉僵直，3 秒内出现脏颤动，符合电击事故现象。

经以上分析判断可得，升降平台下降踏板绝缘破损漏电导致1名作业人员发生电击伤害发生，是本次触电事故的直接原因。



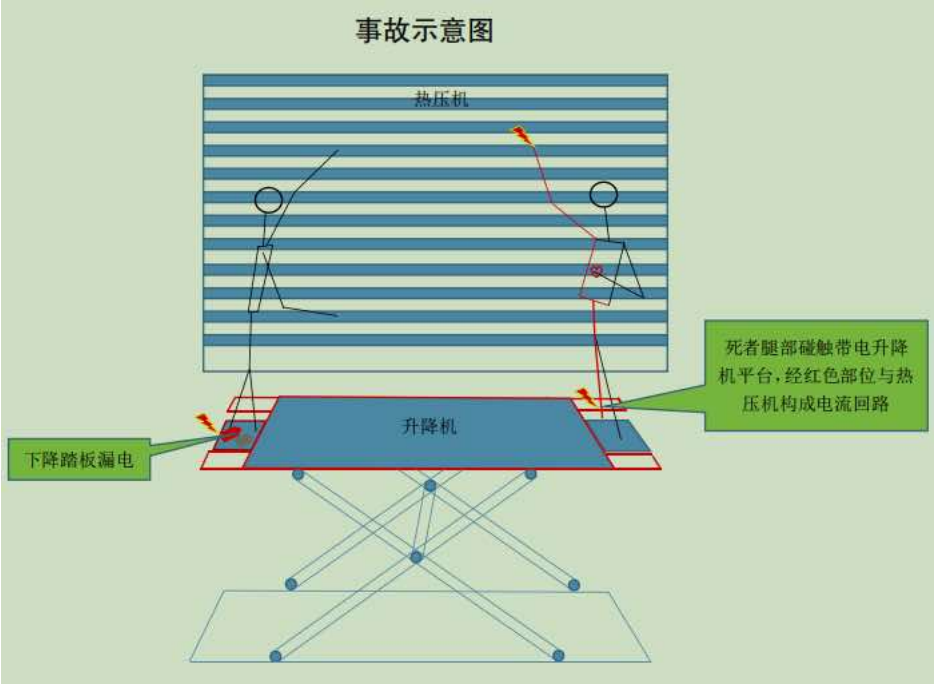

四、事故发生的原因和事故分析

（一）直接原因

1号热压机升降平台下降控制踩板火线进线电缆绝缘破损，导致下降踏板漏电，曾某在作业过程触电至心跳呼吸骤停死亡。

（二）间接原因

1、良发胶合板厂安全生产隐患排查治理不到位，对安全生产不够重视，未及时发现并消除升降平台控制踩踏板进线电缆绝缘破损的安全隐发生生产安全事故，对事故发生负有责任。

2、良发胶合板厂主要负责人黄某华没有认真履行单位主要负责人安全生产工作职责，疏于管理，未及时消除本单位的生产安全事故隐患，故负有管理责任。

（三）事故性质

经事故调查取证、核实，调查组一致认为：“3·24”事故，是由于良发胶合板厂安全生产不够重视，隐患排查治理不到位，造成的一般生任事故。

五、事故责任的认定及对事故责任人的处理建议

（一）良发胶合板厂未依法履行法定义务，没有采取技术、管理措施、及时发现并消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产十条第二款的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任。建议港南区应急管理局按相关法律法规对贵港市港南区良发胶合板厂给罚。

（二）良发胶合板厂主要负责人黄某华没有认真履行单位主要负责人安全生产工作职责，疏于管理，未及时消除本单位的生产安全事故隐患违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款规定，建议港南区应急管理局按相关法律法规对黄某华给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1.贵港市港南区良发胶合板厂要从这起事故中吸取深刻的教训，应当教育和督促从业人员，特别是临时用工人员，严格执行本单位的安全生度和安全操作规程；向以上人员如告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施以及事故应急措施，严决杜绝危险作业。

2.生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施、及时发现并消除事故隐患。

贵港市港南区良发胶合板厂“3·24”调查组

2023年5月23日

政府网站找错

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码 ： 4508030001