信州茅家岭某小区一期“6·26”一般坍塌事故调查报告

上饶市信州区政府事故调查组

2026年10月

目 录

一、 事故基本情况 2

（一）事故相关单位基本情况 2

（二）相关人员基本情况 8

（三）相关项目（合同）签订情况 8

（四）事故发生单位安全管理情况 11

（五）事故现场情况 11

（六）人员伤亡和经济损失情况 13

二、 事故应急处置及评估情况 13

（一）事故信息接报及响应情况 14

（二）事故经过及应急处置情况 14

（三）医疗救治情况 15

（四）善后处置情况 15

（五）应急处置评估情况 15

三、事故原因分析 15

（一）直接原因分析 15

（二）间接原因分析 16

四、有关单位存在的主要问题 18

（一）事故有关单位 18

（二）有关监管单位 21

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 21

（一）免予追责人员 21

（二）有关单位责任划分及处理意见 22

（三）有关人员责任划分及处理意见 25

六、事故主要教训 28

七、事故整改和防范措施 28

（一）深刻汲取事故教训，强化完善安全生产责任体系 28

（二）加强安全宣传教育培训工作 31

（三）扎实开展安全生产专项整治 31

信州茅家岭某小区一期
“6·26”一般坍塌事故调查报告

2026年06月26日13时20分许，上饶市信州区茅家岭街道三江片区城中村综合改造安置小区某小区一期建设项目工地，上饶市某电力设备安装有限责任公司施工人员郑某荣在20号楼挡土墙边进行拌砂灰作业，被倒塌的挡土墙掩埋死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，信州区人民政府成立了由区应急管理局、市公安局信州分局、区住房和城乡建设局、区总工会、区人力资源和社会保障局、区发改委、区纪委监委、茅家岭街道组成的信州茅家岭某小区一期“6·26”一般坍塌事故调查组（以下简称：调查组），并邀请区人民检察院派员参加，全面开展事故调查工作。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、资料复核、人员询问、取证溯源等方式，全面查清事故发生经过、直接原因与间接原因、人员伤亡、直接经济损失及事故责任等情况，认定了事故性质，提出了处理建议和防范措施。

调查认定：信州茅家岭某小区一期“6·26”一般坍塌事故是施工人员违规冒险作业、参建单位安全生产主体责任不落实、现场安全管理混乱、安全管控措施执行失效、监理履职缺位共同

造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.上饶某建设开发有限公司（以下简称：某建发公司），是三江片区城中村综合改造安置小区（某小区一期）建设项目（以下简称“某小区一期”）和城乡建设开发有限公司信州区某小区一期建设项目10KV配电项目工程（以下简称“某10KV配电项目”）的建设单位。公司成立于2017年03月20日，法定代表人：钱某，统一社会信用代码：91361102MA35******，注册住所：江西省上饶市信州区三江大道**号慧谷大厦，经营范围：许可项目：建设工程施工，房地产开发经营，建设工程设计，施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：园林绿化工程施工，自有资金投资的资产管理服务，企业管理，土地整治服务，市政设施管理，水污染治理，自动售货机销售，电动汽车充电基础设施运营，广告设计、代理，会议及展览服务，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），非居住房地产租赁，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.中铁某局集团有限公司（以下简称：中铁某局）是某小区一期建设项目总承包单位。公司成立于1986年5月12日，法定

代表人：赵某鹰，统一社会信用代码：911400001100******，住所：太原市万柏林区西矿街**号，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；建设工程勘察；房地产开发经营；对外劳务合作；建设工程质量检测；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；爆破作业；公路管理与养护；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；测绘服务；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；机械设备销售；高品质特种钢铁材料销售；汽车销售；货物进出口；园林绿化工程施工；工程管理服务；水泥制品制造；工程造价咨询业务；对外承包工程；消防技术服务；以自有资金从事投资活动；采购代理服务；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；市政设施管理；城市绿化管理；铁路运输辅助活动；交通设施维修；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统

运行维护服务；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.某建设监理有限公司（以下简称：某监理公司），是某小区一期建设项目监理单位。公司成立于1994年06月25日，法定代表人：郭某生，统一社会信用代码：913604007419******，住所：江西省九江市浔阳区长虹大道*号建设大厦，经营范围：许可项目：建设工程监理，测绘服务，建筑劳务分包，施工专业作业，公路工程监理，水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单建式人防工程监理，招投标代理服务，政府采购代理服务，工程造价咨询业务，工程管理服务，信息技术咨询服务，对外承包工程，水土流失防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

4.浙江某建筑设计有限公司（以下简称：某设计公司），是某小区一期建设项目的设计单位。公司成立于2003年02月24日，法定代表人：李某博，统一社会信用代码：91330000747******，住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇欣然街**号，经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；施工专业作业；国土空间规划编制(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一

般项目：工程管理服务；消防技术服务；土石方工程施工；工程造价咨询业务；规划设计管理；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；园林绿化工程施工；招投标代理服务；大气污染治理；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；软件开发；图文设计制作；平面设计；广告设计、代理；广告制作；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；环保咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5.某勘察设计研究院有限公司（以下简称：某勘察公司），是某小区一期建设项目勘察单位。公司成立于1993年08月31日，法定代表人：周某荣，统一社会信用代码：913600001582******，住所：江西省南昌市高新开发区昌东高校园区紫阳大道**号，经营范围：岩土工程（勘察设计、测试检测、监测、治理、监理）；水文地质勘察；水文、水资源调查评价；水资源论证；建筑工程设计；地下空间设计与治理；液体矿产勘查；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；地质钻探及凿井；劳务服务；工程测量；测绘及地理信息处理；地基与基础工程专业承包；环保工程专业承包；工程物探；水、土实验测试、分析化验和鉴定；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程；工程监理；环境污染治理工程总承包、设计；矿山地质环境保护与治理、园林绿化、生态修复；土地规划，土地整治工程

规划设计；小型矿山开发利用方案编制；机电设备安装，地质物资供应；水土保持方案编制；水土保持监测；全过程工程咨询；建设工程地震安全性评价；地震小区划、地震动参数复核、地震活动断层探测与危险性鉴定、区域性地震区划，振动测试、地裂缝勘探、减隔震技术咨询。各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.国网江西省电力有限公司某供电分公司（以下简称：某供电公司），是某10KV配电项目代建单位。公司成立于2016年02月19日，统一社会信用代码：91361100MA35******，负责人：周某，经营场所：江西省上饶市信州区水南街**号，经营范围：电力供应；电力生产；机械设备检修、维护；电力信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7.上饶某电力设备安装有限责任公司（以下简称：某电力公司），是某10KV配电项目施工单位。公司成立于2005年05月13日，统一社会信用代码：913611007723******，法定代表人：徐某东，住所：江西省上饶市信州区民德路**号，经营范围：承装、承修、承试电力设施业务；售电业务；电力工程施工；工程监理；消防设备、上下水管、中央空调、防雷接地设备、广告牌安装；路灯亮化工程施工。（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）。

8.江西某电力设计院有限公司，是某10KV配电项目设计单

位。公司成立于2002年07月30日，统一社会信用代码：913611007442******,法定代表人：吴某东,住所：江西省上饶市信州区中山东路**号，经营范围：许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：太阳能发电技术服务，工业工程设计服务，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程造价咨询业务，办公服务，小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9.上饶某电力工程有限责任公司（以下简称：某电力工程公司），是某10KV配电项目施工人员郑某荣、黄某文、邱某定、郑某兵的劳务派遣单位。公司成立于2023年02月10日，统一社会信用代码：91361102MAC7******，法定代表人：余某梅，住所：江西省上饶市信州区水南街**号（仅办公），经营范围：许可项目：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工，工程管理服务，消防器材销售，安防设备销售，广告制作，平面设计，广告发布，广告设计、代理，市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）相关人员基本情况

1.高某欣，男，44岁，地址：河北省保定市莲池区长城北大街**号,居民身份证:130635198209******,联系电话:1773126****，是中铁某局集团有限公司江西省上饶市分公司法人,某小区一期建设项目负责人，主要负责该项目土建施工全面管理工作。

2.徐某东，男，42岁，居住地：上饶市信州区中央公园花郡**栋，居民身份证号码：362301198405******，联系电话：1350793****，是某电力公司法人，某10KV配电项目工程负责人，主要负责该项目施工、人员、安全管理等工作。

3.钱某，男，44岁，居住地：信州区五三大道**号，居民身份证号码：360102198210******，联系电话：1897931****，是某建发公司法人、某小区一期建设项目负责人，负责该项目建设、施工过程中的协调推进工作以及相关流程的审批等工作。

（三）相关项目（合同）签订情况

1.总项目名称：三江片区城中村综合改造安置小区（某小区一期）建设项目。

2023年1月18日，某建发公司与中铁某局签订了《三江片区城中村综合改造安置小区（某小区一期）建设项目工程施工合同》；**工程立项批准文号：**饶信改发（2021）195号，**项目内容：**本项目施工图纸范围内（详见工程量清单）全部工程量；**工程承包范围：**本项目施工图纸范围内及工程量清单所列项目全部工程内容。**合同工期：**计划开工日期：2022年11月25日，计划竣工

日期：2024 年 11 月 24 日；工期总日历天数：730 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2023 年 1 月 13 日，某建发公司与某监理公司签订了某小区一期建设项目《建设工程监理合同》：**工程监理范围：**施工图纸的所有内容，包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、竣工决算阶段及缺陷责任期的全过程监理。依据本工程设计文件，现行的施工技术规范、规程和标准，按照国家现行的规范代表建设单位对监理范围内的工程进行工程质量控制与管理,工程进度控制与管理，安全生产、文明施工的管理，信息管理，施工合同管理中工程变更管理，工程暂停及复工管理，工程延期管理，违约处理协调，合同争议调解、现场综合协调等：按照现行法规和规定的要求及时办理变更签证、工程造价控制与管理、每月根据工程量清单对施工单位完成的工程量及造价进行预审、施工材料价格(信息价及市场价)的收集和询价，费用索赔与反索赔的管理：工程结算审核及采购人要求的其他监理相关工作等。

2.项目名称：城乡建设开发有限公司信州区某小区一期建设项目 10KV 配电项目工程。

2026 年 1 月 12 日，某建发公司（委托方）和某供电公司（代建方）签订了《城乡建设开发有限公司信州区某小区一期建设项目 10KV 配电项目工程委托代建合同》；**工程工期：**自合同签订日起 6 个月内竣工送电。**代建项目内容：**二进四出环网柜 4 台；

高压柜 26 台；低压柜 19 台；双胞胎欧变(2*630kVA)10 台；1600kVA 变 1 台；低压配电箱 91 台；高压电缆共计约 7650 米，低压电缆共计约 14663 米；ADSS 光缆 3900 米；电缆熔接头 8 组；土建排管/顶管共计约 4894 电缆井 96 座。具体以供电方案批复内容及施工图为准。**代建范围：**建设实施代理，包括工程勘察设计(设计范围：由供电方案答复单批复的电源搭接点起，公变至低压户表、专变至受电变压器低压柜为止)、施工招标及组织实施；设备材料选购；工程、设计合同的治谈与签订；施工过程中的质量、安全、进度；资金管理；工程中间验收、竣工验收、联调、试验、停电计划申报、送电、资产交付等，达到“交钥匙”工程要求。

2026 年 3 月 6 日，某供电公司（代建方）与某电力公司（施工方）签订了《上饶市信州区某小区 10KV 配电工程施工合同》。**施工范围：**上饶市信州区某小区 10KV 配电工程（详见设计图纸）。

某小区一期建设项目 10KV 配电项目工程未安排监理单位对施工过程进行监督管理。

2026 年 4 月 1 日，某电力公司与某电力工程公司签订了《人员借用（借工）协议》，**借用期限：**自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日止；**借用人员：**郑某荣、黄某文、邱某定、郑某兵；**费用结算方式：**按实结算（泥工每人 300 元 / 日，小工每人 200 元 / 日）。

2026 年 4 月 15 日，中铁某局项目部与某电力公司签订了《某小区外协队伍交叉施工安全协议》，明确了各自的安全生产职责

和应当采取的安全措施。


（四）事故发生单位安全管理情况

经调查，事发当日，中铁某局项目装载机司机罗某正在20#楼北侧肥槽[1]回填土作业，同时在该区域西侧某电力公司的3名施工人员郑某荣、黄某文、邱某定在砌筑电缆井，其中邱某定在20#楼西侧位置砌电缆井，郑某荣和黄某文在20#楼西北位置挡土墙西端拌砂灰。某电力公司作业在未向监理单位、建设单位和施工单位通报的情况下自行施工。回填土作业区域与某电力公司作业区域存在交叉，未形成安全距离，作业现场未设置安全警戒区域、安全警示标志，施工现场管理不规范。

（五）事故现场情况

事发现场位于某小区一期建设项目20#楼西北侧位置（见图1），现场示意图中①是郑某荣和黄某文拌砂灰位置，现场示意图中②是砌筑电缆井的位置，电缆井呈方形，井周围有些红砖。现场示意图中③周边是装载机作业区域。20#楼北侧方向是19#楼幼儿园室外操场；现场示意图中①拌砂灰位置有挡土墙倒塌的回填土、弯曲的钢筋和混泥砖，20#楼北侧幼儿园段挡土墙为砖混结构，总长度约50米，厚度约0.2米，高度约2.5米，倒塌的长度约36米，混泥砖下有一个压扁的蓝色水桶，地上有一根水管和一顶红色安全帽，旁边有一台搅拌机、一台翻斗车和3包水泥、砂石等材料（详见图2、图3）。

[1] 肥槽是建筑领域的专业术语，指基础外墙与基坑边坡之间需要回填的空间。

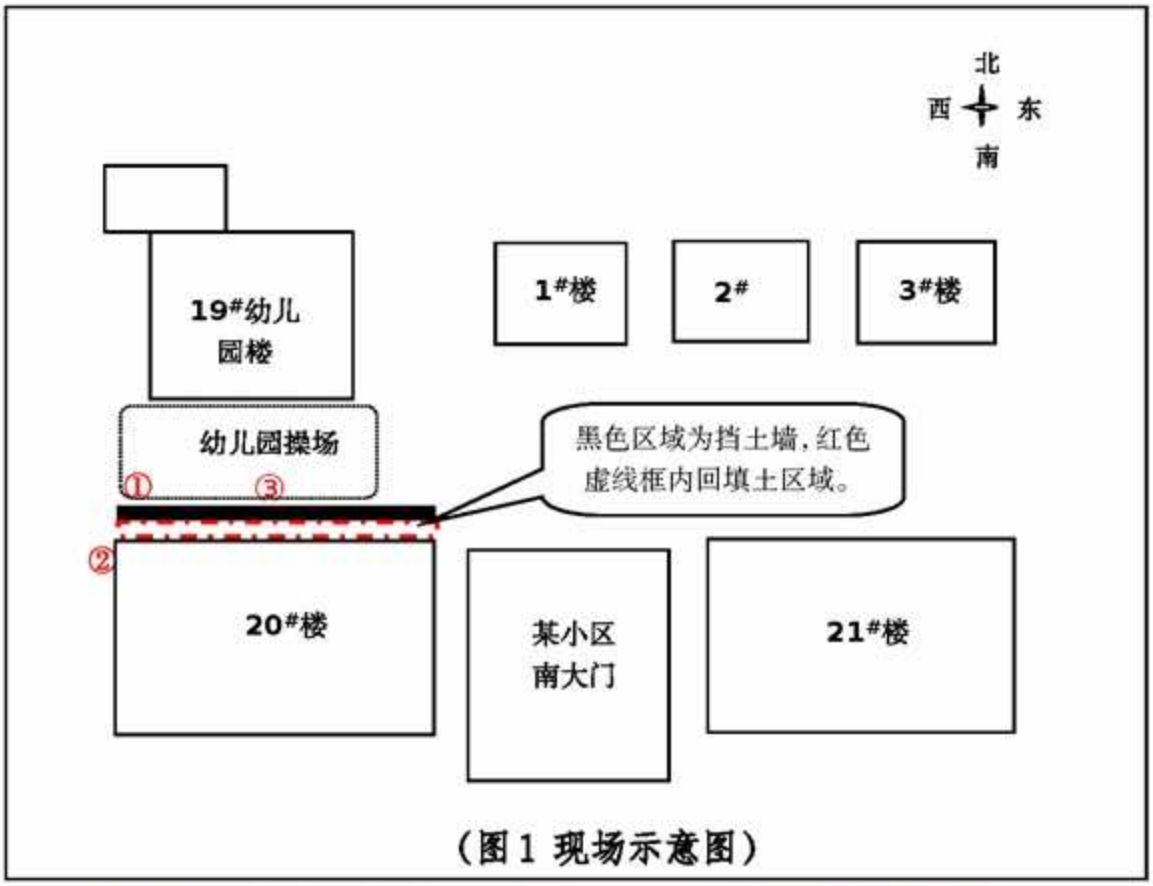

（图 1 现场示意图）



（图 2 事发现场）



（图 3 倒塌挡土墙）

（六）人员伤亡和经济损失情况

1.人员伤亡情况。该起事故造成 1 人死亡，无其他人员受伤。死者郑某荣，男，55 岁，上饶市广信区人，居民身份证号：362321197105******，身体残疾等级：一级，残疾详情：听力一级、言语一级，残疾人证号：36232119710501l0******。系某电力公司的施工人员，事发时在某小区 10KV 配电工程从事泥工作业。

2.事故造成的直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986)核定事故直接经济损失约 200 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年6月26日13时20分许，现场工友黄某文告知了在同项目做事的死者儿子郑某兵，13时26分郑某兵拨打了“120”电话，13时29分上饶市立医院派出救护车，13时35分救护车赶到现场，经医护人员抢救40多分钟后无效死亡。

2026年6月26日14时许，接到某建发公司某小区一期建设项目现场负责人报告。于2026年6月26日13时20分许，20#楼北侧作业人员在操作装载机进行挡土墙回填土作业时，突发挡土墙倒塌至人死亡事故。接到事故报告后，区应急局、区住建局、公安等有关部门立即赴现场调查了解情况,并将事故初步情况向市应急管理局总值班室进行了书面报告。同时向区委、区政府报告了事故情况。

（二）事故经过及应急处置情况

2026年6月26日7时30分许，某电力公司组织郑某荣、黄某文和邱某定三人到某小区一期项目工地20#楼西侧位置砌筑电缆井。邱某定在20#楼西侧位置负责用红砖砌电缆井，郑某荣和黄某文20#楼西北侧挡土墙西端位置拌砂灰。大约11时20分，三人暂停作业，到项目工地门口吃饭。13时10分，三人饭后回到各自位置继续作业，同时20#楼北侧位置装载机（铲车）正在20#楼挡土墙肥槽回填作业，13时20分，突然挡土墙发生倒塌，将正在挡土墙西端拌砂灰的郑某荣掩埋，在一旁的黄某文就喊叫“快来人”。邱某定听到后就赶紧走到倒塌点跟前，并立即呼叫

正在挡土墙回填作业的装载机司机罗某过来帮忙挖土，附近的工友们一起把郑某荣从土堆中抬到空地上。13 时 26 分，郑某荣儿子郑某兵现场拨打了 120 急救电话，13 时 35 分医护人员赶到现场展开抢救，经医护人员确认，郑某荣抢救无效死亡。

事故发生后，现场管理人员立即停止现场所有作业，迅速开展现场警戒、人员救援、隐患隔离等应急处置，做好现场保护工作，全程处置流程有序开展，未造成二次事故及次生灾害。

（三）医疗救治情况

事故发生后，于 13 时 26 分许，郑某兵拨打了 120 急救电话。13 时 35 分，上饶市立医院三江总院医护人员赶到现场实施抢救约 40 分钟后，经医护人员确认，郑某荣抢救无效死亡。

（四）善后处置情况

2026 年 6 月 26 日下午，涉事单位与死者家属协商赔偿事宜。当晚经协商双方达成赔偿协议。目前，事故赔偿款已支付完毕，善后处理工作已结束。

（五）应急处置评估情况

事故发生后，现场工友立即拨打 120 急救电话，医护人员及时赶到现场展开救治，现场紧急救治处置迅速得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.郑某荣安全意识淡薄，身体极重度残疾【残疾等级：一级[2]；

[2]《残疾人残疾分类和分级》（GB/T26341-2010）第 5.1 条：分级原则，各类残疾按残疾程度分为四级，残疾一级、残疾二级、残疾三级和残疾四级。残疾一级为极重度，残疾二级为重度，残疾三级为中度，残疾四级为轻度。

残疾分类：多重残疾（言语一级、听力一级）[3]】，未对作业现场的风险隐患进行充分辨识，被倒塌的挡土墙掩埋身亡。

2.挡土墙倒塌原因不排除是因为挡土墙体自身结构承载力不足，叠加土方回填的外力扰动，墙体超出承载极限；或施工机械作业时近距离触碰墙体，导致发生突发性倒塌的可能。

（二）间接原因分析

某小区一期项目配套房 20#-21#楼北侧与地下室之间存在 3.88～4.68m 高差，原设计图纸中无挡土墙。施工单位提出若不设置挡土墙，存在边坡塌方、配套用房沉降风险。2026 年 5 月 1 日，建设单位某建发公司组织施工单位中铁某局、设计单位某设计公司、监理单位某监理公司开展现场踏勘。5 月 18 日，建设单位收到设计单位提供的地下室外墙上方挡土墙施工图，该挡土墙为钢筋混凝土结构。5 月 24 日，该段挡土墙阶段性完工。因 20#楼北侧幼儿园段无地下室，故该部位无对应设计图纸，暂未施工。

针对 20#楼北侧幼儿园段挡土墙无设计图纸问题，6 月 6 日，施工单位、设计单位人员现场踏勘时，口头商定该段采用砖混挡土墙，并于 6 月 7 日开始组织施工。

1.中铁某局对坍塌类高危风险辨识不足、管控不力：岗前安全培训、专项技术交底覆盖不到位。作业现场多单位、多工种在

[3]《残疾人残疾分类和分级》（GB/T26341-2010）第 4.8 条：多重残疾，同时存在视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾中的两种或两种以上残疾。

第 5.3.2 条：听力残疾一级，听觉系统的结构和功能极重度损伤，较好耳平均听力损失大于 90dBHL，不能依靠听觉进行言语交流，在理解、交流等活动上极重度受限，在参与社会生活方面存在极严重障碍。

第 5.4.2 条：言语残疾一级，脑和 / 或发音器官的结构、功能极重度损伤，无任何言语功能或语音清晰度小于或等于 10%，言语表达能力等级测试未达到一级测试水平，在参与社会生活方面存在极严重障碍。

同一区域内交叉作业，存在人员交叉、工序交叉、管理交叉。交叉作业区域未进行区域分隔，未设置警戒区、警戒线、警示标志等，交叉作业双方未指定专职安全员统一现场巡查管理，存在赶工期、赶进度的情况。回填土作业时，在装载机作业范围内存在其他作业人员，作业现场管理混乱。在未取得设计单位出具的20#楼北侧幼儿园段挡土墙正式图纸、未进行挡土侧向力结构验算、未履行工程变更审批程序的情况下，擅自按口头商定的砖混方案组织施工。

2.某电力公司在组织施工作业过程中，安排极重度残疾人员郑某荣（残疾一级）现场作业，未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，作业人员安全操作技能和应急处置能力不足；施工现场未设置安全警示标志和安全防护设施；未制止拌砂灰作业区域与20#楼北侧幼儿园段挡土墙回填机械施工作业区域间存在的交叉作业行为。

3.某监理公司现场监理巡查频次不足、排查不细致，对20#楼北侧幼儿园段挡土墙无正式设计图纸、无挡土侧向力结构验算即开展施工的行为，未及时有效制止施工并及时向建设单位书面报告，也未向住建主管部门报告，未采取监理管控措施，安全监督把关作用失效。

4.某建发公司在施工期间对安全生产工作未统一协调、管理，对20#楼北侧幼儿园段挡土墙无正式设计图纸、无挡土侧向力结构验算即擅自施工的行为，未督促规范组织工程变更管理程

序，未有效履行安全生产管理职责。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故有关单位

1.中铁某局安全生产主体责任落实不到位，施工现场安全管理混乱，在20#楼北侧幼儿园段挡土墙未取得设计正式施工图、未进行挡土侧向力结构验算情况下，擅自施工，违规施工问题突出；未严格按照《某小区外协队伍交叉施工安全协议》中明确的各自安全生产管理职责和应当采取的安全措施履职到位；在同一作业区域内进行施工，未设置明显的安全警示标志和安全防护设施。其行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条[4]，《中华人民共和国建筑法》第五十八条[5]，《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[6]、第四十八条[7]的规定。

2.某电力公司未落实对项目施工的管理责任，施工组织混乱、施工现场管理不到位；在组织施工过程中，安排极重度残疾人员郑某荣（残疾一级）现场作业，作业现场未设置明显的安全警示标志和安全防护设施；未依法对从业人员进行安全生产教育

---

[4]《建设工程质量管理条例》第二十八条：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

[5]《中华人民共和国建筑法》第五十八条：建筑施工企业对工程的施工质量负责。

建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

培训；未对作业现场进行风险隐患辨识；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、二、四款[8]、第三十五条[9]、第四十四条第一款[10]的规定。

3.某监理公司对该项目实施监理过程中，未严格按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）要求履行监理职责，现场巡查管控缺失，对20#楼北侧幼儿园段挡土墙无正式设计图纸、无挡土侧向力结构验算即开展施工的行为，未及时有效制止施工并及时向建设单位书面报告，也未向住建主管部门报告，未采取监理管控措施，安全监督把关作用失效。其行为违反了《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.12条第1、2、3款[11]、第5.2.15

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11]《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.12条：项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：1 施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。2 使用的工程材料、构配件和设备是否合格。3 施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。

条[12]、第 5.5.6 条[13]，《建设工程安全生产管理条例》第十四条[14]，《中华人民共和国建筑法》第三十二条[15]的规定。

4.某建发公司作为某小区一期、某 10KV 配电项目的建设单位，在 20#楼北侧幼儿园段挡土墙建设过程中，未规范组织工程变更管理程序，未督促设计出具正式图纸、开展挡土侧向力结构验算，未组织变更图纸审查。在 10KV 配电项目施工过程中未安排监理单位对施工过程进行监理，监督施工单位严格遵守各项标准和要求。施工期间对安全生产工作未统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题及时督促整改。其行为违反了《建设工程质量管理条例》第五条第一款[16]，《中华人民共和国安全生

---

[12]《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第 5.2.15 条：项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。整改完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复对整改情况进行复查，提出复查意见。

[13]《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第 5.5.6 条：项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。

[14]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[15]《中华人民共和国建筑法》第三十二条：建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

[16]《建设工程质量管理条例》第五条第一款：从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

产法》第四十九条第二款[17]的规定。

5.某供电公司作为某小区一期10KV配电项目工程代建单位，未按合同约定履行职责，督促检查施工过程中的安全生产工作，及时发现并消除隐患。

（二）有关监管单位

1.区住房和城乡建设局对该项目安全质量监督管理不到位，未及时发现并制止施工现场存在的违规作业。其派驻该项目的安全质量监督组日常监管、巡查不到位，未及时发现施工单位交叉作业安全管控措施缺失等违规行为。

2.区发展和改革委员会作为电力行业主管和项目审批部门，在执行《江西省管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》，履行电力行业主管部门工作职责时，对某小区10KV配电项目施工安全督导检查存在盲区和死角。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，对相关责任单位和责任人，提出如下处理建议：

（一）免予追责人员

郑某荣身体极重度残疾【残疾等级：一级；残疾分类：多重

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

残疾（言语一级、听力一级）】，安全意识淡薄，未对作业现场的风险隐患进行充分辨识。因其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）有关单位责任划分及处理意见

1.中铁某局安全生产主体责任落实不到位，在20#楼北侧幼儿园段挡土墙未取得设计正式施工图、未进行挡土侧向力结构验算情况下，擅自施工，违规施工问题突出；虽然签订了《某小区外协队伍交叉施工安全协议》，但各相关方未按协议中明确的各自安全生产管理职责和应当采取的安全措施履职到位；交叉作业时未设置警戒区域，未设置明显的安全警示标志和采取有效的安全防护设施。其行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条[18]，《中华人民共和国建筑法》第五十八条[19]，《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[20]、第四十八条[21]的规定，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产

[18] 《建设工程质量管理条例》第二十八条：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

[19] 《中华人民共和国建筑法》第五十八条：建筑施工企业对工程的施工质量负责。

建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

[20] 第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[21] 第四十八条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

法》第一百一十四条第一款第（一）项[22]的规定给予行政处罚。

2.某电力公司未落实对某10KV配电项目施工的管理责任，施工现场管理不到位；安排身体极重度残疾（残疾一级）人员郑某荣现场作业。在组织施工过程中，虽然签订了《某小区外协队伍交叉施工安全协议》，但各相关方未按协议中明确的各自安全生产管理职责和应当采取的安全措施履职到位；未依法对从业人员进行安全生产教育培训；作业现场未设置明显的安全警示标志和采取有效的安全防护设施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八第一款[23]、第三十五条[24]的规定。对事故发生负有责任。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[25]的规定给予行政处罚。

3.某监理公司对该项目实施监理过程中，未严格按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）要求履行监理职责，现场巡查检查流于形式，管控缺失，对20#楼北侧幼儿园段挡土墙无正式设计图纸、无挡土侧向力结构验算即开展施工的行为，未及时有

---

[22]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

效制止施工并及时向建设单位书面报告，也未向住建主管部门报告，未采取监理管控措施，安全监督把关作用失效。其行为违反了《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第 5.2.12 条[26]、第 5.2.15 条[27]、第 5.5.6 条[28]，《建设工程安全生产管理条例》第十四条[29]，《中华人民共和国建筑法》第三十二条[30]的规定，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[31]的规定给予行政处罚。

---

[26]《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第 5.2.12 条：项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：1 施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。2 使用的工程材料、构配件和设备是否合格。3 施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。4 特种作业人员是否持证上岗。

[27]《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第 5.2.15 条：项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或 施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。整改完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复对整改情况进行复查，提出复查意见。

[28]《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第 5.5.6 条：项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。

[29]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[30]《中华人民共和国建筑法》第三十二条：建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

[31]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

4.某建发公司作为某小区一期、某10KV配电项目的建设单位，在20#楼北侧幼儿园段挡土墙建设过程中，未规范组织工程变更管理程序，未督促设计出具正式图纸、开展挡土侧向力结构验算，未组织变更图纸审查。在某10KV配电项目施工过程中未安排监理单位对施工过程进行监理，监督施工单位严格遵守各项标准和要求。施工期间对安全生产工作未统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题及时督促整改。其行为违反了《建设工程质量管理条例》第五条第一款[32]，《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[33]的规定，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[34]的规定给予行政处罚。

（三）有关人员责任划分及处理意见

1. 高某欣作为某小区一期项目负责人，未严格履行施工现场安全管理职责，对高危作业管控、隐患排查治理、人员安全教育管理不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）项[35]的规定，对事故发生负有

[32]《建设工程质量管理条例》第五条第一款：从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

[33]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[34]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[35]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[36]的规定给予行政处罚。

2.徐某东作为某10KV配电项目施工负责人，对施工现场的风险预防和隐患排查不到位，未落实施工前安全教育、现场作业管控职责，未有效履行安全生产管理职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）项[37]的规定，对事故发生负有责任。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[38]的规定给予行政处罚。

3.某监理公司派驻某小区一期项目监理人员在实施监理过程中，知晓该项目存在无施工图擅自施工的行为，但未按规定要求施工单位暂停施工、未签发工程暂停令，也未及时向主管部门报告，未依法履行监理职责，其行为涉嫌违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[39]的规定。建议区住建部门依法核查处

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[36]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

[37]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[38]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

[39]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

理。

4.钱某作为某建发公司法人、某小区一期建设项目负责人，负责该项目建设、施工过程中的协调推进以及相关流程的审批等工作中未履职到位。在20#楼北侧幼儿园段挡土墙建设过程中，未规范组织工程变更管理程序，未督促设计出具正式图纸、开展挡土侧向力结构验算，未组织变更图纸审查。在某10KV配电项目施工过程中未安排监理单位对施工过程进行监理，监督施工单位严格遵守各项标准和要求。施工期间对安全生产工作未统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题及时督促整改。建议按照干部管理权限对其进行诫勉。

5.区住房和城乡建设局作为行业主管部门，派驻某小区一期建设项目的安全质量监督组日常监管、巡查不到位，未及时发现施工单位交叉作业安全管控措施缺失等违规行为，督促参建单位严格落实各项安全措施，未能充分发挥行业监管的引导和约束作用。建议区住建局党组责令驻该项目的安全质量监督组组长作出书面检查。

6.某供电公司作为某10KV配电项目工程代建单位，未按合同约定履行职责，督促检查施工过程中的安全生产工作，及时发现并消除隐患。建议某供电公司党委对相关业务科室负责人批评教

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

育。

7.区发展和改革委员会作为电力行业主管和项目审批部门，在执行《江西省管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》,履行电力行业主管部门工作职责时，对某10KV配电项目施工安全督导检查存在盲区和死角，建议区发展和改革委员会党组对负责该建设项目监管的股室负责人提醒谈话。

8.建议**上饶某控股集团有限公司**对某小区一期房建项目建设单位派出的现场管理机构相关责任人进行追责处理。

六、事故主要教训

各相关单位重生产轻安全，没有牢固树立安全生产意识，缺乏“以人为本”的意识，未认真履行企业安全生产主体责任，施工现场安全管理混乱、施工管控失效、人员违规冒险作业。监理单位履行监理职责不力，对发现问题未督促施工单位及时整改，现场监管不到位。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，强化完善安全生产责任体系

各相关单位要进一步梳理本单位安全生产职责，查缺补漏，要层层压实安全责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力防控措施，牢固树立安全生产发展理念，强化底线思维和红线意识。

1.中铁某局要深刻吸取此次事故教训,严格落实本单位的安

全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，严格执行作业现场安全管理规定，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定；建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加大对施工作业期间的安全隐患排查治理，对存在的风险要及时辨别并进行有效的管控；依法对从业人员进行安全生产教育，建立和完善安全教育培训档案，加强从业人员的培训教育工作，提高辨识隐患的能力，督促、检查项目作业的安全生产工作，及时消除事故隐患，预防各类事故的发生。

2.某电力公司要深刻吸取本次事故教训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，落实主要负责人的安全生产工作职责，组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，杜绝盲目蛮干，违规冒险作业，如实告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，督促从业人员严格遵守安全操作规程，及时消除事故隐患，预防各类事故的发生。

3.某监理公司要严格履行监理职责，全面开展履职自查自纠，完善现场巡查、隐患排查、整改督办闭环机制，对关键部位、关键工序、危险作业项目进行全程旁站监理，对违规施工、隐患作业坚决叫停、坚决整改、坚决上报，切实履行安全监理法定职责，杜绝监管缺位。对发现的各类安全隐患及时下发整改通知单，督促施工项目部及时闭环整改。

4.某建发公司要加强对各施工单位、监理单位和劳务作业单位的管理工作，督促施工单位，文明施工，统筹、协调好某小区一期项目的整体现场工作，确保本项目安全有序推进。规范组织工程变更管理程序，按要求组织变更图纸审查。严格按照法律法规及相关制度规定的程序开展工程发包、分包工作，规范发包分包行为，压实主体责任，杜绝违法发包、违法分包等问题，消除监管盲区，切实防范出现行业监管空白。

5.某供电公司要严格执行有关法律法规规定，切实按照合同约定履行各项权利和义务，做好施工过程中的质量、安全等工作，确保施工安全。

6.区住房和城乡建设局要严格按照《中华人民共和国安全生产法》第三条的规定，落实好管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与行业监管责任。从项目批复到实施完成，每个阶段都要严格执行行业标准，加强对企业的监管，要求企业加大安全生产投入、从业人员教育培训、隐患排查治理力度，有力防范化解各类风险隐患。

7.区发展和改革委员会要严格执行《江西省管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》，履行电力行业主管部门工作职责。规范监管履职行为，厘清监管边界，健全权责清晰、协同高效的监管机制，做到不越位、不缺位、不错位，持续提升电力行业监管效能。牵头组织开展全区电力行

业安全隐患排查整治，建立隐患台账，实行清单化管理与动态闭环整改。

（二）加强安全宣传教育培训工作

各相关单位要狠抓各级管理人员安全教育培训，重点针对近年来习近平总书记关于安全生产的一系列指示批示以及《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的再培训，要清楚的知道主要负责人、安全管理人员的法定职责，加大对从业人员操作规程的培训，熟练掌握各类操作流程，组织观看警示教育片，切实提高全员安全生产法治意识。

（三）扎实开展安全生产专项整治

各相关单位要扎实开展工程安全专项整治，强化对施工现场高危作业的隐患排查治理，重点检查作业单位安全责任制落实情况，应急体系建设情况，作业前安全交底情况及作业过程安全防护措施设置等情况，完善和落实“从根本上消除事故隐患”的责任链条，推进安全隐患排查治理力度，并深刻汲取此次事故教训，彻底整治安全管理薄弱环节。