西峰区“6·19”一般火灾事故调查报告


2026年6月19日05时08分，庆阳市消防救援局指挥中心接到西峰区某美发店着火的警情，庆阳市西峰区消防救援局安化消防救援站出警予以灭火救援。此起火灾有一人经抢救无效死亡，亡者为田某。

火灾发生后，庆阳市西峰区人民政府成立事故调查组，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《庆阳市火灾事故调查处理规定》的有关规定，通过现场勘验、物证鉴定，查阅资料、调查询问，查明了该起火灾事故发生的经过、原因等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定：西峰区某美发店“6·19”火灾是一起智力发育迟缓少年破门入店玩火引发的一般火灾事故。

一、事故基本情况

西峰区某美发店（个体工商户）系起火单位，经营者为王某，经营范围：理发服务；生活美容服务；医疗美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

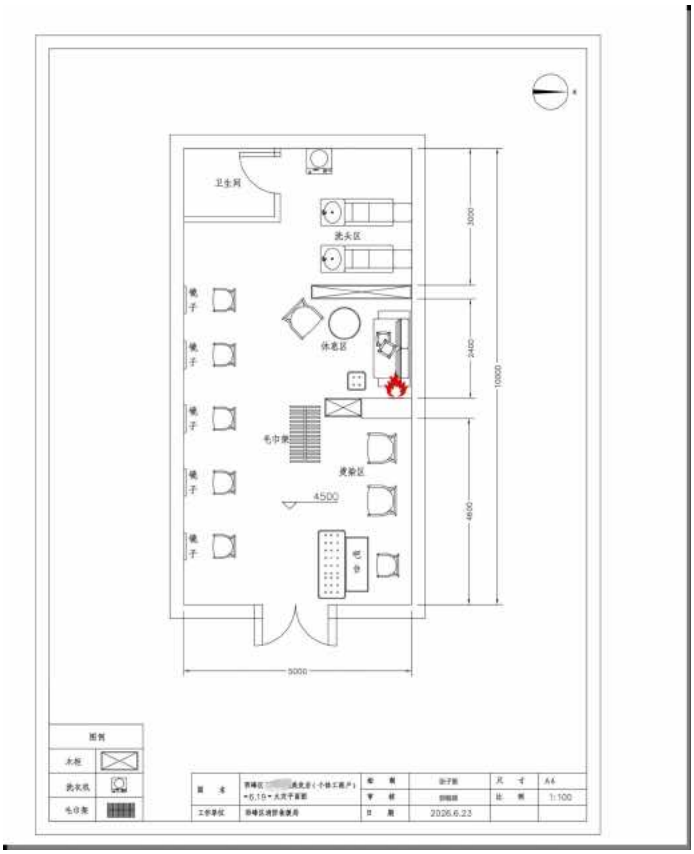

火灾现场平面图

二、调查情况

（一）现场勘验情况

西峰区某美发店（个体工商户）南北宽 5 米、东西长 10 米、高 4.5 米，北侧为某奢潮集创店（王某所经营），南侧为某广告商铺，东侧 8.7 米处为某珠宝店，该店铺门头上方有烟熏痕迹，其余店铺门头无烟熏痕迹。该店铺坐西朝东，安双扇内外开玻璃门，门面向东，距门 259cm 处有一红色钢丝绳软锁和一锁芯组件，锁芯破损。

西峰区某美发店(个体工商户)内东北角设有木制吧台及长凳，

南侧紧贴吧台摆放棉质长凳、木制座椅、长凳上方有塑料袋、雨伞、衣物等物品，无过火痕迹，仅有烟熏痕迹；店铺南部为理发区，理发区无明显过火燃烧痕迹；店铺西南角设有卫生间，卫生间无明显过火痕迹；店铺木制吧台向西 1.9 米处为烫染区，烫染区两个棉质座椅及钢制毛巾架上方棉质毛巾无过火痕迹。



店铺西北部设有休息区及洗头区，洗头区设置两个洗头床，东侧洗头床床铺海绵燃烧碳化重于西侧洗头床，西侧洗头床头部向西 12cm 处洗衣机无过火痕迹，火势由休息区向洗头区（由东向西）燃烧蔓延。洗头区与休息区中间使用高 2.3 米，宽 30cm，长 2.2 米的木制柜进行分割，木制柜紧靠北墙部位燃烧碳化严重，南部未过火仅有烟熏，燃烧区域与休息区沙发西部对应；休息区与烫染区有实体墙及长 80cm、宽 40cm、高 2.3 米的木柜进行分割，木柜无过火燃烧痕迹，北部墙体下部局部抹灰层脱落呈白色，

该区域抹灰层脱落，过火程度大于其余部位，火势由休息区向西侧洗头区、东侧烫染区燃烧蔓延。休息区紧靠北墙暖气片设置有木架海绵沙发，沙发及墙体上方装饰物完全过火，该区域过火燃烧痕迹重于店内其他部位；沙发整体过火碳化，沙发东部木制结构过火碳化程度重于西部，起火部位位于西峰区某美发店（个体工商户）内距东墙 5 米、距西墙 3.2 米、距南墙 3 米处休息区木质沙发东端。



对死者遗体进行勘验时，死者所穿黑色长裤左兜里有一打火机，打火机可正常使用。



（二）视频分析情况

西峰区某美发店（个体工商户）玻璃门南侧25米，某速运合作点店铺门头上方有一监控，监控探头向北拍摄；玻璃门北侧36.7米处，步行街出入北通道二层连廊下方有一监控探头向南拍摄；西峰区某美发店（个体工商户）店内西南角上方有一监控。将上述监控视频、内存卡送至应急管理部天津消防研究所物证鉴定中心进行检验检测。店内西南角上方监控内存卡未提取到起火时间段监控视频（《检验检测报告》（编号：SX260679））。

另两处监控视频《鉴定书》（编号：SX260678）结果表明视频监控时间“2026年6月19日02时47分55秒”（北京时间“2026年6月19日02时47分56秒”）许，可见人员活动至西峰区某美发店（个体工商户）门口区域，停留后进入该店内部区域；视频监控时间“2026年6月19日02时57分17秒”（北京时间“2026年6月19日02时57分18秒”）许，可见西峰区某美发店（个体工商户）内部灯光开启；视频监控时间“2026年6月19日03时04分23秒”（北京时间“2026年6月19日03时04分24秒”），监控画面显示位于庆阳市西峰区某美发店门口的地面区域，可见亮光映射，随后陆续可见亮光映射；视频监控时间“2026年6月19日03时32分54秒”（北京时间“2026年6月19日03时32分55秒”），监控画面显示位于西峰区某美发店区域可见烟气涌出，随后店内灯光逐渐减弱。

起火前后，监控画面内未见其他异常人员有异常行为，未见空中有飞火、飘落物等外来火源，未见灯光存在频闪等异常现象，

且灯光在较长时间内处于正常开启状态。

（三）物证检测情况

西峰区某美发店（个体工商户）向南 12 米有楼道，楼道南侧设有配电室，配电室南墙设有电表箱，过火店铺空开处于断开状态，电表工作灯指示正常，编号为 B1-11 电表为该过火店铺电表，送至应急管理部天津消防研究所物证鉴定中心进行检验检测，《检验检测报告》（编号：SX260607）表明，在 2026 年 6 月 19 日 02 时 45 分至 03 时 00 分（含）[北京时间 2026 年 6 月 19 日 02 时 43 分 30 秒至 02 时 58 分 30 秒（含）]之间电流由之前的 0.3A 左右增至 4A 左右，电流增加符合新增加用电设备的特征规律；在 2026 年 6 月 19 日 03 时 30 分至 03 时 45 分（含）[北京时间 2026 年 6 月 19 日 03 时 28 分 30 秒至 03 时 43 分 30 秒（含）]之间电流降为零，符合用电设备停止使用或开关断开、或线路断开的特征。（注：电表采样记录数据时间间隔为 15 分钟。）

应急管理部天津消防研究所物证鉴定中心

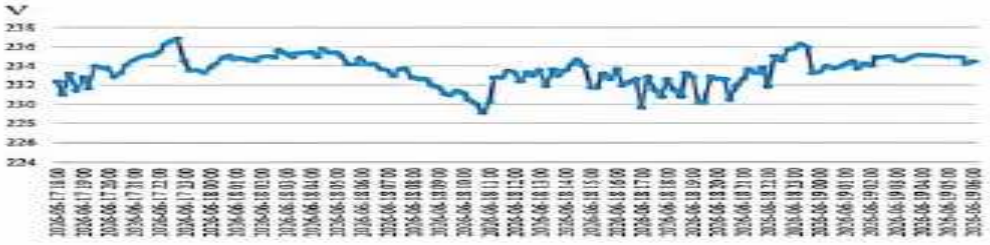


图 2 检材 SX260607-DB01 电压数据

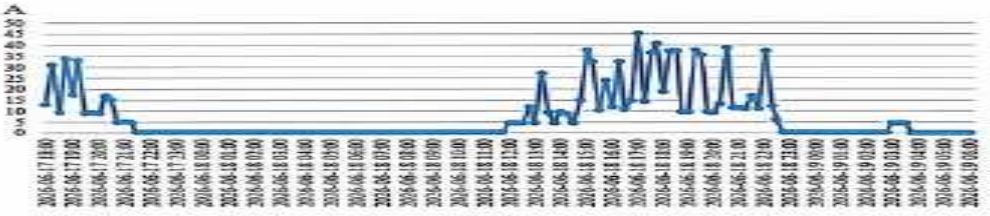


图 3 检材 SX260607-DB01 电流数据

2026-06-19 03:00	234.5	4.587	0.7098	0.662	21696.56
2026-06-19 03:15	234.4	4.612	0.6974	0.646	21696.73
2026-06-19 03:30	234.7	4.602	0.6963	0.646	21696.91
2026-06-19 03:45	235.1	0	0	1	21696.97
2026-06-19 04:00	235.1	0	0	1	21696.97
2026-06-19 04:15	235	0	0	1	21696.97

（四）物证鉴定情况

西峰区某美发店（个体工商户）休息区沙发东部椅背上方20cm处设有墙插，墙插长20cm、宽10cm，向外连接有两根电气线路，线路绝缘皮层脱落、线芯清晰可见、未发现明显熔痕，墙插红色线盒形体较为完好；休息区沙发东部座面上方发现多股铜芯线，一端连有接插件，一端有熔珠。将该墙插线盒及两根导线、多股铜芯线及接插件送至应急管理部天津消防研究所物证鉴定中心检验，《检验检测报告》（编号：SX20260910）结果为二次短路熔痕。

（五）人员活动轨迹

庆阳市公安局西峰分局情报指挥中心视频数据表明，6月16日19时19分，田某在家属陪同下前往民俗文化产业园游玩;6月17日11时14分，田某从家中出来(其父亲有追逐行为)，20时19分独自前往某产业园进行游玩；6月18日18时25分，田某沿某巷与某巷由西向东进入监控盲区，21时02分沿某巷由南向北行驶回到家中；6月19日00时06分，田某出家门后沿某巷由西向东行驶至某巷，00时31分至02时39分，沿某巷向南行驶经过某巷与某巷继续向南到某巷口，过马路后在某大街某巷徘徊，02时41分由某巷口向西行至某步行街北门，02时47分进入某步行街内部。(在行走途中有拉路边停放车辆车门，翻动沿街商户冰柜、外置储存箱的行为。)

（六）相关调查情况

1.根据陇东气象服务中心证明（庆气服2026-038号），2026年6月19日00时至12时，西峰区以晴天为主，无降水，最高气温24.2℃，最低温度14.3℃，极大风速4.4m/s。

2.根据询问笔录得知，田某一岁时查出先天性室间隔缺损，智力比同龄人低。

3.庆阳市全民健康保障信息中心健康档案显示，田某有心身（精神）发育迟缓就诊记录。

4.公安部门结合外围监控，该起火灾可排除除田某之外的放火嫌疑。

（七）人员伤亡和经济损失情况

根据《火灾直接经济损失统计方法》（XF/T185-2025）统计，该起火灾经济损失为*元，有1人死亡。

亡者为田某，男，籍贯：甘肃省庆城县。田某血液采样进行司法鉴定，西安交通大学法医学司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（编号：西交大法医司鉴中心[2026]毒鉴字第17号），田某血液中检出碳氧血红蛋白饱和度为47.30%，属中度范围(GBZ23—2024职业性急性一氧化碳中毒诊断标准)。亡者家属不同意对田某进行尸体解剖。公安部门《尸体检验笔录》（2026尸检字第040号）显示，死者气管内见大量黑色烟尘粘附，可见喉头水肿。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年6月19日5时10分，西峰区消防救援局安化消防

救援站接到庆阳市消防救援局指挥中心调派，某步行街一店铺（某美发店）着火，立即出动2车（1辆16吨水罐消防车、1辆18吨泡沫消防车）12人前往处置。5时19分救援人员到达火灾现场，开展询问情况、现场侦查，现场未见明火。现场灭火救援指挥员带领2名骨干消防员深入火场内部进行排查，5时28分在着火店铺西南角发现一名被困人员，迅速将其转移至室外安全区域，移交120急救中心医护人员进行救治。5时34分，开展现场险情排查，历时约13分钟，经确认现场无阴燃点、无残留烟气，灭火救援人员移交现场并归队备勤。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，区政府分管领导现场指挥，各部门应急响应迅速有序，紧急配合协调开展应急救援工作，并维护现场秩序，有效研判事故发展趋势以及可能造成的危害情况，防范措施到位，未发生次生、衍生事故，未造成事故危害扩大。

四、事故原因认定

经调查，对起火原因认定如下：认定起火时间为2026年6月19日02时50分许；认定起火部位位于西峰区某美发店(个体工商户)内距东墙5米、距西墙3.2米、距南墙3米处休息区木质沙发东端；认定起火原因为：1.排除外来火源引发火灾的可能；2.排除电气线路故障引发火灾的可能；3.排除西峰区某美发店(个体工商户)内物品自燃引发火灾的可能；4.不排除田某玩火引发火灾的可能。

五、火灾发生的成因

（一）直接成因

田某存在智力发育迟缓，智力低于正常同龄人。2026 年 6 月 19 日 00 时许外出，其脱离监护独自在外游荡，存在随意翻动商户设施、尝试开启车辆及商铺的异常行为，破坏某美发店（个工商户）门锁、非法破门入室，使用随身携带的打火机玩火点燃该店铺休息区可燃物引发火灾，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接成因

1.田某宏作为田某父亲、法定监护人，明知孩子存在智力、精神发育迟缓问题，存在夜间频繁外出、擅自游荡、行为异常的情况，未采取有效管控、看护措施，对孩子夜间独自外出、长时间在外游荡的危险行为未及时发现、制止、劝阻，放任危险状态持续存在，导致孩子擅自破锁入室玩火，是引发火灾的主要间接原因。

2.王某作为某美发店经营者，门锁防护强度不足，致使田某得以破锁进入店内，客观上为本次火灾的发生创造了条件。

3.庆阳某某物业服务有限公司作为某步行街物业管理主体，未严格落实消防安全主体责任，对步行街公共消防设施维护保养不到位，导致建筑原有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统长期处于失效状态，无法实现火情自动预警、初期自动灭火功能；对步行街夜间商铺安防、公共区域巡查值守流于形式，未能及时发现人员非法闯入、商铺异常火情，错失初期火灾处置黄金时间，导致火灾事故发生。

4.西峰区房产服务中心作为物业行业监管单位，虽开展了高层建筑、重点领域消防安全专项排查整治工作，对辖区物业服务企业进行了检查指导，但对庆阳某某物业消防设施长期失效等隐患，督促物业单位整改隐患存在短板弱项。

5.安定路街道办事处作为属地管理责任单位，虽按区级部署开展消防安全专项整治、建立隐患台账、督促增补消防器材，但针对某步行街建成年限久、消防设施老旧瘫痪、商户密集、夜间安防薄弱的突出问题，未制定针对性、常态化管控措施，消防安全网格化管理精细化、常态化不足。

六、对事故责任人及责任单位的处理建议

1.田某：此次火灾事故造成田某死亡，达到失火罪立案追诉标准，涉嫌构成失火罪（刑法第一百一十五条第二款），鉴于当事人田某智力发育迟缓，且已死亡，建议不再追究其法律责任。

2.王某：作为某美发店经营者，店铺使用钢丝绳软锁锁门，防护强度不足，建议由公安机关辖区派出所对其警示教育。

3.庆阳某某物业服务有限公司：未严格落实消防安全主体责任，消防设施未能保持完好有效，建议区消防救援局根据《中华人民共和国消防法》予以行政处罚。

4.西峰区房产服务中心：在2026年开展的全区高层建筑重大火灾风险隐患排查整治专项行动和重点领域消防安全隐患专项整治工作中，对庆阳某某物业服务有限公司进行了多次

检查指导，但督促落实消防安全管理方面存在短板，建议区住建局按照“三管三必须”原则对相关责任人员进行约谈。

5.安定路街道办事处：能按照2026年《全区高层建筑重大火灾风险隐患排查整治专项行动实施方案》和《西峰区重点领域消防安全隐患专项整治实施方案》开展工作，对某步行街片区多次进行隐患排查，建立隐患台帐，督促增设灭火器，但因该片区房屋开发建设方消防配备缺失，消防设施瘫痪，消防安全管控难度大，在网格化监管方面没有有效措施，建议安定路街道办事处按照职责分工对相关人员进行约谈。

七、事故防范和整改措施建议

该起火灾事故后果严重、教训惨痛，充分暴露出辖区物业消防安全管理缺位、经营性“九小场所”安防防火措施薄弱、特殊人群监护管控缺失、行业监管和属地管理存在短板、消防设施隐患闭环整治不到位等问题。为深刻吸取事故教训，压实各方安全责任，排查整治各类消防安全隐患，坚决防范同类事故再次发生，结合事故调查情况，提出以下整改防范措施：

（一）压实各方安全责任，健全闭环管控体系。压紧压实经营单位、物业服务企业、行业监管部门、属地街道四方消防安全责任。督促辖区“九小场所”经营者落实主体责任，规范夜间停业安防管理，更换达标防盗门锁、配齐有效监控设备，常态化清理易燃杂物、落实断电巡查制度。责令庆阳某某物业服务有限公司全面整改失效消防设施，建立24小时夜间巡查值守机制，常态化开展

消防维保和应急演练。区房产服务中心、安定路街道办事处细化行业监管和网格属地责任，建立隐患台账，实行常态化督查、整改、复查闭环管理，杜绝监管流于形式。

（二）深化隐患专项整治，消除消防安全风险。常态化开展“九小场所”消防安全专项整治，重点整治门锁防护不足、监控失效、易燃物违规堆放、夜间用电不规范等突出隐患，对违规经营主体依法督促整改。聚焦某步行街等老旧商住区域，推进消防设施提质改造，督促物业落实月度自检、季度专业检测制度，确保火灾报警、喷淋、消火栓等消防设施完好有效。建立隐患“排查、交办、整改、销号”全流程机制，对重大隐患挂牌督办，彻底清零各类消防安全隐患。

（三）聚焦特殊群体管控，补齐安全监管盲区。建立多方联动机制，全面摸排辖区智力、精神发育迟缓、失管失护、行为异常的未成年人，建立动态管控台账。压实监护人法定监护责任，常态化开展监护安全教育，对监护不力、放任未成年人危险行为的人员及时约谈警示。强化步行街、背街小巷、沿街商铺等重点区域夜间、凌晨巡查管控，及时劝阻未成年人独自游荡、撬门、玩火等危险行为，从源头杜绝特殊人群引发的安全事故。

（四）强化宣传应急建设，筑牢长效安全防线。以本次“6·19”火灾事故为典型案例，开展全覆盖警示教育，破除商户、群众安全侥幸心理。实施分类精准宣传，针对商户强化

防火管控与初期火情处置培训，针对监护人强化特殊人群安全监护教育，针对物业人员强化消防设施运维、夜间巡查实操培训。常态化组织商户、物业开展火灾应急疏散、初期灭火演练，提升基层应急处置能力。健全消防安全风险研判、常态化排查机制，完善多方联动治理体系，持续巩固整改成效，严防同类事故发生。