红山区铁南街道晟凯建材店

“5.10”物体打击非生产安全事故调查报告

2024年5月10日17时50分，赤峰市红山区铁南街道曲家沟村机动车尾气检测站西侧发生一起物体打击事故。死亡一人。依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规，经红山区人民政府批准，5月11日成立了由区应急局牵头，区纪委监委、区公安分局、区市场监督管理局、区总工会有关负责同志等参加的红山区铁南街道晟凯建材店“5.10”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

1、事故时间：2024年5月10日17时50分左右

2、事故地点：赤峰市红山区铁南街道曲家沟村机动车尾气检测站西侧

3、事故单位：红山区晟凯建材店

4、事故类别：物体打击

5、事故级别：一般事故

6、事故伤亡情况：1人死亡

姓名	性别	年龄	工种	文化程度	伤害程度	家庭住址	工作单位
李俊	男	50	普工	初中	死亡	赤峰市元宝山区风水沟镇下坎子村	红山区晟凯建材店

二、事故发生单位基本情况

红山区晟凯建材店，公司地址内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街道海关胡同西城小区5号楼2号商厅；法定代表人：王建伟；注册类型：个体工商户；注册日期：2023年3月23日；经营范围：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；五金产品零售；电线、电缆经营；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程用机械销售。

三、事故经过及救援过程

2024年5月10日13时00分，工人李俊（死者）在厂区东侧开展压模作业，工人纪伟在厂子东侧把一米圆井（水泥预制件）从塔吊北侧吊到南侧。

2024年5月10日15:00分，天气下雨，工人开始休息。

2024年5月10日16:00分，工人继续开工，李俊完成压模工作，与纪伟共同吊装水泥预制件。

2024年5月10日17时50分，纪伟和李俊在厂区东侧，使用桥式起重机吊装水井预制件，预制件脱落将李俊砸倒，

李俊脸朝下，趴在地上，血流不止。

2024年5月10日17时52分，工人马占久摸李俊心跳及大动脉都没有了，立即拨打“120”急救电话，并拨打老板王建伟电话。

2024年5月10日18时00分，老板王建伟到达现把伤者李俊放平等待120救护车。

120救护车到达现场，经随车急救医生抢救无效，确认死亡。

四、事故原因分析

1、调查询问笔录

根据王建伟、纪伟、马占久三人事故调查询问笔录，事发当时工人李俊正常操作使用桥式起重机进行水泥预制件吊装作业。作业过程中突然起强风，起重机吊索受风力影响发生剧烈晃动，正在吊装的水泥预制件位置随吊索发生偏移，晃动导致预制件脱落砸到李俊，造成死亡。

2、气象部门出具报告


2024年5月10日16时39分，红山区气象台发布大风蓝色预警，平均风力达6级以上，阵风达7级以上。依据红山区气象分局出具的《气象实况说明书》（202401号），2024年5月10日当天，观测到南山气候校准站极大风速达到24.1m/s，瞬时风力达9级。

3、市场监督管理部门关于桥式起重机的检验报告

红山区晟凯建材店桥式起重机（设备代码427041557202203129）隶属于赤峰博速道路养护材料有限公司。依据特种设备检验研究院赤峰分院出具的桥（门）式起重机安装改造重大修理监督检验报告（以下简称报告），两台起重机于2022年6月21日通过了特种设备监督检验，各项安全性能、参数符合生产要求。

4、专家现场核查意见

经专家组初步调查，事发原因与极端大风天气等因素有直接关系。事故发生时，该单位操作人员李俊使用桥式起重机进行成品水泥预制件吊装作业，水泥预制件在运行过程中发生偏移，脱落后砸到操作人员李俊，致使操作人员李俊死亡。事故发生后调取气象部门气象信息，事前预警平均风力达6级以上，阵风达7级以上，事故发生时气象信息显示瞬时风力达到9级，操作人员李俊不能及时进行有效防范，造成水泥预制件在吊运过程中位置偏移、晃动掉落。专家组认为瞬时极端大风是导致此次事故发生的原因。

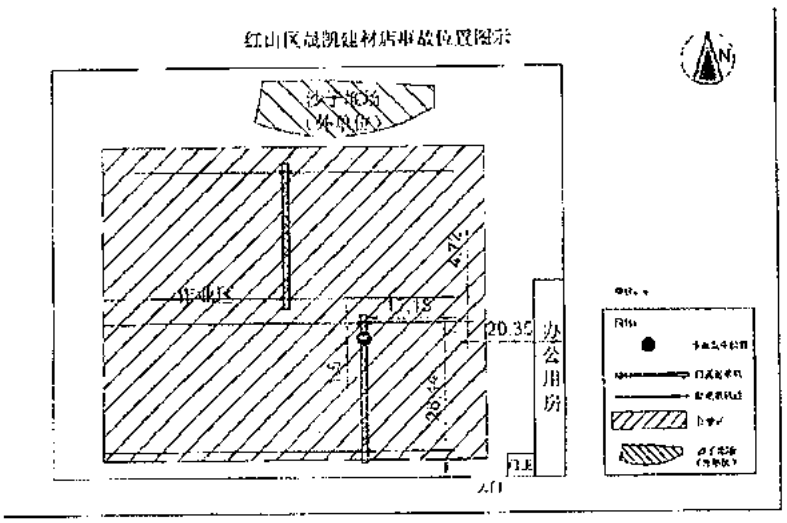

五、综合调查结论和性质

依据上述事故原因分析及各有关部门出具的报告，事发当时，受瞬时极端大风天气影响，桥式起重机吊索带动水泥预制件发生偏移，晃动造成预制件脱落形成物体打击造成李俊死亡。本次事故属于不能预见且不可抗拒的自然灾害直接引发的。

综上，经调查认定，红山区铁南街道晟凯建材店“5.10”物体打击事故是一起非生产安全事故。