赤峰元宝山赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司“6·26”一般高处坠落生产安全事故调查报告

赤峰市元宝山区政府事故调查组

2026年10月

目录

报告开篇及事故性质认定 1
一、事故基本情况 2
（一）事故项目基本情况 2
（二）事故发生单位及相关单位概况 2
（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况 3
（四）事故发生经过 4
（五）事故现场情况 5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 8
（四）应急处置评估情况 8
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）间接原因分析 9
四、有关责任单位存在的主要问题 10
（一）事故单位 10
（二）相关单位 10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 11
（二）移送司法机关处理的人员 11
（三）对有关公职人员的处理建议 12
（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 13
（五）其他处理建议 15
六、事故主要教训 16
七、事故整改和防范措施 16

2026年6月26日，赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司在元宝山镇南荒村饮用水水塔拆除项目施工现场，发生一起高处坠落事故，造成2人死亡，1人受伤，直接经济损失307.16万元。

依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）等有关法律法规，6月26日，元宝山区人民政府成立了由区应急管理局、区公安分局、区纪委监委、区总工会、区住建局、区水利局、元宝山镇人民政府等单位有关负责同志组成的赤峰元宝山赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司“6·26”一般高处坠落生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。同时聘请安全方面专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、询问谈话、综合分析等多种方式，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理意见。同时，调查组举一反三，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，这是一起因施工单位和发包单位安全生产主体责任落实不到位，施工组织管理不力，技术管控缺失，在安全风险未能得到有效管控前提下盲目组织施工导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目基本情况

该施工项目为元宝山区元宝山镇南荒村的村民饮用水水塔拆除项目，该水塔于1994年建设使用，主要用于南荒村一、二、三、十三村民组用水。因使用年限长，水塔出现漏水问题，村委会于2019年组织进行维修加固，因南荒村水塔使用年限较长，间歇性供水，于2025年12月停用，计划拆除地上水塔。

南荒村村民委员会组织实施水塔拆除项目，2026年4月20日发布招标公告，本次招标涉及村委会楼房屋顶防水、新村水塔拆除及老窑养鸡场发包三个项目。2026年4月27日，南荒村村民委会发布招标公告，2026年4月30日于南荒村会议室进行新村水塔拆除项目的竞标，最终赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司以8.5万元的价格中标。村委会与赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司于2026年5月22签订了施工合同，该公司5月25日开始进场进行拆除施工作业。

原水塔高度35米，塔身0-30米高度外直径5米，30—35米高度外直径为7.2米，整体为砖混结构。作业人员使用电镐进行人工逐段拆除，事故发生时，剩余水塔最高点离地面25米。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司[1]，水塔拆除项目施工

[1] 统一社会信用代码:91150403MA7KPFFN9L。

单位，法定代表人汤军，注册资本500万元，成立日期为2022年3月23日；公司类型为有限责任公司（自然人独资），住所为内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇建昌营村建昌营商城1栋1号厅；经营范围为土石方工程施工、金属结构制造、金属结构销售、园林绿化工程施工、机械设备租赁、建筑装饰材料销售、装卸搬运、工程管理服务、普通机械设备安装服务；公司持有《安全生产许可证》[2]，许可项目：建筑劳务分包、建设工程施工、建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公司持有《建筑企业资质证书》[3]。

2.内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇南荒村村民委员会[4]，基层群众性自治组织特别法人，为水塔拆除项目发包单位，法定代表人周海民，地址位于内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇南荒村大南荒1号。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司，未建立全员安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程，设有一名分管生产经营的副总经理和2名专职安全员。但在该水塔拆除项目中，仅汤军负责现场安全管理，其他安全管理人员并未参与该项目，经过对相关人员的询问和资料的查阅，得知在该项目中，赤峰万顺兴

---

[2] 证书编号：（蒙）JZ安许证字[2022]001361；许可范围：建筑施工；有效期：2025年12月19日至2028年12月19日。

[3] 证书编号：D315061833(B)；有效期：2022年7月5日至2027年7月5日；资质类别及等级：施工劳务企业资质不分等级。

[4] 统一社会信用代码:54150403K05584426K。

隆建筑劳务有限公司未形成任何书面档案，安全教育与安全管理等均为口头交代，未形成书面记录。

2. 内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇南荒村村民委员会，未将该水塔拆除项目向镇政府或者相关行业部门进行备案，对该施工项目的承包单位资质和从业人员资格未进行严格审查，在签订的合同中未明确村委会的安全生产管理职责，对施工过程的安全生产统一协调和管理不到位。

3. 元宝山镇人民政府，对南荒村村民委员会安全生产工作监督、指导不到位，安全生产巡查、检查工作不及时、不到位。

（四）事故发生经过

本项目在2026年5月25日开始施工。6月26日13时30分，付金勇、王海亮、宇文志军和汤学进入作业现场开始作业，汤军负责在水塔周围看护，吴铁磊负责对道路行人进行警戒。14时30分许，四名施工人员在脚手架上操作平台进行水塔拆除作业，付金勇在墙体上打孔，另外三人在旁边协助，付金勇在进行压杆操作后，形成一块较大拆除物，该拆除物未按预定方向外倾，而倒向内侧，砸在脚手架上，造成脚手板倾覆，架体变形，致4人在距地面约21米处坠落，付金勇和王海亮直接坠落至地面经抢救无效死亡，宇文志军坠落至距地面3米左右挂在半空，脑部挫伤，经送医救治后状态稳定，汤学依靠安全带挂在顶部平台，成功自救脱困，未受伤。

（五）事故现场情况

事故现场位于赤峰市元宝山区元宝山镇南荒村内，2026 年 6 月 30 日，事故调查组组织专家对现场进行现场勘查。事故现场外围被铁皮围上，水塔周围全是散落的碎块，大小不一，无任何安全标识和标线，仅在靠近边缘的东侧和南侧有绿色防护网，西侧有墙体围挡。水塔采用人工拆除的方法，在水塔内部搭设脚手架，设置拆除平台，操作人员在平台上作业，拆除物从水塔外围散落堆置在地面。勘查过程中对现场情况进行了拍摄，形成了如下事故发生地现场图、水塔内部图等图片：

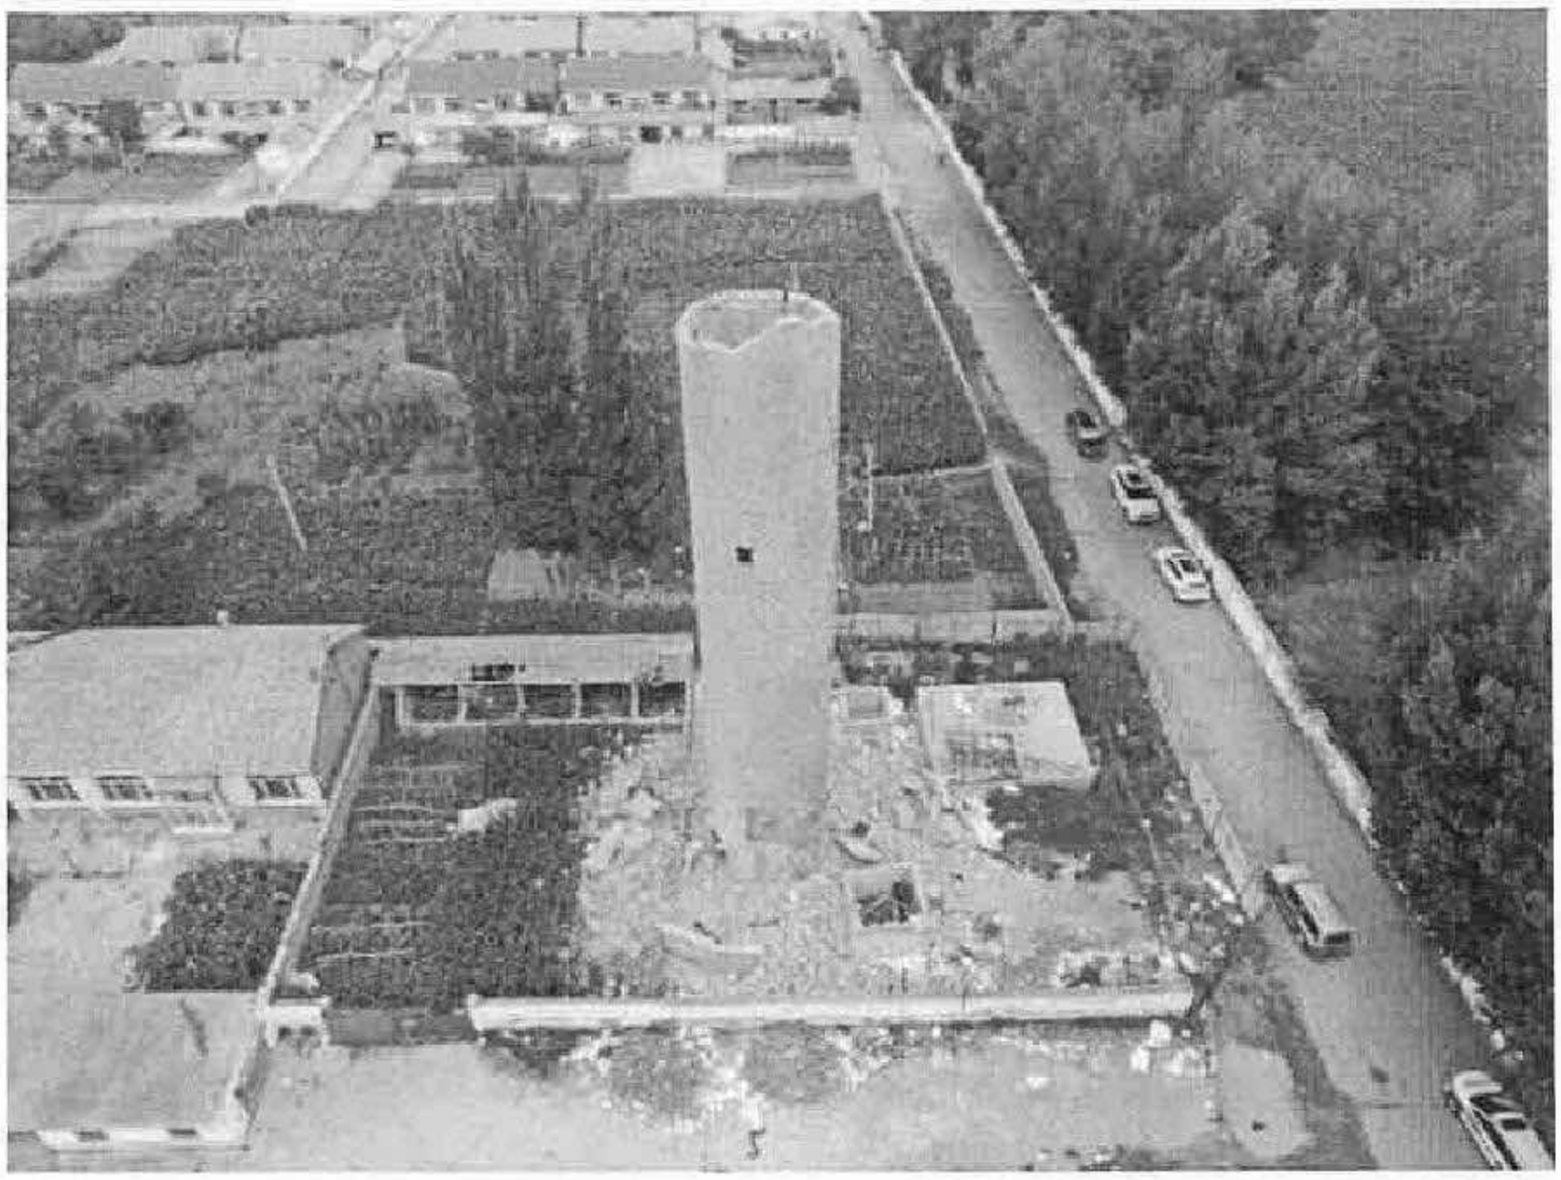


图 1 事故现场鸟瞰图（南侧视角）

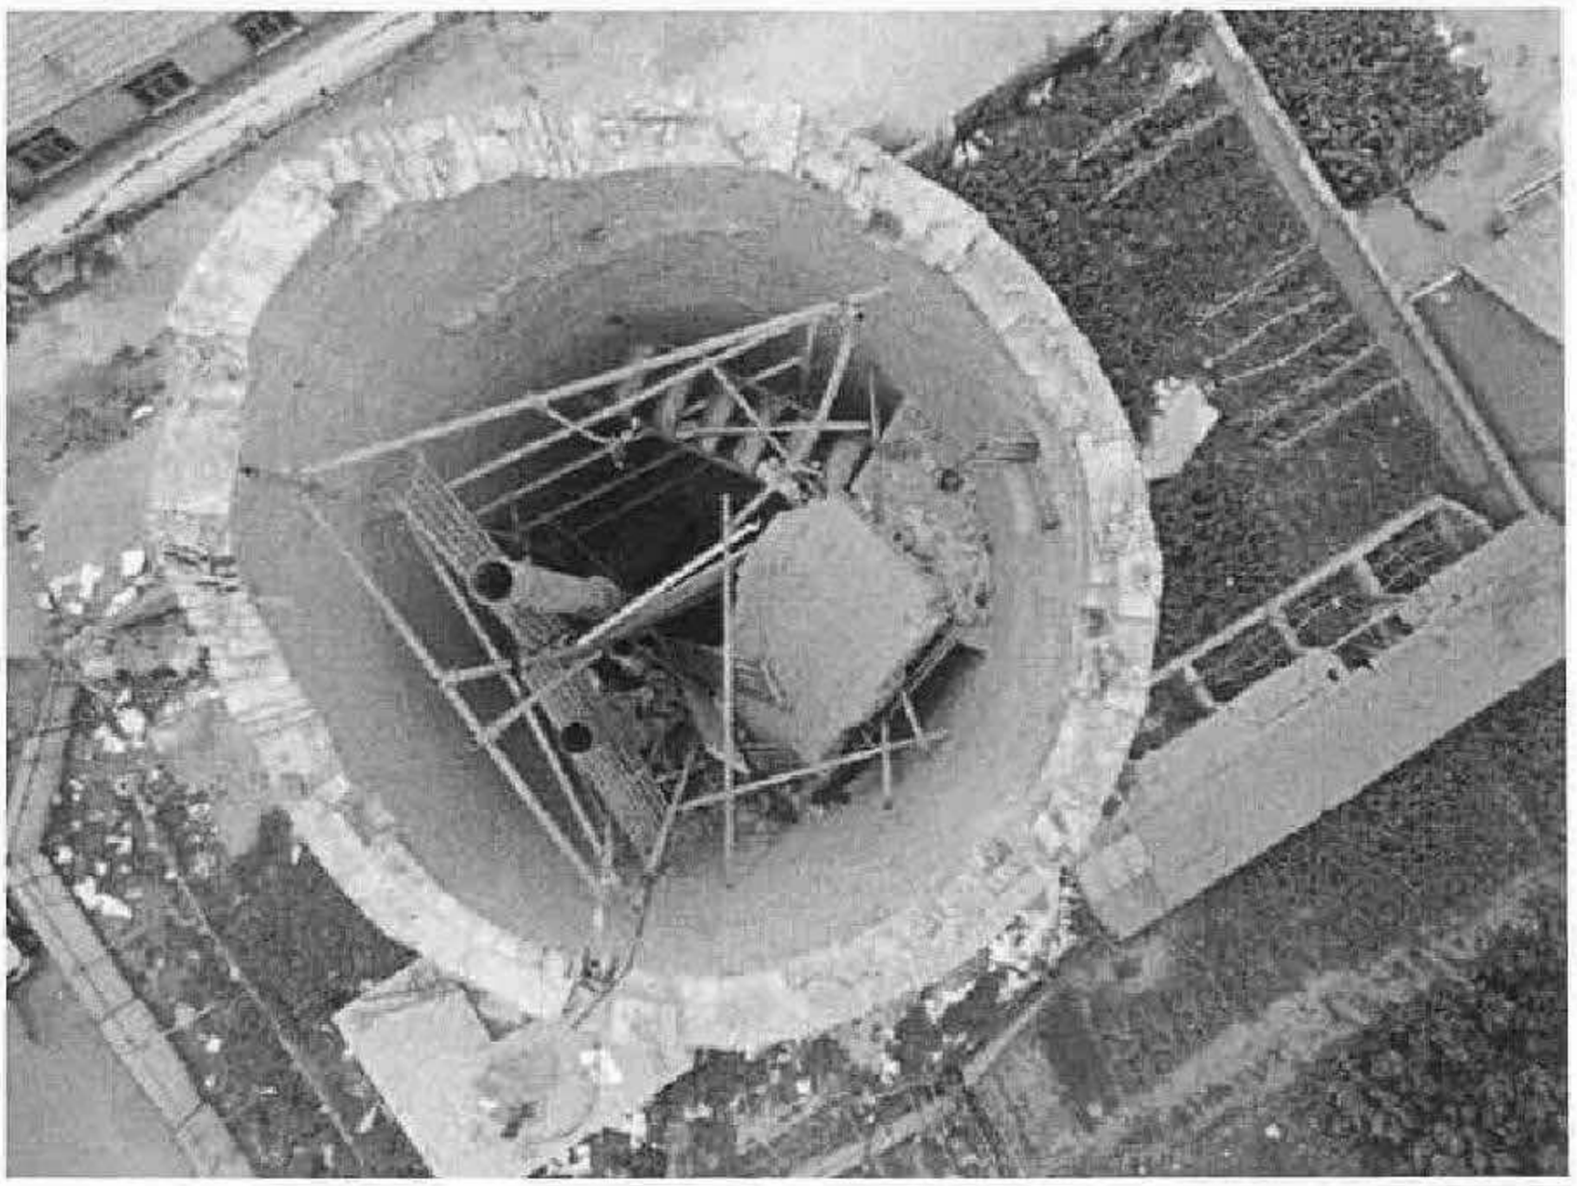


图 2 事故现场俯视图

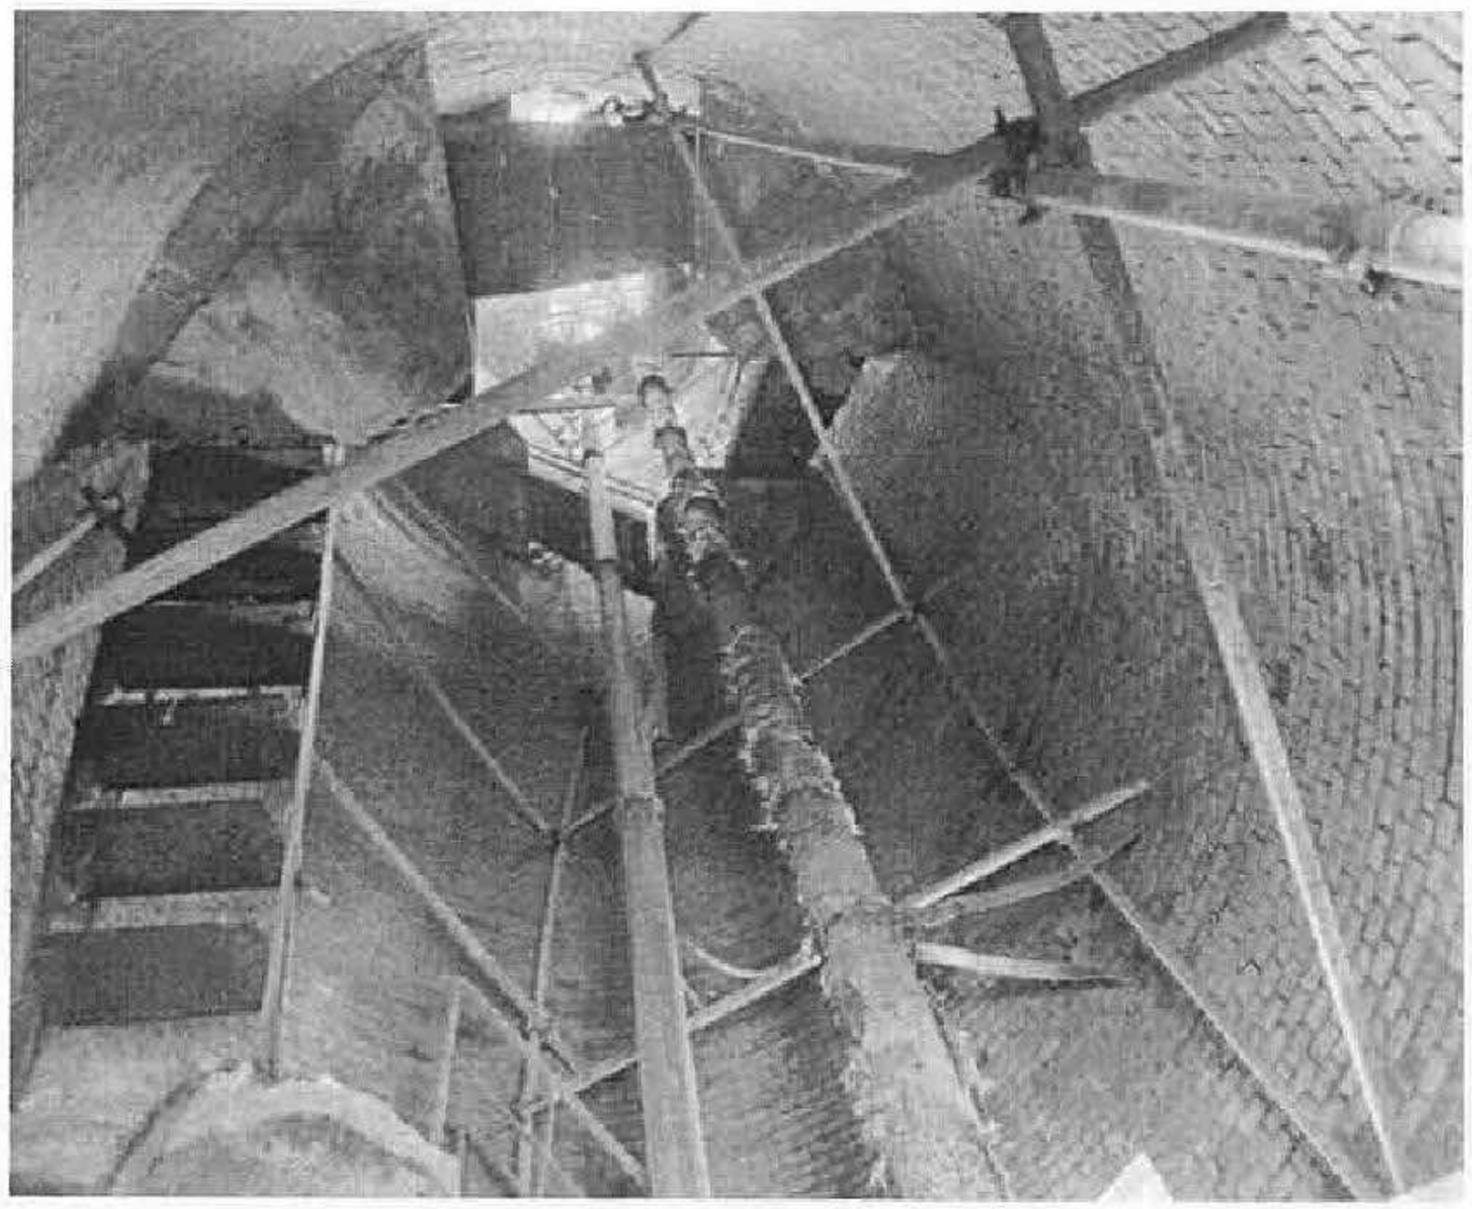


图 3 水塔内部图

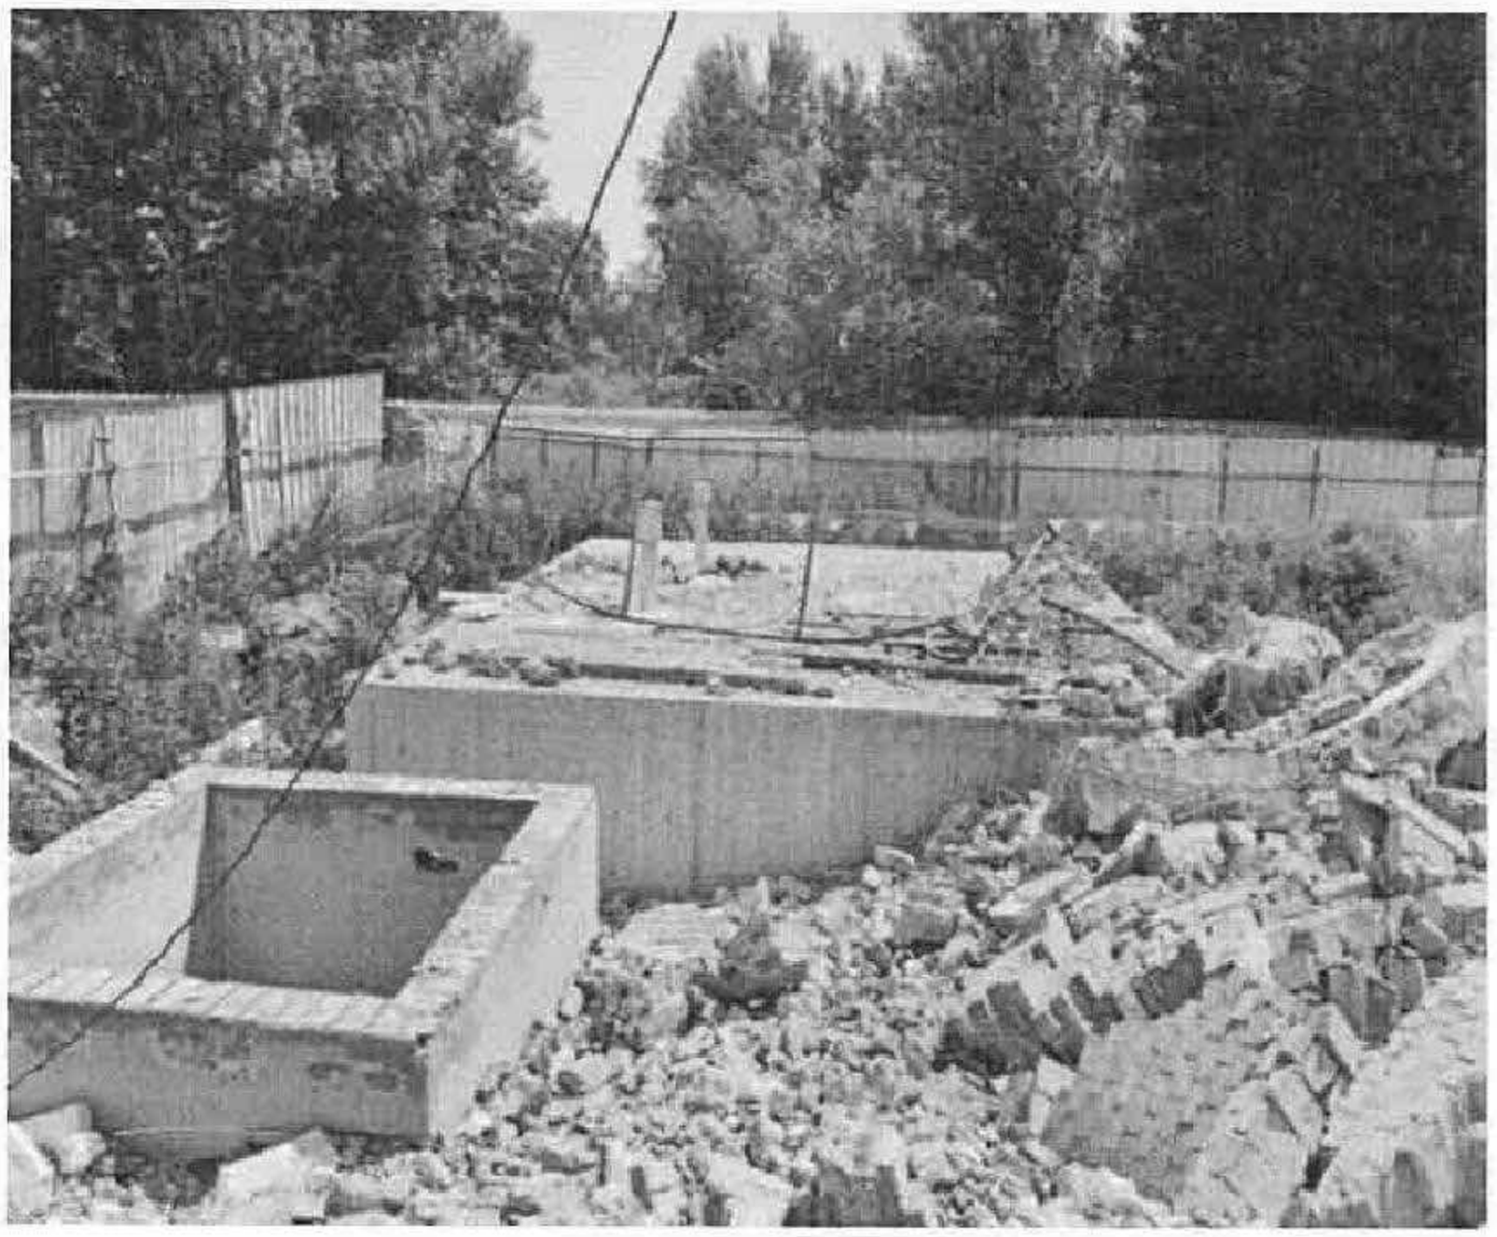


图 4 水塔周边图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成4名现场作业人员发生高处坠落，经120确认2人当场死亡，1人受伤，1人自救成功未受伤。依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）核算，直接经济损失307.16万元。

死者付*勇，男，身份证号1504**19******3776，19**年**月**日出生，年龄**岁，赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司员工，赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司员工。

死者王*亮，男，身份证号1504**19******3919，19**年**月**日出生，年龄**岁，赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司员工。

受伤人员宇**军，男，身份证号1504**19******6337，19**年**月**日出生，年龄**岁，赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司员工。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

现场负责人汤军在确认事故伤亡情况后，呼叫外围警戒人员吴铁磊，让其拨打120急救电话，赤峰宝山中医医院在14时32分接警并立即出动救护车前往事故现场，汤军于14时54分拨打110报警电话。14时40分许，村委会副主任邵吉双接到事故现场人员报告后立即前往现场，并于14时50分向派出所和镇政府报案。元宝山镇政府向元宝山区应急管理局报告了事故相关情况，

元宝山区应急管理局接报后在规定时间内按照事故报送要求，立即向区政府、赤峰市应急管理局报告了事故情况，并在系统上完成报送。相关单位接报后立即赶赴现场开展救援，直至救援结束。

（二）事故现场应急处置情况

赤峰宝山中医医院医护人员于14时45分到达事故现场，立即实施急救措施，付金勇、王海亮平卧于地面，意识丧失，呼之不应，颈动脉搏动消失，呼吸心跳停止，双侧瞳孔散大固定，对光反射消失，心电图示“0”电位，经抢救无效，宣布付金勇、王海亮临床死亡。宇文志军坐在地上，神志恍惚，20分钟后，伤者自述头痛，头部右侧部分头皮缺失，出血活跃，医护人员立即进行伤口包扎止血，随即送至医院。相关部门对事故现场实施封闭隔离和警戒，防止发生次生伤害。

（三）医疗救治和善后情况

6月26日，区事故调查组善后组积极与家属和事发单位对接沟通，2名死者得到妥善处理，家属全部与事故发单位签订了赔偿协议和谅解书，两名死者分别于6月28日、6月30日进行了火化。伤者宇文志军经过住院治疗，对头皮擦伤处进行了修复治疗，无生命危险，目前伤者状况稳定，现已出院。

（四）应急处置评估情况

事故发生后，现场人员第一时间报警求援。现场管控严密有效，全程严格落实现场警戒、人员疏散、风险防控措施，杜绝了二次伤人等次生事故发生，保障了事故现场安全。善后处置稳妥

有序。快速落实伤员救治、家属安抚、抚恤理赔、舆情管控等工作，有效维护了现场及社会稳定，未引发负面舆情及群体性事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查及相关人员问询核实，作业人员使用电镐破除构件后，采取向外推送、让切块坠落至地面的方式开展拆除作业。事故发生时，作业人员拆分出来的切块体量过大，作业人员未管控切块倾倒朝向，也未设置防倾倒防护举措，致使切块没有按照预设方向向外倾倒，反而向内侧倾覆，损毁了作业平台以及人员安全防护设施，最终导致高处坠落事故的发生。

（二）间接原因分析

赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司。未认真履行安全生产主体责任，无任何安全生产责任制、规章制度、操作规程、安全教育和培训记录等安全生产管理相关的资料，且该公司所持有的《建筑企业资质证书》为施工劳务企业资质，不具备从建设单位直接承揽工程的资质。组织无特种作业操作资格证的人员进行施工作业，未对作业人员进行安全教育和培训，未制定专项施工方案，在作业前未进行安全技术交底。施工现场脚手架搭设不规范，作业层未满铺脚手板，未按要求设置安全平网，未经验收合格即投入使用。

南荒村村民委员会。对施工单位安全生产统一协调、管理不到位，仅有一份施工日常巡查记录，无安全风险管控和隐患排查

相关记录，未督促施工单位制定专项施工方案。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司，作为水塔拆除项目的承包单位，未严格落实企业安全生产主体责任，对项目安全管理不到位。未制定拆除专项施工方案，组织无高处作业资格的人员进行施工，未对从业人员进行安全生产教育和培训，在施工场所未设置任何安全警示标志，未对施工作业过程中存在的安全风险进行有效辨识和管理，对事故的发生负有直接管理责任。

内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇南荒村村民委员会，作为水塔拆除项目的发包单位，未严格审查承包单位资质和从业人员资格，对施工单位安全生产统一协调、管理不到位，未督促承包单位制定专项施工方案，落实相关安全防护措施。

（二）相关单位

1.地方党委、政府

元宝山镇党委、元宝山镇人民政府对南荒村村民委员会履行水塔拆除项目安全管理职责督促不力，对水塔拆除项目缺乏有效管控，监督、指导不到位。

2.行业监管部门

元宝山区水利局对水利工程项目的监管存在薄弱环节，未将农村水塔等供水设施纳入动态管理台账，底数不清，对属地落实水利设施安全管控督促不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

付金勇，男，拆除现场作业人员，未取得高处作业特种作业操作证开展高处作业，在墙体上打孔形成拆除物过大，且未按预定方向外倾，而倒向内侧，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

王海亮，男，拆除现场作业人员，未取得高处作业特种作业操作证开展高处作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

汤军，男，赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司法定代表人及实际管理人，单位安全生产主要负责人，对本单位的安全生产全面负责。在该拆除项目中未严格履行岗位安全生产职责，对本单位的承包项目安全生产领导、组织、检查不力，对工程实施过程风险控制不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]的规定，对事故发生负有管理责任，涉嫌重大责任事故罪，已于6月26日被区公安分局采取强制措施，元宝山区检察院于7月10日对其进行了批准逮捕，建议司法机关追究其刑

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

事责任[6]。自刑罚执行完毕之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人[7]。

（三）对有关人员的处理建议

周海民，男，南荒村党委书记、村委主任，负责村“两委”全面工作。未认真审查承包单位施工资质[8]，对承包单位安全生产统一协调、管理不到位[9]，对事故的发生负有管理责任，建议给予党内警告处分。

邵吉双，男，南荒村委副主任、党委委员，分管安全生产、城建、产业项目建设等工作。未认真审查承包单位施工资质[8]，对承包单位安全生产统一协调、管理不到位[9]，对事故的发生负有管理责任，建议给予党内警告处分。

颜鸿，男，赤峰市元宝山区元宝山镇副镇长，对农牧业机械、饲料生产、种养殖小区、林业、水利等行业的安全生产工作负直接领导责任。对南荒村村民委员会水塔拆除项目安全生产工作监督、指导不到位，建议对其批评教育。

---

[6]《中华人民共和国建筑法》第七十一条第一款：建筑施工企业违反本法规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第三款：生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

赵立会，男，区水利局水资源保护与水利工程质量监测中心副主任，主要负责在建水利工程的日常检查和技术指导等工作。对水利工程项目的监管存在薄弱环节，未将农村水塔等供水设施纳入动态管理台账，底数不清，建议对其批评教育。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 周海民，男，作为项目发包单位法定代表人及主要负责人，未严格审查承包单位的资质和从业人员资格，将施工项目发包给不具备相应资质的单位[10]，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款的规定对其处人民币 1.3 万元的罚款。对施工过程的安全生产统一协调、管理不到位，对事故的发生负有管理责任[11]，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对其处人民币 0.7 万元的罚款。按照“分别裁量、合并处罚”原则，建议由区应急管理部门依法对其给予人民币 2 万元罚款的行政处罚。

2. 邵吉双，男，作为发包单位项目直接负责的主管人员，未

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

严格审查承包单位的资质和从业人员资格，将施工项目发包给不具备相应资质的单位[11]，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款的规定对其处人民币1.3万元的罚款。对施工过程的安全生产统一协调、管理不到位[10]，对事故的发生负有管理责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对其处人民币0.7万元的罚款。按照“分别裁量、合并处罚”原则，建议由区应急管理部门依法对其给予人民币2万元罚款的行政处罚。

3.赤峰万顺兴隆建筑劳务有限公司，作为水塔拆除项目的承包单位，未严格落实企业安全生产主体责任，对项目安全管理不到位。未建立安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程；未编制专项施工方案；在资质等级许可的业务范围外承揽工程；组织无高处作业特种作业操作证的人员从事高处作业，且未对从业人员进行安全生产教育和培训[12]；在施工场所未设置安全警示标志[13]；未对施工作业过程中存在的安全风险进行有效辨识和管理[14]，对事故的发生负有直接管理责任。建议依据

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（三）项和《内蒙古自治区安全生产行政处罚自由裁量权基准》的规定，由区应急管理部门依法对其给予人民币90万元罚款的行政处罚。建议依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十三条和《建设工程安全生产管理条例》第六十五条第（四）项，由区住建部门上报自治区住建部门依法依规吊销其安全生产许可证[证书编号：（蒙）JZ安许证字[2022]001361]和建筑业企业资质证书[证书编号：D315061833（B）]。

4.内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇南荒村村民委员会，作为拆除项目的发包单位，未严格审查承包单位的资质和从业人员资格，将施工项目发包给不具备相应资质的单位[15]，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[16]的规定对其处人民币15万元的罚款；对承包单位的安全生产工

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应及时督促整改。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

作统一协调、管理、检查不到位[17]，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[18]的规定，对其处人民币4万元的罚款。按照“分别裁量、合并处罚”原则，建议由区应急管理部门对其给予人民币19万元罚款的行政处罚。

（五）其他处理建议

1. 责成南荒村村委会向元宝山镇党委、元宝山镇人民政府作出书面检查。

2. 责成元宝山镇党委、元宝山镇人民政府向元宝山区委、区人民政府作出书面检查。

3. 责成元宝山区水利局向元宝山区委、区人民政府作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位。一是承包单位未编制水塔拆除专项施工方案，现场施工脚手架搭设不符合规范要求，安全防护措施不完善。二是风险辨识不到位。未能充分辨识拆除作业存在的安全风险，拆除过程中盲目蛮干，拆除物过大导致失去控制。三是现场管理混乱。作业人员无高处作业特种作业操作证开展高处作业，未对从业人员进行安全教育培训和安全技术交底，未及时发现并消除拆除过程中的隐患问题。

（二）安全生产监督指导不到位。元宝山镇、南荒村村委会安全发展理念不牢，“底线思维”和“红线意识”薄弱。元宝山镇对水塔拆除项目未明确具体的监管措施和要求，缺少实际监督、

指导。南荒村村委会未严格审查承包单位资质，对该项目统一协调、管理、检查不到位，专业性不足，对工程项目相关要求不熟悉不掌握，未督促承包单位落实各项安全措施。区水利部门对水利工程项目的安全指导服务不到位。

七、事故整改和防范措施

（一）树牢安全底线思维，压实各方安全主体责任。企业、属地和行业部门均要强化红线意识和底线思维，坚决抗牢各方安全生产责任。事故发生企业要强化落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，认真落实隐患排查整改和风险防范化解机制，针对性开展安全教育培训，提升企业安全生产管理水平。元宝山镇政府和水利部门要进一步提升安全思想认识，强化本地区本行业领域风险研判和工作部署，通过严格执法、巡查检查、通报提醒等方式，督促指导企业严格落实安全生产主体责任。

（二）健全常态监管体系，从严抓实隐患闭环治理。健全安全风险事前预防管控体系，严格落实“三管三必须”安全生产原则，元宝山镇党委政府要举一反三，紧盯各村老旧建（构）筑物拆除、小型工程施工，落实项目报备机制，严格排查作业安全隐患，落实风险管控措施，抓实基层安全宣教和日常巡查，筑牢农村施工现场安全防线。水利行业监管部门要举一反三，针对水利建设项目、老旧供水水塔拆除、农村供水设施改造维修等工作，压实行业监管责任，规范拆除施工方案审查、现场安全防护管理，

堵塞水利基础设施施工安全漏洞。

（三）深化分层宣教培训，全面提升全员安全素养。一是事故发生企业要聚焦企业主要负责人、安全管理人员及一线作业人员，开展精准化、常态化安全生产专项教育培训，指导企业健全完善安全生产管理制度、岗位操作规程，规范现场安全管理流程，全面提升企业整体安全生产管控能力。二是元宝山镇党委政府和水利部门要面向基层安全监管人员，常态化组织安全生产法律法规、监管业务技能等专项培训，持续提升监管人员风险辨识研判、依法监管履职和现场处置的专业能力。同时通过发放安全宣传资料等多种形式，广泛普及安全生产法律法规、基础安全常识，提升应急处置能力，全方位筑牢基层安全防线，提升全员安全生产防范意识和自我保护能力。