

关于沈阳市皇姑区永安街贾玉增鞋厂“2·10”火灾事故调查报告

【信息时间：2026-05-22】【信息来源：沈阳市皇姑区消防救援大队】 【关闭】 【打印内容】

2026年2月10日，位于沈阳市皇姑区永安街 115号五层的贾X增鞋厂发生火灾，火灾造成贾X增鞋厂、沈阳金炉木业有限公司的房屋及物品等不同程度烧损和烟熏，同时造成1人死亡（陈X涛，男，身份证号211022XXXXXXXX6877），过火面积约 100 平方米。依据国家有关规定，该起火灾为一般火灾事故。

火灾发生后，皇姑区委、区政府主要领导第一时间作出批示，要求迅速查清起火原因，从严压实各方消防安全责任，全面开展辖区小微企业、出租厂房、“三合一”场所专项排查整治，坚决防范同类亡人事故重复发生。区政府分管领导、区应急管理局、区公安局、皇姑区消防救援大队、陵东街道办事处主要负责人第一时间赶赴现场统筹灭火救援、人员善后、现场保护及事故调查工作。

依据《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》《辽宁省消防条例》《辽宁省火灾事故责任调查规定》等法律法规和有关文件规定，皇姑区人民政府成立由分管副区长任组长，区应急管理局、区消防救援大队主要领导任副组长，区纪委、区消防救援大队、区应急局、区公安分局、区住建局、陵东街道办事处负责同志为成员的“2·10”火灾事故调查组。调查组依法依规开展了火灾事故调查工作，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定、综合分析等工作，查明了事故经过和原因，依靠专家支撑、科学手段、事实证据，认定了事故性质和责任，查明了有关单位和人员的责任，提出了下一步具体防范措施。

一、事故单位基本情况

（一）贾玉增鞋厂基本情况

贾X增鞋厂，位于沈阳市皇姑区永安街115号五层，建筑面积580.3 平方米，经营业态为鞋类加工，2019年7月承租入驻，共同经营者王X梅（经营者配偶，身份证号码：220422XXXXXXXX6247）。鞋厂整体划分为生产加工车间、库房、厨房、卫生间、办公室、宿舍等功能区。鞋厂经营者贾X增（身份证号码：220422XXXXXXXX6219）提供了名为沈阳市东陵区德益鞋厂的营业执照照片。经查询，沈阳市东陵区德益鞋厂经营场所地址为沈阳市东陵区江东街89号29栋5-7号，登记状态为吊销状态。

（二）所在建筑基本情况

沈阳金炉木业有限公司，地址：沈阳市皇姑区永安街115号，统一社会信用代码：91210XXXXXXXXX487G，法定代表人郭X炉（身份证号：350321XXXXXXXX6552），现场

安全管理员郑X生（身份证号码：350321XXXXXXXX0318）。总建筑面积约2900平方米，砖混结构，主体五层局部六层，建筑长43米、宽12米，屋面为彩钢板材质。建筑南侧一至四层和局部六层自用，五层整体对外出租，其余部分处于闲置状态。沈阳金炉木业有限公司于1997年取得沈阳市公安局于洪分局消防科颁发的《沈阳市易燃易爆化学物品消防安全审核意见书》，于2009 年经于洪区发展和改革局核准建设（沈于发改核[2009]8号）厂房及办公楼，占地面积5000平方米，总建筑6500平方米，经营范围为木制品、木材加工。核准决定书中要求项目经营所需场地、房屋建设及经营场所所需的其他条件由企业自行解决，并要严格按照国家法规和规定办理相关手续。



贾玉增提供营业执照照片




陈X涛与王X梅微信聊天记录



火灾事故现场航拍图




方位图

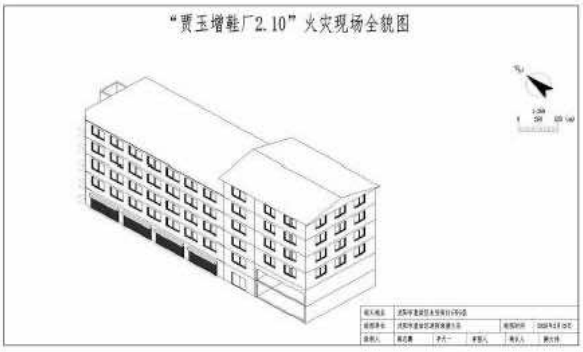


全貌图




立体复原图

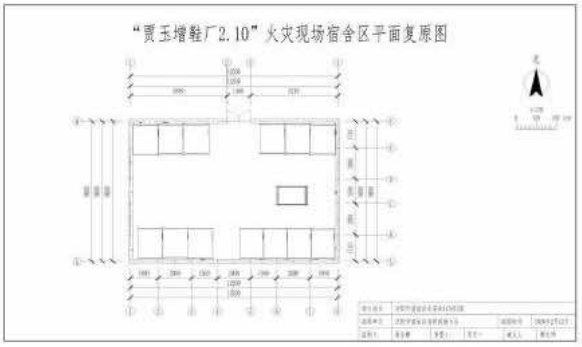

宿舍平面复原图

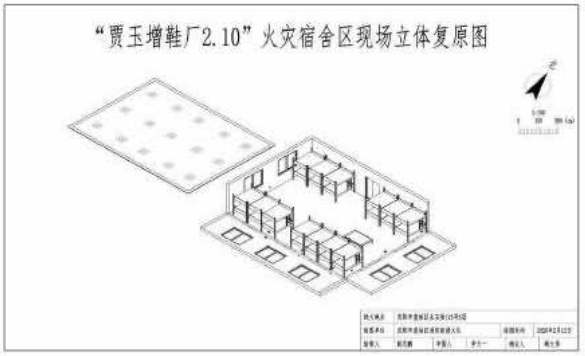


宿舍立体复原图

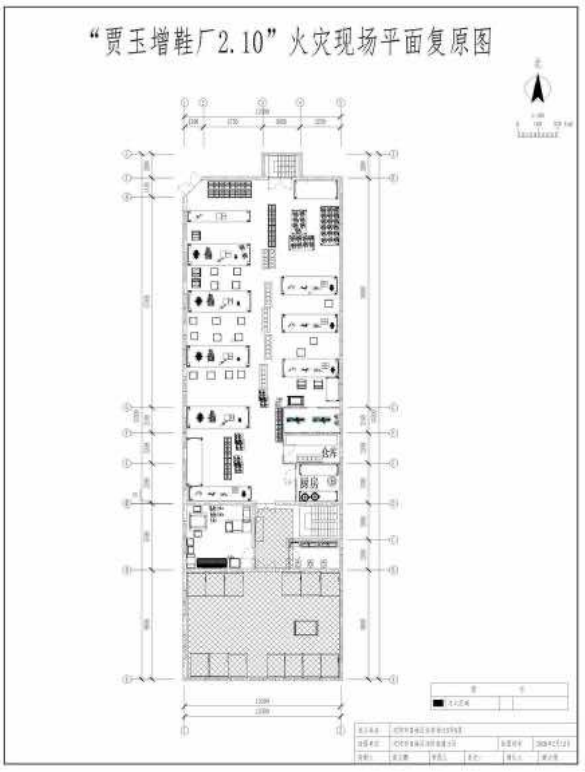
“贾玉增鞋厂2.10”火灾现场平面复原图
北
仓库
厨房

平面复原图


“贾玉增鞋厂2.10”火灾现场宿舍区亡人位置图
北

亡人位置图

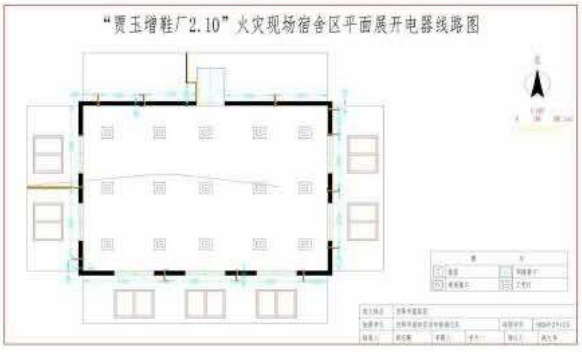
“贾玉增鞋厂2.10”火灾现场宿舍区平面展开电器线路图
北

电器线路图

二、事故发生和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年2月2日，贾X增鞋厂春节停工放假后，贾X增夫妇及其他工人放假，陈X涛继续在该厂宿舍留宿。2026年2月3日7时54分，陈X涛与王X梅微信聊天记录显示：“老板娘这两天还来鞋厂么，我后天回家了”。2026年2月9日17时43分，陈X涛独自返回五层贾X增鞋厂，起火时厂区内仅陈X涛一人留守。2026年2月10日00时54分，五层宿舍西南角处出现弧光放电异响、闪光。00时54分42秒，该点位再次出现电气火花，引燃周边可燃物；00时55分、00 时 58 分陈X涛两次前往车间取用灭火器尝试灭火，无法压制火势。01 时 01 分烟气大量扩散遮蔽监控设备，火势持续向宿舍内部蔓延；01 时 38 分，周边群众发现建筑冒烟拨打 119 火警电话。

（二）灭火救援处置情况

沈阳市消防救援支队指挥中心接警后，第一时间调派陵东专职消防队、文储路特勤站、北站东二路消防救援站共 9 台消防车、34 名消防救援人员赶赴现场，支队、大队全勤指挥部到场指挥作战。救援队伍到场后迅速实施外围警戒、建筑破拆、排烟降温、人员搜救作业，设置多支水枪阵地控制火势蔓延；04 时 50 分现场明火全部扑灭。搜救人员在宿舍起火区域发现陈x涛遗体，经公安刑侦理化检验，死者血液一氧化碳含量 77.5%，判定为火灾烟气一氧化碳中毒窒息死亡。

（三）应急处置情况

火灾扑救过程中，沈阳市消防救援支队、皇姑区人民政府、陵东街道办事处相关领导到场，协调指挥处置相关救灾工作，皇姑区消防救援大队对现场及周围道路进行封闭管控。

（四）善后处置及财产损失和统计情况

火灾扑灭后，皇姑区政府立即成立事故善后工作专班，统筹死者家属安抚、民事协商、财产损失评估等工作；皇姑区消防救援大队委托安徽中衡房地产土地资产价格评估有限公司对建筑装修、制鞋设备、原材料等受损资产开展价格评估，并出具正式评估报告，核定事故直接财产损失309185.4163 元。同步对接公安、司法部门固定死者尸检、DNA 比对等全套证据材料。

三、火灾事故调查情况

火灾发生后，皇姑区消防救援大队立即对火灾现场封闭，张贴火灾现场封闭公告，启动事故调查全套工作。先后开展 3 次现场勘验，制作现场勘验笔录3份；制作贾X增、王X梅、郭X炉、郑X生等相关人员询问笔录5份；现场提取电气线路残骸、现场筛选残留物 2组送应急管理部沈阳消防研究所进行物证鉴定；调取厂区内外监控视频送应急管理部沈阳消防研究所进行视频分析，并完成视频时间校准、起火轨迹分析；委托第三方机构开展消防产品（灭火器）质量检测；邀请应急管理部沈阳消防研究所专家团队参与现场勘验、物证检验、成因研判工作并出具专家分析意见；调取厂房租赁合同、建筑审批文件、供电台账、损失评估报告、尸检报告等全套书证材料，形成完整证据链条。

经调查询问、现场勘验、视频分析及技术鉴定等工作，结合专家意见认定如下：

（一）起火时间

综合监控影像、接警记录、询问笔录、专家意见，认定起火时间为2026年02月10日01时27分至01时28分。主要依据如下：

1.经校准外部监控视频，01时27分30秒出现火光；

2.消防队接警时间为01时38分28秒；

（二）起火部位

起火部位于沈阳市皇姑区永安街115号五层贾X增鞋厂南侧宿舍区内。主要依据如下：

1.鞋厂北部的作业、仓库及厨房区域整体未过火，仅南墙处有烟熏痕迹，南门外侧(即面向走廊一侧）烧损较重，内侧烧损较轻。现场南侧的办公室整体未过火，仅靠近门口处有烟熏痕迹；办公室门呈现面向走廊一侧烧损较重，内侧烧损较轻的特征。卫生间呈现上部受热受损较重，吊棚使用的塑料扣板烧失、变形脱落，下部受热受损较轻，塑料凳、塑料桶、塑料水盆等形状完好未变形；且吊棚使用的塑料扣板呈现远离走廊一侧仅变形脱落，靠近走廊门口处塑料扣板烧失；卫生间门框呈现出上部烧损，下部完好，面向走廊侧烧损较重，背向走廊一侧烧损较轻的特征。证明火势由走廊向鞋厂北部的作业、仓库及厨房区域，办公室，卫生间蔓延。

2.鞋厂中部走廊呈现上部受热烧损较重，铁质吊棚龙骨氧化变形，铁质灯罩受热氧化掉落，墙表面烟熏较重，局部墙皮脱落;下部保留较好烟熏较轻。且靠近南侧宿舍区的铁质吊棚龙骨变形氧化较重，北侧铁质吊棚龙骨形状保存完好，局部棚板上有残留。走廊南门及门框面向宿舍区一侧受热氧化严重，面向走廊一侧受热氧化较轻，尚有金属光泽残留。证明火势由鞋厂南侧宿舍区向北侧走廊蔓延。

3.鞋厂生产区域的监控资料显示，起火初期宿舍区域方向最先出现亮光，而走廊及生产区域内并无异常状况。证明火势由鞋厂南侧宿舍区向北蔓延。

（三）起火点

起火点位于宿舍区西南角处低位。主要依据如下：

1.宿舍区东部的铁质床架均向西侧倒伏；宿舍区西侧吊顶的棚板均烧损脱落，龙骨变形脱落严重，东侧吊顶的棚板存在较多残留，龙骨变形脱落较轻；宿舍门西侧一扇受热变形,东侧一扇形状完好。证明火势由宿舍西侧向东侧蔓延。

2.宿舍区西侧呈现：北部的铁质床架变形程度较轻，且呈现向南侧变形倾倒，南侧铁质床架变形程度较重，大部分已倒伏至地面；南侧吊顶的龙骨脱落较重,北侧吊顶的龙骨脱落较少。证明火势由宿舍的西南区域向西北区域蔓延。

3.宿舍区西南区域呈现:西南角(靠西墙南窗户处暖气以南，靠南墙最西侧窗户处暖气以西)地面处地板烧失，其余区域地板尚有留存；靠西墙南窗户处暖气呈现斜坡型燃烧痕迹，其最低点位于该暖气南端下角；靠南墙最西侧窗户西侧窗框烧损程度较重，东侧窗框烧损程度较轻；视频资料显示宿舍区西墙南窗南侧下角处最先出现异常闪光。证明火势由宿舍区的西南角向附近蔓延。

（四）起火原因

起火原因为宿舍区西南角地面附近的用电器具或电气线路（非墙内敷设）发生故障引燃可燃物致灾。主要依据如下：

1.经视频过程分析，房间内出现火光符合电气故障弧光放电图像特征。

2.经现场勘验，宿舍内墙壁插座、线路均未发现电气线路故障特征。

3.从国网辽宁省电力有限公司沈阳分公司调取的用电记录数据。

4.排除其他引发火灾的因素：

（1）排除外来火源引发火灾的因素

五层宿舍门窗夜间全部关闭，无外部烟火、火种进入通道。

（2）排除墙体预埋线路故障引发火灾的因素

现场墙壁插座、墙内线路均完好，无电气线路故障特征。

（3）排除遗留火种、吸烟起火引发火灾的因素

现场未发现烟头、打火机、明火遗留物，死者无室内吸烟行为记录。

（4）排除动火、电焊作业引发火灾的因素

事发时段厂区停工，无任何高温动火施工行为。

四、火灾事故原因

（一）火灾直接原因

综合调查询问、现场勘验、视频分析及技术鉴定，认定起火时间为2026年2月10日01时27分至01时28 分，起火原因为宿舍区西南角地面附近的用电器具或电气线路（非墙内敷设）发生故障引燃可燃物致灾。

（二）火灾间接原因

1.贾玉增鞋厂未落实消防安全主体责任。未依法办理消防审批手续；未制定灭火和应急疏散预案；未组织防火检查和防火巡查并建立记录；未按照国家标准配置消防设施；缺少安全出口；未能及时发现并消除电气等火灾隐患。厂区无市政集中供暖，日常依靠电暖器、小太阳、电热毯等移动式电器取暖。厂房与宿舍未设置实体防火分隔，属于生产、仓储、住宿三合一违规场所；厂内配备手提干粉灭火器，经检验灭火剂有效成分不达标，全部失效；停工后经营者未切断厂区非必要电源，厂房大门钥匙长期放置门外脚垫，无人员出入管控机制。

2.沈阳金炉木业有限公司安全管理缺失。该企业建筑未依法办理消防审批手续，未按照国家标准配置消防设施。租赁合同虽约定承租方不得私拉电线、违规留宿，但出租方未建立防火检查制度。消防安全管理人责任不落实，防火检查、隐患排查工作长期空白，未及时发现并制止租户违规设置宿舍住人、违规使用大功率取暖设备等隐患。

五、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取“2·10”亡人火灾教训，举一反三，紧盯老旧出租厂房、小微加工企业、“三合一”场所、节假日停工留守人员等高风险环节，压实全链条消防安全责任，坚决遏制同类小火亡人事故，提出五项措施：

（一）强化党委政府统筹，压紧压实消防安全责任

严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全定期研判消防风险机制；完善考核约谈督办制度，对发生亡人火灾的单位与属地严肃约谈，强化考核结果运用，切实把安全责任落到实处。

（二）深化专项排查整治，坚决化解重大火灾风险

对照全市厂房仓库消防安全专项整治方案，组织消防、公安、工信、街道网格力量，对多层出租厂房、鞋服木器小作坊开展拉网式排查；加大夜间、节假日错时抽查力度，重点整治违规留宿、停工不断电、大功率电器违规使用等突出问题；对重大隐患实行挂牌督办、分级管控，对无证无照作坊坚决依法取缔，实现隐患闭环清零。

（三）全部门联动机制，构建齐抓共管监管格局

严格落实“三管三必须”，厘清厂房出租、小微加工场所行业监管边界；建立信息共享、联合检查、联合执法机制，打通监管堵点；强化消防部门对基层网格的业务培训与技术指导，提升基层隐患识别能力。

（四）压实企业主体责任，提升自主消防安全管理水平

严格落实“谁经营、谁负责、谁出租、谁负责”要求，全面清理生产仓储区域违规住人，严格落实防火分隔；规范电气管理，停产停工必须切断全部非必要电源；定期检测维护灭火器、烟感等消防器材，保证疏散通道畅通；健全防火巡查、值班值守制度，常态化开展初期火灾处置演练。

（五）宽宣传警示渠道，全面提升群众自防自救能力

面向小微企业经营者、外来务工及留守人员开展亡人火灾案例警示教育，普及电气防火、逃生自救知识；畅通火灾隐患举报奖励渠道，鼓励群众举报违规留宿、私拉电线等违法行为；紧盯冬春取暖、春节停工等关键节点，提前发布风险预警，严防小火亡人事故反复发生。

“2·10”火灾事故调查组

2026年5月22日

编辑：张瑶瑶

校对：丁　昊

审核：阚大伟

