陕西拙实实业发展有限公司“4·16”一般高处坠落事故调查报告

来源：华州区应急管理局　发布时间：2026-11-13 10:08

2026年4月16日，陕西拙实实业发展有限公司在华州区赤水镇贾家村干线路段开展广电光网线路维护施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经渭南市华州区人民政府批准同意，成立了由区应急管理局牵头，公安华州分局、赤水镇政府、区纪委监委、区委宣传部、区总工会派员参加的事故调查组，下设技术组、管理组、综合组3个小组，并聘请2名安全生产专家，参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问证人、专家论证和讨论分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故整改措施和改进工作建议。

调查认定，陕西拙实实业发展有限公司“4·16”高处坠落事故是一起违反特殊作业规定[1]、安全管理缺失、工人无证上岗作业时失衡坠落而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况

陕西拙实实业发展有限公司（以下简称陕西拙实公司）成立于2011年9月1日，统一社会信用代码：916101135784456698A，法定代表人：陈某，注册地址：陕西省西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际1509室，经营范围：一般项目：对外承包工程：家具安装和维修服务；电力设施器材销售；机械零件，零部件销售；数字视频监控系统销售；办公用品销售；安防设备销售；移动通信设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；办公设备销售；管道运输设备销售；电线，电缆经营；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；光通信设备销售；光缆销售；光纤销售；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数字技术服务；网络技术服务；电气设备销售；仪器仪表销售；家用电器销售，通信设备销售；日用家电零售；电子元器件零售；光电子器件销售；电子专用设备销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2.事故相关单位情况

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司华州区支公司（以下简称广电网络华州支公司）成立于2008年1月15日，统一社会信用代码：91610521671509457F，类型：股份有限公司，法定代表人：张某某，经营场所：陕西省渭南市华州区杏林南路原电力局对面，经营范围：许可经营项目：广播电视节目（影视剧，片）策划，拍摄，制作，发行（许可证有效期至2016年4月1日），第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务，IP电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，呼叫中心业务，信息服务业务，广播电视节目收转，传送，境内卫星电视接收设施的安装施工，配套供应，售后服务维修，食品销售；一般经营项目：广播电视信息网络的建设，开发，经营管理和维护，广播电视网络信息服务，咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机信息系统集成工程，网络工程，安防工程，楼宇智能化工程，通信工程的设计，集成实施，运行维护等技术服务，技术转让，计算机软件开发及销售，家用电器，电子产品，通讯设备，建筑材料，百货的销售，信息技术咨询服务，设计，制作，发布，代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛，承办文艺演出及会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）建设工程概况

2025年4月8日，陕西拙实公司与广电网络华州支公司签订《陕西广电网络2025-2026年线路施工项目框架合同》，承揽标包内区域的新建线路工程、线路迁改工程、集团专线专网及视频监控等。2026年1月28日，广电网络华州支公司向陕西拙实公司下发工程建设派工单，项目名称：2026年农网北沙、君朝村等814户光网新建项目。施工地点：华州区北沙村、君朝村、贾家村。

施工内容：布放各类芯数光缆共计6.76皮长公里，配套完成光缆路由勘查、沟道开挖、光缆敷设、接头熔接、标识设置等相关工序，实现814户农户的光网覆盖，满足用户高速宽带接入需求。陕西拙实公司指派侯某某负责本项目现场全部工作。

（三）事故概况及发生经过

2026年4月15日，广电网络华州支公司工程运维客服部部长刘某某向陕西拙实公司华州区现场负责人侯某某派工，作业内容是：华州区赤水镇贾家村主干路段通信线路信号开通。侯某某独自1人驾驶金杯牌厢货车，4月16日19时20分到达华州区赤水镇贾家村村委会前水泥路边的通讯线杆。

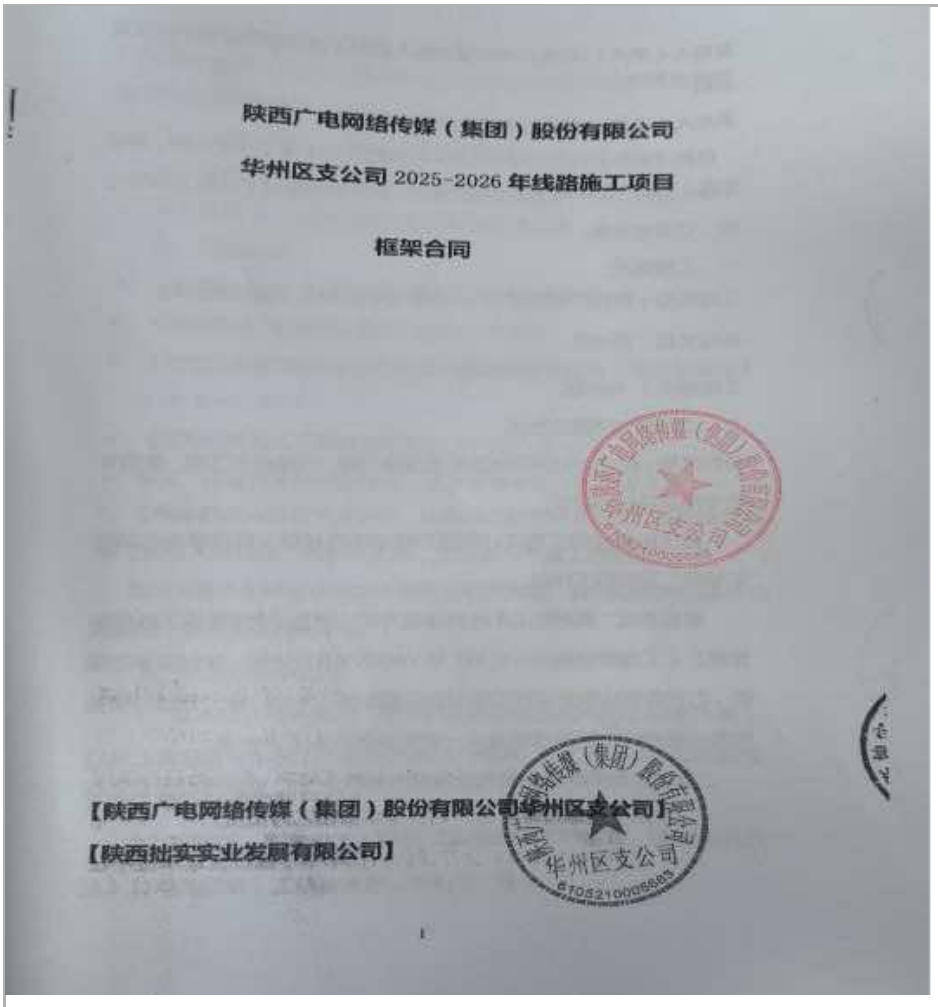


图1 陕西拙实公司与广电网络华州支公司签订《陕西广电网络2025-2026年线路施工项目框架合同》



图2 事故现场位置图

19时20分21秒，侯某某独自佩戴安全带、脚扣后，开始攀爬通讯线杆进入作业。19时21分47秒，爬至距地面3.48m高处开展作业时，身体失衡、头向下从高处坠落至地面。周围村民发现后拨打急救和报警电话，19时39分，120急救人员到达事故现场，经120随车医生查看确认：患者意识不清、面部朝下，四肢僵硬，双侧外耳道可见出血，现场血压测不出，双侧瞳孔散大，对光反射消失。心电监测示恶性心律失常/心搏骤停（记录时间19:42），宣布死亡。



图3 贾家综合商店视频中的作业人员从驾车到达作业现场到高处坠落的情况回顾

（四）事故现场情况

事故现场位于贾家村村委会大门西侧约20米处的水泥路通讯杆下，坠落点在东西走向、宽约5m的水泥路面北侧，位于通讯线杆下方水泥路边向南约1.2m处。

作业通讯线杆为YDG通信终端用环形预应力混凝土7m电杆，基地至顶部高度约为6m，顶部装有信号箱，箱门已打开，内有5个尾纤头已拉出箱外（4根约0.5m、1根约1m），电杆约3.48m处留有爬杆用的左脚脚扣和布鞋，通讯线杆下的水泥路面有大量血迹。



图4 事故现场勘察情况



图5 事故现场情况

视频显示：19时21分47秒，侯某某头朝下坠落到地面。现场遗留痕迹显示：侯某某的左脚扣及所穿布鞋仍留在通讯线杆约3.48m的位置，与坠落前作业高度一致；侯某某坠落地面后呈头东脚西、趴卧姿态，面部朝下，现场遗留大量血迹，右脚扣和鞋子脱落，散落在其头部上方位置。

现场情况表明侯某某在作业过程中未佩戴安全帽、未正确使用安全带，身体失衡从通讯线杆3.48m处坠落，坠落过程无明显缓冲，落地后无爬动翻身的痕迹。



图6 2026年4月16日19时50分许现场图片



图7 2026年4月20日10时许专家现场勘察图片

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

侯某某，身份证号码：610122********4639，死者系西安市蓝田县人，经救护人员查看：患者意识不清、面部朝下，四肢僵硬，双侧外耳道可见出血，现场血压测不出，双侧瞳孔散大，对光反射消失。心电监测显示恶性心律失常/心搏骤停（记录时间19:42），宣布死亡。

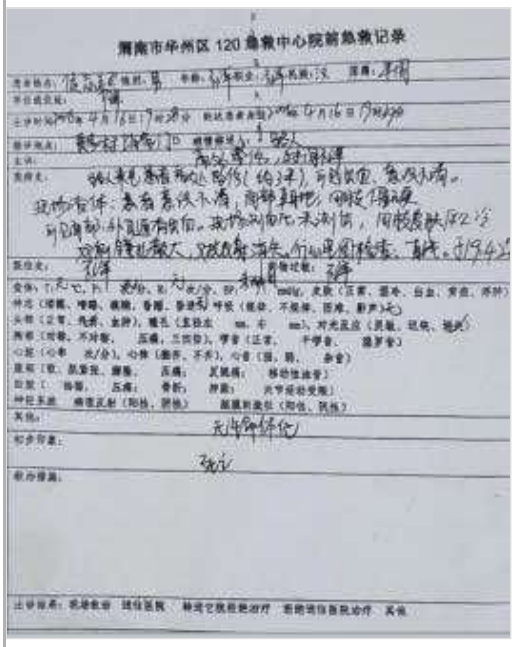

渭南市华州区120急救中心院前急救记录

图8 “120”现场急救记录

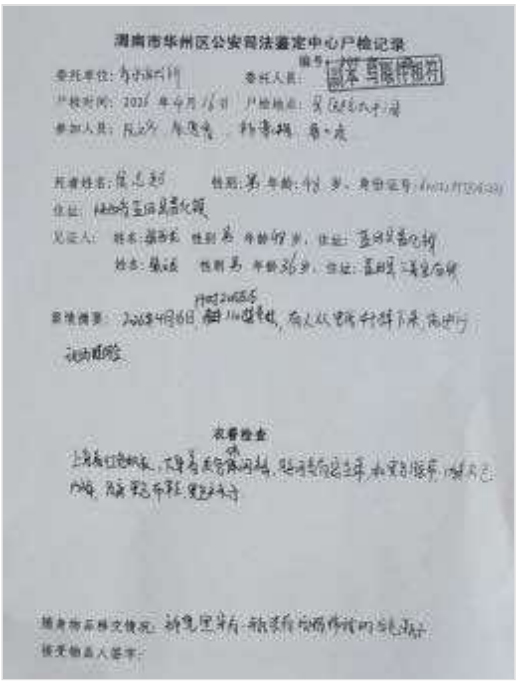

渭南市华州区公安司法鉴定中心尸检记录

图9 华州区公安司法鉴定中心尸检记录

2.直接经济损失

经核定，此次事故直接经济损失约130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送及响应情况

2026年4月16日19时21分许，村委会旁闲坐的村民听到异响后，发现通讯杆下方有人趴卧在地面、满脸是血，便大喊找村民救援，村民贾某某听到喊声后赶到现场，19时28分拨打120急救电话，随后拨打110报警电话。

19时39分，120急救人员到达现场，经现场检查确认伤者已无生命体征；19时42分，心电图显示心搏骤停，当场宣布死亡。

19时49分，华州区赤水镇派出所民警出警。

20时30分，华州区赤水镇政府值班室接到辖区派出所事故通报。

21时17分，公安分局向区应急局电话报告事故情况。

21时20分，赤水镇政府向区应急局电话报告事故情况。

21时40分，区应急管理局、公安华州分局刑侦技术大队到达现场，开展勘验和初步调查。

22时15分，区应急管理局向区委办、区政府办及市应急管理局书面报告事故情况。

经渭南市华州区人民政府批准同意，成立了事故调查组，区安委办印发《关于加强高处作业安全风险防范工作的提示函》，加强高处作业安全隐患排查整治力度，规范作业全流程管理。

（二）事故现场应急处置情况

19时23分至19时39分期间，贾家村村干部先行到达现场，疏散围观群众，保护事故现场，并配合随后抵达的民警维持秩序。

120急救人员到场后，虽立即进行心肺复苏、心电监测及药物抢救，但因伤者头部损伤过重、心跳呼吸已停止，抢救无效死亡。

公安技术人员对现场进行拍照、录像，提取了脚扣、安全带、布鞋等物证，并对周边监控视频进行调取、留存。

区应急管理局派人赶赴现场，开展处置工作。同时督促赤水镇、事故发生单位做好善后处置及家属安抚工作。

（三）医疗救治及善后情况

侯某某经120随车医生现场抢救后无效死亡，遗体于当晚转运至华州区人民医院太平间。

4月17日，陕西拙实公司主要负责人陈某与死者家属联系，协商善后事宜。4月20日，经双方协商，达成赔偿协议。4月22日，死者遗体在蓝田县老家安葬，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

接报事故信息后，政府相关职能部门应急值守到位，信息报送及时，响应迅速，未发生次生灾害或舆情事件，应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员侯某某未取得高处作业资格证，不具备专业高空作业能力，擅自违规进行危险作业，且自我防护意识差，单人违章高空作业过程中未正确使用安全带、未佩戴安全帽，导致头部碰撞地面发生致命伤害，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.陕西拙实公司未落实安全生产主体责任。未按规定组建项目部安全管理机构并配备人员；安全生产管理制度未结合现场实际落地管控，高处作业审批、班前风险确认、现场监护等制度未执行；项目实施过程的安全管理缺失，未严格落实高处作业“双人作业、专人监护”的管理规定，现场无互保、无监护、无旁站监督；日常巡检不到位，作业人员长期未按规定佩戴、使用劳动防护用品。

2.广电网络华州支公司安全监管履职不到位。外包工程安全监管机制不完善，存在以包代管现象，对外包工程失管漏查，未严格审查施工单位的安全管理机构设置、安全人员配置、安全投入落实情况。现场监督检查流于形式，未履行安全监管职责。

四、事故性质

陕西拙实公司“4·16”高处坠落事故是一起作业人员在未取得高处作业资格证，违反特殊作业规定且未正确使用劳动防护用品的情况下，独自冒险进行高处作业时失衡坠落的一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）陕西拙实公司。该公司项目安全管理体系不健全，未组建项目安全管理机构，未配备专职安全管理人员；安全生产制度落实形同虚设，重资料、轻管控，重形式、轻落实；安全生产投入不足，未针对本项目涉及的高危作业按标准配齐安全管理、现场监护力量；未建立安全生产风险分级和隐患排查治理双重预防机制，特殊作业人员资质审查、上岗管控等方面严重缺失，对该起事故负有主要责任。

（二）广电网络华州支公司。对承包单位项目安全管理体系建立、安全人员配备、安全投入落实、特殊作业管控的监督检查不到位，安全管理存在漏洞，安全监管存在不足。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对有关责任人员处理建议

1.侯某某。作为拙实公司华州区项目现场负责人（实际作业人员），安全意识淡薄，对高处作业危险性估计不足。在未取得高处作业操作资格证的情况下，独自违章登高作业，且未正确佩戴和使用劳动防护用品，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.陈某。作为陕西拙实公司法定代表人，公司安全生产第一责任人，未建立健全承包项目安全管理机构，未依法保障安全投入，未落实全员安全生产责任，对事故负主要领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其给予行政处罚。

3.李某某。作为陕西拙实公司安全管理人员，对项目施工安全疏于管理，未落实安全管理制度，对特殊作业人员、高危作业管控缺失，使用无特殊作业资格证件的人员单人高处作业；安全管理流于形式，隐患排查治理不彻底，对劳动防护用品使用不规范等违章行为长期失察，对事故发生负有直接安全管理责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其给予行政处罚。

4.张某某。作为广电网络华州支公司负责人，对外包施工项目安全生产统筹监管不力，对企业外包工程安全管理制度落实、监督检查、隐患闭环工作抓得不紧，对本次项目长期存在的安全监管薄弱、施工管理不规范等问题负主要监管责任。建议由其上级公司对其进行警示约谈。

5.刘某某。作为华州支公司工程运维部部长，项目工程监管直接责任人，负责该项目施工任务派工，在项目发包后，未能履行对施工现场的统一协调、管理职责，未对施工现场的安全生产工作进行检查和监督，对事故负有次要监管责任。建议由广电网络华州支公司免除其工程运维部部长职务。

（二）对涉事企业的处理建议

陕西拙实公司。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》给予行政处罚，责令全面整改，健全安全管理机构，配齐安全人员，足额落实安全投入，规范特种作业、高处作业流程。

（三）相关企业的处理建议

广电网络华州支公司。建议由区经贸局对广电网络华州支公司相关负责人进行约谈，并开展外包工程安全专项排查整治，完善外包项目监管制度，加大现场检查频次，组织全员安全警示教育，压实外包项目安全监管责任。

七、事故整改及防范措施

为深刻吸取“4·16”高处坠落事故教训，举一反三，切实杜绝无证登高、单人作业、防护缺失等违章行为，现提出以下整改及防范措施建议：

（一）陕西拙实公司。一是深刻汲取事故教训，从严规范高处作业安全管理，严格执行危险作业审批、现场监护制度，压实安全管理责任，全面核查作业人员特种作业资质，建立“人证合一”台账，严禁无证上岗作业。二是规范操作规程，明确两米及以上高处作业必须编制专项方案，经安全负责人审批后方可施工，作业期间落实专人全程旁站监护，严格按规定组织施工。三是落实安全防护，全员规范佩戴安全帽、全身式双钩安全带等合格防护用品，主动布设生命线等可靠挂点，全方位筑牢高处作业安全防护屏障。

（二）广电网络华州支公司。一是压实光网项目运维抢修安全管理责任。规范外包施工管理流程，与承包方签订安全生产管理协议，切实履行统筹监管职责，坚决杜绝“以包代管”现象。二

是常态化开展施工现场安全巡查，及时排查整治各类安全隐患。三是加强公司安全管理，立即组织全公司开展隐患排查整治行动，补齐安全管理短板，确保各项安全防控措施落地见效、闭环落实。

陕西拙实实业发展有限公司“4·16”

一般高处坠落事故调查组

2026年6月10日

[1]《陕西省安全生产条例》第二十一条生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电和危险装置设备试生产、重大危险源作业、有毒有害、受限空间、高处作业以及临近高压输电线路、临近输油（气）管线作业、建筑物和构筑物拆除等危险作业的，应当遵守下列规定：（一）根据危害风险制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案，履行相关内部审签手续，查验作业人员相关职业资格证件；（二）确认现场作业条件符合安全作业要求；（三）按照规定配备安全设施、防护设备、应急救援装备，设置安全警示标志，确定专人现场统一指挥和监督；（四）危险作业前，向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，并经双方签字确认；（五）危险作业管理的其他规定。