大理市XX乡XX村“5•21”一般坍塌事故调查报告

来源：大理市应急局　发布时间：2026-11-04　浏览量：61

目　　录

一、事故基本情况

（一）事发项目及相关事实概况

（二）事故发生经过

（三）事故现场情况

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故善后处置情况

（三）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

（三）其他可能因素排除

（四）间接原因分析

四、有关责任单位（责任人）存在的主要问题、处理意见和主要教训

（一）事故单位（责任人）

（二）有关监管部门

（三）有关责任人的处理意见

（四）其他处理意见

（五）事故的主要教训

五、事故整改和防范措施

六、附件

（一）成立事故调查组审批表、事故调查组成员建议名单

（二）事故调查报告会议记录、会议签到表

（三）现场勘验笔录及勘验图

大理市XX乡XX村“5·21”一般坍塌事故

调查报告

2026年5月21日16时46分许，位于大理市XX乡XX村委会村口水自大地块附近，由村民李X文承揽的X村口水自大地块附近沉降塌陷边坡挡墙支护施工工地，发生一起边坡坍塌事故，造成1名作业人员当场死亡。直接经济损失96万元，该起事故等级为一般事故。

为查明事故原因，防范此类事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，经报市人民政府批准，依法成立事故调查组，对该事故开展调查处理。调查组进行了现场勘察，询问相关人员，经调查认为，大理市XX乡XX村“5· 21”一般坍塌事故是一起施工过程中因未对开挖边坡及时采取临时安全防护措施，作业人员安全意识淡薄，在发现边坡出现泥土掉块的情况下，冒险进入危险区域作业，边坡土体受开挖扰动失稳发生坍塌等原因造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发项目及相关事实概况

工程地点：大理市XX乡XX村委会村口水自大地块附近。

工程内容：XX村委会村口水自大地块附近，因雨水冲刷漫渗，地下水常年渗水浸润，出现沉降塌陷，影响群众出行安全，拟对沉降塌陷地块开挖后新砌混凝土挡土墙70米，并畅通排水沟。

项目发包主体：大理市XX乡XX村委会。

项目施工主体：李X文，自然人。李X文，男，彝族，现年47岁，云南省大理白族自治州大理市XX乡X村委会，居民身份证号码：532901XXXXXXXXXXXX，个人长期在XX乡从事农村建筑施工，属于农村工匠，是事发项目承揽经营管理实际控制投资人。

2026年5月13日，XX村委会向XX乡人民政府书面报送了XX村委会村口水自大地块附近出现沉降塌陷，影响群众出行安全，需要及时修复的报告，5月13日，XX乡人民政府对XX村委会报送的报告召开了专题会议，同意XX村委会对村口水自大地块附近出现沉降塌陷，采取边坡挡墙支护施工，明确乡镇和村委会分管领导落实施工过程中的安全生产方面各项相关了事项工作，并向大理市人民政府报告。

由于XX村委会村口水自大地块附近出现沉降塌陷，影响群众出行安全，为避免造成村口路面出现大面积沉降塌陷，需要及时修复，XX村委会决定由李X文立即负责施工作业。李X文邀约长期一同揽工的李X鸿、鲁X龙到工地施工。李X鸿到工地负责现场带班和施工技术，鲁X龙负责招募施工人员和管理班组施工作业，并聘请挖掘机进场负责挖掘施工，赵X保负责施工现场安全。李X文与鲁X龙就劳务报酬相关事宜作出口头约定，作业人员务工报酬由李X文支付给鲁X龙后，由鲁X龙支付给其他作业人员。在整个施工过程中李X文安排了施工现场技术负责人、现场带班负责人、现场安全管理人员，对从业人员进行了口头安全提醒，但未对从业人员进行安全教育培训和技术交底、未制定施工技术方案，未对开挖边坡制定风险管控措施和采取必要的临时安全防护措施。从2026年5月14日开工至5月21日发生事故期间，XX乡人民政府多次安排人员到现场检查安全生产工作。XX村委会每天安排人员对李X文开展建设活动的安全方面进行了检查和口头提醒。

（二）事故发生经过

2026年5月14日，李X文、李X鸿、鲁X龙等人进入工地，采取用挖掘机分段开挖，每段长15米，高度5－8米，开挖后及时用混凝土支护挡墙。2026年5月21日，已完成四个断面，每个断面长15米的开挖工作，其中靠近新村村口1、2断面混凝土挡墙已浇筑完成，3号断面混凝土挡墙已浇筑起一半。

2026年5月21日上午开始，根据鲁X龙的安排，作业人员使用挖掘机将4号断面开挖成形，基槽清理干净，挖掘机停放在4下午16时号基槽西侧。40分左右，鲁X龙、赵X保、李X彪、张X荣等4人将4号基槽槽底支模砌好后爬上基槽，鲁X龙、张X荣转到其他工位，赵X保、李X彪在基槽边上看见基槽边坡有泥土掉落到模板旁，赵X保又下到基槽内清理泥土。16时46分左右，李X彪发现已开挖好的4号基槽东侧边坡土体出现滑坡险情，并叫喊让赵X保快跑，但赵X保未能及时撤离，被坍塌的边坡土体掩埋。

（三）事故现场情况

事发地点位于大理市XX乡XX村委会村口水自大地块附近，靠近村口水自大地路段：

1．原水自大地块附近西侧有部分沉降塌陷痕迹，靠近村口水自大地路段下方修复段总长约70米，分段用挖掘机开挖，每段长15米，高度5－8米，靠村南端1、2断面混凝土挡墙浇已筑完成，两堵挡墙分别为长15米；3号断面长15米，混凝土挡墙已浇筑起一半，上部已做好部分板筋；

2．4号基槽靠村北端已开挖成形，基槽底部已清干净，基槽底部模板已支护完成，准备浇筑混凝土；西侧堆土边坡高2．5米，停放挖掘机一台；

3．事故发生在4号基槽，总长15米，开挖边坡≥90°，北侧基坑长7．6米，宽1．8m，深1．6m，中间土埂4m，南侧基槽长3．4m，宽1．8m，深1．6m；

4．4号基槽坍塌高7．5m，宽6m，厚度0．4m－1．2m－0．3m，土方量约50立方米，无任何支护；

5．5号基基槽坑位于最北端，已开一半，堆码大量毛石。

6．死者救援出来后被抬到进村道路水自大地路段路边，头额部、背部多处有明显的外伤痕迹。

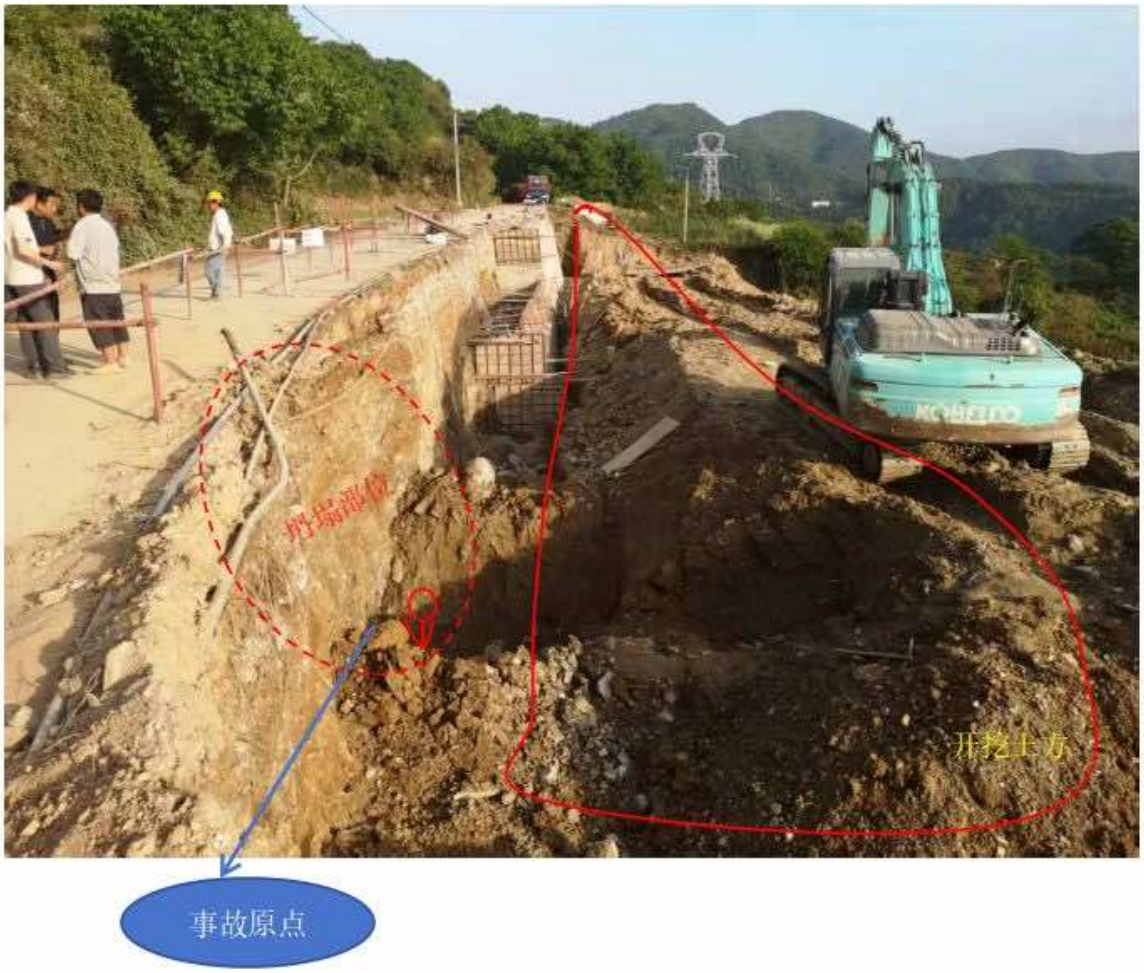


图1 事故现场现场勘验图



图2 事故现场勘验图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1．人员伤亡情况

赵X保，男，民族：汉，出生：19XX年X月XX日，住址：云南省大理白族自治州洱源县右所镇梅和村民委员，公民身份号码：532930XXXXXXXXXXXX。事发时为鲁X龙招聘到工地负责现场安全管理及参与施工人员，在事故中死亡。

2．直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，根据李X文提供的由大理市XX彝族乡人民调解委员会主持调解的《人民调解协议书（编号：2026－03）》及收条、支付凭证等证据材料，核定本起事故直接经济损失为96万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

坍塌事故发生后，工友李X彪立即呼救，鲁X龙、李X鸿第一时间组织徒手刨土自救，同步调度挖掘机清理土方；鲁X龙拨打110、120、119报警，并电话告知项目承揽人李X文。

16时46分事故发生，李X文随即向XX村委会报告，村委会即刻上报XX乡政府；乡政府同步组织工作人员赶赴现场救援，并将事故信息上报大理市委、市政府、市应急管理局。

公安、消防、医疗、乡镇工作人员抵达现场后，消防人员协同工友挖出被困人员；120急救人员现场开展抢救，确认赵X保无生命体征，宣告当场死亡；公安法医完成尸体体表勘验，市应急管理局工作人员同步开展现场拍照、勘验取证。

5月22日，市应急管理局按照《生产安全事故统计调查制度》要求，在事故发生24小时内通过全国生产安全事故统计信息直报系统完成事故信息录入上报，上报流程符合法定时限要求。

（二）事故善后处置情况

经大理市XX乡人民调解委员会主持，李X文与死者赵X保家属平等协商，于5月23日双方在《人民调解协议书》签字，一次性赔偿死者亲属赔偿金96万元，赵X保遗体由其家属在大理市殡仪馆火化后带回原籍安葬，善后事宜处理完毕。

（三）事故应急处置评估情况

事故发生后，相关部门、医疗机构、乡镇接报后，立即组织参与救援和报告，各方面应急力量及时到位、密切配合，现场救援处置快速高效，当事各方积极协调配合并按照要求妥善处理完成善后事宜，未发生舆情、信访等不良影响情况事件。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

通过现场勘验、调查询问，综合环境条件等分析，调查组认为事故的直接原因是：施工过程中，未对开挖边坡及时采取临时安全防护措施，作业人员安全意识淡薄，在发现边坡出现泥土掉块的情况下，冒险进入危险区域作业，边坡土体受开挖扰动失稳发生坍塌埋压人员并导致其伤亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故检验鉴定情况

该事故无需相关检验检测和鉴定材料。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问，排除人为故意。

（四）间接原因分析

1．施工现场安全管理人员不具备相关管理水平，整个施工组织和施工过程存在安全管理松散、无序、安全措施缺乏的状态；

2．对施工地质结构，高边坡危险因素认识不足，安全风险防控能力不足；未制定高边坡开挖专项施工方案，未对开挖的高陡边坡采取临时支护措施；

3．未建立施工现场管理各项规章制度，未履行对作业人员的安全教育和培训，未对作业人员进行安全风险告知和技术交底，未安排旁站人员现场监护。

4．XX村委会发包安全管控履职缺位。村委会作为项目发包方，每日仅开展口头巡查提醒，未强制要求施工方完善边坡支护措施，针对无专项方案、无防护设施、工人违章作业等重大安全隐患，未下达停工整改通知、未上报乡镇应急管理机构，隐患制止措施软弱无力。

5．XX乡人民政府属地监管存在漏洞。乡政府虽明确分管领导统筹安全工作、多次派员现场检查，但针对农村限额以下高边坡工程缺乏专业检查标准，未能精准识别垂直开挖高陡边坡重大坍塌风险，仅以口头提醒代替刚性隐患整治，未形成隐患排查、整改、复查闭环管理，属地监管责任落实不扎实。

四、有关责任单位存在的主要问题、处理意见和主要教训

（一）事故单位（自然人）

李X文，事发项目承揽经营管理实际控制投资人。存在：一是对开挖边坡未采取必要的临时安全防护措施，对边坡土体受开挖扰动失稳的安全风险认识不足；二是未对施工现场安全隐患进行检查，及时杜绝作业人员冒险作业行为；三是施工现场安排的管理人员不具备安全管理水平；四是未建立施工现场管理各项规章制度，未履行对作业人员的安全教育和培训，未对作业人员进行安全风险告知和技术交底。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》 第五条：“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责”，第二十一条：“生产经营

单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”，第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”之规定；《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：施工单位应当根据不同施工阶段、现场环境采取相应安全施工措施；《建设工程安全生产管理条例》第六十二条：施工单位未编制专项施工方案、未落实安全防护、未开展安全技术交底的，依法予以行政处罚。

（二）有关监管部门

XX乡人民政府召开了专题会议，同意XX村委会实施村口通村公路水自大路段边坡塌方应急抢修，并明确乡镇分管领导落实施工过程中的安全生产方面工作，并向大理市人民政府报告相关事项，多次安排人员到现场检查安全生产工作。但存在：依据《云南省住房和城乡建设厅关于加强限额以下房屋市政工程安全生产管理工作的通知》属地监管要求，对辖区农村小型边坡工程监管专业力量不足，隐患排查未实现闭环，属地监管履职不到位。

XX村委会每天安排人员对李X文施工作业进行了安全检查、口头提醒和旁站监护。但存在：作为项目发包主体，未履行发包方安全审查、隐患制止责任，对施工方重大安全违法行为未采取停工、上报处置措施，发包安全管控责任落实缺位。

（三）对有关责任人的处理建议

1．李X文，事发项目承揽经营管理实际控制投资人。存在：一是对开挖路基边坡未采取必要的安全防护措施，对边坡土体受开挖扰动失稳安全风险认识不足；二是未对开挖边坡稳定性进行检查和实时观察，及时杜绝冒险作业行为；三是施工现场安排的管理人员不具备安全管理水平；四是未建立施工现场管理各项规章制度，未履行对作业人员的安全教育和培训，未对作业人员进行安全风险告知和技术交底。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第一、第二、第三、第五项、第四十一条第一、第二款之规定，《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、第六十二条之规定，对该起事故负有主要责任。建议由大理市应急管理局依照《建设工程安全生产管理条例》第五十二条、《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十一条第一项之规定予以处罚。

2．赵X保，项目现场兼职安全员、事故遇难人员。安全意识淡薄，发现边坡滑坡险情后仍冒险进入危险区域作业，对事故损害后果负有直接过错；鉴于当事人已死亡，依据行政处罚相关法理，行政责任依法终止，不再追究任何行政、经济责任。

（四）其他处理建议

1．大理市XX乡人民政府。对辖区限额以下小型工程安全监督、隐患闭环整治履职存在漏洞。建议由XX乡人民政府向大理市人民政府提交书面深刻检查。

2．大理市XX乡XX村委会。项目发包安全管控责任落实不到位，未有效制止施工重大安全隐患。建议由XX乡人民政府对XX村委会相关人员进行问责，并将问责结果报市安委办备案。

（五）事故的主要教训

该起事故反应出施工现场安全管理人员不具备相关管理水平，整个施工组织和施工过程存在安全管理松散、无序、安全措施缺乏的状态；安全教育培训、安全风险告知和技术交底停留在口头上，对高边坡危险性认识不足，未采取必要的安全措施防范事故风险，作业人员安全意识淡薄，存在冒险作业行为等问题。最终造成1人死亡的事故发生，给实际投资人带来重大损失，给死者亲属带来巨大的痛苦，教训十分深刻。

五、事故整改和防范措施

针对此次事故，调查组提出以下整改和防范措施。

（一）实际投资人要认真落实安全生产责任制和建立完善相应的安全管理规章制度和操作规程，强化现场管理，保证本单位安全生产条件所需资金的投入。

（二）加强施工现场日常安全管理和监督检查，落实旁站监护和安全技术交底制度，提高安全生产管理水平，严格落实未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（三）建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，提高作业人员安全意识，杜绝违章作业、冒险作业。

（四）XX乡人民政府要认真落实《云南省住房和城乡建设厅关于加强限额以下房屋市政工程安全生产管理工作的通知》、《大理州住房和城乡建设局关于办理装饰装修工程质量安全监督、施工许可及消防审验工作的意见》，加强对文件的宣传贯彻，要高度重视限额以下房屋市政工程普遍具

有规模小、分布散、建设主体多元、监管覆盖难度大的特点，尤其是涉及高风险作业时，极易因安全管理不到位引发生产安全事故，认真履职。

（五）各村居委员会，要加强限额以下房屋市政工程安全生产管理工作、加强限额以下房屋市政工程、建设工程、装饰装修工程的信息通报，依托上级和职能部门形成齐抓共管的安全生产监管格局。

六、附件

（一）成立事故调查组审批表、事故调查组成员建议名单

（二）事故调查报告会议记录、会议签到表

（三）现场勘验笔录及勘验图

收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页