宝坻经济开发区东方万隆科技（天津）集团有限公司“9•6”一般机械致害事故调查报告

来源：宝坻区应急管理局　发布时间：2026-11-10 17:10

0:00 / 0:00　无障碍语音播报

2026年9月6日10时5分许，位于宝坻经济开发区天宝工业园东方万隆科技（天津）集团有限公司车间发生一起机械致害事故，致1名工人死亡，直接经济损失约210.22万元。

事故发生后，依据国家和我市有关规定，经宝坻区人民政府批复同意，成立了宝坻经济开发区东方万隆科技（天津）集团有限公司“9·6”一般机械致害事故调查组（以下简称：事故调查组）。事故调查组由宝坻区应急管理局牵头，公安宝坻分局、区总工会、宝坻经济开发区管委会等单位派人组成，履行事故调查组职责，开展调查工作。邀请区纪委监委介入事故调查，依法对公职人员涉嫌违法违纪和失职渎职问题开展审查调查。同时邀请区检察院参与事故查处工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过查阅资料、询问谈话、现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故经过和发生原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定：宝坻经济开发区东方万隆科技（天津）集团有限公司“9·6”一般机械致害事故是一起因作业人员安全意识淡薄、企业安全教育培训不到位、隐患排查治理不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故单位情况

1.东方万隆科技（天津）集团有限公司（以下简称：东方万隆公司）

该企业2023年7月10日注册成立，法定代表人洪英杰，统一社会信用代码：91120224MACPYLTF1D，企业性质为有限责任公司，系私营企业，注册地址：天津宝坻节能环保工业区天祥路与宝兴道交口东30米。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；五金产品批发；五金产品零售；家具安装和维修服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.吴雅飞，女，62岁，汉族，浙江省临海市人，东方万隆公司实际负责人。

（二）事故现场情况

事故现场位于天津市宝坻经济开发区天宝工业园东方万隆科技（天津）集团有限公司，公司门口朝北开，公司北侧为门卫室和办公区，东侧为板式车间，西侧为油漆大办公车间，南侧为宿舍和餐厅。板式车间内中部南侧有一南北向摆放的数控开料机。该开料机由南向北依次为贴标机和升降台、雕刻机、传送带平台连接组成，传送带平台东北侧为数控机箱，机箱北端为操控显示屏。贴标机由轨道、推料臂以及推料臂内侧贴标器和外侧吸盘装置组成。轨道位于贴标机东侧，呈南北方向，长4.15米、宽0.32米。推料臂长2米，高0.2米，宽0.15米，推料臂下沿距地面1.03米。贴标器位于推料臂内侧远端，置于方形铁箱内，吸盘装置位于推料臂外侧，为长1.15米、宽0.25米、高0.24米的铁箱，铁箱下面有一黑色吸盘。轨道西侧为升降台，升降台上摆放18块免漆板材，板材长边平行于轨道放置于台面，板材单板长2.44米、宽1.22米、厚度2.5厘米，顶部板材距地面0.94米。板材南端距推料臂北端水平距离0.14米。升降台南侧为固定操作箱及线控一体式脚踏操作杆。

事故发生后，死者蹲在贴标机下面，头朝右侧，脸部紧贴板材，颈部被挤压在推料臂与板材之间。

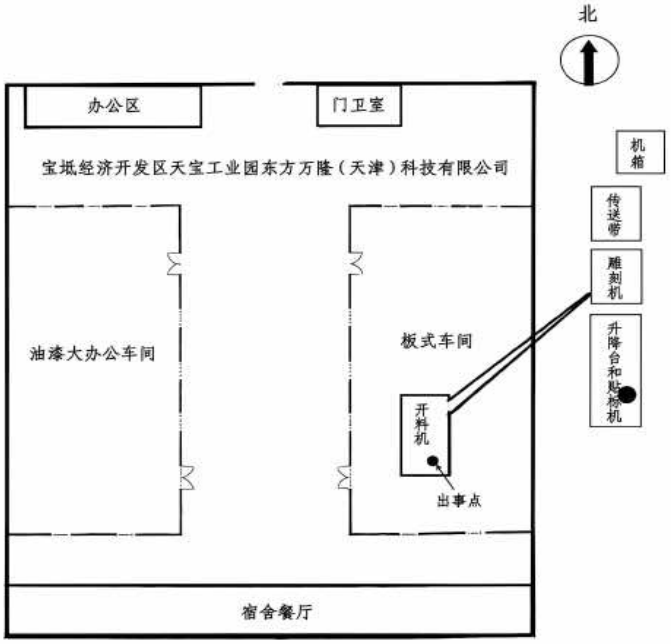


图1 事故现场平面图



图2 开料机整体图（由北向南拍照）



图3 贴标机图



图4 升降台图



图5 贴标机底部图



图6 死者位置图

（三）设施设备情况



涉事设备为型号EK-1228C星辉数控直排开料机，是一款多功能板式家具数控加工设备。该设备配备一个高速、高精度的自动换刀电动主轴及12把横梁式直排刀库，加工幅面1220㎜×2850㎜，主要用于人造板材开料、拉槽、钻孔、铣型等加工工序。

该设备主要由贴标机、升降台、雕刻机、传送带、数控机箱等组成，作业人员将木质板材放置于升降台，打开操作台屏幕，将加工图纸输入操作系统，系统会控制整个开料机自动运行。首先贴标机会自动贴标签，并用吸盘装置调整升降台板材位置，吸附板材送至雕刻机位置，雕刻机进行自动开料、钻孔等工序后，将板材送至传送带，最后作业人员将板材从传送带搬至存放位置。

（四）事故发生经过

2026年9月6日上午7时许，作业人员贾永杰和唐德帅进入板式车间开展板材加工作业，贾永杰负责操作设备，唐德帅协助贾永杰搬运板材。二人先使用电子开料锯加工板材，后移至开料机继续加工作业。10时许，二人将开料机加工完成的第一块板材搬至地面后，贾永杰返回操作台，继续查看开料机运行状态，唐德帅独自走向贴标机方向。10时5分，贾永杰发现操作台屏幕显示贴标机运行故障报警，随即侧身向贴标机方向查看，因雕刻机遮挡视线，贾永杰立即前往贴标机处，发现唐德帅已失去意识，蹲于贴标机下方，颈部被挤压在贴标机与板材之间。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

唐德帅，男，25岁，户籍地山东省乐陵市，在本次事故中死亡。

2.直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失约210.22万元。

（六）其他方面情况

1.天气情况

事发地为公司车间，当日天气对本起事故未造成影响。

2.工作环境

涉事区域作业面照明情况良好，车间内存在设备运行正常噪音。

二、事故应急救援处置及评估

（一）事故信息接报和响应情况

9月6日21时15分，区应急局接公安宝坻分局来电，立即赶赴事故现场核查情况并将事故信息上报市应急指挥中心。事故发生后，东方万隆公司未按规定在1小时内向负有安全生产监管职责的部门上报事故信息，存在事故迟报行为。

（二）事故现场应急处置情况

作业人员贾永杰发现唐德帅出事后，立即跑到数控操作台关闭开料机，并大声呼喊，机器停止运行后，贾永杰返回出事点将升降台降落，和车间主任汪忠良一起将唐德帅抬至车间过道。然后贾永杰将事故情况报给行政经理王海喜，王海喜赶到车间后，立即对唐德帅进行心肺复苏，并让生产厂长陈洪兵拨打了120急救电话（10时8分），120救护车到达后将唐德帅送往宝坻区人民医院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

2026年9月6日11时6分，唐德帅经宝坻区人民医院抢救无效死亡。

2026年9月8日，东方万隆公司与唐德帅家属达成善后赔偿协议，善后工作完成。

（四）事故应急处置评估

事故处置和救援过程中，相关部门和事故单位应急响应迅速，救援措施合理，未发生盲目施救，扩大事故情况，应急处置措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经现场勘验、调查询问和综合分析，事故调查组认定：开料机运行期间，作业人员擅自进入贴标机危险作业区域，被快速滑动的贴标机挤压致伤，是事故发生的直接原因。

（二）事故发生单位存在的主要问题

东方万隆公司安全生产主体责任未落实。一是安全教育培训不到位，雕刻机岗位安全操作规程培训流于形式，未能保证作业人员具备必要的安全生产知识，掌握岗位安全操作技能；二是隐患排查治理不到位，未采取技术和管理措施，及时发现并消除作业人员违规进入设备危险作业区域的事故隐患，对事故的发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]和《雕刻机作业岗位安全操作规程》第5.3.2条[3]的规定。

（三）其他单位存在的主要问题

天津宝坻开发区管理有限公司（以下简称开发区管理公司）

开发区管理公司落实属地安全管理职责不到位，组织开展辖区安全警示教育不够深入，督促指导企业落实安全生产主体责任不力。

（四）其他可能因素排查

事故调查组通过对事故现场进行勘查、询问，排除了人为破坏、气象等其他可能导致事故发生的因素。

四、对事故相关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）刑事责任追究情况

经公安机关调查，公安宝坻分局已对“9·6”重大责任事故案受理为刑事案件。

（二）对事故单位和有关责任人员的处理建议

1.唐德帅，东方万隆公司作业人员，在开料机运行过程中擅自进入危险作业区域，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.东方万隆公司安全生产主体责任未落实，安全教育培训不到位，隐患排查治理不到位，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四十一条第二款的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十

四条第一款第（一）项[4]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第十四条第二项[5]的规定，对东方万隆公司处以罚款人民币51万元的行政处罚。

3.吴雅飞，东方万隆公司的实际负责人、总经理，作为公司的主要负责人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）[6]项规定的法定职责，导致事故发生，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定，对吴雅飞处以2025年年收入40%的罚款，共计人民币12480元；迟报事故，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[8]的规定，对吴雅飞处以2025年年收入60%的罚款，共计人民币18720元。综上，合并处罚，对吴雅飞处以2025年年收入100%的罚款，共计人民币31200元。

（三）对事故相关公职人员的处理建议

1.武英博，男，中共党员，开发区管理公司天宝分公司安环部部长，负责天宝园区企业安全生产日常监管工作，对辖区企业安全生产提示提醒不足，督促企业落实主体责任不力，建议由开发区管理公司给予批评教育。

2.张志佳，男，中共党员，开发区管理公司副总经理，分管天宝工业园区，统筹推动辖区安全生产工作不力，建议由宝坻经济开发区管委会给予提醒谈话。

五、事故教训

本起事故是一起典型的“违章作业+管理缺位”引发的机械致害事故，暴露出东方万隆公司安全生产主体责任落实存在严重漏洞。作业人员无视安全操作规程擅自进入开料机危险作业区域，反映出企业安全教育培训浮于表面、流于形式，作业人员没有真正掌握岗位风险和安全操作要求；企业现场监管缺位，隐患排查治理不深入，未采取有效技术和管理措施，及时发现并制止作业人员进入设备危险作业区域的违规行为，导致惨剧的发生。通过事故发现，企业必须树牢安全红线意识，抓实作业人员安全教育培训，杜绝培训走过场；要健全隐患排查治理闭环机制，完善设备安全防护，加强作业现场安全检查，从根本上消除事故隐患，守住安全生产底线。

六、事故防范和整改措施建议

（一）东方万隆公司

要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。一是强化作业人员安全教育培训，改变重留痕、轻实效的培训模式，针对性开展专项培训和警示教育，严格执行培训考核制度；二是深化隐患排查治理，完善设备安全防护措施，强化作业现场安全检查，建立隐患整改台账，形成闭环管理；三是健全岗位安全责任体系，强化全员安全责任落实，规范作业行为，杜绝各类违章作业行为。

（二）开发区管理公司

要切实履行属地安全管理职责，深刻汲取本起事故教训，加强辖区安全生产监管。一是深化安全警示教育，组织辖区企业开展典型事故案例宣贯，推动企业树牢安全红线意识；二是加大对辖区企业安全督导检查，严查各类违章作业行为，压紧压实企业安全生产主体责任，防范类似机械致害事故发生。

（三）宝坻经济开发区管委会

要深刻吸取此次事故教训，加强对各园区的安全监督管理。一是组织开展针对性安全教育培训，督促各园区企业落实安全生产主体责任；二是深入开展隐患排查整治，强化风险管控，坚决防范各类生产安全事故发生。

（四）宝坻区应急管理局

要以此次事故教训为抓手，扎实开展事故警示教育，压紧压实全区工贸企业安全生产主体责任，强化工贸行业安全监管执法，全面提升工贸企业本质安全水平，严防同类事故再次发生。

“9·6”事故调查组

1《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2《中华人民共和国安全生产法》》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

3《雕刻机作业岗位安全操作规程》5.3.2：设备在运行过程中作业区域严禁人员进入。

4《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

5《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第十四条“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。”

6《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

7《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

8《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。