贵州金沙窖酒酒业有限公司在建污水储罐“7·26”一般火灾事故调查报告

金沙县人民政府事故调查组

2024年9月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）涉事项目基本情况.....2
（二）涉事单位基本情况.....3
（三）事故发生经过.....3
（四）现场情况.....4
（五）相关鉴定情况.....6
（六）直接经济损失情况.....6
二、应急处置及评估.....7
（一）现场应急处置情况.....7
（二）医疗救治情况.....7
（三）事故应急处置评估.....7
三、事故直接原因及性质认定.....7
（一）燃爆机理.....8
（二）燃爆气源.....8
（三）点火源.....8
（四）事故性质.....8
四、事故责任单位存在的问题.....8
五、金沙酒业对该项目的安全管理情况.....11
六、事故涉及有关部门的履职情况.....13
（一）毕节市生态环境局金沙分局.....13
（二）金沙县工业和信息化局.....13
（三）金沙经济开发区安监办.....14
七、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....14
（一）予以行政处罚的单位和人员.....14
（二）建议移送司法机关处理的人员.....15
（三）建议免于追究责任的人员.....16
（四）其他处理建议.....16
八、事故防范措施及整改建议.....18

2024年7月26日7时36分许，贵州金沙窖酒酒业有限公司（以下简称“金沙酒业”）在建污水储罐发生一起火灾事故，造成2人死亡，2人受伤，直接经济损失259.5万元。

事故发生后，省、市、县领导高度重视并作出批示，要求全力救治伤者，妥处善后，尽快查明事故原因，举一反三，坚决避免类似事故再次发生，市安委会对该起事故进行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，金沙县人民政府成立了由县应急管理局牵头，总工会、公安局、住房和城乡建设局、市生态环境局金沙分局、工业和信息化局、消防救援大队、金沙经济开发区安监办、民兴街道办事处派员参加的事故调查组，第一时间聘请有关专家参与勘查分析，函请涉事施工单位纵揽建设发展有限公司（以下简称“纵揽公司”）注册地河北省临漳县人民政府派员参与调查，同时邀请县纪委县监委介入追责问责。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、视频分析、收集相关书证、物证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了事故相关单位、监管部门、属地街道及有关人员在安全管理方面的履职情况，认定了事故性质，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因纵揽建设发展有限公司现场施工人员违规施工动火作业造成的一般火灾生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目基本情况

涉事项目为金沙酒业大水厂区雨污分流（在建污水储罐）工程项目（以下简称“该项目”）。2023年6月19日，毕节市生态环境局金沙分局检查金沙酒业时发现该企业有不达标污水排至厂外，责令立即停止违法排污行为。为落实整改，金沙酒业研究后决定实施该项目，对厂区雨污分流系统升级改造，即新建4个不锈钢污水储罐（高10米、直径9米），用于收集存储制酒厂房产生的混合污水，再通过管道输送至污水处理站进行处理，该污水储存罐属于相关的环保设施。该项目已于2023年8月31日获得金沙酒业公司内部立项批准，项目总投资为490万元，通过公开招标，纵揽建设发展有限公司于2024年3月14日中标，2024年3月25日与金沙酒业签订了《金沙酒业大水厂区雨污分流工程承包合同》，约定工期90天。金沙酒业于4月7日下达了《开工通知书》，纵揽公司于4月8日开始进场施工，7月10罐体焊接完成，7月14日纵揽公司与金沙酒业共同会商，金沙酒业对纵揽公司进行现场安全技术交底后，同意纵揽公司将制酒7车间的生产污水通过新建的污水管道排入3号污水储罐进行试水。试水

后，纵揽公司未及时排出，截止事故发生时3号污水储罐残留约130m³污水，该项目尚未竣工验收。

（二）涉事单位基本情况

1.建设单位基本情况。金沙酒业，法定代表人：魏某，公司地址：贵州省毕节市金沙县大水，统一社会信用代码：915205232155******，成立时间2007年7月18日，经营范围包括酒类经营、食品生产。2024年3月1日，取得毕节市市场监管局换发的《食品生产许可证》，证号：SC11552052******，食品类别：酒类，有效期至2027年12月19日。

2.施工单位基本情况。纵揽公司，法定代表人：刘某红，单位住址：河北省邯郸市临漳县东门大街中段西侧，统一社会信用代码：911304035935******，持有住建部颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级包含建筑工程施工总承包壹级、矿山工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级和钢结构工程专业承包壹级，有效期至2028年12月22日。持有河北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证号：（冀）JZ安许证字〔2014〕006576，有效期至2026年11月11日。


（三）事故发生经过

2024年7月26日清晨，施工人员陆续到达作业现场后，按照施工现场负责人王某军的安排对罐顶铁质护栏和罐体焊缝进行打磨、刷漆等防腐工作。7时27分、29分、32分、33分，工人王某海、陶某华（手提角磨机）、何某亮、冯某冲从3号

污水储罐螺旋梯先后上到罐体顶部。7时36分许，作业过程中，角磨机打磨时产生火花引燃罐顶人孔处挥发出的可燃性气体，喷出的火焰将4名在罐顶作业的工人不同程度烧伤，之后回火引入3号污水储罐内燃烧，罐体内燃烧产生的高温高压掀开罐顶，致使在罐顶作业的4名工人掉落地面，造成王某海、陶某华送医抢救无效死亡，何某亮、冯某冲受伤。

（四）现场情况

事故现场（见图一）位于金沙酒业大水厂区制酒4车间11厂

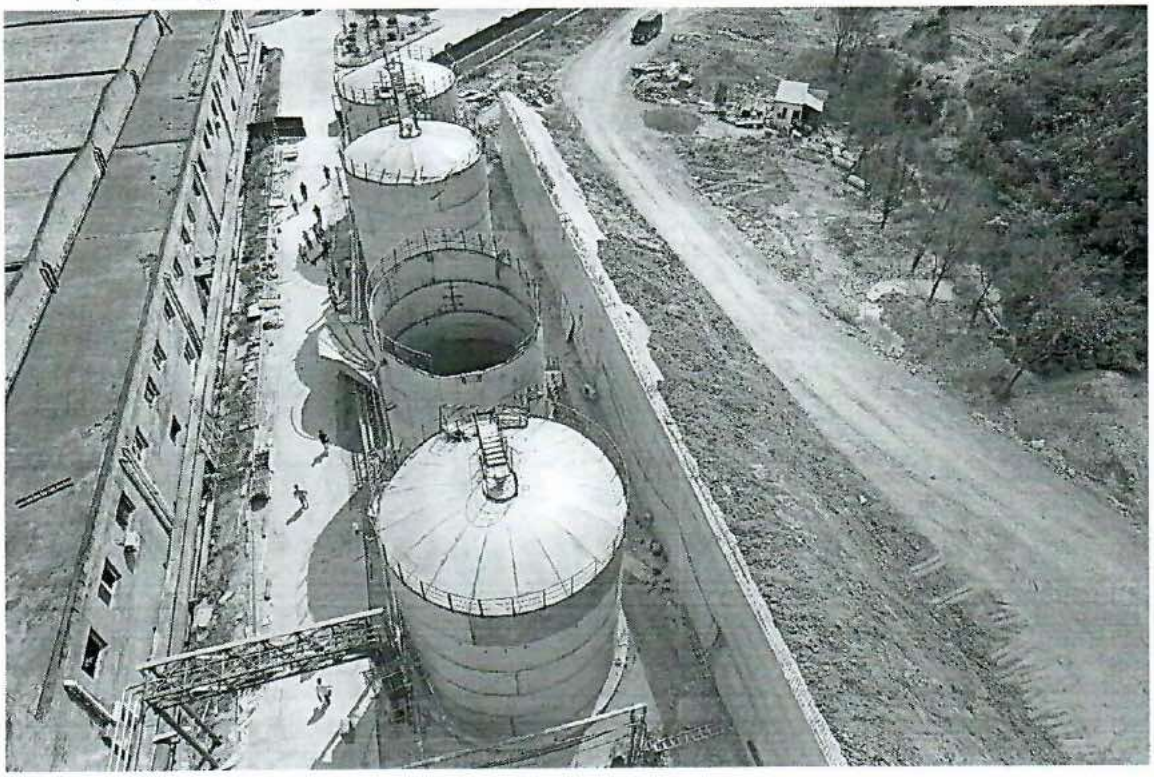


（图一：事故现场全貌）

房旁边，该处有一道通往污水储罐的双开铁门（铁门后为呈东西走向的水泥道路），现场建有4个污水储罐，从铁门处由西向东将污水储罐依次命名为1号污水储罐、2号污水储罐、3号污水

储罐（即发生事故的储罐）、4号污水储罐，污水储罐东侧为闲置的空地，北侧为混凝土围墙，西侧为厂房，南侧有一条通向铁门的水泥道路，道路南侧为厂房。事故现场现场可见3号污水储罐顶盖掉落在地面。

1号污水储罐未发现损坏痕迹，在2号污水储罐与3号污水储罐之间地面发现一个变形了的金属盖顶，在金属盖顶的人孔处

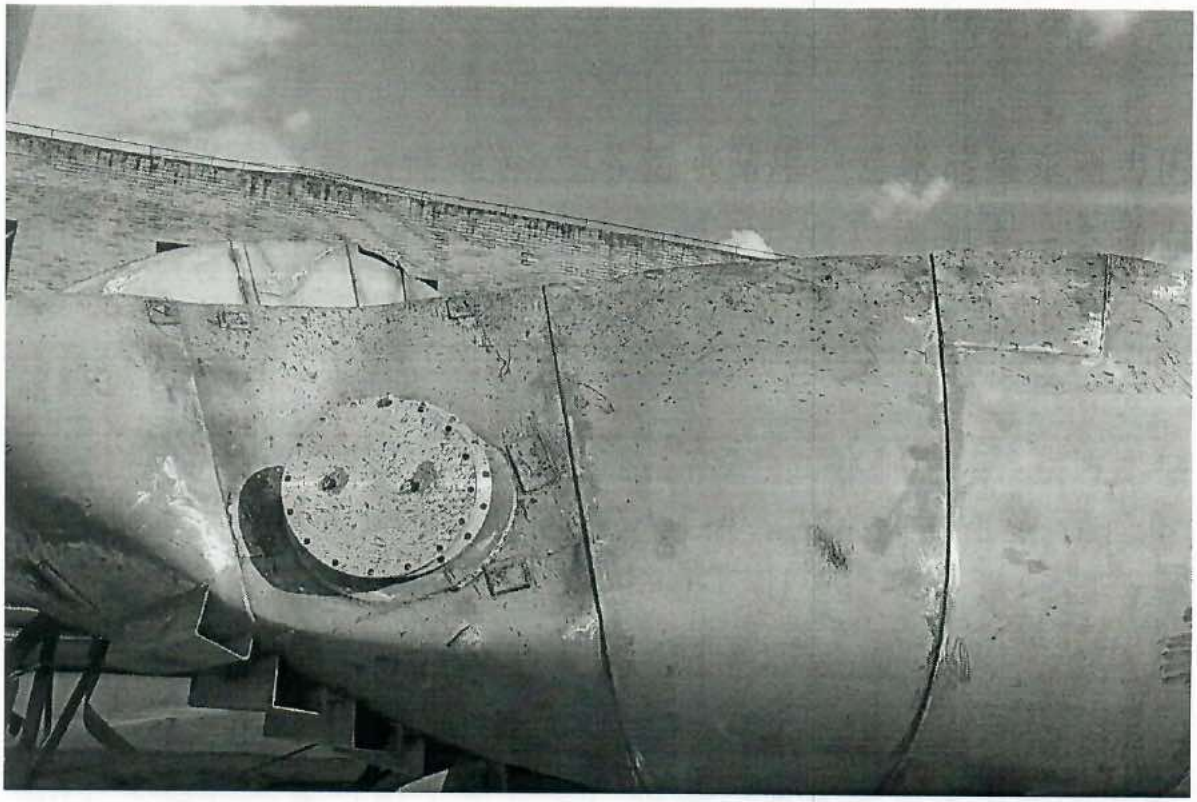

（图二：打磨痕迹图）

发现有大面积的抛洒状油漆，发现在盖顶有多处打磨痕迹（见图二），在距通风口处20cm处发现有60cm×120cm范围的打磨痕迹，在2号污水储罐南侧地面发现有一个装有油漆的黑色塑料桶；3号污水储罐底部与混凝土基座处发现有10cm的间隙，在3号污水储罐、4号污水储罐北侧地面发现三处疑似血迹，在3号污水

储罐、4号污水储罐北侧地面发现有1台切割、电焊两用机；在电箱上发现了1台黄色的测压仪，在3号污水储罐北侧地面发现1台“英特尔”牌电焊机，在3号污水储罐北侧电箱下地面发现1台角磨机；勘查发现2号污水储罐罐顶护栏有损坏痕迹，3号污水储罐无罐顶，4号污水储罐罐顶护栏有损坏痕迹，连接3、4号污水储罐的梯子有损坏痕迹。外围勘查中，在混凝土围墙外地面发现一处疑似血迹，发现一块黄色插座。

（五）相关鉴定情况

贵州省消防总队专家组通过对事故现场勘查认定：该污水储罐属于地上有限空间，罐内污水中的有机物分解产生有毒有害及可燃性气体（如甲烷、氨气、硫化氢等），污水罐内存在甲烷等易燃易爆气体且达到燃爆浓度范围，在事故现场3号污水储罐顶盖上有明显的打磨痕迹。专家组推断事故原因是施工人员在罐顶进行防腐施工打磨作业前，未对污水储罐内气体进行有效置换和检测，在防腐施工打磨作业过程中，打磨产生的明火点燃人孔处逸散气体引起火灾，回火引燃罐内甲烷等易燃易爆气体造成事故的发生；依据《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，专家组认定该事故类别为违规作业发生火灾并引发燃爆的火灾事故。

（六）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定统计核算，本起事故直接经济损失259.5万元。

二、应急处置及评估

（一）现场应急处置情况

2024年7月26日7时50分许，县应急管理局接报后，立即向县委、县政府相关领导进行报告。县委、县人民政府主要领导率相关单位负责同志第一时间赶赴现场开展事故处置工作。

（二）医疗救治情况

事故发生后，施工现场负责人王某某拨打了120急救电话，约20分钟后，2辆120急救车先后赶到事故现场将受伤的4名工人送至金沙县人民医院进行救治。2024年7月26日8时40分许，陶某华、王某海经抢救无效死亡。另外2名受伤人员（大面积烧伤）转至遵义医科大学附属医院继续治疗。

（三）事故应急处置评估

县公安、消防、卫健、应急、工信、金沙经济开发区安监办、民兴街道等单位接报后，迅速派员到达事故现场参与处置，应急处置过程中密切配合、协调联动，未引发次生事故。

三、事故直接原因及性质认定

事故直接原因是纵揽公司在未安排专门人员进行现场安全管理、未落实安全措施、未落实操作规程的情况下，施工人员在罐顶进行防腐施工打磨作业时，打磨作业过程中产生的火花点燃人孔处挥发出的可燃性气体引起燃爆。具体分析如下：

（一）燃爆机理

燃爆由可燃性气体燃烧引入罐内导致。3号污水储罐内污水中的有机物分解产生甲烷等易燃易爆气体，气体通过罐顶人孔处向外挥发出，挥发出的可燃性气体遇到高温点火源被点燃并引入罐内燃烧，从而引发燃爆。

（二）燃爆气源

3号污水储罐进行储水测试过程中，存放的约130m³污水中有机物分解产生可燃性有毒有害气体（如甲烷、氨气、硫化氢等）达到燃爆浓度范围并在人孔处挥发出。

（三）点火源

现场施工人员使用角磨机对3号污水储罐罐顶进行防腐打磨作业时产生火花。

（四）事故性质

经调查认定，该起事故是一起因纵揽建设发展有限公司现场施工人员违规施工动火作业造成的一般火灾生产安全责任事故。

四、事故责任单位存在的问题

纵揽公司未按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定认真履行企业安全生产主体责任。

一是公司落实全员安全生产责任制不到位。经查，该项目部未与施工人员签订安全目标责任书，未明确各岗位人员的责任范围和考核标准，未建立相应的安全管理制度及岗位操作规

程，未建立加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一、二款之规定[1]。

二是该项目无具备资质的项目负责人进行现场施工组织作业及安全管理。经查，纵揽公司中标后，2024年3月25日任命的项目负责人李某兴和2024年7月10日任命的项目负责人任某辉均未到过该项目开展工作，公司未及时更换其他有项目经理任职资格的人员任该项目经理。纵揽公司制定的《施工组织设计》中管理人员项目副经理台某、技术主管马某群、施工员洪某、质量员兼材料员王某珍、资料员梁某芳、安全员张某星、造价员高某均未到过该项目开展工作。公司安排王某军、冯某、李某宣具体负责该项目现场相关工作，王某军负责工人招聘、组织施工管理、工人考勤及工资结算，冯某负责材料采购、与金沙酒业对接、工人工资结算，李某宣负责施工技术、与金沙酒业对接，王某军、冯某、李某宣均无项目经理任职资格。致使从2024年3月25日至2024年7月26日事故发生时，无有资质的项目负责人现场对该项目的施工活动进行组织管理，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款之规定[2] 及《建设工程质量管理条例》第二十六条第二款之规定[3]。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 第一、二款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款 ："施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任"

[3]《建设工程质量管理条例》第二十六条第二款 ："施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

三是事发时该项目施工无安全生产管理人员现场管理。经查，该项目原安全生产管理人员李某伟于2024年7月16日离职，现场管理人员王某军默许李某伟离职，公司未按规定及时安排其他安全生产管理人员到岗履职，现场组织施工的负责人王某军（无安全员资格证）仍组织施工人员进行施工作业，直至2024年7月26日事故发生时，该项目安全生产管理人员仍然空缺，导致在没有专门人员进行现场安全管理的情况下施工人员违规违章动火作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款之规定[4]和第四十三条之规定[5]。

四是未如实记录安全生产教育和培训情况，安全生产教育和培训档案资料作假。经查，李某伟于2024年4月7日才到该项目履职，但2024年3月19日组织的培训体现李某伟组织开展了教育培训。李某兴从未参与该项目管理，但公司提供的从2024年3月至2024年5月该项目教育和培训档案资料体现由李某兴现场组织培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款之规定[6]。

五是生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位。经查，纵揽公司未对该项目施工区域风险隐患开展全面排查，未发现3号污水储罐存有污水会产生易燃易爆气体的安全隐患，未发现

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

动火作业有可能点燃3号污水储罐逸散出的可燃性气体的安全隐患，未及时消除施工现场安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定[7]。

五、金沙酒业对该项目的安全管理情况

金沙酒业通过公开招标，确定纵揽公司为中标单位，并审查了纵揽公司相关资质，符合条件。在确定中标单位后，金沙酒业于2024年3月2日下发了《关于成立2024年资本性支出项目管理小组及项目推进工作安排的通知》，明确设备工程部陈某为该项目负责人，具体负责实施方案的论证、立项申报、招采方案编制、组织招采、合同编制及实施过程管控，组织验收、转固等工作。明确生产中心环境健康与安全部副经理张某为该项目安全员，具体负责参与方案讨论论证，对方案中安全、环保方面进行技术指标合规性审查，项目实施过程中，对项目投入工器具及实施过程中安全合规性进行安全监督检查。明确生产中心环境健康与安全部吴某智为该项目实施现场项目负责人，具体负责参与方案讨论论证，项目实施过程中，对项目安全、进度、质量进行日常管理。2024年3月25日与纵揽公司签订了《金沙酒业承包商安全协议》，明确了双方的安全管理责任。2024年4月2日，金沙酒业组织纵揽公司李某宣、王某军召开了安全技术交底会议，宣贯了《金沙酒业相关方管理办法》和《

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

金沙酒业承包商安全协议》内容，其中要求特殊作业必须办理相关票证审批后方能进行作业，无票证不得作业。7月14日纵揽公司与金沙酒业共同会商将制酒7车间的生产污水通过新建的污水管道排入3号污水储罐进行试水，金沙酒业对纵揽公司进行现场安全技术交底，要求后期如需动火作业需严格审批手续。

在项目实施期间，金沙酒业将纵揽公司员工安全教育培训、现场施工作业等纳入管理，对该项目每日至少开展一次安全检查，安全检查主要是张某和吴某智负责，每周组织召开一次相关方例会，安全检查中对发现的问题多是要求立即整改，对高处作业时未佩戴安全防护绳、未正确佩戴劳动防护用品等违规行为进行2次罚款。按照《金沙酒业危险作业安全管理办法》规定，对该项目危险作业相关票证进行审批办理，该项目作业票证审批主要是董某、陈某负责。

金沙酒业对纵揽公司资质进行了审查，与纵揽公司签订了专门的安全生产管理协议，对该项目明确了3名管理人员，定期开展了安全检查，及时督促发现问题整改，落实了建设单位的统一协调管理职责。但相关人员在工作中仍然存在出一些不足，一是金沙酒业安排的该项目的相关管理人员董某、陈某、张某、吴某智在对该项目管理中，对该项目《施工组织设计》中备案人员与实际现场管理人员不符问题失察失管；二是对该项目安全员李某伟于2024年7月16日离职问题失察失管；三是对该项目无安全员现场监护进行违规动火作业问题失察失管。

六、事故涉及有关部门的履职情况

（一）毕节市生态环境局金沙分局。2024年以来对金沙酒业排洪沟修建情况和污水处理站各开展过1次检查。2023年11月22日金沙酒业向该局报送了《关于贵州金沙窖酒酒业有限公司“6·18”暴雨应急处置不当发生环保事件的整改报告》，报告中注明“该项目设计单位已完成招标，预计2024年2月份完成施工单位招标”，该局收到整改报告后未函告行管部门，未安排相关人员跟进该项目情况，导致在后续监管过程中对该项目失察失管；未落实“管业务必须管安全”要求，未将环保设施安全生产工作纳入安全监管范畴；未按《贵州省安全生产条例》要求制定并组织实施安全生产年度监督检查计划。

（二）金沙县工业和信息化局。重检查、轻处罚，2024年以来对辖区194家纳入监管企业每4个月开展一次全覆盖检查，但检查不深不细，未开展过行政处罚；未认真吸取事故教训，2022年金沙县相继发生动火作业不规范引发燃爆事故，未采取有效整治措施防范事故，未有效督促辖区企业严格落实动火作业有关要求。2024年按照监管计划，每4月对金沙酒业开展一次执法检查。截止目前，共对金沙酒业开展3次执法检查，开展检查工作中对该项目失察失管。

（三）金沙经济开发区安监办。2024年按照监管计划于2024年3月、7月到金沙酒业检查工作2次，开展检查工作中对该项目失察失管。

七、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）予以行政处罚的单位和人员

1.纵揽公司，未认真履行《中华人民共和国安全生产法》及其他有关安全生产的法律法规规定，落实安全生产主体责任不力。一是公司落实全员安全生产责任制不到位。二是该项目无具备资质的项目负责人进行现场施工组织作业及安全管理。三是事发时该项目施工无安全管理人员现场管理。四是未如实记录安全生产教育和培训情况，安全生产教育和培训资料作假。五是生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位。在此次事故中负有责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第十六条[8]、第一百一十四条第一款第（一）项[9]之规定予以行政处罚。

2.刘某红，女，身份证号：4105021972********，纵揽建设发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理，作为公司安全生产第一责任人[10]，未依法履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责。督促落实本单位全员安全生产责任制不到位，未建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核；未督促组织实施本单位安全生产教育和培训计划，未

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第十六条 国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第五条 ：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

组织开展教育和培训；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对此次事故的发生负有责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项之规定[11]予以行政处罚。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.王某军，男，身份证号：4105221968********，施工现场负责人。在项目未完工交付的情况下默许安全员李某伟离职，在安全员缺失的情况下，组织工人违规违章动火作业，对事故的发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议由公安机关依法立案处理。

2.李某民，男，身份证号：1321281970******** ，纵揽建设发展有限公司副总经理，分管生产工作，纵揽公司中标后，全权代管该项目，自该项目施工以来，李某民未到过该项目履职，李某民安排无项目经理任职资格的冯某、李某宣、王某军具体负责项目组织施工与全安管理等全部工作，对该项目原安全管理人员离职后未配备新安全管理人员重要情况失察失管，对事故的发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议由公安机关依法立案处理。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3.冯某，男，身份证号：1304061986********，纵揽公司安排到该项目的负责人之一，负责该项目的材料采购、款项结算、与甲方沟通对接等工作，在项目未完工交付的情况下默许安全员李某伟离职，导致安全员长期空缺，放任该项目违规违章施工，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议由公安机关依法立案处理。

（三）建议免于追究责任的人员

1.陶某华，男，身份证号：5224241974********，施工人员。使用角磨机对3号罐顶铁质护栏进行打磨，打磨产生的火花引燃3号罐顶人孔处逸散出的可燃性气体导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，涉嫌犯罪，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.王某海，男，身份证号：4105221971********，施工人员。负责对3号罐顶作业环境进行可燃性气体检测，在未确保检测安全的情况下允许工人进行打磨作业导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，涉嫌犯罪，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（四）其他处理建议

1.陈某，金沙酒业设备工程部技术员，该项目负责人。在该项目初期负责审核施工组织设计，把关不严，发现施工组织设计内容不完整，无具体人员名单和资质的情况，未质疑施工组织设计的真实性和可靠性，未及时向上级报告和处理核实，

反而让纵揽公司反复修改设计并补签审核资料；发现实际现场管理人员与施工组织设计不符的情况，未提出质疑未及时向上级报告，任其施工，也未核查实际管理人员的相关资质；项目经理李某兴从未到现场开展工作，对有“李某兴”签字字样的申请表未提出质疑，仍按照正常流程签批危险作业票；对安全员离职失察，也未督促施工方配齐相关人员，建议金沙窖酒酒业有限公司依照《国有企业管理人员处分条例》规定进行处理，并将处理结果报应急管理局备案。

2.董某，金沙酒业设备工程部经理。设备工程部是该项目的负责部门，作为部门负责人，未认真审阅施工组织设计，对纵揽公司在该项目开工后递交的施工组织设计进行补签未如实记录签字日期，对实际现场管理人员与施工组织设计不符问题失察试管，项目经理李某兴从未到现场开展工作，对有“李某兴”签字字样的申请表未提出质疑，仍按照正常流程签批危险作业票等文件资料，后期安排陈某主抓其他项目代管该项目时对该项目安全员离职失察失管，建议金沙窖酒酒业有限公司依照《国有企业管理人员处分条例》规定进行处理，并将处理结果报应急管理局备案。

3.吴某智，金沙酒业生产中心环境健康与安全部工作员，该项目实施现场负责人，参与审核施工组织设计，对实际现场作业人员与施工组织设计不符的情况失察失管，对该项目安全员离职失察失管，未采取有效措施防止该项目施工人员在上班

时间前通过围挡进入工地提前施工，蓄意规避检查和票证办理问题。建议金沙窖酒酒业有限公司依照《国有企业管理人员处分条例》规定进行处理，并将处理结果报应急管理局备案。

4.张某，金沙酒业生产中心环境健康与安全部副经理，该项目的安全员。未采取有效措施防止该项目施工人员在上班时间前通过围挡进入工地提前施工，蓄意规避检查和票证办理问题。出差期间未主动了解该项目相关情况，对施工方安全员李某伟离职失察失管，建议金沙窖酒酒业有限公司依照《国有企业管理人员处分条例》规定进行处理，并将处理结果报应急管理局备案。

5.责成金沙县工业和信息化局、毕节市生态环境局金沙县分局对分管负责人、股室负责人提醒约谈。

6.责成金沙经济开发区管理委员会对金沙经济开发区安监办主任、相关负责人提醒约谈。

7.责成金沙县工业和信息化局、毕节市生态环境局金沙分局向金沙县人民政府作出深刻书面检查。

8.责成金沙经济开发区安监办向金沙经济开发区管委会作出深刻书面检查。

八、事故防范措施及整改建议

为认真汲取事故教训，举一反三，有效防范类似事故再次发生，提出以下防范措施建议。

（一）毕节市生态环境局金沙分局。对全县在建环保整改项目进行大排查，摸清底数，明确跟踪管控人员，避免失管漏管。切实加强对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况进行监督检查。

（二）金沙县工业和信息化局。组织白酒企业相关负责人召开安全警示教育会议，分析事故原因和教训，督促企业开展好警示教育和日常安全教育，严防类似事故再次发生。按照监管计划对白酒行业开展监督指导，加大执法检查、处罚力度，督促企业全面落实安全生产主体责任，做好隐患排查治理，提升企业安全管理水平和防范化解风险的能力。

（三）金沙经济开发区安监办。组织经开区企业召开安全警示教育会议，分析事故原因和教训，要求企业举一反三抓好整改，严防类似事故再次发生，严格按照监管计划落实好安全监管工作。

（四）贵州金沙窖酒酒业有限公司。组织召开安全警示教育会议，分析事故原因和教训，严格落实相关的安全管理制度，督促相关人员落实安全管理职责，严防类似事故再次发生。