抚顺清原中国有色集团
抚顺红透山矿业有限公司“6·21”
一般车辆伤害事故调查报告

2026年6月21日11时9分许，在抚顺市清原县红透山镇中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司铜锌矿井下作业一区-827m中段4502穿脉弯道处，1名工人在复位掉道矿车过程中被挤伤，事故造成1人死亡，直接经济损失约188万元。

事故发生后，抚顺市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规，成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会组成的抚顺清原中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司“6·21”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组聘请了有关专家参与调查，市纪委监委全程监督，并邀请了国家矿山安全监察局辽宁局派员参与和指导监督事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、对相关人员询问、收集有关物证和书证，查清了事故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位和有关单位的处理建议，事故整改及防范措施。

事故调查组认定，“6·21”事故是一起因现场作业人员存在违章行为，启动电机车前安全确认不到位，死者违规进入危险区域，且企业井下运输管理存在漏洞造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

(一)事故单位概况

中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下简称“红透山矿业公司”），统一社会信用代码：91210423119615379Q，公司类型：有限责任公司（国有控股），法定代表人、党委书记、董事长：王志伟[1]，党委副书记、董事、总经理：时阿新[2]，成立日期：2006年12月07日，住所：辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇。公司经营范围：非煤矿山矿产资源开采；住宿服务。一般项目：选矿；金属矿石销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；再生资源销售。

红透山矿业公司始建于1958年，前身为清原金铜矿，2006年经股份制改制成功并入中国有色矿业集团。红透山

---

[1]组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。安全生产责任详见《全员安全生产责任制》。

[2]组织建立全员安全生产责任制，检查并考核全员安全生产责任制度落实情况；督促落实本单位安全生产整改措施；组织制定并实施本单位的安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。安全生产责任详见《全员安全生产责任制》。

矿业公司位于辽宁省清原县境内，在沈吉铁路苍石车站西北 5.5km 处，矿区距清原县城 40km，距抚顺市 65km，距沈吉高速 2.7km，总占地面积 366 万平方米，采选生产能力 55 万吨/年，主产品为铜、锌、硫精矿。公司领导班子成员 7 人，下设 9 个直属单位、10 个机关部室，安委会、应急、防火、双控等组织机构健全，在岗职工总数 1272 人，配有安全总监 1 人、注册安全工程师 6 人。

事故发生在铜锌矿，其为红透山矿业公司所属独立生产矿井，开拓最低深度-1177 米，为国内典型的深部开采矿山，目前开采了 21 个中段，矿脉走向延长近 2000m，探明铜金属储量 3.6×10^{5}t，其他伴生组分 20 多种。下设生产、爆破、铲运、充填等 6 个生产作业区，提升、维修等 4 个辅助工区，配备了“五职矿长”和安全、技术、机电等“五科”专业技术管理部门。主要生产工序采用平硐、竖井、盲竖井联合开拓，架线式加锂离子蓄电池无人驾驶水平运输，两段竖井主、副机提升（主机提矿、副机提人）系统、分段式排水系统，中央对角抽出式通风系统，供电系统为双回路供电，水泵、风机已实现集成化远程控制，主要采矿方法为水平分层上向尾砂充填采矿法。

采矿许可证号：C2100002011113220120414，开采矿种：铜矿、锌矿、多金属，开采方式：地下开采，生产规模：55 万吨/年，矿区面积：2.6878 平方公里，有效期限：自 2013 年 11 月 9 日至 2033 年 11 月 9 日，发证机关：原辽宁省国土资源厅。

安全生产许可证号：（辽）FM安许证[2024]S0058，许可范围：铜矿、锌矿、多金属地下开采，有效期：2026年1月4日至2027年3月14日，发证机关：辽宁省地方矿山安全监督管理局。

(二)事故作业区相关情况

事故具体作业区为铜锌矿作业一区，作业一区是铜锌矿主要生产工区之一，共有33名职工，其中：区长1人、党支部书记1人、副区长2人、工代员1人、生产班长1人、岩工8人（新上岗2人）、运搬工10人（新上岗2人）、支柱工4人、撬碴工2人、远程操控出矿工3人。负责-877m中段、-827m中段、-467m中段生产相关工作。

（三）相关人员情况

1.田智云（死者），铜锌矿作业三区运搬工，事故当天借用到作业一区工作（首次到作业一区），负责出矿运搬工作（未持有电机车操作证，此次作业未驾驶电机车）。

2.李环宇，铜锌矿作业一区运搬工，此前为第三方派遣人员，2026年6月8日签订正式劳动合同，2026年6月17日完成三级安全教育培训，签订合同后首次到作业一区，负责出矿运搬、驾驶电机车工作（未持有电机车操作证）。

3.祖洪强，铜锌矿作业一区支柱工，事发时巡视矿车轨道，途经事发地点，日常负责支护作业及矿车轨道的巡查养护。

4.王云峰，铜锌矿作业一区区长，事故当天派班安排

作业，负责作业一区生产、安全工作。

5.姚成军，铜锌矿机电科科长，负责铜锌矿机械、电气、设备运行、检修工作。

6.彭斯亮，铜锌矿机电副矿长（事故当天带班矿长），负责铜锌矿机械、电气、设备运行、检修工作及设备技改计划。

7.韩建，铜锌矿矿长，负责铜锌矿全面工作。

8.陈鹏，红透山矿业公司生产部副主任（负责机电设备），负责设备能源管理，对公司的能源设施设备进行检查，对问题和隐患提出改进意见。

9.时阿新，红透山矿业公司党委副书记、董事、总经理，负责公司行政工作。

10.王志伟，红透山矿业公司法定代表人、党委书记、董事长，负责公司全面工作。

（四）作业组织安排情况

2026年6月21日7时30分，作业一区区长王云峰组织召开安全派班会，派班班次：2班，参加派班人数：15人，工作内容及人员分布：-827m中段4502穿脉出矿[3]：田智云、李环宇；-877m中段3采区撬碴：迟继宽、王云峰；-877中段1采区凿岩台车施工：王旭东、赵斌；-827m中段4302穿脉至4702穿脉清理巷道、水沟、巡道工作：尤

[3]出矿：地下矿山专业工艺名词，指采场爆破落矿后，将矿石从采场铲运、转运、提升运出井下的整套作业流程，包含放矿、铲运、井下转运、提升出井等工序。

伟、朱永利、辛顺、殷士洋、祖洪强；-877m 中段 4302 穿脉出矿：张建、孙瑞强；-877m 中段 4502 穿脉至 4302 穿脉巷道清理卫生：赵东军；地表远程出矿：王晓明。

二、事故经过、救援、报告、应急处置评估等情况

(一)事故发生经过

2026 年 6 月 21 日 7 时 30 分许，王云峰组织召开安全派班会，安排田智云、李环宇到-827m 中段 4502 穿脉出矿。9 时 16 分许，田智云、李环宇到达作业现场，2 人同班操作一列由 1 台 7 吨电机车牵引的 5 节 1.7 立方米矿车组成的有轨运输矿车运输矿石，李环宇驾驶电机车，田智云负责放矿。经两人操作，列车在-827 中段 4502 穿脉放矿后满载，在前往 4302 穿脉后巷翻矿途中（距离-827 中段水平运输巷 10m 处），最后一节矿车发生掉道。田智云、李环宇采取挑、顶方式欲将矿车复位未成功，最后一节矿车车门侧开洒落部分矿石。第二次复位处理过程中，祖洪强巡视轨道途中路过事发地点停留查看情况，李环宇和田智云采取垫、顶方式欲将矿车复位，但复位未成功。随后，李环宇告诉田智云、祖洪强远离矿车，使用电机车将矿车牵引至平直路段再进行处理。11 时 9 分许，李环宇启动电机车的瞬间，田智云协助处理矿车掉道，进入掉道矿车左侧与巷道壁之间的狭窄危险区域，矿车向田智云所处位置偏移，田智云被挤压。田智云发出呼救声，祖洪强听到田智云喊声后用头灯晃动提示李环宇停车，随即两人赶到车尾，发现田智云蜷缩在矿车左侧与巷道间。李环宇告诉祖洪强去

找救援人员，祖洪强呼喊正在-827m 中段进行作业的王云峰，王云峰立即赶到现场查看情况并向矿长韩建进行了事故报告。

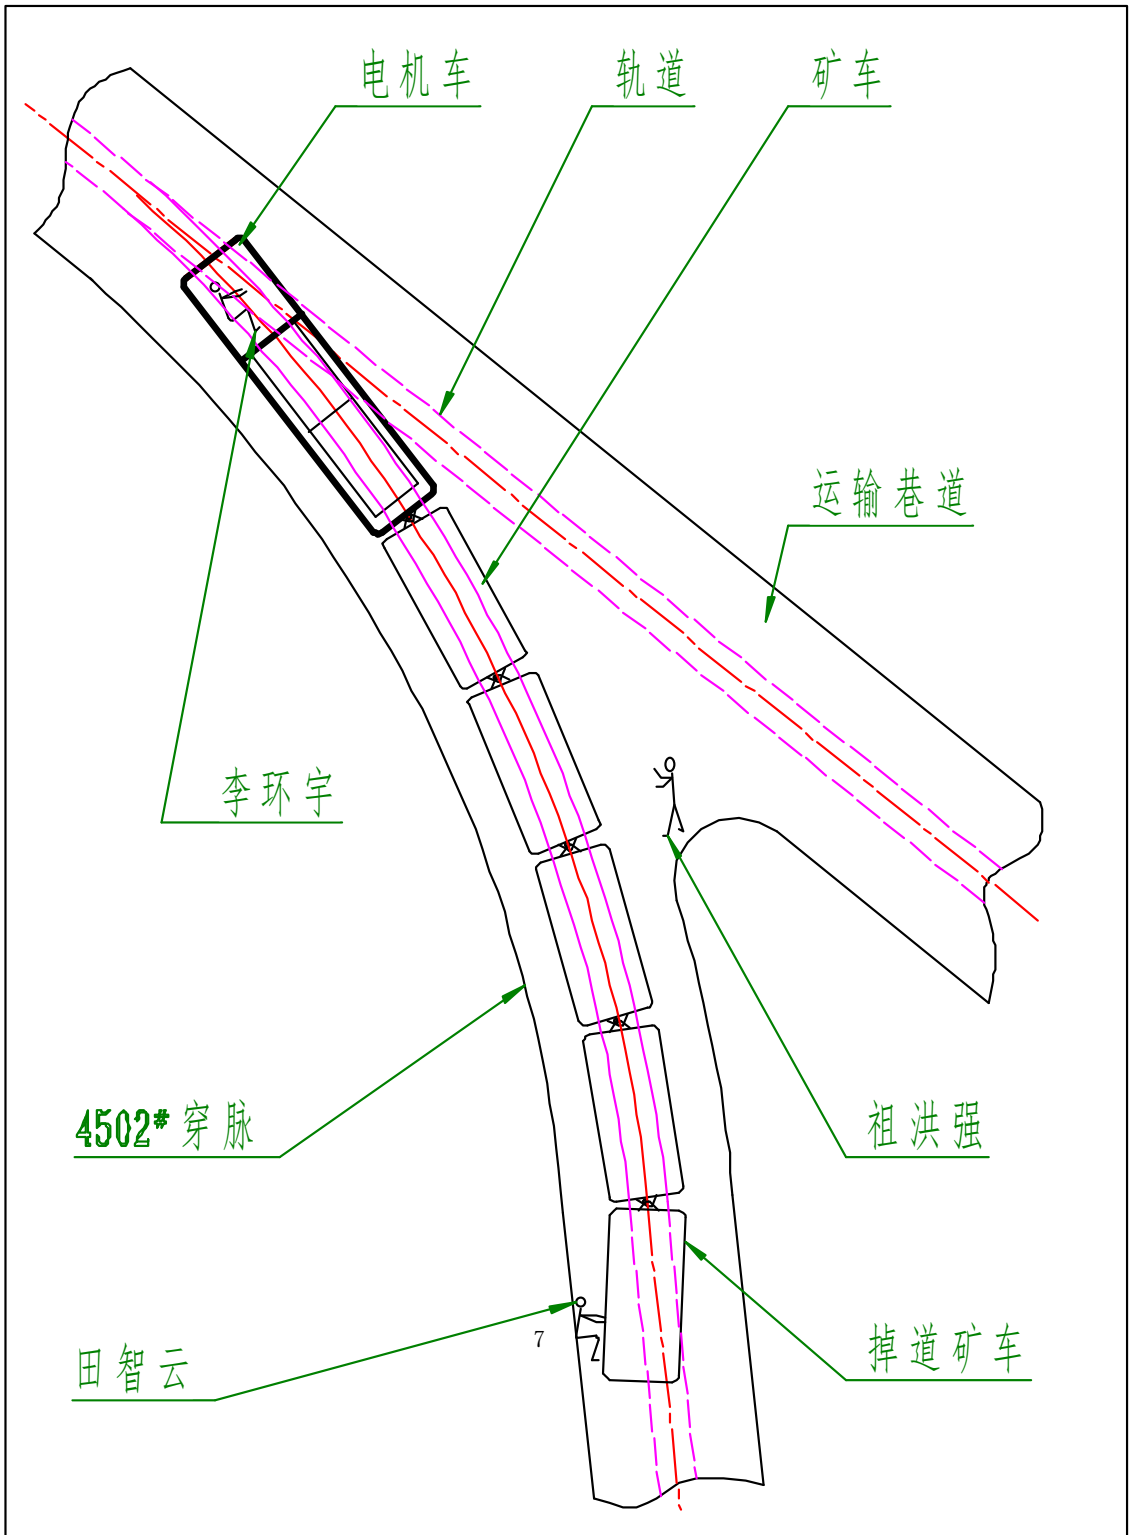


图 1 事故现场平面示意图



图 2 4502 穿脉



图 3 事故电机车



图 4 事故矿车



图 5 事故矿车与巷道壁距离



图 6 死者被挤压位置



图 7 事故地点轨道（俯视）

（二）事故救援情况

2026 年 6 月 21 日 11 时 17 分许，红透山矿山应急救援队值班室接到红透山矿业公司报警，井下-827m 中段 4502 穿脉发生一起矿车挤人事故。接到报警后，红透山矿山应急救援队安排 10 名救援人员赶赴事故现场，到达事故现场后确认现场安全，对事故受伤人员开展救援，经初步检查受伤人员无明显外伤、脉搏微弱、无自主呼吸，进行按压人中，有条件反射，佩戴苏生器给伤员进行供氧，将人员安置在软担架上立即转运至井口，到达井口后转交 120 救护车。

2026 年 6 月 21 日 12 时 30 分许，田智云升井至井口，红透山医院、南杂木医院现场检查无生命体征，心电图检测直线、无波形，确认临床死亡。

（三）事故报告情况

6 月 21 日 11 时 15 分，王云峰电话报告矿长韩建井下-827 中段发生矿车挤人事故。

6 月 21 日 12 时 9 分，红透山矿业公司电话向市应急局报

告发生事故。

6月21日12时37分，红透山矿业公司向国家矿山安全监察局辽宁局报告发生事故。

（四）应急处置情况评估

事故发生后，现场人员能够立即响应，红透山矿山应急救援队立即开展事故救援，及时对受伤人员进行抢救，本次应急处置未发生次生伤害。

（五）司法鉴定情况

抚顺公正司法鉴定所出具的抚顺公正司鉴［2026］病鉴字第206号《抚顺公正司法鉴定所司法鉴定意见书》对田智云鉴定意见：死者田智云系因胸部遭受钝性外力作用，造成胸腔脏器严重损伤伴大量失血而死亡。

（六）事故电机车安全性鉴定情况

1.事故发生前，2026年5月11日，贵州矿安科技有限公司[4]（以下简称“贵州矿安公司”）为红透山矿业公司事故电机车出具了《安全检测检验报告》，报告检测检验结论中未明确检测检验是否合格（应明确是否合格，检测内容

---

[4][]贵州矿安科技有限公司，统一社会信用代码：91520198MAAL2MHM3W；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：郑连军；成立日期：2021年6月2日；住所：贵州省贵阳市贵阳高新区沙文镇贵州科学城A3栋14层；经营范围：安全咨询服务；计量技术服务；工程管理服务；电气设备修理；软件开发；工业设计服务；电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务许可项目：安全生产检验检测；安全评价业务。

安全生产检测检验机构资质证书，证书编号：黔应急2201；有效期至：2027年12月15日；批准的业务范围准许使用：金属非金属矿山在用电机车等；发证机关：贵州省应急管理厅。

应包含车辆安标、最大运行速度等）。

2.事故发生后，2026年8月18日，中检集团公信安全科技有限公司为红透山矿业公司事故电机车出具了《电机车安全性能检测检验报告》（报告编号：GX-B1517/26-4-26003），报告检验结论：综合判定不合格，建议停止使用。

通过对照发现，贵州矿安公司检测检验项目表中实测结果、单项判定存在电机车最大运行速度与实际情况不符；电机车未设置撒砂装置，但实测结果未描述等问题。贵州矿安公司出具的《安全检测检验报告》，未如实反映该电机车实际安全技术状态，报告未能客观真实反映设备安全状况，存在部分内容失实的问题。

（七）技术鉴定情况

事故调查组聘请的安全生产专家组成的专家组对事故现场车辆及轨道情况进行了实地勘查和事故原因等情况分析，具体情况如下：

事故地点位于铜锌矿作业一区-827m中段4502穿脉弯道处（距离-827m中段水平运输巷10m），-827m中段水平运输巷道尺寸约为3.0m×2.8m，4502穿脉尺寸约为2.7m×2.5m，现场支护类型为Ⅰ级顶板支护（不支护或局部锚杆、锚网、金属支架、喷射混凝土支护等）。事故路段轨道转弯半径设计为25m，按照有关安全规定内外轨道应有高差，以保障车辆稳定运行，实际事故路段内外轨道无高差，事发路段轨道没有按规定高出道枕，碎石泥水与轨

道顶面平齐。涉事车辆由一辆ZK7-600/250型电机车和5节装满矿石的ST-8型梭式矿车组成，车辆尾节矿车发生掉道，向前进方向左侧偏离。电机车无设备铭牌、未配备启动警示铃。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	年龄	性别	工种	伤害部位	伤害程度
田智云	56	男	运搬工	胸部	死亡

本次事故损失工作日：6000天，直接经济损失约188万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

矿车发生掉道后，李环宇、田智云在未采取安全防护措施、无相关辅助设备的情况下，使用电机车强行牵引拖拽掉道矿车进行复位。李环宇在启动电机车牵引掉道矿车前，未严格按照《铜锌矿安全操作规程》进行安全提醒，未有效进行安全确认。田智云安全意识薄弱，对隐患处理重视不足，在电机车启动期间，田智云协助处理矿车掉道，进入掉道矿车左侧与巷道壁之间的狭窄危险区域，导致个人被挤伤死亡。

（二）间接原因

1.企业落实安全生产主体责任缺位。红透山矿业公司机电运输管理未落实到基层生产一线，对井下机电运输安全

管理重视程度不足，铜锌矿机电设备及运输系统长期存在管理失位、错位问题。机电运输管理权责划分不科学、不周严，存在电机车与轨道“车轨分离、分头管理”的漏洞，机电副矿长、机电科仅对电机车管理，未履行管理轨道职责。作业区未有效开展设备、轨道维保工作，仅凭经验开展日常维护。矿车掉道处置方案内容简单、可操作性差，无法有效指导现场应急处置。

2.双重预防机制落地不实，隐患排查治理流于形式。红透山矿业公司未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对井下矿石运输设备、轨道区域隐患排查不全面、整治不彻底。现场多处轨道间隙、高差不符合国家安全标准，部分轨道区域堆积碎石、泥沙且与轨道顶面平齐，致使矿车运行时出现“托底”问题，矿车掉道偶有发生。

3.设备维保管控不规范，设备及人员合规管理存在严重漏洞。红透山矿业公司机电运输设备日常检查、保养、隐患整改工作落实不到位，涉事电机车存在无设备铭牌、未配备启动警示铃等缺陷，且在第三方机构检查发现的问题未全部整改到位的情况下违规投入使用。设备检查、维保、维修无规范完整的台账记录。同时，人员作业管理违规，电机车操作人员未持证上岗，违反《铜锌矿井下运输管理制度》规定；虽配备矿车掉道复位专用工具，但无配套操作规程，且未组织操作人员开展专业化规范化培训，设备应急处置能力缺失。

4.现场作业安全管理松弛，人员管控及安全防护落实不到位。红透山矿业公司现场作业安排随意、管控松散，人员联保互保制度形同虚设。李环宇虽作为第三方派遣人员在铜锌矿工作多年，但按照制度要求仍为新入职人员，红透山矿业公司未建立、未执行老带新、师带徒、经考核通过后方可独立上岗作业的管理制度；田智云为跨作业区临时借调人员，首次参与作业一区现场作业，对现场环境及设备工况不熟悉。两名作业人员安全意识淡薄、风险辨识能力不足，发现设备运行隐患后未及时上报班长，违规盲目处置，且设备启动前未落实安全确认流程，违规开展作业。

（三）事故性质

经调查认定，抚顺清原中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司“6·21”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任人员、责任单位及有关单位的处理建议

（一）事故责任人员的处理建议

1.田智云，男，56岁，群众，2020年4月任铜锌矿作业三区运搬工，负责出矿运搬工作。安全意识淡薄，在矿车发生掉道后，对隐患处理重视不足，没有将设备运行隐患处置报告班长，违规盲目处置；在电机车启动期间，进入掉道矿车左侧与巷道壁之间的狭窄危险区域，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.李环宇，男，36岁，中共党员，2026年6月任作业一

区运搬工，事发时驾驶电机车。安全意识淡薄，在矿车发生掉道后，对隐患处理重视不足，没有将隐患处置报告班长，违规盲目处置；在未采取安全防护措施、无相关辅助设备的情况下，使用电机车强行牵引拖拽掉道矿车进行复位；在启动电机车牵引掉道矿车前，未严格按照《铜锌矿安全操作规程》进行安全提醒，违规开展作业，联保互保不到位；操作电机车未持证上岗，不符合《铜锌矿井下运输管理制度》规定，对事故发生负有责任。李环宇因涉嫌犯罪，建议公安机关立案调查，依法追究其刑事责任。如果公安机关立案侦查后，不需要追究刑事责任，建议由红透山矿业公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[5]，依照有关规章制度给予处分。

3.彭斯亮，男，39岁，中共党员，2024年1月任铜锌矿机电副矿长，事故当天带班矿长，负责机械、电气、设备运行、检修工作及设备技改计划。设备及人员合规管理存在严重漏洞，机电运输管理未落实到基层生产一线，对井下机电运输安全管理重视程度不足，机电设备及运输系统长期存在管理失位、错位问题；机电运输管理权责划分不科学、不周严，存在电机车与轨道“车轨分离、分头管理”的漏洞，仅对电机车管理，未履行管理轨道职责，对事故发生负有责任。彭斯亮因涉嫌犯罪，建议公安机关立

[5][]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；

案调查，依法追究其刑事责任。如果公安机关立案侦查后，不需要追究刑事责任，但依法应承担行政责任的，应及时将案件移送行政执法部门处理。

4.王云峰，男，54岁，中共党员，2025年5月任铜锌矿作业一区区长，事发当天派班安排作业，负责作业一区生产、安全工作。未有效开展作业区内设备、轨道维保工作，仅凭经验开展日常维护；对井下辖区矿石运输设备、轨道区域隐患排查不全面、整治不彻底，作业现场多处轨道间隙、高差不符合国家安全标准，部分轨道区域堆积碎石、泥沙且与轨道顶面平齐，致使矿车运行时出现“托底”问题；作业

一区电机车操作人员未持证上岗；现场作业、人员安排随意、管理松散，安全监督缺失，人员之间联保互保制度形同虚设；未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[6]、第二十五条第一款第（五）项[7]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]、《生产安全事故罚款处罚规

---

[6][]《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[7][]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[8][]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安

定》第二十条第（一）项[9]，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

5.姚成军，男，37岁，中共党员，2024年3月任铜锌矿机电科科长，负责机械、电气、设备运行、检修工作。设备及人员合规管理存在严重漏洞，机电运输设备日常检查、保养、隐患整改工作落实不到位；设备检查、维保、维修无规范完整的台账记录，涉事电机车存在无设备铭牌、未配备启动警示铃等缺陷，且在第三方机构检查发现的问题未全部整改到位的情况下违规投入使用，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议暂停其与安全生产有关的资格3个月，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

6.韩建，男，43岁，中共党员，2025年9月任铜锌矿矿长，负责铜锌矿全面工作。落实铜锌矿安全生产责任不到位，对电机车与轨道“车轨分离、分头管理”监督管理不到位，跨作业区临时借调人员工作安排随意，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产

全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；

[9][]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

法》第五条、第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议暂停其与安全生产有关的资格3个月，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

7.陈鹏，男，51岁，中共党员，2024年6月任红透山矿业公司生产部副主任（负责机电设备），负责设备能源管理，对公司的能源设施设备进行检查，对问题和隐患提出改进意见。机电运输管理未落实到基层生产一线，对井下机电运输安全管理重视程度不足，机电设备及运输系统长期存在管理失位、错位问题；机电运输管理权责划分不科学、不周严，存在电机车与轨道“车轨分离、分头管理”的漏洞，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议暂停其与安全生产有关的资格3个月，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

8.时阿新，男，50岁，中共党员，2025年4月任红透山矿业公司党委副书记、董事、总经理，负责公司行政工作。落实企业安全生产主体责任不到位，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条

第（一）、（五）项[10]，对事故发生负有责任，依据《中华
人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[12]，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

9.王志伟，男，55岁，中共党员，2025年12月任红透山矿业公司法定代表人、党委书记、董事长，负责公司全面工作。落实企业安全生产主体责任不到位，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

（二）事故责任单位的处理建议

红透山矿业公司落实安全生产主体责任缺位，双重预防机制落地不实、隐患排查治理流于形式，设备维保管控不规范，设备及人员合规管理存在严重漏洞，现场作业安全管理松弛，人员管控及安全防护落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[13]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[14]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[15]，建议由市应急局对其处人民币69万元罚款的行政处罚。

（三）有关单位的移交处理建议

贵州矿安公司出具的《安全检测检验报告》，未如实反映该电机车实际安全技术状态，报告未能客观真实反映设

---

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产；

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[15]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

备安全状况，存在部分内容失实的问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十七条[16]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款[17]，建议由市应急局责令停业整顿，对该单位给予行政处罚。

六、事故暴露的问题及教训

事故发生后，本着边调查边解决问题的原则，事故调查组及省、市矿山监管部门对红透山矿业公司进行了现场检查及内业资料查阅，发现多项安全生产隐患，暴露出以下问题（已要求企业立即整改）：

（一）安全生产责任落实与制度执行严重缺位

1.安全生产责任制度落实不到位。反“三违”工作机制不健全，未针对作业人员“三违”行为制定对应的基本防范措施，未将违章指挥作为重点内容。具备入井带班资格矿领导数量与实际所需不匹配。

2.隐患排查治理与风险分级管控流于形式。2026年以来，企业组织的事故隐患排查均未对井下各中段运输系统进行排查，隐患排查存在盲区；未按地压监测制度要求保留观测记录并及时总结。

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第三十七条 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的，责令停业整顿，并处三万元以上十万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任。

3.井下关键岗位安全操作规程编制不严谨、针对性不足。井下焊工安全操作规程含有露天作业内容，规定与实际作业环境不符；规章制度、岗位操作规程均无电机车、矿车和平巷人车脱轨情况的处置措施。

（二）技术基础管理与图纸资料存在严重缺陷

1.供配电系统图关键信息缺失。供配电系统图关于双电源、变压器型号、运输设备参数等信息不全。

2.检测检验报告不规范。高压开关设备安全检测检验报告缺少继电保护动作值的检验数据；绝缘防护用具检测报告中未对短路接地线进行检测。

3.运输系统技术管理缺位。井下电机车、矿车、轨型的选型及规定牵引装载缺少设计依据；未制定井下轨道铺设施工的标准。

（三）现场安全管理存在多重风险隐患

1.通风设施与密闭工程管控不到位。-647m中段一处风门关闭不严，未保持完好严密状态；-707m水平5采区运输道封闭墙外侧局部墙体开裂，未及时修复。

2.运输系统安全保障能力不足。井下24台架线电机车无矿安标志证书；-827m中段43穿脉出口处弯道、-707m中段39出矿斗出口处弯道外侧铁轨均低于内侧，-647m中段部分轨道接头处轨道不平。

3.动火作业安全管理存在漏洞。2026年2月3日动火作业，负责现场安全监护的安全管理人员殷宁无-133m中段行动轨迹；6月2日-287m水泵站焊水管动火作业期间验收人

未在现场，动火作业审批及验收程序形同虚设。

（四）安全培训与人员管理不符合规范

1.安全培训档案不完整，转岗培训缺失。安全教育“一人一档”缺少被培训人员工作经历、历次接受安全培训考核的情况；企业未对转岗人员进行岗前安全培训。

2.安全培训缺乏针对性，岗位操作规程编制不严谨。安全教育培训内容未针对不同岗位的工作特点、安全风险组织培训。

3.应急预案管理不规范。2025年6月重新编制发布的《生产安全事故应急预案》未报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案；应急预案中的组织架构未按照矿山实际优化调整，应急响应能力存在不足。

七、事故整改及防范措施

一是红透山矿业公司要严格落实企业安全生产主体责任，将机电运输管理落实到基层生产一线，提高井下机电运输安全管理重视程度。修订机电运输管理制度，落实机电副矿长、机电科对电机车及轨道的一体化管理职责，破除分头管理弊端。规范作业区设备、轨道维保工作，制定标准化维保规程，落实定期维保、台账记录。细化完善矿车掉道应急处置方案，明确现场处置流程、岗位职责及安全要求，组织全员实操演练，提升方案可操作性。

二是红透山矿业公司要严格落地安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，压实各岗位排查治理责任。对

井下运输轨道、运输设备开展全覆盖专项排查，彻底整改轨道间隙、高差超标及轨面碎石、泥沙堆积等隐患，消除矿车运行“托底”、掉道风险。

三是红透山矿业公司要全面规范机电运输设备维保和人员资质管理，从严堵塞管理漏洞。对电机车开展专项整治，对第三方检查问题逐项清零整改，严禁设备带隐患带病运行，淘汰不符合安全要求的设备设施。健全设备检查、维保、维修标准化台账，落实全过程闭环管控。完善复位工具操作规程，常态化开展岗位标准化操作及应急处置专项培训，全面提升设备运维水平和人员应急处置能力。

四是红透山矿业公司要从严压实现场作业安全管控责任，严格落实人员安全管理及联保互保制度，杜绝现场管理松弛、作业安排随意等问题。规范第三方派遣、跨区借调人员入职及上岗管理，建立健全并严格执行老带新、师带徒培训制度，未经考核合格严禁独立上岗，电机车司机等特种作业人员须持证上岗。常态化开展安全警示教育和岗位风险辨识培训。规范现场作业流程，严格落实设备启动安全确认、隐患上报处置制度，严禁盲目违规处置设备隐患。

五是红透山矿业公司要深刻吸取事故教训，全面加强安全管理。以此次事故为警示，举一反三，全面排查所属单位安全生产隐患，重点整治运输系统、技术管理、外委施工等薄弱环节，加强对所属单位的系统性安全督导，完善

安全管理体系，切实提升企业本质安全水平。