索 引 号：	733030258/202611-00005
信息分类：	事故通报
发布机构：	湾沚区人民政府
生成日期：	2026-11-03
名　　称：	湾沚区安徽宏晟智能装备有限公司厂房拆除工地“7·4”一般物体打击事故调查报告
有 效 性：	有效
生效时间：	有效
废止时间：	暂无
文　　号：	
关 键 词：	

湾沚区安徽宏晟智能装备有限公司厂房拆除工地“7•4”一般物体打击事故调查报告

发布时间：2026-11-03 15:28 信息来源： 湾沚区应急管理局 阅读次数：14 编辑：杨舒 字体：【大 中 小】

2026年7月4日7时许，湾沚区安徽宏晟智能装备有限公司厂房拆除工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失80万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，2026年7月6日，湾沚区人民政府成立了湾沚区安徽宏晟智能装备有限公司厂房拆除工地“7·4”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局主要负责同志任组长，区纪委监委、区住建局、区应急管理局、区公安分局、区总工会及开发区管委会派员参加，全面负责事故调查工作，同时邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位资料，对相关人员进行调查询问，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，分析事故暴露出的问题和教训，提出事故整改和防范措施建议，同时提出对有关责任人员和责任单位的处理建议。

事故调查组认定：该起事故是一起因涉事单位无拆除资质、无专项施工方案，作业人员违规作业导致物体打击的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 发包单位。安徽宏晟智能装备有限公司（以下简称“安徽宏晟”），成立于2004年11月02日，住所：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区六郎路1668号，法定代表人：万*龙，注册资本：壹仟万圆整，统一社会信用代码：略，经营范围：略。

2. 承包单位。芜湖三合建筑劳务分包有限公司（以下简称“芜湖三合”），成立于2025年11月10日，住所：安徽省芜湖市湾沚区红杨镇三义行政村红发自然村48号，法定代表人：詹*强，注册资本：贰佰万圆整，统一社会信用代码：略，经营范围：略。建筑业企业资质证书编号：略，有效期：2030年11月18日，资质类别及等级：施工劳务不分等级。

（二）工程概况

工程名称：安徽宏晟智能装备有限公司1-4号钢构厂房拆除工程；工程地点：芜湖市湾沚区新芜经济开发区六郎路1668号。（甲方）发包方为安徽宏晟，现场代表为吴*华；（乙方）承包方为芜湖三合，现场代表为陈*军，项目合伙人为汪*前。

（三）合同签订情况

略

（四）事故现场情况

事故现场位于安徽宏晟4#车间拆除现场，距离西侧危废库2.1m，距离北侧5#厂房15.4m，现场无血迹。



图1. 事故地点



图2. 事故地点南侧环境



图3. 事故地点西侧环境

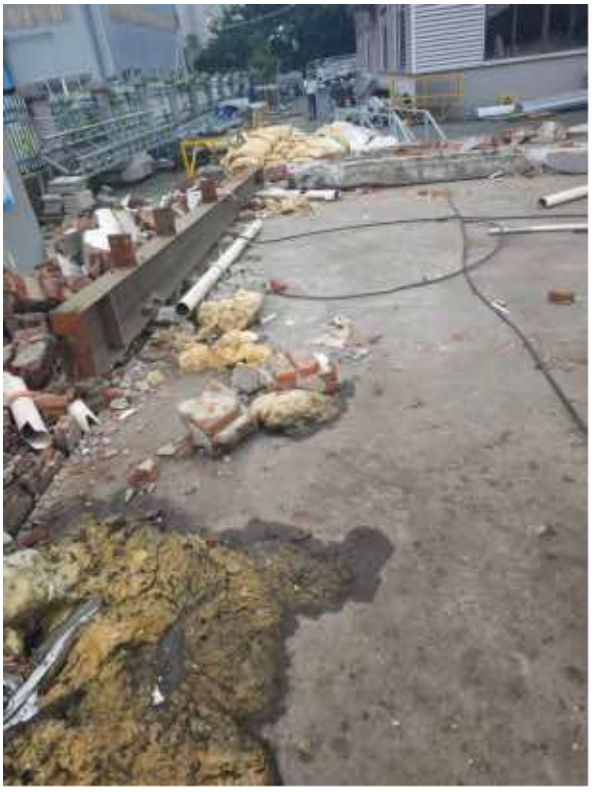


图4. 事故地点北侧环境



图5. 钢结构立柱基座

略

图6. 事故前站位

略

图7. 事发现场

略

图8. 事发现场

（五）事故发生经过

2026年7月4日7时许，芜湖三合开始拆除4号厂房北侧墙体，现场共有10名作业人员开展拆除作业，其中8名作业人员分为4组、每组2人，其中汪*前、陈*军为最西侧一组，4组作业人员分别牵拉固定在主梁上的4根绳索，另外2名作业人员对墙体立柱及基座固定螺栓进行切割，固定螺栓切割后，由北向南将墙体拉倒。7时13分许，现场8名作业人员开始在墙体南侧牵拉绳索，待拆墙体由北向南倾倒。倒塌过程中，主梁东侧率先失稳先行下坠，受力不均导致主梁西侧受力反向拉扯、向北偏移，将位于最西侧作业的汪*前向北拖拽，随后西侧主梁再次向南倒塌，砸压汪*前，汪*前被倒塌的主梁砸中腰背部，事故发生后，芜湖三合法定代表人詹*强立即拨打120急救电话，并协同亲属将汪*前送往弋矶山医院救治。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，死者：汪*前，男，身份证号码：略，户籍所在地：安徽省芜湖市弋江区XXXXXX。

本次事故直接经济损失约80万元，费用包含死亡赔偿金、丧葬费、误工费、被抚（扶）养人生活费、精神抚慰金、医疗费等。

（七）天气情况

根据湾沚国家基本观测站资料显示：2026年7月4日湾沚区阴有小雨，日降水量4.1mm；日平均气温25.9℃，最高气温27.4℃，最低气温24.3℃；日平均相对湿度93%；日平均风速1.7m/s，极大风速8.0m/s（5级，18—19时，风向：偏南）。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年7月4日，事故发生后，区住建局、区应急管理局接到相关报告后，立即向区政府、市应急管理局报告，区政府负责同志到达事故现场开展应急处置。

（二）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况。事故发生后，7时19分詹*强拨打120急救电话，7时35分救护车到达现场，8时16分汪*前被送至皖南医科大学第一附属医院（弋矶山医院）进行抢救，15时38分，汪*前经抢救无效宣布临床死亡。

2. 善后情况。7月8日，相关事故责任单位与死者家属达成赔偿协议并签订谅解协议书，共赔偿80万元，费用包含死亡赔偿金、丧葬费、误工费、被抚（扶）养人生活费、精神抚慰金、医疗费等。未发生社会舆情，事故善后工作结束。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

违规拆除作业[]，未从上至下逐层分段拆除楼板、次梁、主梁、结构柱，而是采用人工绳索牵拉方式同步拆除主梁和结构柱，导致主梁受力不均，汪*前拖拽后被主梁砸中，致其死亡。

（二）间接原因分析

1. 芜湖三合无拆除承包资质承揽厂房拆除工程；未编制专项施工方案；未进行安全技术交底；未制定拆除工程生产安全事故应急救援预案；现场安全管理不到位，未及时制止和纠正违规拉倒墙体的危险作业。

2. 安徽宏晟将厂房拆除工程发包不具备拆除资质的芜湖三合，以包代管，未对芜湖三合拆除作业进行统一协调、管理。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

汪*前，违规进行拆除作业，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关责任单位处理建议

1. 芜湖三合，安全生产主体责任落实不到位，无相应拆除承包资质承揽钢构厂房拆除工程，未编制拆除施工方案，未进行安全技术交底，未制定应急救援预案，现场安全管理不到位，未及时消除事故隐患，对事故发生负有主要责任，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条[]，《建设工程安全生产管理条例》第二十六条、第二十七条、第四十九条[]，《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[]等规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[]之规定，建议区应急管理局对其进行行政处罚。

2. 安徽宏晟，将拆除工程发包给不具备资质的施工单位，以包代管，未进行有效统一协调管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[]等规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款[]，建议区应急管理局对其进行行政处罚。

（三）对有关责任人员处理建议

1. 詹*强，芜湖三合法定代表人，无相应拆除承包资质承揽钢构厂房拆除工程，未组织制定拆除施工方案、应急救援预案，未督促开展安全技术交底和教育培训，未及时消除事故隐患，违反了《中华人民共和国建筑法》第五十条[]，《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项、第六项[]等规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]规定，建议区应急管理局对其进行行政处罚。

2. 万*龙，安徽宏晟法定代表人，未组织审查承包单位相应资质和安全生产条件，将拆除工程发包给不具备相应资质的施工单位，未对承包单位拆除作业进行统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款等规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款，建议区应急管理局对其进行行政处罚。

五、事故主要教训

该起事故的发生，暴露出芜湖三合违规承接拆除工程，在拆除过程中“无方案、无交底、无预案”；安徽宏晟未有效审查承包单位资质，一包了之，缺乏安全统一协调管理。

六、事故整改和防范措施

（一）芜湖三合要立即停止无资质承揽、超资质施工的行为，在有效资质范围内承接相关业务，同时加强现场管理，坚决杜绝违章冒险作业。

（二）安徽宏晟要建立项目工程发包安全审查制度，严格审查承包单位资质和安全条件，签订专门安全生产管理协议；对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，及时督促整改问题隐患。

（三）区住建局、开发区管委会要切实加强拆除工程安全监管，建立企业拆除工程底数台账，全面审查承包单位资质及专项方案，加强事故警示教育，以案促改，防止同类事故再次发生。

隐私声明 | 免责声明 | 联系我们 | 使用帮助 | 站点地图
芜湖市人民政府办公室 主办　芜湖市城市运行管理服务中心 承办
网站服务电话：0553-3113307　地址：芜湖市湾沚区政务服务中心7楼
皖ICP备18004224号-2　皖公网安备 34020702000325号　网站标识码：3402210001
本站支持IPv6访问
中央网信办违法和不良信息举报中心　互联网违法和不良信息举报电话：0553-8912059
举报邮箱：whwzqwxb@163.com　涉企举报专区
党政机关　政府网站找错　适老化无障碍服务