滇池度假区万科银海泊岸 2 期“3·10”一般高坠事故调查报告

滇池度假区万科银海泊岸 2 期“3·10”事故调查组

2026 年 5 月 8 日

目　录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

（二）事故发生相关单位安全管理情况 4

（三）事故发生经过 5

（四）事故现场情况 6

（五）人员伤亡和经济损失情况 9

（六）其他情况 9

二、事故应急处置及评估情况 9

（一）事故信息接报及响应情况 9

（二）事故现场应急处置情况 10

（三）医疗救治和善后情况 11

（四）事故应急处置评估 11

三、事故原因分析 11

（一）直接原因分析 11

（二）间接原因分析 12

（三）其他可能因素排查 15

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 15

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议 15

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议 16
（四）其他处理建议 17
五、事故主要教训 17
六、事故整改和防范措施建议 19

2026年3月10日（星期二）上午10时30分许，云南省昆明滇池国家旅游度假区海埂片区万科银海泊岸2期项目发生一起人员高坠事故，造成1人死亡。

事故发生后，度假区党工委、管委会高度重视，立即作出指示，强调要妥善做好安抚善后工作，要彻查事故原因，依法严肃追究责任，坚决防范可能引发的社会稳定问题。3月24日，度假区管委会依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，成立了由管委会分管领导任组长，区安委办、综合管理部、规划建设局、开发建设服务中心、公安分局、纪检监察工委、区总工会及西山区检察院、前卫街道办事处等部门有关同志组成的滇池度假区万科银海泊岸2期“3·10”事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询、讨论分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**滇池度假区万科银海泊岸2期“3·10”事故是一**

起因施工人员安全意识淡薄，缺乏风险辨识和防范能力，擅自进入洞口围挡区域开展施工作业；施工单位对停工项目管理不到位、对防护设施维护管理不扎实，临时施工现场安全管理不足、隐患排查治理缺失、班前教育及技术交底培训落空而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

滇池度假区万科银海泊岸 2 期项目位于金湖路与怡江路交叉口东南侧，工程类型为商业及商务办公楼，工程规模 84087.62 ㎡，共 1 栋，地上 10 层，地下 2 层。于 2019 年 3 月开工建设，2021 年 12 月，因资金问题停工。事故发生时项目处于停工状态。

2023 年 11 月，度假区开发建设服务中心承接规划建设局关于建设工程质量安全监管的职能。2024 年 4 月 2 日，开发建设服务中心对度假区万科银海泊岸 2 期项目下发《工程终止施工安全监督告知书》。

度假区万科银海泊岸 2 期项目停工期间，豪顺公司组织人员对项目积水进行抽排，2026 年 3 月 10 日 10 时 30 分许，当事人冯某明在抽排水作业过程中设置抽水管时发生坠落事故。

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：云南甬商置业有限责任公司（以下简称“甬商公司”），统一社会信用代码 91530100594551XXXX，成立于 2012

年04月12日，法定代表人为符某雄，企业住所位于云南省昆明市度假区迎海路8号金都商集1幢1号，经营范围为房地产开发及经营。

2.总承包单位：重庆拓达建设（集团）有限公司（以下简称“拓达公司”），统一社会信用代码915001087688876XXXX，成立于2004年12月22日，法定代表人为陈某同，企业住所位于重庆市南岸区长生桥镇政府办公楼第七层，经营范围包括建设工程施工等。持有《安全生产许可证》，编号：（渝）JZ安许证字［2004］001246，许可范围为建筑施工，有效期2025年09月05日至2028年09月04日。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D150044186，资质类别及登记为建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级，有效期至2028年12月28日。

3.专业分包单位（塔吊安拆）：昆明豪顺机械设备有限公司（以下简称“豪顺公司”），统一社会信用代码91530100676551XXXX，成立于2008年06月02日，法定代表人为程某，企业住所位于云南省昆明市经开区阿拉街道办事处昌宏社区经开路3号科技创新园2A3-22室，经营范围包括建设工程施工、建设工程设计、特种设备安装改造修理、建筑工程机械与设备租赁等。

（二）事故发生相关单位安全管理情况

2021 年 12 月 2 日，万科银海泊岸 2 号地块项目进入停工状态，甬商公司、拓达公司、豪顺公司从项目退场。

甬商公司提供了《云南万科银海泊岸项目 2#地块施工总承包工程合同》《关于“万科银海泊岸 2#地块项目全线停工”现场处置方案的会议纪要》，《会议纪要》达成意见第（13）条车库排水措施明确：停工期间有 4 台地下车库排水泵由施工单位派人实施并保证正常使用状态。第（17）条停工期间施工单位留守人员的确定明确：施工现场留置 2 名施工管理人员负责停工期间现场管理，留置 3 名安保人员负责现场安保，留守人员需提供书面考勤记录、每日巡检记录和智慧工地打卡记录。

拓达公司提供了《甬商公司工程业务联系单》《关于万科银海泊岸 2 号地块项目停工期间租赁单位擅自拆除塔式起重机出现安全事故的报告》《塔式起重机租赁合同》、事故现场照片及拓达公司项目负责人罗某鹏相关电话记录。

2021 年 12 月 2 日，甬商公司下发《工程业务联系单》，通知拓达公司于 2021 年 12 月 2 日起项目全线停止施工。要求拓达公司停工前对临边、洞口进行防护、加固，拆除现场临时用电及起重设备，停工期间安排人员现场值守。停工期间拓达公司安排了 6 名人员值守项目现场，包括 1 名项目负责人、1 名现场管理

人员、1名水电工、3名安保人员。因项目一直处于停工状态，值守的项目负责人、现场管理人员、水电工和1名安保人员相继离开项目，后只剩2名安保人员值守项目现场。

豪顺公司提供了《云南银海泊岸2号地块机械设备租赁结算单》《昆明豪顺机械设备有限公司启用单》《万科银海泊岸项目“3·10”高处坠落死亡事故情况说明》及事故现场照片。

（三）事故发生经过

2025年12月26日，度假区开发建设服务中心检查万科银海泊岸2号地块项目，发现“现场脚手架及3台塔吊设备，长期闲置、无人管护”。随即向甬商公司、拓达公司下发《关于万科银海泊岸2号地块停工工地安全隐患限期整改的通知》（昆度质安站［2025］57号），责令15日内完成塔吊设备及脚手架的拆除。2026年2月2日，度假区开发建设服务中心向豪顺公司下发《关于万科银海泊岸2号地块停工工地安全隐患限期整改的通知》（昆度质安站［2026］4号），责令3日内完成塔吊设备拆除。

2026年3月7日，豪顺公司查看万科银海泊岸2号地块项目现场，发现基坑积水约2米深，需要抽出基坑积水，才能开展塔吊拆除作业，豪顺公司负责人程某通过电话向拓达公司负责人罗某鹏报告了该情况。因项目停工时间较长，甬商公司、拓达公

司现场无相关人员，经拓达公司与豪顺公司协商，由豪顺公司实施基坑抽排水作业。

2026 年 3 月 10 日，豪顺公司安排何某明、蔡某华、冯某明 3 人进场进行抽排水作业。上午 10 时 30 分许，冯某明在一楼设置抽水管时，跨越脚手架围挡，踩踏铺设在狭长洞口上方的防护木板，木板腐朽破碎，冯某明坠落至负一楼受伤，后经送医抢救无效，于 2026 年 3 月 20 日宣告死亡。

（四）事故现场情况

1.事故中心现场情况

事发地点位于昆明市滇池度假区万科银海泊岸 2 号地块项目，东邻盘江西路、西邻金湖路、北邻万科银海泊岸江樾小区、南邻六甲乡特大桥。事故中心现场位于项目楼栋负一层。



图 1 度假区万科银海泊岸 2 期项目基本情况图





图2 事故中心现场

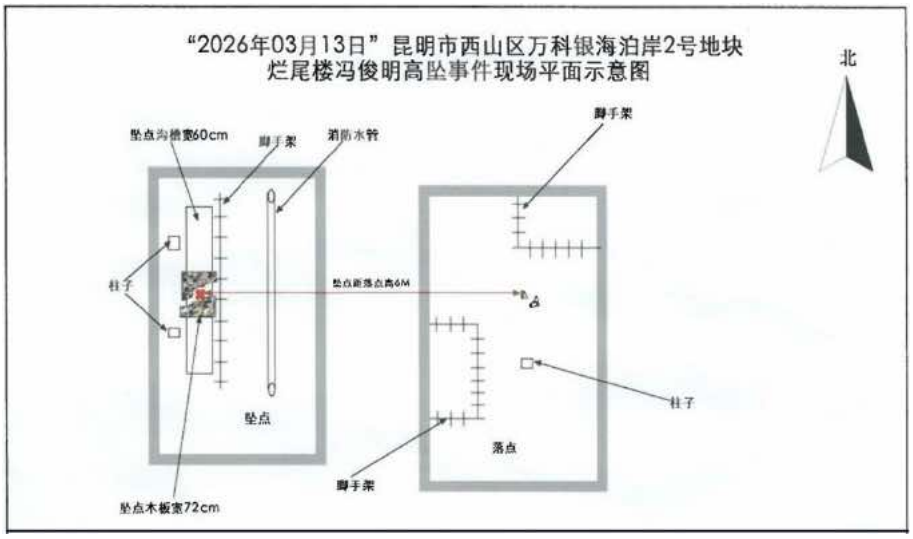


图3 事故现场平面示意图

2.现场勘查情况

2026 年 3 月 13 日 14 时 20 分至 16 时 20 分，度假区城市管理局、开发建设服务中心、公安分局人员先后到达事故现场进行处置，对万科银海泊岸 2 号地块项目事发地点进行现场勘查，勘查情况如下:

事故现场位于万科银海泊岸 2 号地块停工项目楼栋西侧施工区域，中心现场见一个预留狭长洞口，洞口西侧见两个立柱，设有两个脚手架围挡，围挡东侧地面上见一根红色水管。洞口上方覆盖有木板，其中洞口中部见一块木板明显破损。经测量木板宽为 72 cm，洞口宽为 60 cm。根据项目现场人员描述，坠落人员是 2026 年 3 月 10 日 11 时许因施工过程中踩破洞口上覆盖的木板后失足坠落到下一层地面。后勘验人员在项目人员带领下来到下一层坠落点。坠落点北侧墙体和西侧墙体处见脚手架，在坠落

点地面上见木板碎屑。经测量木板碎屑所处地面距离坠落点洞口破损木板水平面高约 6m。其余未见异常。

（五）人员伤亡和经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者冯某明，男，云南蒙自人，身份证号 532522199305 28XXXX。

事故发生后，截止本报告出具之日，死者家属与涉事相关单位暂未达成一致赔偿协议，暂无法评估事故造成的经济损失。

（六）其他情况

通过昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局刑事侦查大队侦查人员对事发现场开展取证侦查，并对相关人员进行调查询问，排除受他人侵害的刑事案件。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 3 月 10 日 9 时许，冯某明、何某明、蔡某华 3 人进入万科银海泊岸 2 号地块进行基坑积水抽排作业。10 时 30 分许，冯某明设置抽水管时从一楼坠落至负一楼，现场人员何某明立即开展救援并拨打 120 急救电话。10 时 40 分许，豪顺公司负责人程某到达项目现场，何某明向程某报告了事故情况。

3 月 10 日 11 时 18 分，豪顺公司负责人程某通过电话向拓达公司负责人罗某鹏报告事故情况。3 月 11 日 9 时许，豪顺公

司通过匿名电话向开发建设服务中心报告事故情况，开发建设服务中心立即开展事故信息核实。3月13日14时15分，度假区开发建设服务中心向城市管理局报告事故情况。3月13日14时20分，城市管理局相关人员到达事故发生现场进行核实勘验，并向相关人员了解事故情况，经初步研判属于安全生产事故。3月13日15时7分，度假区城市管理局通过“昆明市应急综合指挥调度平台”进行事件初报。3月20日，城市管理局通过“中华人民共和国应急管理部生产安全事故统计信息直报系统”上报事故信息。

度假区城市管理局、开发建设服务中心、公安分局相关人员均在接报信息后快速响应，立即赶赴事发现场开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

2026年3月10日10时30分许，冯某明在一楼设置抽水管时，踩踏到洞口上方的防护木板，因木板腐朽发生破碎，冯某明坠落至负一楼受伤，现场人员何某明立即查看人员受伤情况，10时38分，拨打120急救电话。

3月13日14时20分，度假区城市管理局人员到达现场，组织对现场进行勘查，向施工单位相关人员了解事发经过，要求建设单位牵头组成善后处理小组，妥善处理后续相关事宜。15时40分，公安分局接警情后到达现场开展勘查。

（三）医疗救治和善后情况

2026 年 3 月 10 日 10 时 50 分许，120 救护车到达现场将伤者冯某明送往中德骨科医院救治。2026 年 3 月 20 日医院宣告经抢救无效死亡。

甬商公司立即牵头成立善后处理小组，联系家属协商进行善后处理。截止本报告出具之日，死者家属与涉事相关单位之间暂未达成一致赔偿协议。目前未发生社会不良影响事件。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起事故发生后，应急响应启动及时，度假区党工委、管委会高度重视，城市管理局、开发建设服务中心、公安分局等相关职能部门行动迅速、分工协作、科学处置，死者家属得到有效安抚；在度假区党工委、管委会的统一指挥调度下，第一时间快速处置，应急救援处置及时高效，未出现新伤亡情况及影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过现场勘查、人员询问、查阅资料、综合分析，认定事故直接原因是：**冯某明安全意识淡薄，缺乏风险辨识和防范能力，擅自进入洞口围挡区域开展施工作业，发生失足坠落，经抢救无效死亡。**分析如下：

冯某明安全意识淡薄，进行施工作业时擅自进入洞口围挡区域，踩踏腐朽的防护木板导致失足坠落。根据调查，2026 年 3 月 10 日，冯某明、何某明、蔡某华 3 人在万科银海泊岸 2 号地块停工项目进行基坑积水抽排施工作业。10 时 30 分许，冯某明在一楼设置排水管时，跨越防护脚手架围挡，踩踏洞口上方铺设的木板，木板腐朽破碎，导致其坠落。万科银海泊岸 2 号地块项目自 2021 年停工，施工区域临边、洞口防护设施年久腐蚀，破损风险系数较高，冯某明缺乏风险辨识和防范能力，未能有效辨别作业现场风险隐患并加以防范。

（二）间接原因分析

事故调查组通过倒查分析，认定事故间接原因是：**总承包单位拓达公司对停工项目管理不到位、对防护设施维护管理不扎实，临时施工现场安全管理不足、隐患排查治理缺失、班前教育培训落空。专业分包单位豪顺公司未组织安全技术交底及培训、未进行作业现场隐患排查。**分析如下：

1.拓达公司对停工项目安全管理缺位，对防护设施的设置及维护管理不扎实。

一是《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）“临边与洞口作业”第 4.2.1 条规定：洞口的防护措施应能确实防止人与物的坠落，各类洞口的防护应根据具体情况采取加盖板、设置

防护栏杆及密目网或工具式栏板等措施。盖板须有防止位移或固定位置的措施，不允许用施工材料随意盖设。根据调查，2021年12月，万科银海泊岸2号地块项目全线停工，12月7日，甬商公司、拓达公司及监理单位、咨询单位召开“关于万科银海泊岸2号地块项目全线停工的现场处置方案会议”，会议达成意见第（7）条明确：对施工现场所有临边、洞口进行隐患全面排查加固处置，保证停工期间安全，现场已搭设好的四口五临边洞口防护栏杆停工期间全部保留不拆除。2026年3月13日现场勘查时，整个项目现场临边防护密目网破损、脱落，重点部位警示标志不足。案涉坠落点为一楼预留洞口，宽60 cm，拓达公司仅用宽72 cm、厚约2 cm的木板进行简易铺盖，且未进行有效固定。反映出拓达公司对停工项目临边、洞口的防护措施设置不符合标准要求。拓达公司未能提供停工期间留置人员的现场管理及巡查检查记录，说明拓达公司对停工项目的管理以及停工现场各类设施设备的维保流于形式。

二是“关于万科银海泊岸2号地块项目全线停工的现场处置方案会议”达成意见第（17）条明确：停工期间施工单位现场留置2名施工管理人员负责现场管理，留置3名安保人员负责现场安保。2021年12月，拓达公司按要求配备项目停工期间留置人员，包括1名项目负责人、1名现场管理人员、1名水电工、3

名安保人员。后因项目长期停工，项目负责人、现场管理人员、水电工及1名安保人员相继离场，拓达公司并未补充相应人员负责停工项目管理，出现人员空缺、管理缺位的情况。

2.拓达公司对项目临时施工现场失管失控、隐患排查治理缺失、班前教育培训落空。根据度假区开发建设服务中心《关于万科银海泊岸2号地块停工工地安全隐患限期整改的通知》，拓达公司与豪顺公司进行了协商，2026年3月8日，豪顺公司负责人程某向拓达公司负责人罗某鹏电话报备了项目需要进行基坑抽排水作业。拓达公司知晓项目要开展临时抽排水作业，并向豪顺公司作业人员提供了排水管和抽水泵。但从3月8日至3月10日，豪顺公司进行抽排水作业期间，拓达公司作为项目总承包单位，应当依法对项目的安全生产工作全面负责，项目开展临时施工作业，未安排专人对作业现场进行监督管理，未对作业现场开展隐患排查，未组织对冯某明等作业人员开展安全教育培训。

3.豪顺公司未组织安全技术交底及培训、未进行作业现场隐患排查。万科银海泊岸2号地块项目停工时间长，项目长期属于无人管理状态，现场设施设备及防护措施等年久失管、失稳失效，风险因素和潜在隐患随着时间推移逐渐积累和放大。根据调查，豪顺公司作为项目临时抽排水作业具体实施单位，未见相关教育培训和隐患排查记录，反映出豪顺公司安全发展理念不足，在开

展临时施工作业前，未对施工作业现场开展风险辨识和隐患排查，对作业现场环境情况不掌握；未组织对施工作业人员进行安全交底及教育培训。

（三）其他可能因素排查

事故调查组通过调查，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

冯某明，男，万科银海泊岸2号地块项目临时施工人员，安全意识淡薄，缺乏风险辨识和防范能力，违规进入临边洞口围挡区域，踩踏防护木板，导致发生失足坠落，经抢救无效死亡。冯某明对本次事故发生负直接责任，因其已在事故中死亡，依法免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

罗某鹏，男，群众，拓达公司万科银海泊岸2号地块项目负责人，负责项目整体运营推进工作，对项目安全生产负全面领导责任，对项目停工期间安全管理重视不够，思想认识不足。对停工项目临时施工作业疏于监督管理，对施工现场存在的风险辨识防范和隐患排查治理缺失，对分包单位的安全培训缺乏监督指导，对本次事故发生负重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和

国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项、第四十九条之规定，建议由度假区城市管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款之规定对其进行处罚。

程某，男，群众，豪顺公司万科银海泊岸2号地块项目负责人，对施工作业安全生产管理认识不够，未认真制定停工项目临时施工方案，现场监督管理不到位，隐患排查治理不彻底，落实安全生产教育培训和技术交底不足，对本次事故发生负重要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项之规定，建议由度假区城市管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款之规定对其进行处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

拓达公司，对停工项目安全重视不足，未落实停工期间安全管理规定，导致停工项目失管失控，各类风险因素和问题隐患滋生，项目停工期间实施临时施工作业时，不认真实施事故防范措施，未组织开展隐患排查，对作业单位教育培训不足，对事故发生负有重要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、第四十一条、第四十九条之规定，建议由度假区城市管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款之规定对其进行处罚。

豪顺公司，安全生产理念不足，在开展停工项目临时施工作业前准备不足，未对施工作业现场开展风险辨识和隐患排查，对作业现场管理不够，对施工作业人员安全交底及教育培训不到位。对事故发生负有主要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、第四十一条之规定，建议由度假区城市管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款之规定对其进行处罚。

（四）其他处理建议

甬商公司、拓达公司、豪顺公司作为项目建设单位、总承包单位、分包单位，贯彻落实安全发展理念不牢，落实项目全面监督管理不足，由度假区开发建设服务中心主要领导对3家单位主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员实施约谈，并将约谈情况报度假区安委会办公室。

五、事故主要教训

度假区万科银海泊岸2期项目“3·10”事故暴露出相关企业和人员在停工项目安全管理、风险管控、责任落实等方面存在严重问题，教训极其深刻。

（一）停工项目安全管理责任严重虚化，制度执行缺失，安全意识松懈是最大隐患。拓达公司在项目停工后，错误地认为安全生产压力减轻，思想麻痹大意，降低了安全管理的要求，未按

《建设工程安全生产管理条例》规定落实停工期间的安全保障措施，临边、洞口防护不到位，安全警示标志不足。同时，未按要求安排管理人员留守管理停工项目，停止了对整个项目的有效巡查和专人管理，导致项目现场长期处于失管、失控状态，临边、洞口防护设施逐渐丧失防护功能，风险长期留存，为事故的发生埋下了决定性伏笔。

（二）总包单位对分包作业的安全管理“以包代管”问题突出，责任严重悬空是重要诱因。该起事故中，拓达公司作为项目总承包单位，是要为施工现场安全生产负总责的单位，豪顺公司进行临时抽排水作业时，拓达公司本应主动履行统一协调、管理职责。但拓达公司相关人员“只协商、不管理”，未到现场查看作业环境、未组织或参与隐患排查、未对分包作业人员进行任何安全告知或教育培训，实质上是对豪顺公司作业活动安全监管的责任悬空，导致豪顺公司在缺乏最基本安全指导与监督的混乱状态下进行作业。

（三）临时作业管理流于形式，风险辨识与管控完全缺失，是“小隐患”演变成“大事故”的关键原因。无论是拓达公司还是豪顺公司，均未将在停工项目进行“临时抽排基坑积水”作为一项需要进行风险辨识和审批确认的危险作业来对待。豪顺公司作业前，未对作业现场（特别是邻近的临边、洞口）进行安全检查，未能

识别出木板防护失效的安全风险。未对作业人员进行有针对性的安全交底和技术培训，作业人员完全不了解周边存在的致命风险，最终让“隐患”演变成“事故”。

六、事故整改和防范措施建议

该起事故反映出建筑施工领域对项目停工期间的责任悬空、管理缺失，对临时施工现场安全管理不力、隐患排查不足、教育培训不够，人员安全生产意识薄弱等诸多问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，严防类似事故再次发生，提出以下整改和防范措施建议:

（一）强化停工项目安全管理，落实封闭与巡查制度。建筑施工领域相关单位必须立即行动，对停工项目进行全面排查，消除风险隐患，所有临边、洞口必须按照国家规范设置防护，并悬挂醒目的安全警示标志。进一步建立巡查机制，必须安排安全管理人员在停工期间定期对现场进行全覆盖巡查，并建立书面巡查记录，严禁巡查流于形式或长期中断。

（二）严格规范临时及危险作业管理，严防失控漏管。在停工项目开展临时施工作业，必须严格执行审批、报告制度。作业前必须由总包、分包双方安全管理人员共同对作业环境进行风险辨识和安全确认。在作业进行期间，严格落实好旁站监督管理，总包单位要安排专职安全管理人员到现场进行旁站监督，严禁

“只派活、不监管”。分包单位必须安排现场负责人全程带班作业。

（三）厘清安全管理职责边界，杜绝“以包代管”。项目总承包单位必须切实履行施工现场安全生产总责职责，将分包单位纳入自身安全管理体系，对其安全资质、人员培训、施工方案、作业过程进行统一管理和监督检查。任何涉及分包单位的作业活动，总包单位均不得脱管。分包单位必须严格遵守总包单位的安全管理规定，作业前必须完成自检自查、人员培训和安全交底，严禁违章指挥和冒险作业。

（四）加强安全教育培训，提升全员风险意识。建筑施工领域相关单位必须立即组织全体员工，对本次事故进行通报和学习，深刻剖析事故原因，强化风险防控。进一步落实岗前培训与交底，必须确保所有作业人员（即使是短期、临时作业）在上岗前接受充分的安全教育培训，清楚了解作业场所存在的风险和应急处置措施。

（五）强化行业监管，依法从严查处。建议建筑施工行政主管部门对辖区内所有建筑工地，特别是长期停工或状态变更频繁的工地，开展一次专项安全检查。重点检查停工期间安全管理人员是否到位、措施是否落实等情况。对检查中发现的安全管理制度形同虚设、防护措施缺失、以包代管等违法行为，要依法依规从严从重处罚，并予以通报曝光，形成强大的震慑效应。