# 安顺平坝丰肥养殖专业合作社“5·26”较大沼气中毒事故调查报告

编制单位：安顺市人民政府事故调查组

编制时间：2026 年 9 月 7 日

# 目　录

一、事故基本情况.....2

二、事故应急处置及评估情况.....10

三、事故原因分析.....11

四、有关责任单位存在的主要问题.....13

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....16

六、事故主要教训.....19

七、事故整改和防范措施.....20

2026年5月26日19时27分许，安顺市平坝区天龙镇高田村丰肥养殖专业合作社（草灯坡养殖场）发生一起较大沼气中毒事故，造成3人死亡、1人受伤，直接经济损失354.88万元。

事故发生后，省、市领导作出了批示，对事故善后处置、调查工作等提出了要求，省应急厅、省农业农村厅，市人民政府和平坝区委、区政府有关领导，市应急局、市农业农村局主要领导接报后第一时间赶往事故现场组织指导开展救援处置有关工作，省安委会对该起事故查处进行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规规定，安顺市人民政府于2026年5月28日成立了由市委常委、常务副市长林松任组长，市政府副秘书长、市应急局局长、市农业农村局局长、平坝区区长任副组长，市应急局、市总工会、市公安局、市农业农村局等相关单位人员组成的安顺平坝丰肥养殖专业合作社“5·26”较大沼气中毒事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起较大事故进行调查，并邀请市纪委市监委介入事故调查。

事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”以及“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、调查询问等方式，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查清了事故企业和地方政府及相关单位（部门）在安全管理上存在的问题，提出了对事故

有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，安顺平坝丰肥养殖专业合作社“5·26”较大沼气中毒事故是一起因未落实有限空间作业要求进行作业造成的较大沼气中毒生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故单位概况

**1.事故发生单位基本情况:** 安顺市平坝区天龙镇高田村丰肥养殖专业合作社（以下简称“丰肥合作社”），统一社会信用代码：93520421MA6DM8FJ2D，类型：农民专业合作经济组织，注册资本壹亿元整，法定代表人李*（实际控制人和主要负责人），住所：贵州省安顺市平坝区天龙镇高田村村支两委办公楼一楼，成立于2016年7月14日，业务范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（畜牧养殖、蔬菜、水果、中药材、经木林苗、各种农作物种植、其它农副产品加工销售、农业生态观光园；为社员提供必要的农业生产资料）。

2016年9月8日取得《动物防疫条件合格证》（黔平）动防合字第20160007号，代码编号：520421101160007，单位名称：丰肥合作社；法定代表人（负责人）：李*，地址：安顺市平坝

区天龙镇高田村草登坡；经营范围：生猪养殖。发证机关：安顺市平坝区畜牧兽医局。

该合作社现有员工3人（理事长、监事长、出纳），下辖3个独立养殖场区，分别布局在不同点位，发生事故的养殖场为草灯坡养殖场，该场于2016年9月建成投产，占地11.48亩，设计存栏1500头养殖规模，2025年12月，经升级改造后成为现有集约化生猪育肥场，建有猪舍4栋4286平方米，配套建有猪舍下集粪池4000立方米和粪污处理池（建在养殖场外部）3口700立方米，养殖规模4500头。该养殖场日常由3名人员具体负责管理、生猪养殖、生态环保等相关工作，1名管理人员[1]，2名驻场养殖人员[2]。

**（二）事故单位安全管理情况**

丰肥合作社未建立健全本单位全员安全生产责任制；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未建立本单位安全生产规章制度；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未落实生产安全事故隐患排查治理工作；草灯坡养殖场2025年进行技术改造，采用水泡粪新工艺，养殖规模从1500头存栏量增加至4500头存栏量，未落实《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》规定，统筹排粪沟等安全设施的设计、施工、生产和使用，未对有限空间作业场所（排粪沟）采取有效的防护措施；未在有较大危险因素的生产经营场所（排粪沟处）设置明显的安

[1] 该管理人员为李**,外部管理人员，日常不驻场进行管理。

[2] 驻场养殖人员为刘**、王**，二人系夫妻关系。

全警示标志；未配备专职或兼职安全管理人员；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

**（三）事故发生经过**

5月26日18时许，李**[3]安排刘**[4]实施集粪池粪污排放作业。18时26分许，刘**独自进入排粪沟内事故点一实施开阀排放粪水作业，李**在养殖场外部围墙阀门处配合排放粪水作业。

19时23分许，李**在养殖场外发现粪污处理池粪水溢出后，打电话通知刘**关闭阀门停止排放粪水。19时27分许，李**在养殖场外看到粪污处理池粪水持续溢出，先后4次拨打刘**电话均未接听[5]。

19时42分许，李**打电话向李*报告养殖场粪污处理池粪水持续溢出情况，怀疑是排粪沟内管道或者阀门损坏，李*安排李**尽快找人检修。

19时45分许，李**打电话通知杜**[6]到养殖场检修粪污排放管道。19时51分许，杜**赶到养殖场简单查看粪水溢出情况，随即打电话通知龙**（伤者）[7]到养殖场帮忙检修粪污排放管道，便来到养殖场内部排粪沟处，自行进入排粪沟内检修

---

[3] 安顺市平坝区高田村丰肥养殖专业合作社草灯坡养殖场管理人员，在事故中死亡。


[4] 安顺市平坝区高田村丰肥养殖专业合作社草灯坡养殖场养殖生产人员，在事故中死亡。

[5] 此时养殖场正值猪只投喂的时间，刘**排放粪水时还要兼顾猪只投喂工作，李**并未意识到刘**发生意外。

[6] 贵州省安顺市平坝区天龙镇新华村二组村民，业余管道工，在草灯坡养殖场进行技改时，参与了场内管道安装工作，在事故中死亡。

[7] 贵州省安顺市平坝区天龙镇青口村七组村民，死者杜**的朋友，在事故中受伤。

粪污排放管道，中毒昏迷在事故点二。之后，李**也自行下到排粪沟内，在途经事故点三处中毒昏迷。

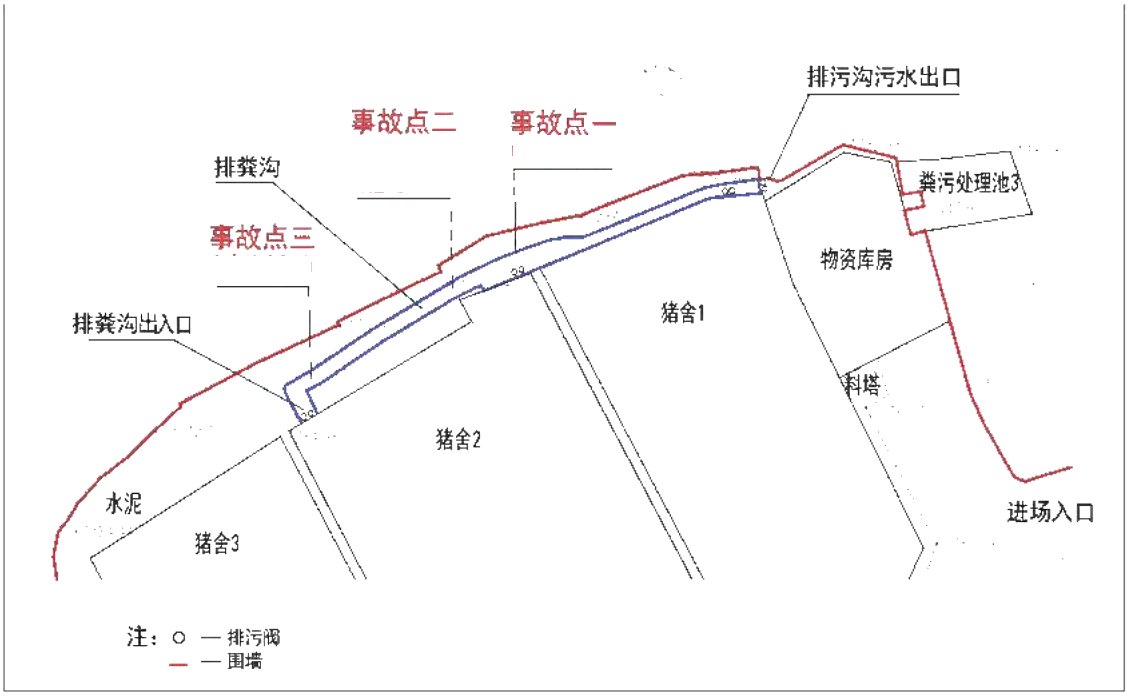


图一　事故发生点位平面示意图

20 时 01 分许，龙**、李*来到排粪沟处后，李*便掀开排粪沟盖板找人，发现杜**处于昏迷状态蹲于排粪沟内，龙**便直接从掀开盖板处的位置下到排粪沟内对杜**进行施救，在施救过程中昏迷晕倒在杜**身上，最终导致造成刘**、杜**、李**死亡，龙**受伤的事故发生。

**（四）事故现场情况**

本次事故发生现场位于草灯坡养殖场内排粪沟，排粪沟紧邻 1、2、3 号猪舍北端，距养殖场北面围墙仅 1 米左右，是 3 栋猪舍的共同排粪污通道，以 DN200 塑料球阀与每栋猪舍内集粪池相连通，通过 DN200 塑料球阀与养殖场围墙外排粪沟相连通，呈瘦

长且不规则“『”形深坑，长约52.9米、均深2.5米（入口端2.3米、尽头端3.0米）、均宽1.5米（呈东西两头窄、中间宽，最宽处1.9米、最窄处1.0米），整条排粪沟除出入口处长约1.5米左右无覆盖，其余均以塑脂瓦、模板等覆盖防止雨水进入，该排粪沟处未设立防护栏和明显的警示标牌，也未配备相关通风、气体检测设施设备。

刘**昏迷处距离排粪沟出入口约29.1米、深2.9米。杜**、龙**昏迷处距离排粪沟出入口约26.0米、深2.85米；李**昏迷处距离排粪沟出入口约7.7米、深2.48米。



图二　事故发生地（草灯坡养殖场）整体概貌图




图三　事故发生点排粪沟概貌

事故点一　　事故点二　　事故点三



图四　事故发生点位照片

**（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故共造成3人死亡，1人受伤。根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025）对事故直接经济损失进行核定，此次事故造成354.88万元的直接经济损失，详见附件3。

**（六）其他情况**

2026年5月26日，平坝区天龙镇高田村最高气温达30.9℃，空气湿度45%，全天晴朗。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，丰肥合作社法定代表人李*，分别于20时17分至19分拨打了110报警和120求助电话，110与120于20时30分许到达事故现场。市应急局指挥中心5月26日20时50分许接到省应急厅指挥中心电话反馈事故情况，市应急局指挥中心立即向市委、市政府总值班室和市委、市政府有关领导报告，同时向平坝区应急局了解核实事故情况，并分别于当日22时11分和次日01时39分向省应急厅书面报告事故初步核实情况。省应急厅、省农业农村厅，市人民政府和平坝区委、区政府有关领导，市应急局、市农业农村局主要领导接报后第一时间赶往事故现场组织指导开展救援处置有关工作。

### （二）事故现场应急处置情况

20时28分许，李*和现场参与救援的群众依次将龙**、杜**、李**和刘**从排粪沟中救出，平坝区人民医院、贵航三〇三

医院医护人员对4人进行紧急处置后随即送往平坝区人民医院进行救治，平坝区公安局天龙镇派出所到达事故现场后立即对事故现场进行管控，保护事故现场。

**（三）医疗救治和善后情况**

**1.医疗救治情况：**杜**送往平坝区人民医院进行救治，因抢救无效于当日22时12分宣布死亡。刘**送往平坝区人民医院进行救治，因抢救无效于当日23时06分宣布死亡。李**送往平坝区人民医院转入ICU抢救，因抢救无效于当日23时39分宣布死亡。龙**经平坝区人民医院抢救治疗，于2026年6月4日治愈出院。

**2.善后情况**

丰肥合作社于5月27日与3名死者家属达成并签定善后赔偿协议，3名死者遗体于5月28日火化，死者家属情绪平稳，同时丰肥合作社与伤者龙**达成补偿协议。

**（四）事故应急处置评估**

事故发生后，丰肥合作社法定代表人李*及时向有关单位、政府报告并组织群众对受困人员进行救援。接到事故报告后，市人民政府、平坝区党委政府及市有关部门反应快、响应迅速，伤员救治及时有力，事故善后工作总体平稳有序。评估认为，此次事故应急救援和现场处置及时、有序。

**三、事故原因分析**

事故直接原因是：排粪沟形成有限空间，有毒有害气体不易

排出，阀门设在沟底，作业人员不具备相关安全意识和技能，未佩戴防护用品进入排粪沟内开展排放粪污作业，导致沼气中毒。现场人员和管道抢修人员安全意识淡薄，在未采取防护措施的情况下进入排粪沟查看和管道抢修作业以及施救，造成事故后果扩大，3 人相继中毒死亡和 1 人受伤。

**（一）直接原因分析**

依据现场勘查、技术核查、人员询问笔录等调查材料，结合事故发生时序链条，经综合分析认定，本次事故直接原因为人的不安全行为叠加物的不安全状态，直接触发事故发生，具体如下:

**一是作业环境存在不安全状态，客观构成事故发生的基础条件。**涉事排粪沟在作业前处于几乎全封闭状态（除出入口处约有 1.5 米的敞开状态），当作业人员刘**下到排粪沟打开排粪阀门后，由于粪水急速流动，粪水中的沼气（硫化氢、甲烷）、氨气等有毒有害气体快速从粪水中溢出，且由于排粪沟处于几乎全封闭状态，有毒有害气体快速充斥整个排粪沟，此时在排粪沟未进行通风的情况下，不满足安全作业的基本条件。

**二是人员存在不安全行为，直接导致事故发生。**作业人员刘**未按照“先通风、再检测、后作业”的要求开展作业，首先其未打开排粪沟的盖板，对排粪沟内进行通风、检测等作业行为（事故现场无通风、检测等设施设备）。其二，开展排粪水作业现场无其他监护人员。其三，现场人员李**和管道抢修人员杜**进入排粪沟进行查看和管道抢修以及施救人员龙**进行施

救时，均未对排粪沟内进行通风和气体检测，便下到排粪沟内。

事故发生后，安顺市矿山救护队、北京清析技术研究院、安顺市环境监测中心等单位对排粪沟内气体进行采样检测，发现排粪沟内存在沼气（硫化氢、甲烷）、氨气等有毒有害气体。

综上，作业人员、现场人员、管道抢修人员和施救人员在不满足安全作业的基本条件下进入排粪沟进行查看、作业（救援）是导致本次沼气中毒事故发生的直接原因。

**（二）事故相关检验检测和鉴定情况**

安顺市公安局平坝分局治安大队委托贵州某司法鉴定中心出具的尸检鉴定意见为死者刘**、杜**、李**3人的死因均应系吸入大量沼气引发急性肺水肿致呼吸循环衰竭死亡。

**（三）其他可能因素排除**

经现场勘查、调查询问，结合尸体鉴定报告综合分析，排除人为蓄意破坏、他人伤害等因素致事故现场人员死亡的可能。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

**（一）事故单位存在的问题**

**丰肥合作社：一是**企业未开展安全风险辨识，未组织开展事故隐患排查治理工作，无事故隐患排查治理检查记录、台账等，导致安全风险失管失控，隐患未及时消除，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款第二款之规定[8]；

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第一款和第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或职工代

**二是**未组织开展安全教育培训，无养殖场年度安全教育培训计划，无安全教育培训记录、考核等相关资料，导致从业人员安全意识淡薄、安全防护措施落实不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[9]之规定；

**三是**未按有限空间作业规范要求，对养殖场内有限空间作业场所进行管控，导致有限空间作业场所风险失控失管。违反《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》第六条之规定[10]和《有限空间作业安全技术规范》（GB46768-2025）第5作业前安全技术要求之规定；

**四是**养殖场2025年7月升级改造，未落实建设项目安全设施“三同时”管理规定，导致养殖场养殖工艺、场所发生变化，未及时排查出有限空间作业场所。违反了《中华人民共和国安全

---

表大会报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》第六条 风险防范 1.作业前准备。（1）做好物资储备。配备安全帽、安全绳、空气呼吸器等必要的防护用品，作业前检查用品是否可用。有条件的养殖场（户）可配备便携式气体检测设备。（2）做好人员培训。应定期对有限空间作业人员进行安全生产培训，重点包括有限空间危害、安全操作规范、防护用品使用、应急救援知识等。（3）做好作业方案。应以适当方式制定作业方案，明确作业职责、作业时间、风险评估结果、安全防护措施和应急救援预案等。（4）做好安全交底。应重点做好作业前和作业人员交换时的安全交底，明确告知接手者作业现场的危险状况、安全措施、应急救援等信息。 2.作业中保护。（1）做好通风换气。作业前和作业中，应持续对有限空间进行充分的通风换气，确保作业环境中相关气体浓度达到安全生产阈值后再作业，对通风不良的有限空间，应优先采用机械通风。（2）做好气体检测。通风换气后，应使用检测设备或适用的其他方式对有限空间内的气体浓度进行检测，重点检测硫化氢、氨气、甲烷、氧气等气体，在气体浓度达到安全生产要求后，方可进入有限空间作业。（3）做好安全防护。进行有限空间作业时，人员应正确佩戴和使用空气呼吸器、安全绳和安全帽等防护用品。作业周边应设置安全隔离护栏等设施，严防无关人员进入。（4）做好现场监护。作业时应设置2人及以上专人进行现场监护，密切关注作业人员状况，保持信息畅通，发现异常时立即进行科学救援。3.作业后恢复。（1）做好人员清点。作业结束后，应及时清点作业人员数量，确保所有人员安全撤离有限空间。（2）做好现场清理。拆除作业过程中设置的安全隔离设施，恢复有限空间及周边环境原状。

生产法》第三十一条[11]和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》[12]第九条之规定;

**五是**未结合养殖场实际制定生产安全事故应急救援预案，未组织开展事故应急演练，导致企业主要负责人未及时制止救援人员的施救行为，造成伤亡扩大。违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十一条之规定[13]。

**（二）有关监管部门存在的问题**

**1.平坝区畜牧服务中心：一是**“三管三必须”监管职责落实不到位，区畜牧服务中心作为区农业农村局管理的正科级事业单位，承担全区畜牧行业领域安全监管工作职责，截止2026年5月26日，共对辖区内养殖场（养殖户）开展安全检查29次，其中对丰肥合作社开展安全监管检查5次，在开展监管过程中均只在养殖场外部进行检查，未深入场内进行检查。未有效督促企业落实安全生产主体责任。**二是**未督促畜牧行业企业落实建设项目安全设施“三同时”管理规定。

**2.平坝区农业农村局：**作为全区畜牧行业领域的行政管理部门，**一是**未有效督促区畜牧服务中心落实畜牧行业领域安全监管工作和开展专项整治工作，无开展督促检查工作的记录资料。**二是**未督促区畜牧服务中心执行建设项目安全设施“三同时”管理

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第三十一条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

[12]《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第九条 本办法第七条规定以外的其他建设项目，生产经营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查。

[13] 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

规定。**三是**在对畜牧行业企业（养殖场或养殖户）开展日常安全监管中未督促企业加强有限空间作业管理及开展事故隐患排查治理工作。

**3.安顺市农业农村局：**作为全市畜牧行业领域的行政管理部门，**一是**未督促平坝区农业农村局执行畜牧行业领域建设项目安全设施“三同时”管理规定。**二是**在对畜牧行业企业（养殖场或养殖户）开展日常安全监管中未督促企业加强有限空间作业管理及开展事故隐患排查治理工作。

**（三）有关地方政府存在的问题**

**平坝区人民政府：一是**未有效督促区农业农村部门指导畜牧行业领域企业（养殖场或养殖户）落实建设项目安全设施“三同时”管理规定。**二是**未有效督促农业农村部门开展安全生产治本攻坚三年行动、畜牧行业安全生产暨粪污资源化利用等专项整治工作以及对畜牧行业领域企业（养殖场或养殖户）的日常安全监管工作。

**五、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

**（一）建议移送司法机关处理人员**

李*，男，58岁，中共党员，丰肥合作社法定代表人，未认真履行安全生产法定职责，未组织建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工

作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。导致造成3人死亡、1人受伤的事故发生，其行为涉嫌重大责任事故罪。建议移送平坝区公安机关依法处理。

**（二）对有关公职人员的处理建议**

对在事故调查过程中发现的地方党委政府及相关职能的公职人员存在履职方面的线索问题相关证据材料移交纪检监察机关。

**（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议**

**1.对有关人员行政处罚建议**

李*，男，58岁，中共党员，丰肥合作社法定代表人，未认真履行安全生产法定职责，未组织建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。导致造成3人死亡、1人受伤的事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项[14]之规定，建议由安顺市应急管理局对李*处上一年年收入百分之六十的罚款。

**2.对事故单位行政处罚建议**

丰肥合作社未建立健全本单位全员安全生产责任制；未对从

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

业人员进行安全生产教育和培训;未建立本单位安全生产规章制度;未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,未落实生产安全事故隐患排查治理工作;草灯坡养殖场2025年进行技术改造,采用水泡粪新工艺,养殖规模从1500头存栏量增加至4500头存栏量,未落实《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》规定,统筹排粪沟等安全设施的设计、施工、生产和使用,未对有限空间作业场所(排粪沟)采取有效的防护措施;未在有较大危险因素的生产经营场所(排粪沟处)设置明显的安全警示标志;未配备专职或兼职安全管理人员;未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。对此次事故负有主要责任,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二项[15]之规定,建议由安顺市应急管理局对其实施行政处罚。

**(四)对有关地方人民政府和有关部门、单位的处理建议**

(1)责成平坝区畜牧服务中心向平坝区农业农村局作出书面检查。

(2)责成平坝区农业农村局向平坝区人民政府作出书面检查。

(3)责成平坝区人民政府向安顺市人民政府作出书面检查。

(4)责成安顺市农业农村局向安顺市人民政府作出书面检查。

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(二)发生较大事故的,处一百万元以上二百万元以下的罚款;

## 六、事故主要教训

**（一）企业安全生产主体责任缺失，安全管理工作失管失控。**涉事企业重生产轻安全，未严格落实安全生产法律法规，规章制度及有关规定，企业主要负责人长期缺位安全管理。企业未建立有限空间作业、隐患排查治理、安全教育培训等核心制度，未执行畜牧行业安全生产“三定三制”工作机制，未严格执行养殖场安全生产“十严禁”，对有限空间作业未落实“先通风、再检测、后作业”的制度规定。养殖场改建项目未严格执行建设项目安全设施“三同时”管理规定，有限空间作业场所未配置通风、检测、防护、警示等安全设施设备。安全教育培训和应急演练缺失，导致养殖场有关人员风险辨识、规范作业和自救互救意识淡薄，事故发生后现场人员盲目施救，造成事故后果扩大，充分暴露出畜牧养殖场安全基础极为薄弱、风险识别与应对能力严重不足。

**（二）行业管理部门对安全生产法律法规执行不到位，相关问题隐患未得到及时发现和治理。**市、区两级农业农村部门未严格落实“三管三必须”要求，重发展轻安全，日常监管检查工作不深入，发现问题隐患能力有差距。对辖区养殖场有限空间作业场所底数不清，未能及时排查出企业制度缺失、违规作业等问题，未督促养殖场落实建设项目安全设施“三同时”管理规定，督促养殖场落实安全生产主体责任不到位，对畜牧行业领域安全监管不力。

**（三）地方政府统筹各行业领域安全工作不平衡，存在重工**

**业轻农业安全的思维偏差。**从地方政府安全生产工作安排部署和区畜牧行业监管部门开展日常监管、专项整治的情况来看，政府安排部署安全生产工作的侧重仍是矿山、交通运输、危化、特种设备等重点行业领域，而对农业农村行业领域重视不够，在对农业农村行业领域安全生产工作的统筹、督促指导力度上相对较弱。

## 七、事故整改和防范措施建议

### （一）压实企业主体责任，及时消除事故隐患

丰肥合作社及辖区所有畜禽养殖经营主体，必须全面落实安全生产主体责任，逐项整改本次事故暴露的问题隐患。**一是**建立完善覆盖企业负责人、管理人员、作业人员的全员安全生产责任制，细化岗位职责、履职标准和奖惩机制，实现安全工作有人管、有人抓、有人落实。**二是**建立健全有限空间作业、隐患排查治理、安全教育培训、应急管理等制度并严格执行，坚决杜绝违规违章作业。**三是**完善风险隐患防控机制。全面开展有限空间安全风险辨识，建立风险管控台账，规范设置安全警示标识标牌，严格落实隐患排查闭环管理制度，常态化开展隐患自查自纠，严格排查整改养殖场内部排粪阀门等设施设置不合理情况。**四是**加强安全教育培训和应急管理。常态化开展安全警示教育和岗位技能培训，提升从业人员风险辨识、规范作业和自我防护能力，严格落实有限空间作业管理规定，配置满足有限空间作业的设施设备。制定本企业的生产安全事故应急救援预案，定期开展应急演练，

规范应急处置流程，坚决杜绝盲目施救导致事故扩大，全面提升企业安全管理和应急处置能力水平。

**（二）压实行业监管责任，完善常态闭环监管模式**

市农业农村局要强化全市畜牧行业安全生产工作统筹，系统研判行业共性安全风险，健全行业安全监管长效机制，常态化督导各县（区）落实畜牧行业日常监管和专项整治任务，层层压实监管责任。平坝区农业农村局要切实履行行业安全监管职责，强化对区畜牧服务中心的业务指导和工作督促，紧盯有限空间作业、粪污设施运行等高风险环节，常态化开展专项整治，堵塞监管漏洞。平坝区畜牧服务中心要严格落实“三管三必须”要求，补齐基层监管短板。全面摸排辖区养殖企业有限空间点位，建立动态管控台账，摸清风险底数、消除监管盲区，监督指导养殖场落实建设项目安全设施“三同时”管理规定。全面排查辖区养殖场排粪阀门等设施设置布局短板，常态化督促企业落实隐患排查治理、安全教育培训等规定，加大安全生产违法行为的处罚力度，倒逼企业落实安全生产主体责任。

**（三）压实属地管理责任，筑牢基层安全治理基础**

平坝区人民政府要严格落实安全生产属地管理责任，全面加强各行业领域安全工作统筹，强化对农业农村领域安全风险研判，常态化分析行业安全形势，系统整治行业安全管理薄弱环节。健全安全生产齐抓共管机制，压实行业部门监管职责，统筹推进畜牧行业治本攻坚和畜禽粪污资源化利用安全治理工作，坚决纠

正重业务、轻安全的工作倾向。督促行业管理部门组织开展行业安全警示教育和技能培训，提升养殖企业负责人、管理人员、从业人员安全履职能力，全面夯实行业安全基础。