抚州高新区中奥君柏宸央“2024•10•11”触电事故调查报告

发布日期： 2026-04-14 15:50

经核查，2024年10月11日16时20分许，抚州高新区中奥君柏宸央3#公变配电房旁边电缆井内发生一起触电事故，造成1人死亡，直接
110万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省安全生产条例》以及《江
全事故报告和调查评估办法》等有关法规规定，市人民政府批准成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局以及抚州高新区
关单位人员组成的抚州高新区中奥君柏宸央“2024·10·11”触电事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请赣州经济技术开发区管委会（
源建设有限公司所在地人民政府）派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，经过现场勘查、调查取证、查阅资料、问询谈
判，查明了事故原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故性质，查清了相关部门在安全监管方面存在的问题，总结分析了事故主
针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，抚州高新区中奥君柏宸央“2024·10·11”触电事故是一起因作业人员个人安全意识不强，相关企业安全生产主体责任不落
般生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）相关企业基本情况

1.抚州奥坤置业有限公司（以下简称奥坤置业公司），统一社会信用代码：91361003MA3AEC713W，法定代表人为王中玉，成立日期
月9日，注册地址为江西省抚州市抚州高新技术产业开发区钟岭大道以南、伍塘路以西。经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.江西共拓能源建设有限公司（以下简称共拓建设公司），统一社会信用代码：91360700578773456R，法定代表人为黎华平，成立
年7月26日，注册地址为江西省赣州市赣州经济技术开发区紫金广场A栋4层。经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维
电气安装服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程施工，水力发电，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，建设工程设计（依
的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目
器材销售，智能输配电及控制设备销售，机械电气设备销售，电气设备销售，配电开关控制设备销售，电气设备修理，风电场相关装备销售
销售，光伏发电设备租赁，信息技术咨询服务，发电技术服务，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，工程管理服务，消防技术服务，
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
动）。

3.抚州明祥安装服务有限公司（以下简称明祥安装公司），统一社会信用代码：91361002MAD6JB6H71，法定代表人为裴志勇，成立
年12月19日，注册地址为江西省抚州市临川区临川大道989号洪亮阳光城（二期）109幢702室。经营范围：许可项目：电气安装服务（依
的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目
（不含劳务派遣），家用电器安装服务，电气设备修理，住宅水电安装维护服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
园林绿化工程施工，土石方工程施工，普通机械设备安装服务，建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，光伏发电设备租赁，电力设施器
气设备销售，发电机及发电机组销售，机械设备销售，配电开关控制设备销售，建筑材料销售，电线、电缆经营，五金产品批发（除依法须
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）各企业之间的关系

1.奥坤置业公司与共拓建设公司的关系。2023年10月24日，奥坤置业公司与共拓建设公司签订《抚州檀镜项目红线内供电一户一表
同》，由共拓建设公司对抚州檀镜项目（抚州高新区中奥君柏宸央小区）电气安装工程进行施工作业。

2.共拓建设公司与明祥安装公司的关系。2024年6月12日，共拓建设公司与明祥安装公司签订《抚州中奥檀境项目电气安装劳务分包合
祥安装公司组织人员对共拓建设公司承包的抚州中奥檀境项目电气安装工程进行施工作业。

3.奥坤置业公司与明祥安装公司无直接合同关系。

（三）事故发生经过

2024年10月11日13时30分许，明祥安装公司陶XX、余XX、余XX、连XX、尧XX、向XX等6人在抚州高新区中奥君柏宸央开展电缆铺设
根电缆线从3#公变配电房铺设到8号楼地下室，其中余XX、余XX、连XX、尧XX、向XX等5人为小工，陶XX为电工。16时20分许，陶XX在

房旁边的电缆井（井深约1.5米，积水约0.3米）内拆卸安装电缆线用的辅助工具，余XX、余XX、连XX、尧XX、向XX等人配合将已经安装在缆线往回送，方便陶XX拆卸辅助工具。余XX等人干完活发现陶XX没从电缆井内上来，立即前往电缆井查看情况，发现陶XX趴在电缆井内的即伸手去拉陶XX手臂，发现有触电感觉后余XX佩戴绝缘手套后将陶XX从电缆井内拉出，现场人员对其开展人工呼吸等应急处置。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

经事故调查组核实，本次事故造成1人死亡，直接经济损失约110万元。死亡人员基本信息如下：

陶XX，男，户籍地址：湖北省恩施市芭蕉侗族乡，身份证号码：422801XXXXXXXX2217。

二、事故应急处置和报告情况

（一）事故现场应急处置情况

将陶XX从电缆井内拉出后，现场人员对其进行人工呼吸等应急处置，并拨打了120急救电话，大约10分钟后，120医护人员赶到现场进现场抢救无效，120医护人员宣布陶XX死亡。16时36分，现场人员拨打了110公安报警电话，公安派出所民警赶到现场开展现场勘查及善后

（二）善后处理情况

事故发生后，明祥安装公司、共拓建设公司与死者家属经过沟通协商，于2024年10月16日签订调解协议书。

（三）事故信息报告情况

事故当天16时36分许，现场人员陈XX拨打了110公安报警电话，公安机关向抚州高新区管委会报告了事故信息。事后，企业现场负责人区住房和城乡建设局报告了该事故信息，相关部门收到该事故信息后未将其通报给抚州高新区应急管理局。

（四）事故应急处置评估

现场人员在救援过程中发现陶XX身上带电后，立即佩戴绝缘手套将陶XX从电缆井内拉出，并拨打了120急救中心电话，开展了人工呼吸措施，现场应急处置迅速。陶XX死亡后，明祥安装公司、共拓建设公司与死者家属协商善后处理事项，整个过程中没有发生有较大社会影响件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

陶XX个人安全意识不强，施工作业过程中未佩戴劳动防护用品，在电缆井内使用铁质撬棍拆卸安装电缆线用的辅助工具过程中将旁边套缆（5#专变配电房到8号楼地下室的电缆）戳破，导致电缆漏电，是造成本次事故的直接原因。





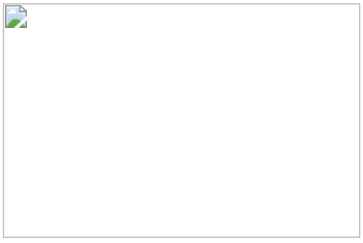


图1.破损电缆照片

（二）间接原因分析

明祥安装公司安全生产主体责任落实有差距。一是未制定事故隐患排查制度，施工作业之前未进行安全隐患排查，未发现作业电缆井原经带电运行，存在触电安全隐患。二是未制定安全生产教育培训制度，未定期对施工作业人员开展安全教育培训并记录，现场作业人员安全意

（三）其他可能因素排除

通过公安机关对事故现场勘查、对相关人员询问，排除人为故意的可能。

四、事故暴露出的问题

（一）共拓建设公司安全生产管理制度落实有差距。一是在开展施工作业之前，现场安全隐患排查不到位。二是未教育和督促从业人员全操作规程，未告知作业场所存在的危险因素和防范措施。

（二）奥坤置业公司对施工现场安全管理有差距。未对现场施工作业人员进行安全技术交底，未告知作业人员现场存在的危险因素及防范

（三）突发事件信息报送工作有差距。抚州高新区住房和城乡建设局收到事故信息后，未将该事故信息通报给抚州高新区应急管理局。

五、事故责任认定和处理意见

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陶XX，男，土家族，身份证号码为422801XXXXXXXX2217，湖北省恩施市人，个人安全意识淡薄，在施工作业中使用撬棍拆卸电缆扩带电电缆戳破，导致发生触电事故，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中已经死亡，建议免予追究其法律责任。

（二）对有关公职人员处理建议

(相关公职人员问题线索移交有关部门处理)

（三）对有关单位行政处罚建议

1.明祥安装公司。未制定事故隐患排查制度，施工作业之前未进行安全隐患排查，未发现作业电缆井内原有电缆已通电存在触电安全隐安全教育培训制度，未定期对施工作业人员开展安全教育培训并记录，现场作业人员安全意识不强。违反《中华人民共和国安全生产法》[]、第二十八条[]之规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

2.共拓建设公司。对施工现场安全隐患排查不到位，未教育和督促从业人员严格执行安全操作规程，未向从业人员告知作业场所存在的防范措施。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十四条[]之规定，建议由住房和城乡建设部门依据有关规定进行处理。

3.奥坤置业公司。未对施工作业人员进行安全技术交底，未告知作业人员作业场所存在的危险因素及防范措施。违反《中华人民共和法》第四十四条之规定，建议由住房和城乡建设部门依据有关规定进行处理。

（四）其他处理建议

责令抚州高新区管委会建立完善内部突发事件信息共享机制，属地乡镇及各部门收到相关生产安全事故信息时要同步抄送给抚州高新局。

六、事故防范和措施建议

针对该事故暴露的突出问题，为进一步强化安全生产工作，有效防范类似事故再次发生，提出如下措施建议：

（一）锚定安全发展根本，严守红线底线不松懈。抚州高新区管委会要认真学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示把安全发展理念贯穿经济社会发展全过程、各领域，始终将“发展决不能以牺牲人的生命为代价”作为不可逾越的政治红线。严格落实安全同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，进一步压紧压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。

（二）纵深推进治本攻坚三年行动，全面提升本质安全水平。抚州高新区管委会各部门要坚决贯彻落实中央、省、市关于安全生产治本动的决策部署，紧扣年度目标任务，细化工作举措，推进各项任务落地见效。要督促各行业领域企业建立健全安全风险分级管控和隐患排查防机制，完善风险辨识、研判、预警、防范、处置全链条管控体系，从源头上防范化解重大安全风险。

（三）强化安全宣传教育，增强风险防范意识。抚州高新区各部门、各乡镇（街道）要深入推进安全生产宣传工作，充分运用新闻媒体等载体，开展全方位、立体化安全生产宣传教育。围绕本次事故及行业内典型案例，通过“以案说法、以案为鉴、以案促改”，引导企业负人员深刻认识安全生产的极端重要性，营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚社会氛围。

（四）坚持举一反三，系统推进整改提升。抚州高新区管委会要认真吸取本次事故教训，迅速制定整改方案，细化整改任务，明确责任步骤和完成时限，建立“清单化管理、项目化推进、闭环化落实”的整改工作机制。奥坤置业公司、共拓建设公司、明祥安装公司要全面排安全生产管理各环节存在的漏洞与不足，制定系统化整改方案，明确整改目标、措施、责任和时限，在整改过程中及时总结经验做法，将有为常态化、制度化规范，建立健全长效机制，持续提升企业本质安全水平。

上一篇：抚州南丰G206国道“12·14”较大道路交通事故调查报告

下一篇：关于暂停特种作业新取证考试的公告