事故调查报告：隆阳区芒宽乡泸*二级公路高黎贡山** 隧道“5·13”高处坠落事故

索引号	75716269-3/20230804-00001	发文机构	隆阳区应急管理局
公开目录	事故通报	文　号	
浏览量	152	日期	2023-08-04

隧道“5·13”高处坠落事故调查报告

2023年5月15日，隆阳区应急管理局（以下简称区应急局）在开展工作过程中发现，泸*二级公路高黎贡山**隧道有发生过生产安全事故的嫌疑。经
12时32分41秒，湖北**建筑劳务有限公司电工刘某某在泸*二级公路高黎贡山**隧道主洞DK78+880米处洞内左侧利用挖掘机托举站在挖掘机挖斗上进行3
同挖掘机挖斗一起从高4—5米处坠落受伤，经抢救无效死亡。经初步调查后，区应急局及时形成《生产安全事故报告》（〔2023〕3号）将事故情况向区委
管理局作了报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产违法行为行政处罚办法》等相关规定，经区人民政府研究决定，
委常委、副区长为组长，区政府办公室副主任、区应急局局长为副组长，市公安局隆阳分局、区应急局、区交通运输局、区人社局、区总工会等相关单位为
级公路高黎贡山**隧道“5·13”高处坠落事故联合调查组（以下简称“调查组”）并邀请区检察院派人参加,对事故进行全面调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、询问知情人、调阅涉事公司台账资
和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将事

一、基本情况

（一）工程项目情况

1.项目基本情况

G219线云南泸水至**段改扩建工程SG-2标段位于百花岭旱龙寨右侧，全长5.844km，其中标段内高黎贡山**隧道全长5.423km。G219线云南泸水至
合同总价为人民币¥489127777.00元（大写：肆亿捌仟玖佰壹拾贰万柒仟佰柒拾柒元整）。发包人：泸水至**二级公路建设指挥部；承包人：中铁**股份
北**建筑劳务有限公司。

2.各参建单位

建设单位：泸水至**二级公路建设指挥部；

设计单位：云南省**设计研究院有限公司；

监理单位：云南省**监理咨询有限公司；

施工单位：中铁**股份有限公司；

劳务分包单位：湖北**建筑劳务有限公司；

地勘单位：云南省**设计研究院建筑分院。

3.项目批复情况

2020年12月14日，云南省发展和改革委员会办公室批复文件《云南省发展和改革委员会关于G219线云南泸水至腾冲段改
程可行性研究
〔2020〕1178号），批复同意建设G219线云南泸水至**段改扩建工程。

X

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

（二）事故相关单位基本情况

1.项目总承包单位

中铁**股份有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91410000172928**；类型为：股份有限公司（非上市）；法定代表人：靳某某；注册资本：
年05月08日；营业期限：长期；企业地址：郑州高新技术产业开发区；经营范围：市政公用工程施工、公路工程施工、机电安装工程施工总承包、桥梁工
程、城市轨道交通工程专业承包、工程机械（隧道专用设备、隧道全断面掘进机、盾构及配套等产品）、电气设备、隧道全断面掘进机、混凝土销售、劳动
置销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有《安全生产许可证》，编号：（豫）JZ安许证字〔2020〕19**；单位名称：中铁**股份有限公司；主要负责人：靳某某；单位地址：郑州高
型：股份有限公司（非上市）；许可范围：建筑施工；有效期：2023年02月08日至2026年02月08日；发证机关：河南省住房和城乡建设厅；发证时间：20

公司持有《建筑业企业资质证书》，企业名称：中铁**股份有限公司；详细地址：郑州高新技术产业开发区；统一社会信用代码：91410000172928
注册资本：80000万元人民币；经济性质：股份有限公司（非上市）；证书编号：D34110**；有效期：至2021年12月31日；资质类别及等级：消防设施工
施工总承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、冶金工程施工总承包贰级；发证机关：郑州
2021年08月30日。

持有《建筑业企业资质证书》，企业名称：中铁**股份有限公司；详细地址：郑州高新技术产业开发区；统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91
表人：靳某某；注册资本：80000万元人民币；经济性质：股份有限公司（非上市）；证书编号：D14108**；有效期：至2021年06月01日；资质类别及等
承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务）、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路
机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；发证时间：2019年3月25日。（住房和城乡建设部办公厅于2022年10月28日通知：《住房和城乡建设部办公厅关
宜的通知》建办市函〔2022〕361号，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。）

2021年5月15日，泸水至**二级公路建设指挥部（发包人）与中铁**股份有限公司签订了《G219线云南泸水至**段改扩建工程SG-2》施工合同，合
施工内容包括K77+574.425～K83+418.00(新建段)的路基、桥涵、隧道工程；根据工程量清单所列的数量和单价或总额价计算的合同价：人民币¥4891277
壹拾贰万柒仟柒佰柒拾柒元整）；承包人项目经理：王某某，承包人项目总工：王某某；施工期（含施工准备准备期）54个月，缺陷责任期24个月。

2.劳务分包单位

湖北**建筑劳务有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91422823559705**；类型为：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：余
整；成立日期：2010年08月04日；营业期限：2010年08月04日至2099年12月31日；企业地址：湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县野三关镇；经营范围
梁、高边坡治理及其他工程劳务服务，上述经营范围涉及行政许可的，凭有效许可证经营），机械设备租赁。

公司持有《安全生产许可证》，证书编号：（鄂）JZ安许证字〔2016〕01**；单位名称：湖北**建筑劳务有限公司；主要负责人：余某某；单位地址
州巴野三关镇；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；许可范围：建筑施工；有效期：至2025年09月01日；发证机关：湖北省住房和城乡建设厅
日。

公司持有《建筑业企业资质证书》，企业名称：湖北**建筑劳务有限公司；详细地址：湖北省恩施土家族苗族自治州巴野三关镇；统一社会信用代码
定代表人：余某某；注册资本：1000万元；经济性质：有限责任公司；证书编号：D34204**；有效期：至2023年12月31日；资质类别及等级：施工劳务
用于：行业准入；使用期限：2023年01月06日至2023年12月31日；发证机关：恩施土家族苗族自治州住房和城乡建设局；发证时间：2020年6月1日。

2021年11月25日中铁**股份有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部（总包人）与湖北**建筑劳务有限公司（分包方）签订了工程施工劳
ZTSDGFHT-2021**。工程名称为泸*二级公路第二合同段**隧道开挖、技护、衬砌工程施工；劳务作业地点：云南省保山市隆阳区芒宽乡；劳务分包内容
护、衬砌工程；工程合同价款：合同暂定总价（含增值税）100806096元（大写：人民币壹亿零捌拾万陆仟零玖拾陆元整）。其中，不含税价款97869996
捌拾陆万玖仟玖佰玖拾陆元整），增值税税率为3%，增值税2936100元（大写：人民币贰佰玖拾叁万陆仟壹佰元整）。

3.监理单位

云南省**监理咨询有限公司，证书编号：交监公甲第108-**号；资质等级：**甲级；统一社会信用代码：91530000216543**；企业类型：有限责
股的法人独资）；法定代表人：邹某；许可机关（发证机关）：交通运输部；批准文号：公告（2023年第**号）；发证日期：2023年3月21日；有效期：20
20日；企业住所：云南省昆明市；业务范围：在全国范围内从事一、二、三类**的监理业务。（此证书仅限于泸*监理项

2021年5月15日云南省**监理咨询有限公司（监理人）与泸水到**二级公路建设指挥部（委托人）签订了《G219 工监
合同编号：LTJL（2021）**。

（三）现场勘验情况


事故现场位于隆阳区芒宽乡百花岭村泸*二级公路第二合同段项目经理部**隧道进口K78+880米处。

经现场勘验，事故发生地点在隧道开挖洞内左侧880米处，隧道宽12.7米、高6.95米；隧道左侧上方有380V电缆线一根，隧道 掘机1台（型号
点50米处,挖掘机兜宽1.2米、深0.9米；事发现场正在出渣，地面凹凸不平，坠落地点地面距挂线位置4—5米。

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

（四）其他调查情况

1.为加强对该项目的施工管理，2022年8月12日中铁**股份有限公司向泸水至**二级公路建设指挥部提出《关于变更G219线云南泸水至**段改扩建工
请》；2022年10月13日，泸水至**二级公路建设指挥部批复同意了中铁**股份有限公司提出的《关于变更G219线云南泸水至**段改扩建工程SG-2主要管理
理王某某变更为张某某。

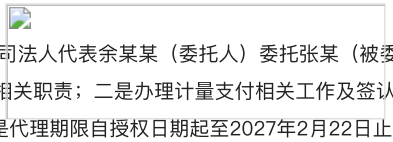

2.2023年5月5日，湖北**建筑劳务有限公司法人代表余某某（委托人）委托张某（被委托人）为公司在G219线云南泸水至**段改扩建工程施工第二
体代理权如下：一是委托代理履行现场负责人的相关职责；二是办理计量支付相关工作及签认相关资料；三是签收湖北**建筑劳务有限公司承建的国道G2
工程施工第二合同段项目经理部下发的文书；四是代理期限自授权日期起至2027年2月22日止；湖北**建筑劳务有限公司及法定代表人余某某承担代理人行

3.2022年2月20日，湖北**建筑劳务有限公司（甲方）与刘某某（乙方）签订劳务合同，合同期限从2022年2月20至乙方所担任的本岗位工种完工止
第一合同段高黎贡山**隧道（主洞）；工作内容：从事电工工作，乙方须根据甲方规定的岗位工种职责和要求，按时、按质、按量完成本职工作；劳动报酬
乙方工作内容及完成工作量向乙方计发工资，计时工资单价：按300元/天计发工资。

4.刘某某持有《特种作业操作证》，证号：T42282319750323**；作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业；初领日期：2022年1月17日，
2028年1月16日；发证机关：河南省应急管理厅。

5.挖掘机操作规章：第十条明确规定禁止用斗子来平整土地和用斗子来做打桩、夯拍、吊装及挖装以外的任何工作。

6.挖掘机铲斗掉落原因：因挖机铲斗采用的是液压快速联动装置方式，由于快速接头方式的两根固定轴在极限位置时，因液压控制系统泄漏导致单
动，挖斗联动轴从半圆扣脱落，最终造成挖机铲斗突然脱落。(注：此种链接方式的缺点为：固定的结构主要为两根圆轴卡死方式且为半圆链接，在通过快
时可能性存在一定角度情况下卡扣突破极限位置时脱离，或油压系统控制泄漏时造成挖斗固定的圆轴从半圆卡扣件中脱落。)

（五）相关人员基本情况

1.张 某，湖北**建筑劳务有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部的劳务公司负责人兼现场负责人，男，土家族，现年32岁，初中文化，身份证
镇。

2.李某某，湖北**建筑劳务有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部现场安全员，男，汉族，现年29岁，大专文化，身份证地址：黑龙江省林口
筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，工作单位：中铁**股份有限公司，人员类别：专职安全生产管理人
称：技术员，证书编号：豫建安C（2018）220**，发证日期：2018年9月10日，有效期：自2021年8月31日至2024年8月30日，发证单位：河南省住房和城

3.向某某，中铁**股份有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部项目支部书记，男，汉族，现年46岁，中共党员，大专学历，身份证地址：河南省

4.张某某，中铁**股份有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部项目经理，男，汉族，现年44岁，大学本科文化，身份证地址：郑州市高新技术
和国一级建造师注册证书》，注册编号：粤144201920200**，聘用企业：中铁**局集团有限公司，注册专业：公路工程（有效期：2020年6月12日至2023
（有效期：2021年4月2日至2024年4月1日），发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部，发证日期：2020年6月12日。持有《公路水运工程施工企业
人员安全生产考核合格证书》，企业名称：中铁**局集团有限公司，证书编号：粤交安B(20)G0**，有效期：2020年9月17日至2023年9月17日，考核部门：

5.何某某，中铁**股份有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部安全总监，男，汉族，现年36岁，大学本科文化，身份证地址：湖南省新化县上
程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，企业名称：中铁**局集团有限公司，证书编号：粤交安B(22)G0**，有效期：2022
日，考核部门：广东省交通运输厅。

6.周某某，中铁**股份有限公司泸*二级公路项目部专职安全员，1990年8月15日进入中铁**股份有限公司，2023年2月6日到泸*二级公路项目部，
文化，身份证地址：四川省资阳市安岳县岳阳镇。持有《河南省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，
公司，人员类别：专职安全生产管理人员，职务：安全员，技术职称：技术员，证书编号：豫建安C（2014）220**，发证日期：2014年10月22日，有效
2023年9月28日，发证单位：河南省住房和城乡建设厅。

7.吴某某，湖北**建筑劳务有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部挖掘机驾驶员，男，仫佬族，现年36岁，初中文化，身份证地址：广西河池
筑施工特种作业操作资格证》，证号：桂A0420180**，操作类别：挖掘机操作，初次领证日期：2018年5月22日，使用期：2018年5月22日至2024年5月2
5月22日，发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅。

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

8.谭某某，湖北**建筑劳务有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部二次衬砌班组施工工人，男，土家族，现

9.胡某某，湖北**建筑劳务有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部开挖班组后勤人员，男，汉族，现年52岁，

10. 杨 某，云南省**监理咨询有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部驻地监理负责人，男，汉族，现年55岁，大学本科

11. 刘某某，云南省**监理咨询有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部现场监理，男，汉族，现年32岁，大专文化，身份

二、事故发生经过、救援情况及报告情况

（一）事发经过

2023年5月13日11时30分左右，刘某某乘坐湖北**建筑劳务有限公司送饭车辆一起进入主洞隧道，对隧道内的线路进行检查，12时10分左右刘某某喊员吴某某用挖掘机协助其悬挂380伏动力电缆线，现场管理人员张某听到后对挖掘机驾驶员说：“不行，不安全，继续出渣”后便离开挖掘机点对施工掌子面离开挖掘机后，刘某某直接对挖机驾驶员说：“你先过来帮我送上去挂电缆线”。12时20分左右，吴某某将挖掘机开到事发地点K78+880米处左侧（挖掘米），利用挖掘机挖斗托举电工刘某某上升至洞内4—5米高处协助电缆悬挂，刘某某站在挖掘机斗里完成电缆悬挂第一个钻孔作业后，在进行第二个悬挂孔孔作业时，刘某某同托举的挖机斗一同从4—5米高的地方坠落（经查看视频监控坠落时间为12时32分41秒），挖斗朝上，刘某某坠落至地面呈头朝隧道口、1米）。吴某某看见挖掘机斗跟人掉到地面后就立即用对讲机说出事了，在洞内掌子面处巡检的张某听到呼叫后立即跑到刘某某旁边对他进行施救，张某边喊车进隧道来有人受伤了，同时打电话给李某某赶紧叫救护车说隧道里有人受伤了，之后张某把刘某某叫醒过来。

（二）应急救援情况

12时40分左右，接送车辆到达事发现场，张某、吴某某等3名工人用土工布将刘某某抬到接送车上拉出隧道，送到生活区的路口后，张某安排安全员人赶紧将刘某某送往潞江镇卫生院，救护车已经从潞江镇卫生院出发，车辆在赛格隧道附近与救护车汇合后，将刘某某转运至救护车上，运送到潞江镇卫潞江镇卫生院救护车辆将患者刘某某送往保山医院途中，在蒲缥高速路口与保山市第二人民医院救护车相遇，相遇后将刘某某转运至保山市第二人民医院救保山市第二人民医院进行抢救，16时34分经医护人员抢救无效死亡，保山市第二人民医院死亡通知书载明死亡原因为：一是呼吸衰竭；二是心力衰竭；三坠伤。

（三）事故报告情况

2023年5月13日12时32分，刘某某（死者）高处坠落后，现场挖机驾驶员在对讲机里说“出事了”，现场负责人张某到现场进行抢救，12时45分现场**股份有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部项目安全总监何某某，有1人受伤，同时何某某报告共同在保山市交通运输局参加培训会议的项目经理分，保山市第二人民医院通知李某某，受伤人员刘某某经抢救无效死亡；李某某在接到医院的通知后，接受医院对刘某某的信息登记，于18时40分左右将告给现场负责人张某；5月13日18时40分，张某接到刘某某抢救无效死亡报告后，安排李某某通知死者家属，并处理善后工作，直到5月15日下午14时左右报告刘某某经抢救无效死亡情况；5月15日15时57分，项目部向某某书记在接到现场负责人张某的报告后拨打110报告事故情况。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡：刘某某，男，汉族，现年48岁，初中文化，身份证地址：湖北省巴东县水布垭镇。

（二）经济损失

事故发生后，湖北**建筑劳务有限公司委托公司副经理谭某某与死者家属谈善后赔偿事项。经反复协商，于2023年5月19日与死者家属达成1765000.00元（大写：壹佰柒拾陆万伍仟元整）的赔偿协议，赔偿款已于2023年5月20日全部付清。

隆阳区芒宽乡泸*二级公路高黎贡山**隧道“5·13”高处坠落事故共造成经济损失1765000.00元（大写：壹佰柒拾陆万伍仟元整，不含行政处罚）。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

湖北**建筑劳务有限公司安全生产主体责任不落实，安全教育培训、现场管理不到位，未能发现挖机托举高处违章作业并采取有效措施消除隐患，未业安全技术规范》（JGJ80）操作；该公司电工刘某某（死者）安全意识淡薄，违规借助挖掘机协助其登高施工作业，登高作业未正确佩戴劳动防护用品，接装置控制阀泄压，随挖机铲斗从高4—5米处坠落地面，导致事故的发生。

（二）间接原因

1.湖北**建筑劳务有限公司作为劳务分包单位，安全生产主体责任不落实，安全生产制度不健全，现场管理不到位，安全教育培训不到位，未能发现取有效措施消除隐患，未督促进行登高作业人员正确佩戴劳动防护用品。

2.中铁**股份有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部作为项目总承包单位，对项目劳务施工单位督促管理不到位，对施工现场管理不到位，安故发生时现场管理人员、安全管理人员未在现场，未能发现挖机托举高处违章作业并采取有效措施消除隐患。

3.云南省**监理咨询有限公司作为监理单位，对施工现场监理不到位，现场监理对施工单位的检查督促不到位，未挖安全隐患，现场监理履职不到位。

（三）事故性质

经调查认定，隆阳区芒宽乡泸*二级公路高黎贡山**隧道“5·13”高处坠落事故是一起因从业人员违章作业及企业安全生产主体不到位造成的事故发生后，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款规定时限要求向负有安全生产监督管理职责的部门上报事故，项目部向某某57分打了110报告事故情况（有保山市公安局隆阳分局接出警登记表），属生产安全事故迟报行为。

五、对事故单位及相关责任人的处理意见和建议

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

（一）事故单位责任认定及处理建议

湖北**建筑劳务有限公司作为劳务施工单位，安全生产主体责任不落实，安全生产制度不健全，现场管理、安全教育培训不到位，现场管理人员、安发现挖机托举高处违章作业并采取有效措施消除隐患，对从业人员的安全教育和督促不到位，对事故负有责任。且在事故发生后没有按照《生产安全事故报第一款规定时限要求向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故发生的情况。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一款、第四十五条、第八十三条第二款、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第议由区应急局给予湖北**建筑劳务有限公司行政处罚。

（二）对相关责任人的处理意见

1.张 某，湖北**建筑劳务有限公司负责人兼现场负责人，对公司在泸*二级公路高黎贡山**隧道施工工程督促、检查不到位，未能及时发现并有效制对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项、第七项、第八十三条第二款、《生产安全事故条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，建议由区应急局给予行政处罚。

2.李某某，湖北**建筑劳务有限公司现场安全员，未认真履行安全生产管理职责，对施工现场检查监督管理不到位，对员工的教育培训不到位，未能人违章作业行为，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国规定，建议由区应急局给予李某某的行政处罚。

3.吴某某，湖北**建筑劳务有限公司挖机驾驶员，违反挖掘机操作相关规章、规定，违规载人作业，导致发生生产安全事故。其行为违反了《中华人十七条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急局给予吴某某行政处罚。

4.向某某，中铁**股份有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部项目支部书记，未认真贯彻国家安全生产政策和法律法规，对泸*二级公路高黎贡到位，对事故的发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项、第七项、第八十三条第二款、《生条例》第九条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，建议由区应急局给予向某某行政处罚。

5.张某某，中铁**股份有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部项目经理，对项目安全生产管理工作检查、督促管理不到位，对事故的发生负有《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项、第七项、第八十三条第二款、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款的国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，建议由区应急局给予张某某行政处罚。

6.何某某，中铁**股份有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部安全总监，未认真履行安全生产管理职责，对施工现场检查监督管理不到位，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十局给予何某某行政处罚。

7.周某某，中铁**股份有限公司泸*二级公路项目部专职安全员，未认真履行安全生产管理职责，对施工现场检查监督管理不到位，对员工的教育培有效制止现场工人违章作业行为，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第五项、第六项的规定，依据法》第九十六条的规定，建议由区应急局给予周某某行政处罚。

8.杨 某，云南省**监理咨询有限公司驻泸*二级公路第二合同段项目经理部监理负责人，对泸*二级公路高黎贡山**隧道施工现场检查管理不到位，到位责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第第五项、第六项、《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定，生产法》第九十六条的规定，建议由区应急局给予杨某行政处罚。

9.刘某某，云南省**监理咨询有限公司驻泸*二级公路第二合同段项目经理部现场监理，未认真履行安全生产监理职责，对施工现场检查监督管理不到监理履职不到位的责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第应急局给予刘某某行政处罚。

10.刘某某，湖北**建筑劳务有限公司电工，在泸*二级公路高黎贡山**隧道进行电工作业时，无视安全管理规定，在无任何安全措施的情况下要求挖险盲干，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。鉴于其本人已在事故中死亡，故不再追究相关责任。

六、事故教训及整改措施

（一）中铁**股份有限公司泸*二级公路第二合同段项目经理部，要深刻吸取事故教训，举一反三，落实安全生产主体责任，严格按照规定配备相应将安全生产责任层层落实到具体岗位、具体人员，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”，严格落实登 作生产教育培训，切实提高一线作业人员安全生产技术技能，加强现场安全监管，坚决杜绝施工作业中的“三违”行为，防

（二）湖北**建筑劳务有限公司，要吸取事故教训，严格规范公司内部安全生产经营管理制度，开展一次全员安全生产事故警示大会，将安全生产工工，加强施工现场安全风险辨识及管控，严格落实现场安全技术措施，加强从业人员教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产 ，从本质上提消除事故隐患。

（三）云南省**监理咨询有限公司，作为泸*二级公路高黎贡山**隧道监理，要严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实 督促施工单位高处作业、有限空间、动火作业、电力施工期间的监理旁站、巡视，确保施工作业时安全，从源头上化解安全隐患，防微杜渐，防止各类事故的发

x
欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

（四）区交通运输局，作为行业主管部门要结合本行业领域的特点，对全区在建交通建设项目开展一次全面的安全隐患排查，并督促整改落实。切实
任，加大督查检查力度，要充分发挥行业监管职责，确保行业领域内的安全生产活动安全。

（五）芒宽乡人民政府，依法加强工程建设领域属地监管职责，督促工程各参建单位将法律法规相关要求落到实处，对本行政辖区内的在建工程项目
查，并督促企业整改落实，加大在建工程、重点项目的检查力度。

附件：隆阳区芒宽乡泸*二级公路高黎贡山**隧道“5·13”高处坠落事故调查组成员名单

隆阳区芒宽乡泸*二级公路高黎贡山**隧道

“5·13”高处坠落事故调查组

2023年6月28日

附件

隆阳区芒宽乡泸*二级公路高黎贡山**隧道

“5·13”高处坠落事故调查组成员名单

姓名	单 位	职 务	电话号码	备注
郭绍坤	区人民政府	副区长		
杨 旭	区应急局	局 长		
左伟荣	区人民政府 办公室	副主任		
李云海	区应急局	副局长		
张建武	区应急局	副局长		
施 剑	保山市公安局隆阳分局	副局长		
李如原	区人力资源社会保障局	副局长		
李金勇	区交通运输局	副局长		
张华云	区检察院	副检察长		
赵园园	区总工会	工作人员	x	
沈洪界	区应急管理局综合行政执法大队	执法大队负责人		

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

云南省政府网站眼光台
适老化无障碍服务
主办单位：保山市隆阳区人民政府办公室 政务热线：0875-12345
CopyRight © 2021 www.longyang.gov.cn All Right Reserved.
通信地址：云南省保山市隆阳区九隆街道永昌路泰龙小区281号 滇ICP备20005544号-1
滇公网安备 53050202000027号 网站标识码：5305020001 网站地图
X
欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！