# 濮阳开州投资集团有限公司
# “7·4”较大中毒事故调查报告

2026年7月4日10时40分左右，在濮阳县公瑾路与颛顼大道交叉口西南角，濮阳开州投资集团有限公司施工分公司维修污水泵站过程中发生中毒事故，造成3人死亡，直接经济损失约450万元。

事故发生后，省委省政府、市委市政府高度重视。省委书记刘宁作出批示，要迅速妥善处置，汲取教训，举一反三，让这类事故不再发生。市委书记万正峰作出批示，迅速查明事故原因，深刻汲取教训，完善刚性制度，严格压实责任，杜绝事故再犯。市长朱良才作出批示，迅速开展事故调查，坚决依法依规处理，全面开展专项整治。省安委会对该事故调查处理工作挂牌督办。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等法律法规规定，市政府成立濮阳开州投资集团“7·4”较大中毒事故调查组，由市应急管理局牵头，市公安局、市城市管理局、市总工会和濮阳县人民政府等单位派人组成，聘请有关专家参与，对此次事故进行全面调查。同时，市纪委监委成立追责问责审查调查组。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、技术分析、

综合分析等，查清了事故原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质，划清了事故责任，提出了整改和防范措施建议。

**调查认定，该事故是一起因企业落实安全生产主体责任不到位，未履行有限空间作业审批手续，未严格遵守地下有限空间“先通风、再检测、后作业”原则，未核实作业条件，无现场监护，未佩戴安全防护装备，违反操作规程进入有限空间作业，地方政府及有关部门单位履职不到位而发生的较大生产安全责任事故。**

## 一、基本情况

### （一）涉事企业情况

**濮阳开州投资集团有限公司**（以下简称开州投资集团）成立于2004年11月30日，注册地址为濮阳县解放路295号，注册资本40亿元，统一社会信用代码：91410*********0187，法定代表人、董事长张某杰。经营范围包括建设工程施工、房地产开发经营、建筑材料销售、工程管理服务、市政设施管理等。公司持有安全生产许可证（建筑施工）和建筑业企业资质证书。内设机构有行政管理部（办公室）、人力资源部、工程技术部等12个部门，未设置安全管理机构。该公司是濮阳县政府出资的全民所有制企业，负有对城市建设等基础设施进行投资，对所属国有资产依法进行经营、管理和运作等职责。

**濮阳开州投资集团有限公司施工分公司**（以下简称开州投资集团施工分公司）成立于2021年6月24日，隶属于开州投资集团，注册地址为濮阳县解放路295号，统一社会信用代码：


91410*********5F4H，负责人丁某国。经营范围是一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**（二）涉事泵站情况**


**1.泵站建设及维修情况。**濮阳县城南新区滨河路污水提升泵站（以下简称城南污水泵站）位于濮阳县公瑾路与颛顼大道交叉口西南角，主要功能是将桑涧河西岸的污水提升至东岸，进而输送至城南污水处理厂处理。2019 年 7 月开始建设，2020 年 7 月竣工。竣工后至 2023 年 6 月，由施工单位质保管理，之后，濮阳县城南新区办事处筹备处保管该泵站钥匙进行日常管理。期间，濮阳县城南新区办事处筹备处多次向濮阳县政府报告，提出将城南新区基础设施配套工程运维纳入县城区市政管理，至 2025 年底，濮阳县城市管理局陆续接收了城南新区道路、路灯等市政基础设施（不含城南污水泵站，因该泵站时有故障，未接收）。

2026 年 2 月，濮阳县政府安排开州投资集团对城南污水泵站进行维修，待验收合格后，移交濮阳县城市管理局。随后，开州投资集团安排开州投资集团施工分公司具体实施维修。2026 年 3 月 4 日，开州投资集团施工分公司派人入场维修，6 月 16 日，濮阳县城市管理局组织开州投资集团施工分公司、濮阳县城南新区办事处筹备处相关人员进行现场验收，当天现场验收未通过，濮阳县城市管理局口头提出 4 项问题要求整改，开州投资集团施工分公司组织进行相关整改。

**2.泵站现场情况。**城南污水泵站采用一体化排水湿式设计，结构为大井筒套小井筒，外井筒为钢筋混凝土结构，内井筒为一体化预制玻璃钢罐体，两井筒均为底部封闭的圆柱体，中部设置格栅服务平台，服务平台下安装 1 台粉碎格栅、2 台潜污泵，西侧及北侧安装不锈钢爬梯。外井筒顶部与地面持平，其上用砖砌筑围墙，安装钢制防盗门；内井筒突出地面 0.85 米，顶部安装 4 个检修口，检修口盖板为玻璃钢格栅加不锈钢盖板，日常关闭，留有两个通风口，内外井筒中间安装 1 台铸铁进水闸板。

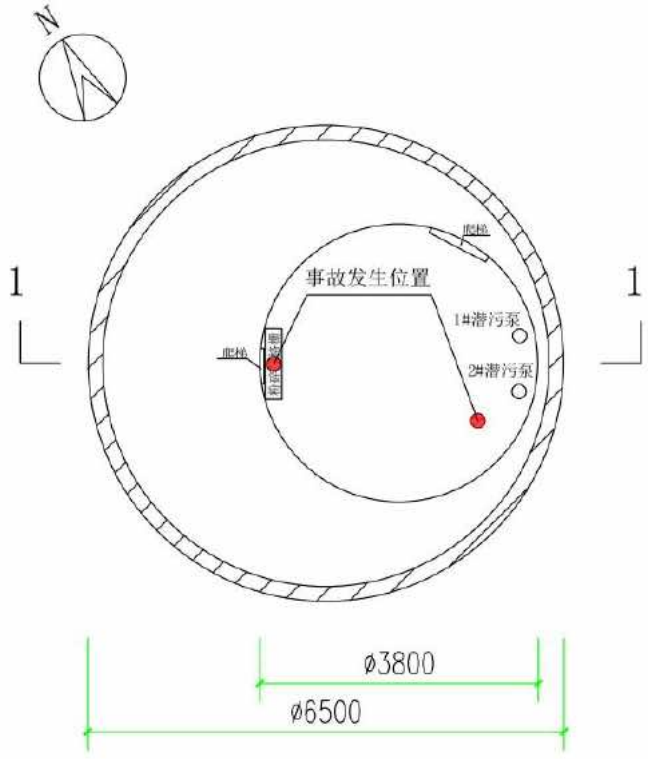


一体化污水泵站平面图

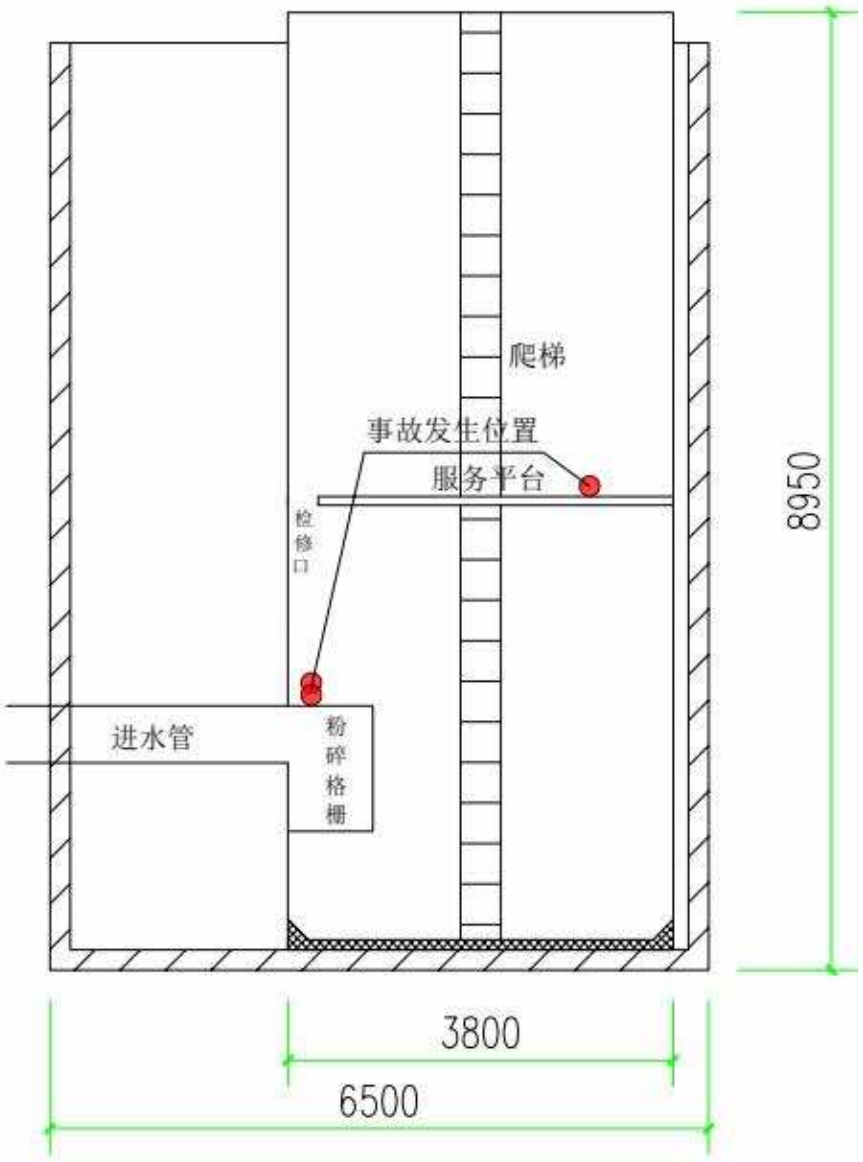


一体化污水泵站1-1剖面图

**（三）相关单位情况**

**1.濮阳县城南新区办事处筹备处**（以下简称城南办事处筹备处）是临时工作机构，辖区范围东到106国道，西到濮上路，南

到帝舜大道，北到金堤，城南污水泵站在其所辖区域内。

**2.濮阳县城市管理局**（以下简称县城管局）是县政府工作部门，为正科级。负责编制城市基础设施的运营管理及维护、维修和工程建设并组织实施；负责市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、排水、污水处理、垃圾处理等城市管理行业的监督管理工作等。濮阳县城市管理事务中心是县城管局所属的事业单位，机构规格相当于副科级，负责承办城区内道路、桥涵、排水、环卫设施的养护维修。内设机构包括综合股、市政工程服务股等8个股室。

## 二、发生经过及应急救援处置情况

### （一）发生经过

因现场无视频监控、目击证人等，调查组结合走访了解、询问笔录、相关人员通话记录、现场勘查、技术分析等情况，综合分析推断，2026年2月，开州投资集团施工分公司负责人丁某国安排城区项目组组长鲁某昌负责对接泵站维修相关事宜，员工李某征、王某帅负责维修作业。7月4日李某征组织到城南污水泵站进行维修作业。8时15分左右，县城管局杨某钦驾车赶到现场，9时45分左右，李某征驾车载着王某帅赶到现场。10时40分左右，在未履行有限空间作业审批手续、未开展气体检测、无现场监护、未配备安全防护装备的情况下，李某征、王某帅、杨某钦进入泵站筒体，3人吸入硫化氢气体后中毒倒地。

### （二）应急救援处置情况

7月4日上午,开州投资集团施工分公司施工组组长张某昌、员工张某涛、吕某进（承接过开州投资集团施工分公司的施工业务）三人在濮阳县清河头乡第九中学核算其他项目工程量。10时12分，张某涛电话联系李某征沟通购买材料事宜。11时25分,张某涛给李某征打电话催要材料,李某征电话处于关机状态,吕某进给开州投资集团施工分公司仓库管理员打电话询问李某征在哪，得知李某征、王某帅9时左右从仓库拿了倒链出去了，吕某进猜测2人去了城南污水泵站,随即给开州投资集团施工分公司员工吴某伟打电话让他去城南污水泵站找李某征。随后吴某伟赶到城南污水泵站，发现李某征、王某帅、杨某钦倒在泵站筒体内，立即给吕某进打电话反馈情况。随后，张某昌、张某涛、刘某栋、吕某坤、李某起、郭某运（6人为开州投资集团施工分公司人员）、吕某进等人赶到事故现场。张某涛系缚绳索进入井筒试图施救，刚开始施救就闻到刺鼻气味，现场人员迅速将其拉回地面。

12时8分，吴某伟拨打120急救电话。濮阳县120急救指挥中心接到报警后，立即调派救护车前往现场。

12时16分，吴某伟拨打119救援电话。濮阳县消防救援大队指挥中心接到报警后，立即调派2车、12人赶赴现场。12时28分，抵达现场并开展施救。12时34分、12时37分、12时41分，杨某钦、李某征、王某帅3人被先后救出并送医抢救。经抢救无效，李某征、王某帅先后于7月4日18时15分、19

时40分死亡；杨某钦于7月5日5时5分死亡。

事故发生后，开州投资集团及开州投资集团施工分公司未按规定在1小时内向应急管理部门或负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，构成迟报[1][2]。

事故发生后，消防、医疗等救援力量迅速开展应急处置工作，现场救援处置过程及主要措施应对合理，救援现场及周边秩序管理有序，善后处置迅速、妥善，未发生次生、衍生事故。但也暴露出企业应急处置能力不足问题，事故发生后现场企业人员涉险施救，出现一定险情。

## 三、人员伤亡和直接经济损失情况

### （一）死亡人员（3人）

1.王某帅，男，身份证号码410922********2779，清丰县大屯乡夏固村人；

2.李某征，男，身份证号码410901********1112，华龙区******村人；

3.杨某钦，男，身份证号码410928********301X，濮阳县******村人。

### （二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约450万元。

## 四、事故直接原因

经综合分析研判，事故直接原因是：在厌氧环境下，污水经

[1]《生产安全事故信息报告和处置办法》第六条：生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于1小时内报告事故发生地县级安全生产监督管理部门。

[2]《生产安全事故罚款处罚规定》第五条：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报。

分解产生硫化氢等有毒有害气体，在泵站内部积聚形成高危环境；3 名现场人员在未履行有限空间作业审批手续，未严格遵守地下有限空间“先通风、再检测、后作业”原则，未进行强制通风，未进行气体检测，无现场监护，未佩戴安全防护装备的情况下，违规违章进入泵站筒体导致吸入硫化氢气体，最终造成中毒死亡。

**（一）原因分析**

1.环境因素：污水在污水管道、泵站厌氧环境下经分解产生硫化氢等有毒有害气体，天气温度升高加速气体生成，泵站内部空间相对封闭、通风不畅，导致硫化氢等有毒有害气体积聚，形成高危环境。

2.人的因素：作业人员未履行有限空间作业审批手续，未严格遵守地下有限空间“先通风、再检测、后作业”原则，未进行强制通风，未进行气体检测，无现场监护，未佩戴安全防护装备，违规违章进入有限空间。

**（二）检测情况**

调查组组织对运行状态下涉事泵站筒体有毒有害气体情况进行了检测[3][4][5]。经检测：筒体内氧气含量为 20.9%，硫化氢为 51ppm，可燃气体、一氧化碳含量为零。

---

[3]《有限空间作业安全技术规范》（GB46768—2025）5.9.1：初始检测结果符合下列所有条件时，方可实施有限空间作业；a) 氧含量为 19.5% VOL~23.5% VOL；b) 可燃性气体浓度不大于爆炸下限(LEL)的 10%；c) 有毒有害气体浓度不大于 GBZ2.1 规定的最高容许浓度或短时间接触容许浓度，无最高容许浓度和短时间接触容许浓度的，选用时间加权平均容许浓度。

[4]《有限空间作业安全技术规范》（GB46768—2025）表 C.1：硫化氢报警值 7ppm（换算值 10mg/m³）。

[5]《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1—2019）表 1：175（序号）硫化氢职业接触限值 10mg/m³。

### （三）气象情况

据气象资料，2026 年 7 月 4 日，濮阳县天气晴天，最多风向南风，平均风速 3.0m/s，极大风 9.3m/s，日最高气温 36.1℃，最低气温 23.4℃。

## 五、事故有关责任单位存在的主要问题

### （一）有关企业

**开州投资集团。**开州投资集团作为县政府管理的国有平台企业，兼具国资监管与生产经营双重职能。作为开州投资集团施工分公司的上级管理主体，对开州投资集团施工分公司安全生产管理不到位。**一是**安全生产责任制度体系不健全[6]。未建立健全全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度，未建立安全生产双重预防机制，未编制生产安全事故应急救援预案。**二是**安全管理组织架构不健全[7]。未设置专职安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，仅工程技术部兼顾工程安全督导职能，且分管安全生产的副总经理岗位自 2026 年 4 月以来一直空缺。**三是**安全生产教育培训统筹部署缺位。未制定并组织实施安全生产教育培训计划，未针对有限空间作业等高危作业开展专项教育培训[6][8]。**四是**对开州投资集团施工分公司失察失管，对其长期存

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[8]《河南省地下有限空间作业安全管理办法》第二十八条：施工单位每年至少开展一次地下空间作业安全和应急救援教育培训，并保证培训效果。

在的安全制度空白、安全投入不足、有限空间作业管理不到位等突出问题失察失管。**五是**未按规定在1小时内向应急管理部门或负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故，构成迟报[1][2]。

**开州投资集团施工分公司**。**一是**安全生产责任制度严重缺失[6]。未建立健全全员安全生产责任制、安全生产双重预防机制，未建立有限空间管理制度[9]，未组织开展有限空间安全教育培训[10]。**二是**安全投入严重不足[10]。未配备有限空间作业安全防护设施和个人防护用品。**三是**项目安全管理不到位且事后弄虚作假。城南污水泵站维修项目无专项施工作业方案、无安全技术交底[10]，未落实有限空间作业审批[11]，未落实“先通风、再检测、后作业”原则[12]，未配备气体检测仪、呼吸器具等防护装备[13]，现场无安全监护人员[14]，事故发生后，公司人员顶岗项目负责人、项目经理和安全员，编造虚假资料，2026年7月5日下午，丁某国把鲁某昌、陈某庆、史某栋叫到开州投资集团四楼办公室进行安排，说鲁某昌为项目负责人，陈某庆为项目经理，史某栋为安全员，项目材料该补的资料补一补，需要签字的签一下。当天

---

[9]《河南省地下有限空间作业安全管理办法》第十三条：施工单位应建立地下有限空间安全管理规章制度。

[10]《河南省地下有限空间作业安全管理办法》第十条：施工单位对地下有限空间作业安全承担直接责任，主要承担以下职责：组织制定并落实专项施工作业方案、安全作业操作规程、安全技术措施；保证安全投入，提供复核标准要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品；对从业人员进行安全生产教育和培训，如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11]《河南省地下有限空间作业安全管理办法》第十六条：凡进入地下有限空间作业的，施工单位应实行作业审批制度,经项目负责人审批后方可作业。未经审批，任何人不得进入地下有限空间作业。

[12]《河南省地下有限空间作业安全管理办法》第十九条：地下有限空间作业必须严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。

[13]《河南省地下有限空间作业安全管理办法》第十七条：施工单位应配备符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备和个人防护用品。防护装备应妥善保管，并严格按照规定进行检验、维护，以保证安全有效。

[14]《河南省地下有限空间作业安全管理办法》第十一条：施工单位应明确作业负责人、监护人员和作业人员及其安全职责，严禁在没有监护人员的情况下作业。

补的材料包括施工日志、安全教育交底记录、施工组织设计等。

**（二）有关单位**

**1.城南办事处筹备处。一是**日常管理不到位。作为城南污水泵站的日常管理单位，未认真落实管理责任，2023 年以来，对城南污水泵站风险辨识不到位，未将该泵站纳入有限空间台账实施管理，未组织开展有限空间安全培训与应急演练。**二是**贯彻落实上级部署不到位。6 月 15 日，全省工作会议通报信阳市固始县养猪场有限空间清理作业致 3 人死亡事故后，仍对有限空间认识不足，主观认为 3 月 4 日已将钥匙交给施工方开州投资集团，交出泵站钥匙就不用再进行管理，对泵站未进行风险研判，对泵站维修作业未继续跟进管理。

**2.县城管局。一是**日常管理不到位。三定方案明确，县城管局负责编制城市基础设施的运营管理及维护、维修和工程建设并组织实施；负责市政、公用、排水、污水处理等城市管理行业的监督管理工作。但该局对本单位的市政设施行业监管职责认知存在偏差，主观以资产移交状态、权属归属划定监管边界，仅对局属的市政设施进行管理，自 2020 年城南污水泵站建成投用以来，始终未将该泵站纳入监管范围，既未纳入全局有限空间排查台账[15]，也未安排人员开展日常安全巡查与作业管控。**二是**安全培训不到位[16]。对工作人员开展安全培训不到位，杨某钦作为局工作

[15]《河南省地下有限空间作业安全管理办法》第十八条：行业主管部门或属地政府要建立地下有限空间作业监管台账，加强监督检查。

[16]《河南省地下有限空间作业安全管理办法》第二十七条：各级行业主管部门要根据行业特点开展地下有限空间作业安全培训。

人员，有限空间风险辨识、应急处置的基本安全素质不足，在无防护、无监护情形下，进入城南污水泵站有限空间。**三是**项目监督管理不到位。2026 年 2 月，城南污水泵站维修项目纳入《濮阳县城南新区市政设施（路灯、道路）维修工程建设工程施工合同》内容，县城管局作为甲方，应当对城南污水泵站维修项目和施工单位开州投资集团施工分公司进行监督管理，但未对该项目有限空间作业安全、施工单位安全管理情况进行监督管理。**四是**贯彻落实上级部署不到位。省市领导针对信阳市固始县养猪场有限空间清理作业致 3 人死亡事故作出批示，明确要求深刻吸取教训，举一反三，开展全面隐患排查整治。6 月 16 日，县城管局接到批示后，仍未引起重视，仍未将城南污水泵站维修项目纳入有限空间重点管控范围开展排查。

3.**濮阳县委县政府**。落实属地责任不到位，未压实行业部门及属地乡镇（街道办事处）等单位的有限空间安全管理责任，对县城管局履行职责不到位、城南办事处筹备处日常管理不到位、开州投资集团履行主体责任不到位等问题失察。

## 六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）因在事故中死亡免于追究责任的人员

1.王某帅，男，电工（无特种作业操作证），开州投资集团施工分公司员工，城南污水泵站维修项目现场作业人员，在未经有限空间作业审批、无专项施工作业方案、未佩戴安全防护装备情况下，违规违章进行有限空间作业，对事故发生负有直接责任，

因在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.李某征，男，开州投资集团施工分公司员工，城南污水泵站维修项目现场人员，在未佩戴安全防护装备情况下进入有限空间，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡，建议免于追究责任。

3.杨某钦，男，濮阳县城市管理事务中心市政工程服务股副股长，在未佩戴安全防护装备情况下进入有限空间，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡，建议免于追究责任。

**（二）已被司法机关采取强制措施的人员**

4.史某栋，男，群众，开州投资集团施工分公司施工质量、安全巡查组组员，事故发生后，丁某国安排其顶岗城南污水泵站维修项目安全员。事故发生后参与编造虚假施工方案、安全技术交底、安全教育培训等资料。因涉嫌犯罪，已被司法机关采取强制措施，建议由司法机关依法追究刑事责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，建议由濮阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

5.陈某庆，男，群众，开州投资集团施工分公司城区项目组组员，事故发生后，丁某国安排其顶岗城南污水泵站维修项目项目经理。事故发生后参与编造虚假施工方案、安全技术交底、安全教育培训等资料，向调查组提供虚假陈述，后又翻供。因涉嫌犯罪，已被司法机关采取强制措施，建议由司法机关依法追究刑

事责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，建议由濮阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

6.鲁某昌，男，中共党员，开州投资集团施工分公司城区项目组组长，负责城区项目进度、质量、安全等工作。履行项目管理职责不到位，城南污水泵站维修项目实施期间，未到场开展安全监督检查，对项目长期存在的违规作业行为失察失管，对事故发生负有责任。事故发生后，向调查组提供虚假陈述，后又翻供。因涉嫌犯罪，已被司法机关采取强制措施，建议由司法机关依法追究刑事责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，建议由濮阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

7.刘某栋，男，中共党员，开州投资集团施工分公司副经理。事故发生后，按照丁某国安排，组织人员编造城南污水泵站维修项目施工方案、安全技术交底、安全教育培训等虚假资料。因涉嫌犯罪，已被司法机关采取强制措施，建议由司法机关依法追究刑事责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，建议由濮阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

8.丁某国，男，中共党员，开州投资集团施工分公司负责人，负责公司全面工作。作为公司主要负责人，未依法履行安全生产第一责任人职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组

织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施安全生产教育培训计划，未保证安全生产投入有效实施，未组织制定事故应急救援预案，未组织建立安全生产双重预防机制，对事故发生负有责任。事故发生后，未按规定及时报告事故，授意他人编造虚假资料，应对事故调查，擅离职守、潜藏逃匿。因涉嫌犯罪，已被司法机关采取强制措施，建议由司法机关依法追究刑事责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，建议由濮阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

**（三）建议移送司法机关处理的人员**

9.郭某运，男，中共党员，开州投资集团施工分公司分管安全生产的副经理，负责项目进度、质量、安全等。履行安全生产管理职责不到位，对城南污水泵站维修项目安全工作失察失管；未推动建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织拟订安全生产规章制度、安全操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织拟订并实施安全生产教育培训计划，未组织开展从业人员安全生产教育培训，未组织开展有限空间专项安全培训，对事故发生负有责任。因涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，建议由濮阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

**（四）事故有关责任人员**

10.王某国，男，中共党员，开州投资集团工程技术部经理，负责督导项目进度、质量、安全等工作。履行项目安全监督指导岗位职责不到位，未对城南污水泵站维修项目开展督导，对该项目无专项施工作业方案、无安全技术交底、违规作业等问题失察，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，建议由濮阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

11.赵某亮，男，中共党员，开州投资集团副总经理，分管开州投资集团施工分公司。履行分管领导职责不到位，对开州投资集团施工分公司长期存在的安全管理制度、安全机构、有限空间管理制度、防护物资、培训演练等缺失问题，以及城南污水泵站维修项目无专项施工作业方案、无安全技术交底、未落实有限空间作业审批、未配备安全防护用品等问题失察失管，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，建议由濮阳市应急管理局对其进行行政处罚。

12.兰某伟，男，中共党员，开州投资集团总经理，协助董事长张某杰负责开州投资集团全面工作。作为公司主要负责人，未依法履行主要负责人安全生产职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，未保证安全生产投入有效实施；对开州投资集团施工分公司长期存在的安全管理体系不健全、岗位履职缺位、安全教育培训

不到位、有限空间违规作业等问题失察，对事故发生负有责任。事故发生后，未按规定及时报告。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，建议由濮阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

13.张某杰，男，中共党员，濮阳县政协委员，开州投资集团法定代表人、董事长，负责开州投资集团全面工作。未依法履行安全生产第一责任人职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，未保证安全生产投入有效实施；对开州投资集团施工分公司长期存在的安全管理体系不健全、岗位履职缺位、安全教育培训不到位、有限空间违规作业等问题失察，对事故发生负有责任。事故发生后，未按规定及时报告。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，建议由濮阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

**（五）有关企业**

**开州投资集团**对事故发生负有责任，对迟报事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，建议由濮阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

**（六）有关单位人员**

对于事故调查发现履职方面存在问题的地方党委政府和有

关部门、单位人员，建议纪检监察部门依规依纪依法予以处理。

**（七）地方党委政府及有关部门单位**

开州投资集团、城南新区办事处筹备处、县城管局分别向濮阳县委县政府作出深刻检查；濮阳县委县政府向濮阳市委市政府作出深刻检查。

**七、事故整改和防范措施建议**

**（一）提高政治站位，坚守安全发展底线，筑牢思想责任根基。**濮阳县及相关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化底线思维，增强防范化解重大风险的政治自觉、思想自觉和行动自觉。**一是**提高政治站位。深刻认识有限空间作业中毒、窒息、易造成群死群伤的极高风险属性，坚决摒弃重生产、轻安全，重效益、轻管控的错误观念。**二是**深刻复盘反思。组织辖区有关行业企业、部门单位全面开展事故复盘反思，深刻剖析问题根源，全面纠治安全生产松懈思想、侥幸心理，时刻保持高压态势，以严肃、严谨、严格的工作态度抓实有限空间安全管控工作。**三是**开展警示教育。将此次事故作为典型案例，在本辖区本行业领域组织开展警示教育，通过案例警示、专题宣讲等，以案促学、以案促改，深刻吸取教训，举一反三进一步强化有限空间安全意识，防范类似事故发生。

**（二）压实主体责任，规范作业流程，强化全链条闭环管理。****一是**全面摸排建档，精准管控风险点位。各级各部门要督促辖区企

业单位，全面开展有限空间点位拉网式排查，对污水井、化粪池、地下管网、密闭罐体、基坑沟渠等有限空间逐一登记建立台账，明确风险等级、管控人员、防控措施，消除风险盲区。**二是**强化安全管理，建立健全规章制度。督促企业健全完善有限空间作业安全生产管理制度、操作规程、管控细则，消除制度空白、堵塞管理漏洞。建立健全岗位安全职责、作业安全管理、隐患排查治理、现场安全监护、外包作业管理等专项制度，构建系统化、规范化、制度化的有限空间安全管理体系。三**是**严格刚性制度。督促辖区企业单位规范作业审批流程，严格落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”原则，严禁无方案、无审批、无检测、无通风、无监护、无防护违规作业。严格执行作业票审批制度，作业前必须开展风险辨识、安全交底，严禁管理人员违章指挥、作业人员冒险作业，从流程上杜绝违规作业行为。

**（三）强化监管执法，夯实监管体系，全力整治行业突出隐患。一是**明晰监管职责，压实行业监管责任。各行业主管部门要严格厘清各自领域有限空间监管边界，杜绝监管责任悬空、日常监管宽松软、排查不深入、管控不精准等问题。**二是**健全研判机制。将有限空间作业安全管控纳入安全生产重点工作，建立有限空间安全风险常态化研判机制，结合季节特点、作业频次、行业风险，定期分析研判安全隐患突出问题，切实把政治责任转化为具体安全治理成效。**三是**聚焦薄弱环节，开展专项整治。聚焦高风险点位、高频次作业、外包施工队伍等薄弱环节，立即组织开展有限空

间安全专项整治行动，同时，推动形成常态长效管理，在本行业领域常态化开展有限空间专项安全整治。**四是**从严执法惩戒，强化震慑效应。加大有限空间作业执法检查力度，对制度缺失、培训缺位、作业违规、监护缺位、设备不足等违法违规行为坚持零容忍，依法采取行政处罚、停产整顿、联合惩戒等措施，严肃追责问责，形成强大执法震慑，倒逼企业落实主体责任。

**（四）抓实教育培训，完善应急体系，全面提升本质安全水平。**各行业主管部门要加大工作力度，认真抓好本单位安全教育培训，督促本行业领域企业认真落实安全教育培训主体责任，采取多种形式和途径组织开展教育培训，大力普及有限空间作业安全知识、法律法规规范等，持续提升从业人员特别是基层岗位人员、一线作业人员的安全意识和应急救援能力。督促本行业领域企业持续加强应急保障与应急演练，配齐气体检测仪、强制通风设备、安全绳、三脚架、空气呼吸器等专用应急防护器材，定期校验维护、确保完好有效，健全完善有限空间专项应急处置预案，常态化开展演练，杜绝盲目施救、违规处置等行为。