凤阳县鑫鹏矿业有限公司“1•30”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2024-05-15 09:45　发布机构：凤阳县应急管理局　来源：凤阳县应急管理局　【字体：

2024年2月1日，凤阳县应急管理局接到12345热线督办室批转，反映2024年1月30日，在大庙镇石英砂产业园，凤阳县某鑫公司输送带发生故，致1人受伤死亡。县应急管理局高度重视，成立核查组，赴现场进行核查，认定举报属实。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）的民政府成立由县应急管理局为组长单位，县公安局、县总工会、大庙镇等为成员单位，同时邀请县检察院、县纪委监委派员组成的凤阳县某鑫械伤害事故调查组。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任处理建议以及事故防范和整改措施。形成了《凤阳县某鑫公司“1•30” 一般机械伤害事故调查报告》。现将事故调查情况报告如下：

一、事故相关情况

（一）事故发生单位基本情况

1、公司概况。凤阳县某鑫公司，成立于2017年02月06日，公司统一社会信用代码：91341126**，类型：有限责任公司（自然人投资或控股安徽省滁州市凤阳县大庙镇林山村工业园区；法定代表人：黄某；注册资本：贰仟万元整。经营范围：石英砂加工、生产、销售，方解石销售运服务。



凤阳 行政部、财物部、销售部4个部门。公司任命 产，薛某)，夜班晚上21：00时-上午9：00时。

2. 项 生凤阳县发展改革委备案，项目编码：2019- 015108。 英砂、20万吨精制石英砂、20 万吨干法石英砂 石英砂及5


3. 安 目安全生产条件和设施进行综合分析，形成书

2020年5月，凤阳县某鑫公司委托辽宁时越市政工程设计有限公司编制凤阳县某鑫公司凤阳县某鑫公司年产90万吨石英砂生产加工项目 告，5月28日相关专家审查通过。

2021年4月，建设完毕，开始生产（未组织竣工验收）。

（二）事故现场情况

事故发生在该公司分离塔2号输送带位置，距控制室约70米，输送带总长度100米，输送机宽1.35米，高1.1米，输送带运转速度：每秒1. 图）。

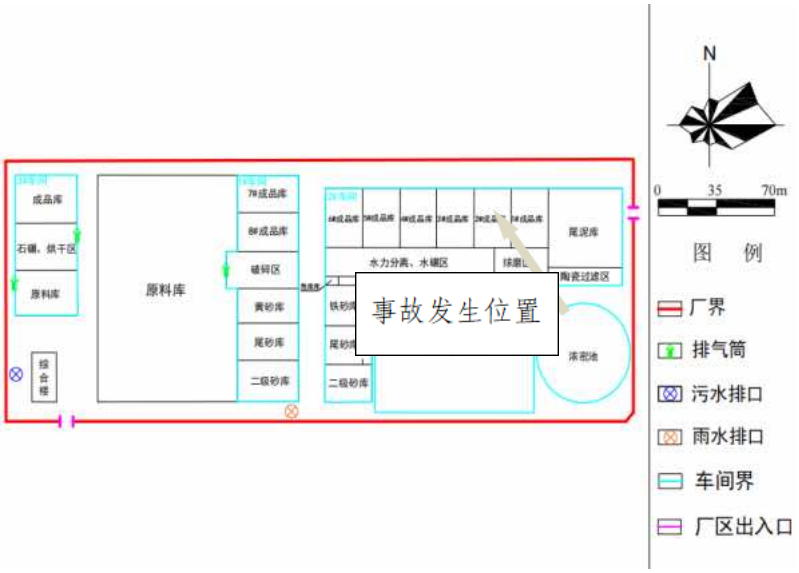


厂区平面布

（三

事故发生车间位于水碾区上方，面积约为100㎡，主要是输送破碎后的石料至石料库，该车间主要生产设备为输送带，动力电机等，输送 绳。生产流程：矿石破碎后，由输送带输送至料库，经自动给料机投放到石碾中再次碾压，粉碎。

事故现场图1（跨越位置）

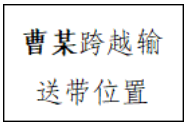

事故现场图2



1

2 《大庙镇重大事故隐患专项整治2023行动方
面开展
公司共检查3次，发现隐患7处，均已整改到位

二

2 位开展卫生打扫、维修设备和巡检等工作。
巡查发现
器砂头管渗漏正对面（维修地点位于2号输送
上2号输
立即制止，说“危险不能从输送带上跨越，
去”，
在输送机最下方尾轮处打扫卫生，将掉落的
上，输送带装满后，梅某便按下启动开关，将装满石料的输送带向前传动），薛某听到“哎哟”一声，就看到曹某被转动的输送带带走，卡在
薛某立即去拉曹某但是没有拉动，薛某同时大喊快停机，听到喊声的梅某立即切断输送机电源，机器停止运转，此时曹某已被输送带带入料斗
前将曹某从料斗中拉出来，便给生产厂长梅某打电话汇报，同时拨打120急救。梅某接到报告后，立即向法人代表黄某汇报，在外地出差的黄某
送医院全力救治，本人正在往回赶。120到达后送往凤阳县人民医院抢救，后经抢救无效死亡。

三、事故信息及瞒报情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，薛某电话向公司生产厂长梅某汇报事故情况，同时拨打120急救。梅某接到事故报告后向法人代表黄某汇报，黄某接到事故
向当地政府和有关部门报告事故情况。

（二）医疗救治善后处置情况

事故发生后，薛某立即拨打120急救（约9点37分），大约20分钟左右120到达，医护人员检查伤情后，将曹某送往凤阳县人民医院救治，
属。下午14时许，曹某经抢救无效死亡。

凤阳县某鑫公司积极与曹某家属沟通安抚，2月7日，就赔偿事宜达成协议。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，薛某第一时间将曹某从料斗中救出，立即向分管安全负责人梅某报告，同时拨打120急救；梅某接到报告后，向总经理黄某
全力救治，积极与伤者家属沟通安抚。

事故发生后，大庙镇政府和有关部门未接到事故信息报告。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

死者情况：曹某，男，汉族，48岁，家庭住址：安徽省凤阳县大庙镇邹岗村曹家队121号，身份证号码： 341126*****，工作岗位：机修

（二）事故造成的直接经济损失

此次事故共造成1人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）统计，事故造成直接经济损失约190万元。

五、事故原因和性质

（一）事故直接原因

1.曹某安全意识淡薄，冒险跨越输送带，被输送带卷入；

2.梅某安全意识薄弱，违规作业，未确认安全的情况下启动输送机，导致曹某被卷入输送带；

3.输送带两侧未设置有效安全隔离防护设施。

（二）间接原因

凤阳县某鑫公司安全生产主体责任不落实，未严格执行规章制度和操作规程；风险辨识有疏漏，缺少安全防护设施；隐患排查治理不深入人员“三级”安全教育培训不到位。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任瞒报事故。

六、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位存在的问题

凤阳县某鑫公司安全生产主体责任未得到有效落实，规章制度和操作规程执行不到位，管理不严格；虽设置安全管理机构，配备专职安全
安全检查、隐患排查等工作，但排查整治不深入、不彻底，浮于表面；从业人员安全教育培训不到位。

（二）大庙镇政府存在的主要问题

未认真落实属地安全监管责任，未有效督促企业加强日常安全管理，及时消除事故隐患，安全监督管理不到位。

七、事故责任的认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员（1人）

曹某，凤阳县某鑫公司机修工，安全意识淡薄，违规冒险跨越输送带，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责

（二）建议追究刑事责任人员

梅某，凤阳县某鑫公司输送机操作工，违规作业，在未确认安全的情况下，启动机器，致使曹某被输送带卷入，经抢救无效死亡，对事故
任。建议移送司法机关追究刑事责任。

（三）建议行政处罚人员（3人）

1.黄某，凤阳县某鑫公司法人代表，作为企业安全生产第一责任人，主要负责人职责履行不到位，不具备相应的安全生产管理知识，未有
安全生产责任制和安全操作规程，员工安全教育培训不到位；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，在事故
事故的发生应负主要领导责任，对事故的瞒报应负直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二
（五）、（七）项之规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条（一）项规定，建议由凤阳县应急管理局对
入（xx万元）百分之八十的罚款，计xx万元。

2.梅某，凤阳县某鑫公司生产厂长，企业安全生产分管负责人，履行安全生产职责不力，未有效督促本单位安全生产规章制度和操作规程
教育培训不到位；危险源辨识有疏漏，未及时发现消除安全事故隐患，未及时制止违章冒险作业行为，对事故的发生负有重要领导责任。以上
华人民共和国安全生产法》第五条规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议吊销编号：CZAP20210198安全主要负责人
《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条（一）项规定，建议由凤阳县应急管理局对其处上一年年收入（xx万元）
款，计xx万元。

3.薛某，凤阳县某鑫公司安全员，具体负责公司安全管理。未认真履行安全生产管理职责，危险源辨识有疏漏，督促检查本单位安全生产
排查治理不到位，对该起事故的发生应负有重要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、（五），第二
定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议吊销编号：CZAP20210322安全管理人员合格证；依据《生产安全事故罚款处罚
理部令第14号）第二十条（一）项规定，建议由凤阳县应急管理局对其处上一年年收入（xx万元）百分之二十的罚款，计xx万元。

（四）事故责任单位

1.凤阳县某鑫公司，未能认真落实法定安全生产主体责任；未严格执行规章制度和操作规程；从业人员“三级”安全教育培训不到位；隐
真不细致，事故发生后予以隐瞒，对事故的发生负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、第四十一条、第
十三条第二款和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条、第九条的规定。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）
项的规定，建议由凤阳县应急管理局对其处以xx万元罚款；依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十三条（一）项的
阳县应急管理局对其处以xx万元罚款，合计处罚xx万元。

2.大庙镇人民政府，作为属地管理政府，对辖区企业安全生产工作监督检查不到位，对事故发生负有一定的管理责任，建议大庙镇向凤阳
书面深刻检查。

八、事故防范和整改措施建议

为有效预防和遏制事故的再次发生，建议应采取以下防范和整改措施：

（一）凤阳县某鑫公司及其负责人要认真吸取事故教训，切实履行安全生产主体职责，加强安全管理，完善安全操作规程和安全管理制度
训、设备设施等方面存在的安全生产隐患，要加大排查整治力度，并整改到位，要在日常的生产作业中，时时强调安全生产，全面提高安全管
各类事故发生。

（二）大庙镇人民政府要牢固树立安全发展理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，严格按照“党政同责、一管、失职追责”要求和《党政领导干部安全生产责任制实施细则》规定，压实各级安全生产主体责任，加强属地企业风险辨识管控和隐患排查事故再次发生，确保人民群众生命财产安全。

（三）各乡镇(街道、园区)、各部门和单位要切实提高政治站位，树牢红线意识、底线思维，坚持人民至上、生命至上，严格落实属地和贯彻全国省市安全生产会议精神以及县委县政府安全生产工作部署，按照《凤阳县安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026 年)》（凤安等文件要求，深入开展安全生产事故隐患排查治理，落实全主体、全链条精准治理，督促企业按规定完善并严格执行安全操作制度和规程，加实安全保障措施。严格落实企业安全生产主体责任，真正做到监管无盲区、隐患排查无死角，严防类似事故发生。

扫一扫在手机打开当前页

版权所有：凤阳县人民政府办公室 主办单位：凤阳县人民 单位：凤阳县政府网站和政务新媒体中心
皖公网安备 34112602000129号 网站标识码：3411260001 皖ICP备11014170号 联系方式：0550-6729020
本网站支持IPv6访问
适老化 无障碍服务