索 引 号	4022/20241021-00001
发布机构	澜沧县应急管理局
名　称	澜沧县“1·19”一般物体打击事故调查报告
文　号	
体　裁	
生效日期	
存放位置	

澜沧县“1·19”一般物体打击事故调查报告

2024年1月19日上午11时10分，澜沧某木业制品厂在采伐点造材作业过程中发生一起物体打击事故

事故发生后，澜沧县人民政府成立事故调查组，查明了事故发生的原因、人员伤亡和财产损失情况，查认定：该事故是一起因企业将木材采伐项目层层转包，未签订安全生产管理协议，未指定专职安全生产管理人员，生产安全事故隐患排查治理制度，对采伐带及周围现场检查不到位，作业前未对危及作业安全的搭挂树木处理和责任追究建议报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 单位基本情况

澜沧某木业制品厂，公司类型：个体工商户，经营者：李**，组成形式：个人经营，注册日期：
监督管理局，营业期限经营场所：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇唐胜村下犁头寨干河头组，经营

2.木材采伐点基本情况

澜沧县木戛乡南六村扎顾帕3小班采伐点由澜沧某木业制品厂中标所得，并于当日签订了木材外售
中标价款250.1万元。

3.木材采伐承包情况

澜沧某木业制品厂通过中标获得澜沧县木戛乡南六村扎顾帕3小班地块后，与本厂职工付云签订了

（1）澜沧某木业制品厂与职工付*于2023年12月1日签订了《木材采伐承包合同》，由付*组织木材

（2）付*与何*于2024年1月9日以个人名义签订了《木材采伐承包合同》。

（3）何*与杨**于2024年1月13日以个人名义签订了《木材采伐承包合同》。

（4）郑**与杨**各自组建采伐队独立开展木材采伐。

杨**与何*签订承包合同当场，郑**提出与何*签订《木材采伐承包合同》，何*因合同文本准备不

（二）事故发生单位安全管理情况

澜沧某木业制品厂是李**于2019年12月17日注册经营的个体工商企业，厂址位于云南省普洱市澜
加工销售。从业人员60余人，未设立安全生产管理机构，未配备专兼职安全管理人员。

澜沧某木业制品厂与职工付*签订《木材采伐承包合同》，将木材采伐项目交由付*组织对外转包
管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，未确定专职人员进行安全生产管理，以包代管现象突出，
失，现场安全管理混乱。


（三）事故发生经过

2024年1月19日8时，郑**组织刁志*、普**、杨*、郑**、铁*等5名员工对前一天的伐倒木进行造材
锯伐倒木成材，郑**和刁志*为其中一组，郑**负责丈量和计量，刁**负责造材作业。至2024年1月19日
向北横向倒下，因油锯声音较大，没有发现有树倒来，树头砸到正在造材作业的刁**安全帽上，导致刁*

（四）事故现场情况

事故发生后澜沧县应急管理局执法人员到达事故现场，向事主询问了案发情况，了解事故现场周
业现场。现场有大量伐倒木和断锯成材的桉木，一顶红色安全帽倒扣在散落木材空间地面上，安全帽顶
从活力木区倒在采伐区域，树干横压过伐倒木倒向刁**造材作业点，枝头第一枝丫往下40—50厘米处主
倾倒，无向下生长主根，南面侧根拔断后翘出地面；该树根部高1.5米处长有分枝，主枝直径18厘米、高

侧约5厘米宽树皮已被刮擦剥离。该事故树干上面，一棵自东向西倒下的桉树垂直交叉压在树高3.5米处，认真搜索，现场周围未发现其他物证痕迹，至此勘验结束。

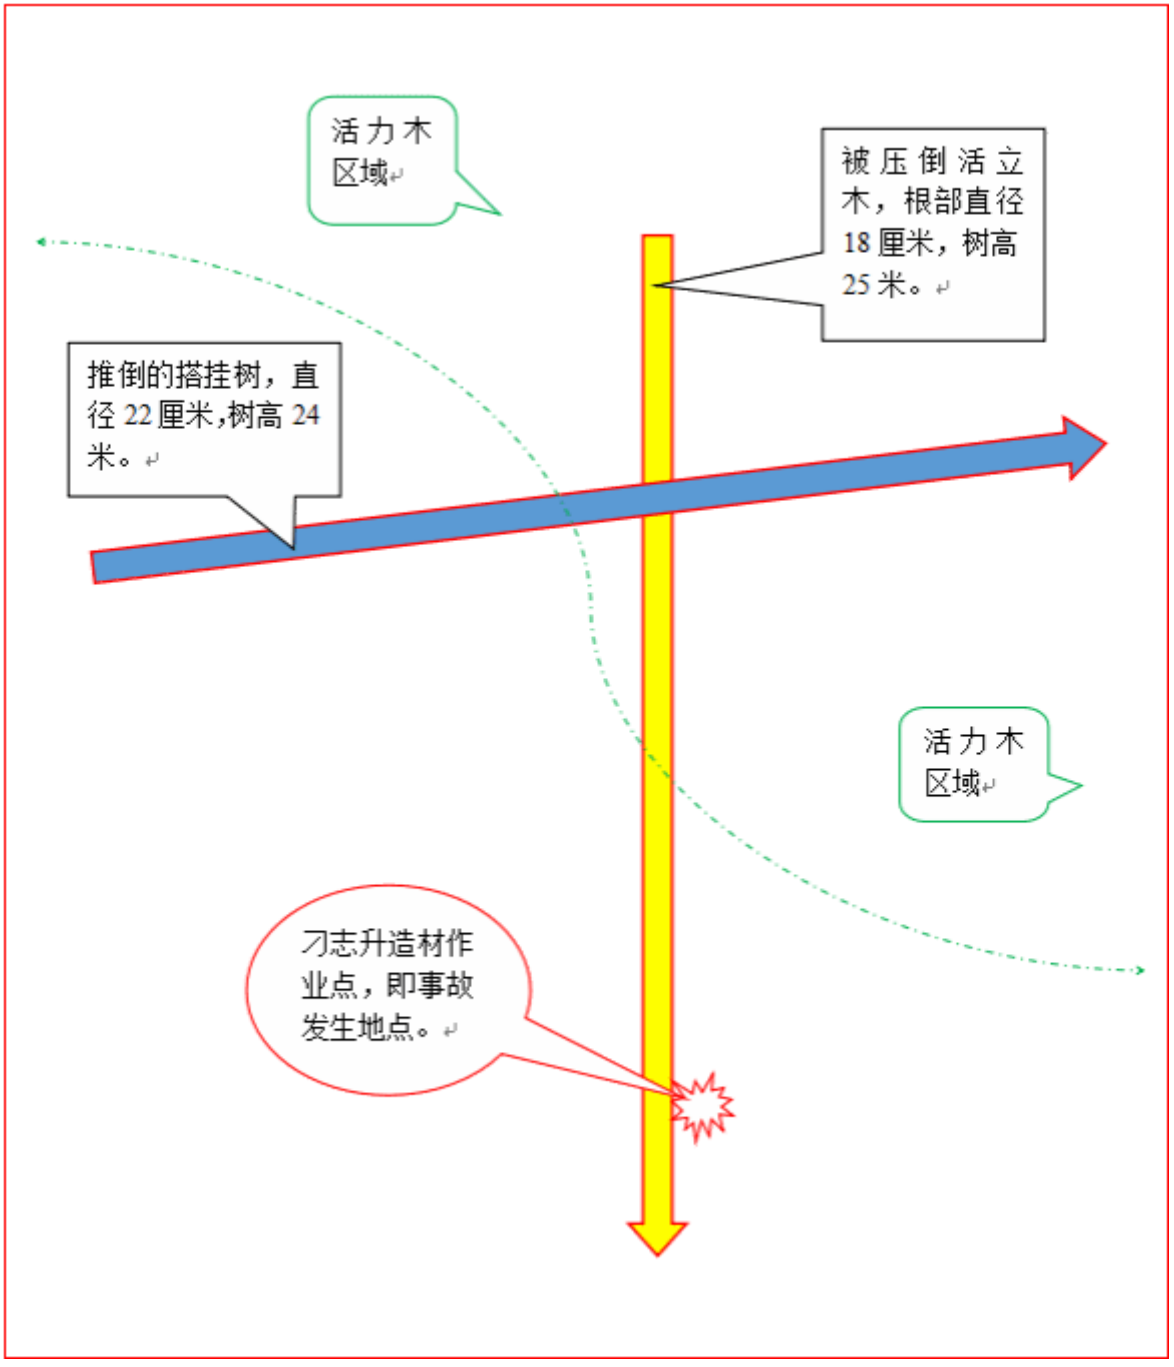

事故位置示意图



图 1：刁**造材作业点（事故地点）



图 2：事故现场肇事树干枝头、安全帽、血迹



图 3：被压倒木主枝从活立木区水平倒在采伐作业区域



图 4：被压倒活立木现场状况



图 5：搭挂树及被压倒活立木根部现场状态

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该事故造成1人受伤送往木戛乡卫生院经医生抢救无效死亡，死者：刁**，户籍住址：云南省普洱

2.直接经济损失情况

该事故共造成直接经济损失约160万元。其中：含事故死亡赔偿、其他损失。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故施救及处置情况

事故发生后，郑**立即拨打了120急救电话，组织现场人员对伤者刁**施救，将刁**佩戴的安全帽到距乡政府1公里处遇到木戛乡卫生院派出的医疗救护组，救护组医生对伤者查看后于2024年1月19日11时

（二）事故信息接报及响应情况

2024年1月19日13时35分，澜沧县应急管理局接到木戛乡电话报告称：木戛乡南六村扎顾帕小组发死亡的突发事故。

在确认事故信息后，澜沧县人民政府立即成立事故调查组，到事故现场进行事故调查处置工作。

经沟通死者家属同意后，把死者遗体送往澜沧县殡仪馆存放。于2024年1月21日达成初步赔偿协议化。

（五）事故应急处置评估

事故发生后郑**立即组织开展现场救援，澜沧县人民政府接到报告后组织县应急局、县公安局、置，对事故责任单位澜沧某木业制品厂给予停产整顿（停止采伐作业）。企业、政府采取联动措施迅速及

（六）事故原因分析

1.直接原因:

对采伐带及周围现场检查不到位，把搭挂树遗留在伐区，作业前未对危及作业安全的搭挂树隐患及

2.间接原因:

（1）澜沧某木业制品厂对木材采伐项目未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采

（2）澜沧某木业制品厂主要负责人未认真履行安全生法规定的安全生产管理职责：未督促、检查

（3）现场管理人员未对木材采伐点安全生产状况进行经常性检查，未能发现现场事故隐患并及时施，导致了事故的发生。

（4）木材采伐项目经层层转包，以包代管，未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管到位，导致了事故的发生。

3.事故相关检验检测和鉴定情况

澜沧县木戛乡卫生院、澜沧县公安局木戛边境派出所于2024年1月19日共同出具刁**《居民死亡医
弃死者尸体检验。

4.其他可能因素排除

“1·19”事故首先通过公安部门现场调查排除了刑事案件可能；“1·19”事故调查组通过对事故现场勘

（七）有关责任单位存在的主要问题

1.事故单位

澜沧某木业制品厂与本厂职工付*签订《木材采伐承包合同》，经付*层层转包，以包代管，对木材

2.有关监管部门

行业主管部门澜沧县林业和草原局对澜沧某木业制品厂将木材采伐项目层层转包分包等情况未掌
生产行业监督管理责任不到位。

3.地方政府

澜沧县木戛乡人民政府对澜沧某木业制品厂进场采伐项目未进行备案，对辖区内生产经营单位的生

（八）对有关责任人员和有关责任单位的处理建议

1.刁，男，群众，50岁，户籍住址：云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县勐先乡，生前为思茅
救无效死亡，在事故中无明显安全生产违法行为，且在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.郑，男，群众，29岁，户籍住址：云南省普洱市思茅区云仙彝族乡，郑**采伐队负责人。对
遗留在伐区而造成物体打击安全生产事故发生。未及时排查采伐区生产安全事故隐患，未提出改进安全生

对上述违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定的行为，建议由澜沧县应急管理部门给予关

3.杨，男，群众，35岁，户籍住址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市景讷乡，扎顾帕采伐点
协议，未指定专人进行安全生产管理。

对上述违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定的行为，建议由澜沧县应急管理部门给予杨

4.何*，男，群众，24岁，户籍住址：云南省普洱市景东彝族自治县文井镇，扎顾帕采伐点木材采
包分包，在转包分包中，未与承包方签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，未

对上述违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定的行为，建议由澜沧县应急管理部门给予何

5.付*，男，群众，48岁，户籍住址：云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太乡。扎顾帕
木材采伐项目承包给何*，存在层层转包分包，在转包分包中，未与承包方签订专门的安全生产管理协议

对上述违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定的行为，建议由澜沧县应急管理部门给予付

6.澜沧某木业制品厂

与本厂职工付*签订《木材采伐承包合同》，以包代管，对木材采伐项目未履行安全生产管理职责前未对危及作业安全的搭挂树等隐患及时处理，把搭挂树遗留在伐区而造成人员死亡事故，澜沧某木业制

对上述违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定的行为，建议由澜沧县应急管理部门给予澜

7.澜沧县林业和草原局

行业主管部门澜沧县林业和草原局对澜沧某木业制品厂将木材采伐项目层层转包分包等情况未掌全生产“三必须”监督管理责任不到位。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款（县级以上地方各级人民政府有关工作实施监督管理）的规定；履行《云南省安全生产党政同责暂行规定》第七条（按照“管行业必须管谁负责，谁检查、谁负责”的安全生产工作责任）不到位。建议：（1）由澜沧县安委会按照《澜沧县安采伐安全生产有关问题进行提醒、告诫，督促整改；（2）移送监察机关按照《云南省安全生产党政同责原局依法调查处置。

8.澜沧县木戛乡人民政府

澜沧县木戛乡人民政府对沧李啟均木业制品厂进场采伐项目未进行备案，对辖区内生产经营单位的

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款（乡镇人民政府和街道办事处以及生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，“属地管理”职责不到位，建议：（1）由澜沧县安委会按照《澜沧县安全生产党政同责、一岗双责实诫，督促整改；（2）移送监察机关按照《云南省安全生产党政同责暂行规定》《澜沧县党政领导干部安

（九）事故主要教训

澜沧某木业制品厂生产安全主体责任落实不到位，木材采伐项目经层层转包，每层转包均未签订出，安全教育培训走过场，安全生产管理制度、操作规程、隐患排查治理记录等安全管理台账缺失，现施，及时消除事故隐患，把搭挂树遗留在伐区，导致了事故的发生。

（十）事故整改和防范措施

为防止类似事故再次发生，提出以下防范措施建议:

1.澜沧某木业制品厂要依法落实企业安全生产主体责任，严格执行《中华人民共和国安全生产法》强安全生产意识和管理能力，完善各项安全管理制度、岗位责任制和操作规程，提高事故防范能力。

2.澜沧某木业制品厂及木材采伐各承包人要认真吸取此次事故教训，落实各项安全生产责任制，制

3.全县各行业主管部门、各乡（镇）要根据《云南省安全生产党政同责暂行规定》，按照“管行业
本地区、本部门、本行业领域安全生产工作监督检查，形成“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生

4.按照《中华人民共和国安全生产法》第八十六条的规定，在事故调查报告批复后一年内，如果澜
改情况和防范措施落实情况进行评估，对不履行职责导致事故整改和防范措施没有落实的有关单位和人员

保存为WORD 打印 关闭