苍溪陵江鼎邦电器服务中心“8•9”一般 高处坠落事故调查报

时间：2026-11-04　来源：苍溪县应急管理局　【大 中 小】　打印　关闭本页

2026年8月9日14时57分许，苍溪县鼎邦电器服务中心在陵江镇北城首府小区安装空调时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规民政府令第225号）等有关法律法规和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发〈关于落实生产安全事故调查处理“四不放过”要求的知》，按照《苍溪县人民政府关于授权县应急管理局组织实施一般生产安全事故调查工作的通知》（苍府函〔2019〕49号）要求，2026年8月1立了由县应急管理局局长任组长，县公安局、县人力资源和社会保障局、县住建局、县应急管理局、县总工会和陵江镇人民政府有关负责同志为鼎邦电器服务中心“8·9”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组邀请县纪委监委机关、县检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过深入事故现场勘察、调查取证、查阅资料，查经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因题，提出了事故防范措施和问题整改建议。

一、基本情况

（一）事涉企业情况

1．空调安装单位。苍溪县鼎邦电器服务中心（以下简称“鼎邦电器”），统一社会信用代码：92510824MA64UC5L1N；经营者：张小军商户；经营场所：苍溪县陵江镇江南干道一段57号；成立时间：2016年5月13日；登记机关：苍溪县市场监督管理局；经营范围：制冷、空调电器修理；家用电器销售；家用电器安装服务等。该服务中心共有员工6人，其中信息员2人、安装维修人员3人，主要承揽海信、长虹牌全系电机的安装等售后服务。2026年4月20日，鼎邦电器与绵阳快益点电器服务连锁有限公司签订《产品服务承揽协议》，承揽苍溪县长虹空调配送、定、维修等服务。

2．空调销售单位。苍溪县白丽华家电经营部（以下简称“白丽华家电”），统一社会信用代码：92510824MA64T35R00；经营者：白丽工商户；成立时间：2011年3月1日；经营场所：苍溪县陵江镇六槐场；登记机关：苍溪县市场监督管理局；经营范围：百货、家用电器、五金、

3．空调配送单位。苍溪县鸿龙家电门市部（以下简称“鸿龙家电”），统一社会信用代码：92510824MA62KJG02U；经营者：赵建亲；户；成立时间：2018年3月23日，经营场所：苍溪县陵江镇东台街58号；登记机关：苍溪县市场监督管理局；经营范围：家用电器销售、家电维

4．空调购买用户。苍溪县陵江镇光明社区北城首府张某某住户，2026年8月7日在白丽华家电经营部购买1台格力品牌大3匹柜式空调、2台匹壁挂式空调、1台长虹品牌大1匹壁挂式空调。

5．物业服务单位。苍溪县宏祥物业管理有限公司（以下简称“宏祥物业”），统一社会信用代码：91510824MA69H1K41Q，法定代表人时间：2019年9月27日；住所：苍溪县陵江镇红军路126号；登记机关：苍溪县市场监督管理局；经营范围：物业管理、住宅水电安装维护服务28日同北城首府小区开发商四川省苍溪县福源房地产开发有限公司签订物业服务合同，为北城首府小区提供物业服务。

（二）事涉人员情况

1．邓某某（事故死者），男，汉族，50岁，苍溪县陵江镇人，鼎邦电器员工，持有《中华人民共和国特种作业操作T510824********0018），有效期限：2025年5月22日至2031年5月21日，作业类型：高处安装、维护、拆除作业。

2．钱某某，男，汉族，40岁，苍溪县陵江镇人，鼎邦电器员工，持有《中华人民共和国特种作业操作证》（证号为T510824********0837 2023年5月16日至2029年5月15日，应复审日期2026年5月15日前，作业类型：高处安装、维护、拆除作业，证件未复审已失效。8月9日未进室内协助邓某某进行空调安装。

（三）空调购买单流转情况

2026年8月7日，张某某到陵江镇六槐社区六槐场白丽华家电购买4台空调（3台格力、1台长虹）并支付货款。8月8日上午，白某某到鸿龙买空调的相关信息和空调货款转给赵某某，要求给用户送货和安装。8月8日上午，赵某某安排人员将4台空调送至北城首府张某某家中，11时34虹空调安装地址相关信息发至“苍溪天猫长虹海信松下报单群”，其余3台格力空调的安装信息发至格力售后群。11点38分，鼎邦电器信息员在海信松下报单群”收到信息后，与张某某联系确定空调安装具体时间（商定8月9日下午安装）并将安装具体事宜发至“苍溪鼎邦电器通钱某某与邓某某在群内收到安装订单信息。8月9日14时10分左右，钱某某与邓某某前往张某某家进行空调安装活动，在进入小区时未进行登记。

（四）事故现场调查情况

1．空调外机安装位置。外机安装于北城首府建筑外墙上。



图1 空调外机安装位置图

2．人员坠落位置。邓某某坠落位置位于北城首府平台处，坠落高度约11米。



图2 人员坠落位置图

3．空调外机安装支架情况。空调外机的支架安装采用80mm膨胀螺栓，膨胀螺栓打入墙体70mm，空调外机安装在外墙保温层墙体上，保温

4．现场勘验情况。2026年8月10日8时50分，县应急管理局执法人员对事故现场进行了勘验。经现场勘验，事故发生在苍溪县陵江镇北城在小卧室安装的空调品牌为长虹牌，空调由内机和外机组成，内机已经安装在小卧室窗户右上方的墙壁上，外机放置在室内地板上。小卧室建有一扇呈“日”形窗户，窗框高1.33m，宽0.6m；窗户底边距床铺0.35m，窗户顶边距房屋顶部0.43m；下部窗体安装封闭式玻璃，高0.53m，上体为向上推拉式玻璃，框架高0.8m，宽0.6m。窗户外有一小平台，宽0.2m，距房体的外边缘1.9m；空调外机支架安装在外墙壁上，墙上有四向两孔洞相距0.5m，竖向两孔洞相距0.4m；面向墙体右边的螺丝孔洞距窗台0.56m。

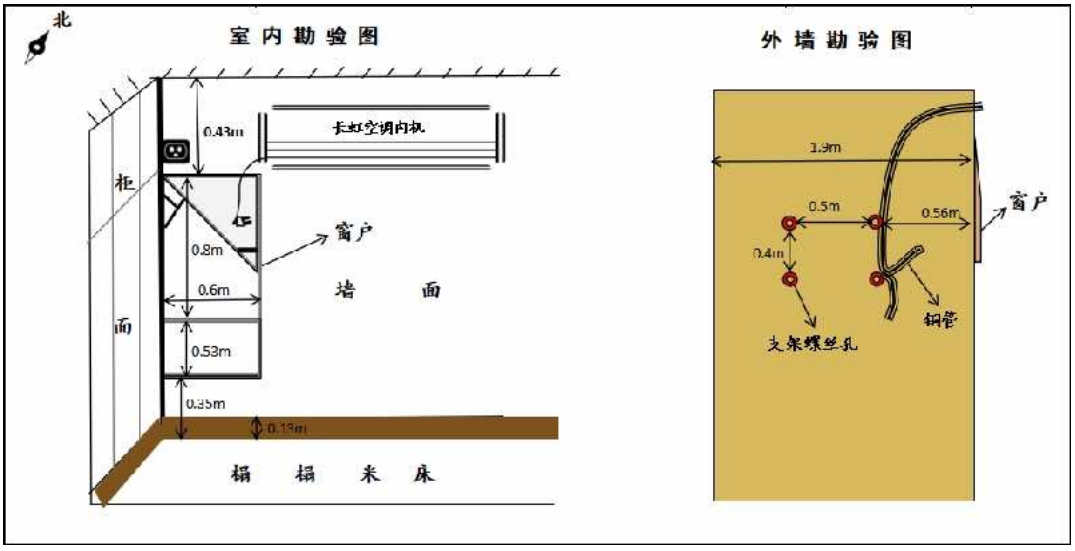


图3 室内及外墙勘验平面图

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡（邓某某，男，汉族，50岁，身份证号码：510824********0018，户籍地址：四川省苍溪县陵江镇解放路东段），直123万元。

（六）相关单位责任落实情况

1．陵江镇党委、政府。明确副镇长于某某负责物业管理方面工作，社会综合治理中心具体负责物业服务管理等工作。2026年以来，传达学关于安全生产、防汛减灾重要指示批示精神5次，召开镇党委会、镇机关干部会、安全生产例会、安全生产风险研判专题会等25次会议安排部署组织开展了风险隐患大排查大整治、“春节”“清明”“五一”节前安全检查等专项行动4次，共计派出检查组46个，开展安全培训4次，督促整个，其中开展物业管理检查28次，发现整改问题隐患12处。

2．苍溪县住房和城乡建设局。明确党组成员、副局长杨某负责房地产工作并联系县房地产事务中心；县房地产事务中心作为县住建局管理责物业服务企业的事务性工作及职责范围内的安全生产工作，副主任王某分管物业方面工作，物业股具体负责指导和监督全县物业管理活动及2026年以来，传达学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神5次，召开党组会、安全生产专题会和安全生产例会等18次会议安排部署安过微信群向各乡镇及物业服务单位传达工作部署、工作提示、预警预报等各类工作信息共计260余次，组织开展物业领域安全大检查、一”节假日期间物业小区安全检查、全县治理物业服务突出问题联合大检查、苍溪县“物业服务质量提升”全链条监管、全县物业小区月”等专项行动，联合相关部门开展物业领域安全检查34次，覆盖37家物业服务企业、60个小区，发布提醒敦促函5份、整改通知书3份扣减物业信用信息分值，整治各类问题隐患114项。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过。2026年8月9日14时10分左右，邓某某和钱某某到北城首府张某某家安装空调。在安装好空调内机后，邓某某佩戴半窗户到达窗外安装空调外机支架，安装完毕后邓某某将安全绳系在外机支架上，由钱某某将空调外机送出窗外，邓某某接手后将外机放置机上开展外机固定、铜管安装、抽真空、充注制冷剂等工作，钱某某在室内传递工具、填写用户信息等。14时57分左右，钱某某在房间即到窗户前查看，发现邓某某已坠落至四层平台。

（二）应急救援处置情况。钱某某发现邓某某坠落后，立即拉着铜管把空调外机放置在窗台边，防止空调外机掉落。14时59分，钱某某拨打并向老板张某某2报告情况。15时06分，苍溪县第二人民医院到达事故现场，经出诊医师诊断，确定邓某某现场死亡。随后，县消防救援大队组将死者从四楼转移。

经评估，本次事故应急处置得当，未造成次生事故及群体性事件。

（三）事故善后处理情况。事故发生后，县应急、公安、住建、消防等部门和陵江镇先后赶赴事故现场开展事故核查、现场踏勘和指导善后电器积极做好死者善后处置和亲属安抚等工作，及时同死者家属签订赔偿协议书，未造成负面社会舆情和不良社会影响。

三、事故发生原因和事故性质认定

（一）直接原因

死者邓某某安全意识淡薄，使用半身式安全带时，在现场无安全绳系挂点的情况下，未在房间内设置固定挂点，违规将安全绳系在放置空调支架上并坐在空调外机上冒险进行高空作业[1]，因墙体有30mm厚材质松软的保温材料，膨胀螺栓打入墙体后，仅40mm起到支撑作用，支架无调外机和邓某某身体重量，导致外侧三角支架松动后脱离墙面，空调外机突然倾斜，邓某某失稳随外侧三角支架坠落至下方4楼平台死亡。

（二）间接原因

1．安全生产主体责任落实不到位。鼎邦电器未建立全员安全生产责任制、安全生产教育和培训计划等相关安全管理规定；为员工提供不带，未及时更换过期的安全帽[2]；对作业现场安全管理不到位，未及时消除事故隐患。

2．安全防护用品使用不到位。邓某某在高空作业时未佩戴安全帽，使用不符合规范的半身式安全带[3]。

3．现场监护不到位[4]。钱某某未及时制止邓某某未佩戴安全帽、使用不规范的半身式安全带和将安全绳系在放置空调外机的三角支架上的行

（三）事故性质

经调查认定，苍溪陵江鼎邦电器服务中心“8·9”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、调查发现的问题

宏祥物业，作为北城首府小区物业服务提供者，在提供秩序维护、安全防范等物业服务的过程中，未严格对外来人员进行出入登记，未及时现空调安装高空作业安全隐患。

五、对事故有关责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

邓某某，鼎邦电器员工。安全意识淡薄，使用不符合规范的半身式安全带，违反空调安装操作规程。对本次事故的发生负有直接责任，鉴于亡，建议免予追究其相关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

张某某2，鼎邦电器经营者，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施教育和培训计划；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；对作业现场安全管理不到位，未及时消除事故隐患。对本次事责任。因鼎邦电器为个体工商户，建议由苍溪县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定依法处理。

（三）建议由企业处理的人员

钱某某，鼎邦电器员工，现场安全监护不到位，建议由鼎邦电器给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

（四）其他处理建议

宏祥物业，提供秩序维护、安全防范等物业服务事项不到位，建议由苍溪县住房和城乡建设局对其进行约谈提醒。

六、事故防范和整改措施建议

（一）鼎邦电器。要深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，要进一步加强安全生产管理，结合企业实际，建立健全并全面制，制定并实施覆盖全员的年度安全培训计划。要为员工配备符合规范的安全帽、安全带、安全绳等安全防护用品，督促员工遵守本单位装规范和安全操作规程，在开展涉及高空作业的空调安装时主动向物业服务单位、业主委员会或所在村（社）报备登记。要加强作业现场消除各类安全隐患，坚决纠正违规违章行为，防范事故发生。

（二）宏祥物业。要深刻汲取事故教训，严格按照《四川省物业服务条例》和《广元市物业管理办法》进一步完善物业管理制度，范，对外来人员、车辆严格进行出入登记，及时开展日常安全巡查，及时制止不安全行为、消除安全隐患。要对小区内空调安装等涉及记，对作业人员进行“四问、四查”，对安装现场开展巡查。要加强小区安全知识宣传，加大宣传劝导与上门指导力度，提升业主安全防

（三）苍溪县住房和城乡建设局。要深刻汲取事故教训，按照“三管三必须”要求，从严从实从细抓好物业小区日常监管工作，督促物业服工程、设施设备检维修、空调安装、消防等重点环节安全管理，对相应作业活动登记，对作业人员进行“四问、四查”，对作业现场开展动态巡业服务单位主要负责人、安全管理人员以及其他从业人员的教育培训，全面提升物业管理人员安全意识。

（四）陵江镇党委、政府。要深刻汲取事故教训，严格履行安全生产管理责任，摸清本辖区空调安装单位底数，督促空调安装单位加强安装作业前向物业服务单位、业主委员会或所在村（社）报备登记；督促物业服务单位、业主委员会、村（社）要对报备登记单位进行“四问、四三，将各类小区和农村自建房等区域的高处作业活动纳入日常巡查内容，对违规行为及时制止。要加大宣传力度，普及高空作业安全常识，筑牢

苍溪陵江鼎邦电器服务中心“8·9”

一般高处坠落事故调查组

2026年9月29日

扫一扫在手机打开当前页



政府网站找错