索 引 号：	003087762/202403-00032
信息分类：	事故通报
内容分类：	
发文日期：	2026-05-20
发布机构：	杜集区应急管理局
生成日期：	2026-05-20
生效日期：	
废止时间：	暂无
文　　号：	
关 键 词：	
内容概述：	

【调查报告】安徽富林环保科技有限公司“4•9”一般起重伤害事故调查报告

2026-05-20 17:17　作者：杜集区安监局　来源：杜集区应急管理局　文字大小：[大 中 小]　背景色：

2026年4月9日6时许，安徽富林环保科技有限公司新建厂区1名工人在瓶砖开包作业时，被开包机卷入，当场死亡。

杜集区政府接到事故报告后，区应急管理局、淮北市公安局杜集分局、段园镇政府人员赶赴现场进行处置。

杜集区政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律、法规，成立安徽富林环保科技有限公司“4.9”人员伤亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查。

事故调查组由区委常委、常务副区长陆松平担任组长，区应急管理局党委书记、局长王素明担任副组长，成员由区应急管理局、区纪委监委、区商务局、区总工会及淮北市公安局杜集分局相关人员组成。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调阅资料、询问有关人员和案情分析等过程，查清了事故发生的经过、原因，分析并认定了事故的性质和责任，提出了责任追究的建议和事故防范措施等，形成了事故调查报告。

事故调查组认定：该起事故是一起违规操作且设备安全联锁装置缺失导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

安徽富林环保科技有限公司，以下简称“富林环保科技”，统一社会信用代码：91340600MA2N******，成立于2017年8月17日，营业范围：再生资源回收、利用（不含危险废物）；PET涤纶纺丝原料研发；PET塑料瓶片生产、加工、销售；环保科技的研发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2024年12月20日，富林环保科技回收再生资源，在商务部门备案登记。

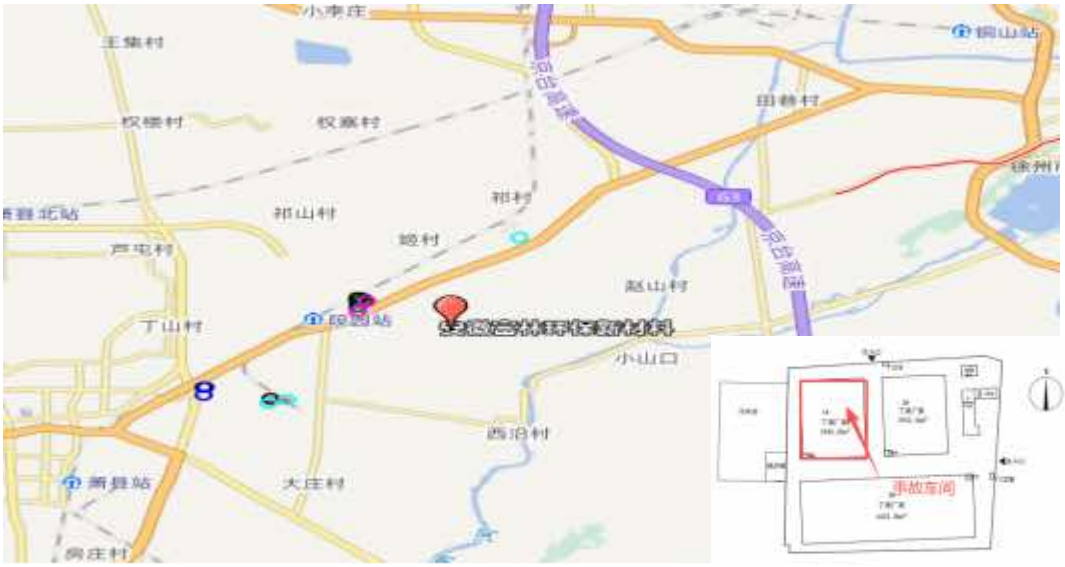


图1事故发生单位地理位置图

（二）项目基本情况

安徽富林环保科技有限公司于2024年6月25日租赁杜集区段园新型功能区发展服务中心厂房建设富林年产16万吨高档5A级瓶片和瓶盖项目。该项目于2024年9月4日立项，2026年3月投产运行。

（三）事故发生单位安全管理情况

富林年产16万吨高档5A级瓶片和瓶盖项目于2026年3月投入试运行，建设单位未制定试运行方案，未明确试运行的范围、期限、安全保障措施、应急预案等核心内容；未对本项目转岗从业人员进行安全教育培训，2025年8月对转岗前拆包工等人员的培训内容不符合《生产经营单位安全培训规定》（原安监总局令第3号，第80号令修正）；未在危险性较大的设备设施设置安全警示标志；安全管理制度缺失；现场缺少安全操作规程；无企业负责人参与安全隐患排查治理记录；设备设施安全联锁装置缺失，现场管理混乱；安全管理人员胡乃关未经过安全培训，考核合格。

（四）事故发生经过

事故现场无目击人员，无监控视频，根据调查询问还原事故经过如下：

2026年4月8日，高**等夜班人员在富林环保科技1#生产车间开包线开展瓶砖开包作业，高**及其他2名工人负责开包线上料开包工作，金**在开包机南侧负责油壶机出料，4月9日6时许，金**发现油壶机出料量异常减少，遂前往高**负责的拆包岗位查看情况，发现开包机绞笼里有人体组织，立即向车间主任报告，车间主任在第一时间向企业负责人报告的同时，同步向公安部门报警。公安部门抵达现场后，迅速对现场实施管控及相关处置工作。

（五）事故现场情况

事故发生于1#厂房内，瓶砖拆包打散生产线，事故调查时现场设备已完全拆除，正在安装新设备。现场情况见图2和图3。

图2 生产线简图



图2事故设备（公安部门提供照片，对照片中人体组织部分已隐藏处理）



图3现场新安装设备

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故伤亡情况

本次事故共造成1人死亡，死亡人员信息:

高**，男，65岁，群众，安徽省颍上县**镇**村**庄人，公民身份证号码:342128********416。退休后入职安徽富林环保科技有限公司工作约5年。

淮北市公安局杜集分局已排除刑事案件。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）计算，事故造成直接经济损失约200万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年4月9日，段园镇政府接到信息报告后，及时向杜集区应急管理局进行了汇报，区应急管理局向区政府汇报，向市应急管理局进行初报和续报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即停止打撒机设备运转，向企业负责人汇报，拨打了110报警电话，对现场进行保护。

段园镇政府、杜集应急管理局、淮北市公安局杜集分局接到事故信息后，负责人赶赴现场处置。公安部门对事故现场管控，开展勘验，并对相关人员问话。

为清理尸体，现场对拆包机进行拆解，事故调查时富林环保科技未保护现场，原设备已彻底拆除，新设备已安装。

（三）医疗救治和善后情况

被设备卷入人员当场死亡，淮北市公安局杜集分局法医现场处置。

富林环保科技与死者家属签订了赔偿协议，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，应急、公安、段园镇等部门接到报警信息后，能够及时调度并出动救援力量开展应急处置工作；事故现场及周边社会秩序管控有力；各部门事故信息报送按照相关要求做到及时、有序。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

高**清理高速运转的开包机时，未停机进行清理，违反安全操作规程，同时开包机缺少安全联锁停机装置是本次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.富林环保科技制定的安全操作规程缺乏可操作性，责任人员不明确，试运行期间从业人员未执行安全操作规程，未制定试运行方案，生产现场未悬挂开包机安全操作规程；

2.富林环保科技安全教育培训记录不全，开包人员缺少安全操作规程相关内容培训，开包人员未经考核合格上岗作业；

3.富林环保科技自制的非标生产设备，护栏缺失，缺少安全联锁装置；

4.夜班劳动时长达11小时，在高噪声，长时间劳动环境下，人员易疲劳，注意力分散。

5.富林环保科技未按照《安徽省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令259号）深入开展隐患排查治理，未能及时发现开包机事故隐患并消除。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.富林环保科技对从业人员的安全教育流于形式，安全教育培训记录不全，缺少安全操作规程相关培训内容，从业人员未考核合格上岗作业，不符合《再生资源绿色回收规范》（SB/T11262—2025）第10条，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定。

2.富林环保新材未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定;

3.富林环保新材未在开包机等有较大危险因素的生产设备上设置明显的安全警示标志，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的规定;

4.富林环保科技自制开包机未设置防止意外启动装置，对于可能对作业人员造成机械伤害的旋转设备未设置急停开关和机械闭锁装置，不符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083）《生产过程安全基本要求》（GB 12801）等国家强制标准要求，违反《安徽省安全生产条例》第十二条（一）项的规定。

5.富林环保科技未妥善保护事故现场，未经同意已拆除清理生产设备，并安装新设备，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

高**，开包工，违章作业，因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）追究责任人员（2人）

1.刘*，中共党员，富林环保科技负责人，是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，对事故的发生负有责任，建议杜集区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条（一），给予罚款。

2.胡**，群众，富林环保科技安全管理人员，隐患排查治理不到位，安全生产教育和培训不规范，未履行安全生产法规定的职责，对事故的发生负有责任，建议杜集区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条（一），给予处罚。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议（1家）

富林环保科技，对事故发生负有责任，且未妥善保护事故现场，建议杜集区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条（二），给予60万元人民币罚款。

六、事故主要教训

（一）新建项目未严格落实安全设施“三同时”监管要求

建设项目竣工投入生产前，生产经营单位未组织对安全设施进行竣工验收，在未验收合格情况下，投入生产和使用。

（二）隐患排查治理不到位。富林环保科技未建立健全隐患排查治理制度，日常检查、岗位检查和专业性检查不到位。

（三）从业人员安全教育培训不到位。未规范开展三级安全教育培训，未对从业人员进行考核合格后上岗作业。

七、事故整改和防范措施

（一）夯实安全基础。一是开展安全教育培训，打牢班组安全管理基础，杜绝违章行为发生。二是持续推进企业事故隐患内部报告奖励机制，促进企业员工自觉主动、动态及时报告事故隐患，切实提升企业自主管理的内生动力。三是开展安全防护装置排查整治，对所有传动设施设备安全防护装置和物理隔离、联锁、光栅防护等安全措施落实情况全面排查整治，杜绝因防护装置不到位造成事故发生。

（二）全面开展隐患排查治理，消除事故隐患。建立健全隐患排查治理制度，对全厂开展隐患排查治理；对排查出的隐患，明确整改责任人，整改时限，实行闭环管理。企业不断进行风险识别、评估、控制，以及隐患排查、治理，持续改进安全管理水平，预防事故发生。

（三）加强新建项目安全设施“三同时”监督管理工作

行业主管部门按照管行业必须管安全的要求，加大新建项目安全设施“三同时”监督管理力度，督促企业落实安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。督促富林环保科技按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》组织对安全设施进行竣工验收，验收合格后，方可投入生产和使用。