大理市XX娱乐城“3•17”一般物体打击事故调查报告

来源：大理市应急局　发布时间：2026-11-04　浏览量：49

目 录

大理市XX娱乐城“3·17”一般物体打击事故调查报告

（一）事故基本情况

1．工程项目概况

2．建设工程相关单位基本情况

3．相关单位情况

4．发生事故的单位及相关情况

5．履行建设工程基本程序情况

6．履行安全生产管理工作情况

7．事故发生经过

8．事故现场情况

9．人员伤亡和直接经济损失情况

10．其他情况

（二）事故应急处置及评估情况

1．事故信息接报及相应情况

2．事故现场应急处置情况

3．医疗救治和善后情况

4．事故应急处置评估

（三）事故原因分析

1．直接原因分析

2．事故相关检验检测和鉴定情况

3．其他可能因素排除

4．间接原因分析

（四）有关责任单位存在的主要问题

1．事故单位

2．有关监管部门

3．地方党委政府

4．对有关责任人和责任单位的处理建议

5．其他处理意见

6．事故的主要教训

7．事故整改和防范措施

二、附件

（一）成立事故调查组审批表、事故调查组成员建议名单

（二）事故调查报告会议记录、会议签到表

（三）现场勘验笔录及勘验图

一、大理市XX娱乐城“3·17”一般物体打击事故调查报告

2026年3月17日9时45分许，位于大理经济开发区大理市XX娱乐城，1名临时作业人员在室内三楼拆除隔墙时，被倒塌的部分墙体砸压导致死亡。该起事故类型为物体打击，事故造成1人死亡，直接经济损失56万余元，事故等级为一般事故。

为查明事故原因，防范此类事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，经市人民政府批准，由大理市应急管理局牵头，依法成立事故调查组，对该起事故开展调查处理。调查组进行了现场勘察，询问相关人员，调阅相关材料资料后，经调查分析认定，大理市XX娱乐城“3·17”一般物体打击事故是一起经营场所内部装修改造中，生产经营单位将墙体拆除工程承包给不具备安全生产条件的单位和个人，现场安全管理不到位，作业人员违规拆除作业等原因造成的一般生产安全责任事故。

（一）事故基本情况

1．工程项目概况

项目名称：大理市XX娱乐城内部装修改造（未签订施工合同明确项目名称，暂称大理市XX娱乐城内部装修改造项目）

施工地点：大理市满江街道XX号

工程内容：装修工程及消防改造。项目分为三层进行，改造面积约1200平方米，主要对大理市XX娱乐城二至四层内部原装修部分拆除后进行包括消防设施在内的提升改造。

项目投资：大理市XX娱乐城二至四层内部装修改造，业主未与各施工单位签订施工合同，分不同项目口头分包给不同个体和点零工，按实际工程量和点工计价，初步计划投资95．2万元。

2．建设工程相关单位基本情况

建设单位：大理市XX娱乐城（个体独资企业）

施工单位：分不同项目口头分包给不同的单位和个人，也雇用临时作业人员。

3．相关单位（人员）情况

事故发生当天现场作业人员情况：公司直接雇用木工张X、吴XX；由赵XX请来的拆墙工董XX；大理XX建设工程有限公司消防水电和排烟管安装工王X华、杨X惠、杨X梅、阿X华、茶X朝等5人，消防安装工阿X华、茶X超在事故发生前离场。

4．发生事故的单位及相关情况

大理市XX娱乐城，类型：个人独资企业，法定代表人：杨XX，注册资本：壹佰万元整，成立时间：2018年10月16日，住所：云南省大理白族自治州大理市满江街道XX号，统一社会信用代码：91532901MAD4XXXXXX；经营范围：许可项目：歌舞娱乐活动；餐饮服务；食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

《娱乐经营许可证》编号：53290116XXXX，有效期2024年02月03日至2026年02月02日。

大理市消防救援大队公众聚集场所投入使用、经营前消防安全检查意见书（市消安许字〔2024〕第00XX号）。

实际控制人：赵XX，性别：男，民族：白，出生：1978年12月31日；住址：云南省大理白族自治州大理市满江街道XX号。公民身份号码：532901XXXXXXXXXXXX．联系电话：139XXXXXXXX。

5．履行建设工程基本程序情况

大理市XX娱乐城原建筑物相关资料齐全。原址为云南汽车修理X厂，土地使用权人：大理XX房地产开发有限公司；证号：大国用〔2009〕070XX。地类（用途）：商业用地。

中华人民共和国建设工程规划许可，开工编1999－0XX。建设项目名称：综合服务楼。

建筑工程竣工消防验收意见书（大）公消防监建字2000XX。

产权证：下关字第20140XXXX，房屋所有权人：倪XX。宗地图：倪XX、彭XX，宗地号：55－X。

大理市XX娱乐城于2025年12月开始装修改造施工，至2026年3月17日停工。经查，项目不具备申请领取施工许可证的条件，属于限额以下工程，未办理安全生产信息备案，未签订《建设工程施工合同》。

6．履行安全生产管理工作情况

事故发生后，大理市XX娱乐城向事故调查组提供了齐全的原建筑物相关资料、《娱乐经营许可证》、消防安全检查意见书、房屋租赁合同。企业经营活动期间的《公司安全管理制度细则》、《安全生产管理机构设置》、《XX娱乐城作业现场安全管理规定》、《新员工三级安全教育培训材料》、安全负责人任命书、安全培训人员签到表、公司三级安全教育记录卡、安全生产责任书等相关资料。企业履行了经营活动期间的各项安全生产工作。并提供了大理XX建设工程有限公司消防水电和排烟管安装组、木工组《安全生产责任书》、《工程施工安全责任协议书》、《三级安全教育记录卡》、安全教育培训图文、安全教育培训考试卷、作业人员进场签到，部分履行了施工期间的安全生产相关工作。

事故调查组认为：大理市XX娱乐城内部装修改造中存在生产经营单位将墙体拆除工程承包给不具备安全生产条件的单位和个人，未明确现场管理人员、带班人员、安全员，对临时进场作业人员缺管漏管，未履行对临时作业人员进行安全教育和培训、技术交底、作业风险告知等安全管理工作，未及时发现和制止临时作业人员多次违规操作和冒险作业的行为；未建全内部装修改造施工安全生产规章制度、操作规程；未对本单位的安全生产工作进行督促、检查和隐患排查，未建立事故隐患举报奖励制度，对作业人员习惯性违规作业疏于管理。未规范装修改造和使用临工等问题。

7．事故发生经过

2026年春节后，原施工单位贵阳XX装饰工程有限公司退出大理市XX娱乐城内部装修改造项目后，为完成后续工程，2026年3月15日，大理市XX娱乐城实际负责人赵XX与赵XX协商，由其完成后续的建筑垃圾清运及部份墙体拆除工作。随后，赵XX打电话给凤仪镇红山村人田X普，让田X普找人到大理市XX娱乐城拆墙，田X普找到董X雄，董X雄又叫来杨X龙（71岁），董X雄、杨X龙于2026年15日、16日到大理市XX娱乐城室内拆墙，17日杨X龙因体能原因未到工地。

2026年3月17日上午8时许，大理XX建设工程有限公司消防水电和排烟管安装人员王X华、杨X惠、杨X梅、阿X华、茶X超等5人先后进入大理市XX娱乐城三楼内进行施工作业。9时40分许，张X听到三楼北侧有墙体倒塌的声音。十多分钟后，张X到董X雄拆墙位置准备用锯台开料，发现锯台被倒下的墙体砸坏，就问现场作业人员“拆墙师傅去哪里了，把我的锯台砸坏了”，现场工人回答没有看见人，张X回去继续干活，10时15分，张X又到拆墙位置拿材料顺便找拆墙师傅讨说法，没见到拆墙的人，就顺着倒下的墙体找过去，看见董X雄被倒下的墙体砸压在下面，急忙拨打110、120急救电话，呼叫现场的其他人参与救援，并打电话给赵XX，告知工地出事了。

8．事故现场情况

事故现场位于大理市满江街道XX号大理市XX娱乐城三楼内，勘验情况如下：

（1）大理市XX娱乐城建筑物为钢筋混凝土框架结构，成高6层，一层面积1200平方米，KTV娱乐场正常营业，二层200平方米，三层1200平方米，四层200平方米，五层1000平方米，篮球训练场，总建筑面积3000平方米，六层为100平方米的楼梯口，整体建筑一至四层用于娱乐经营；

（2）三楼内部为“回”字形结构，北侧、南侧、中间部分各为包房，南侧通道西南角、北侧通道中段各有一道门；南、北侧通道各长42．7米，宽2．23米；中间部分宽7．15米；

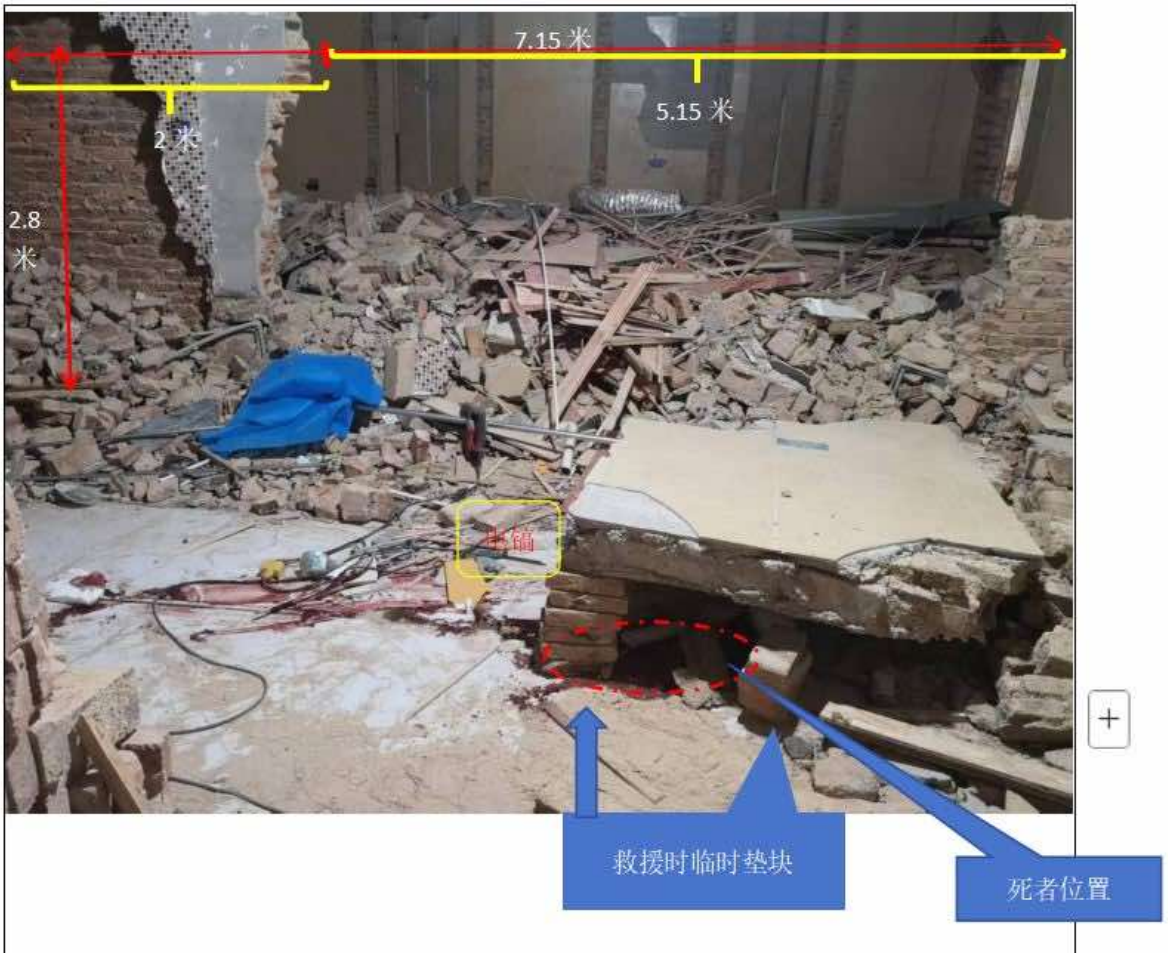
（3）倒塌墙体正对面为半月形原卫生间墙体，南、北为通道口，宽2．2米，倒塌墙体背面房间内存放大量建筑垃圾；

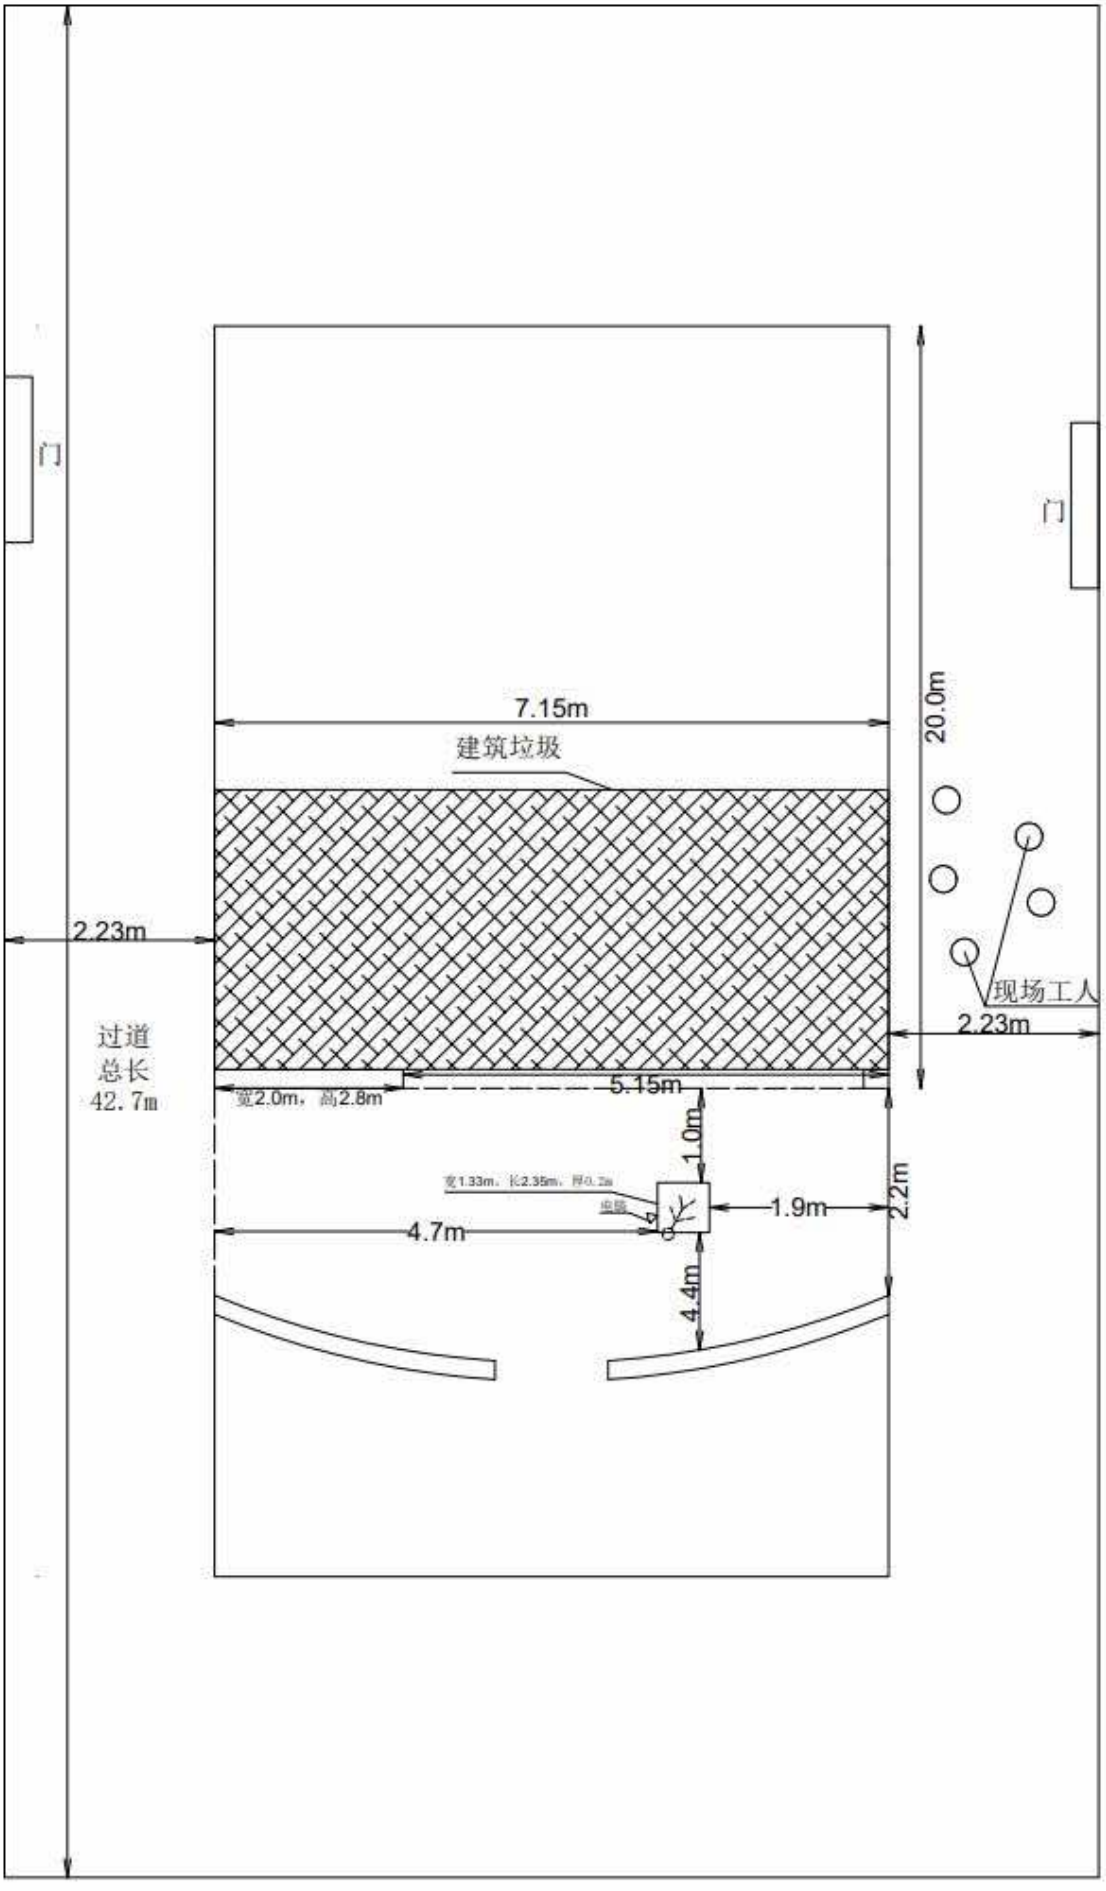
（4）倒塌墙体位于三楼内中间包房西东向20米处的南侧部分隔墙，墙体长7．15米，高2．8米。倒塌部分长5．15米，墙体底部有明显凿打痕迹，墙体中部有明显敲打痕迹；

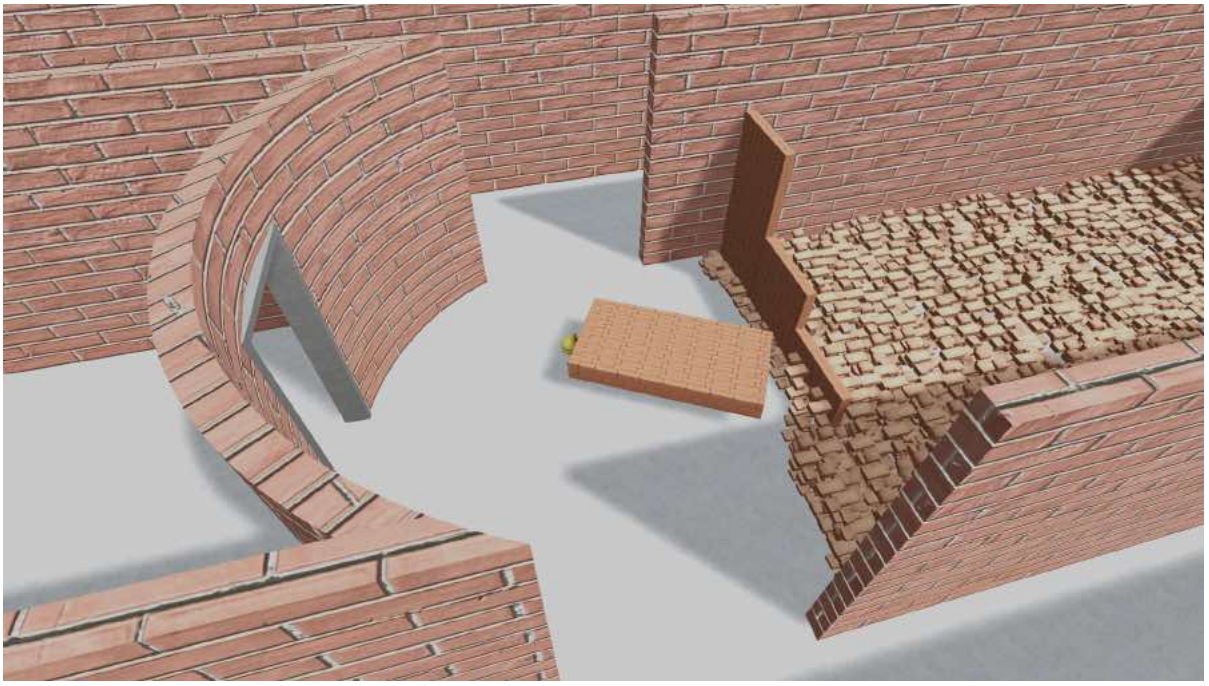
（5）打击物为倒塌的部份墙体：长1．33米，宽2．35米，厚30厘米，混凝土砖砌块。打击物倒塌距离原墙体位置1米，距离原卫生间墙体（门）4米，距南侧通道4．7米，距北侧通道1．9米；

（6）死者头北脚南侧身位于混凝土砖砌块下方，头部大量出血，腹部破损，电镐位于死者右手旁。

（7）事故现场无安全防护设施、安全警示标识、死者未佩戴劳动防护用品安全帽。现场无第一目击证人。


7.15 米
5.15 米
2 米
2.8
米
救援时临时垫块
死者位置


门
门
7.15m
建筑垃圾
20.0m
2.23m
过道
总长
42.7m
现场工人
2.23m
5.15m
宽2.0m，高2.8m
1.0m
宽1.33m，长2.35m，厚0.2m
桌脚
1.9m
2.2m
4.7m
4.4m



9．人员伤亡和直接经济损失事情况

事故造成1人死亡。直接经济损56万元。

死者，董X雄，男，白族，1966年X月X日出生，现年60岁，公民身份证号码：532901XXXXXXXXXXXX，家庭住址：云南省大理白族自治州大理市下关。死者系赵XX通过他人介绍的临时雇佣人员。

10．其他情况

2014年周X寿和其他合伙人办理了首次营业执照，后来转给闫X，闫X经营不善，再次邀约周X寿和韩X参与；2020年12月份杨XX和赵XX从闫X、韩X手里将XX娱乐城的永久性经营权转过来，同时将刘X从倪XX手里租赁的XX娱乐城其他场地一并租赁，经营至今，股东为杨XX和赵XX，杨XX担任法人，赵XX负责现场经营和管理，属于个体工商户。2024年1月20日，大理市XX娱乐城由个体工商户转为独自企业，杨XX任法人，赵XX任总经理。2024年8月，杨XX撤资，但继续担任法人，实际经营负责人为赵XX。自2020年12月杨XX和赵XX经营XX娱乐城以来，在经营过程中没有

进行过任何改造。XX娱乐城取得了营业执照、消防许可证、卫生许可证、食品经营许可证、娱乐经营许可证和云南省特种行业备案查询回执，所有证照齐全。

2025年9月，伏X军（甘肃天水人，身份证号码：620503XXXXXXXXXXXX，电话：15XXXXXXXXX）持贵阳XX装饰工程有限公司营业执照与赵XX联系，口头约定愿意垫资60万元为大理市XX娱乐城作装饰工程，谈好做多少产值支付产值的40%，待工程完工验收合格后一次性付清工程款，剩余垫资一年之内付清。赵XX同意后，12月伏X军组织人员进场对大理市XX娱乐城二、三、四层内部进行装修改造作业，2026年1月23日，由于伏X军没有资金垫资，发生经济纠纷工人报警停工，赵XX转款给伏X军支付工人工资（含木工张X、吴X忠2人），同期，伏X军找到赵XX，将拆墙和垃圾清运承包给赵XX，但一直没有付款给赵X，赵XX到劳动局告赵XX讨要工钱，后赵XX与赵XX、伏X军协商后，确定应支付给赵XX5万元，2026年2月11日赵XX向赵XX支付了4万元，欠1万元，并口头约定后续的拆墙和垃圾清运由赵XX负责。

2026年3月7日，赵XX继续开始组织人员对大理市XX娱乐城三层内部进行装修告知作业。木工仍使用伏X军找的张X、吴X忠二人，将拆墙和垃圾清运交给赵XX完成，消防水电和排烟管安装承包给大理XX建设工程有限公司。准备待室内装修全部拆除和垃圾清运完后再确定装修公司。

2026年3月15日、16日，大理XX建设工程有限公司员工杨X惠看见拆墙工董X雄、杨X龙的拆墙发生方式，现场告诉董X雄这样拆除危险，并告知同组的工友，不要靠近正在拆除的墙体，同时，木工张X也告知董X雄这样拆除危险，应该从墙体上部拆起。

（二）事故应急处置及评估情况

1．事故信息接报及相应情况

2026年3月17日10时20分许，大理市应急管理局接大理市消防救援局报称：2026年3月17日10时许，位于大理市满江街道大理市XX娱乐城装饰工程工地发生一起墙体倒塌事故，造成一人被砸压，通过救援出来后，医务人员已确定受伤人员死亡。

3月17日10时20分，市应急管理局接报后，迅速到达事故现场参与事故救援和处置，初步调查清楚事故基本情况后，向市委办、市政府办报告该起事故。

3月23日，市应急管理局进行事故终报。

2．事故现场应急处置情况

10时15分，张X看见董X雄被倒下的墙体砸压在地面上，急忙拨打110、120急救电话，呼叫现场的其他人，并打电话给赵XX告知情况。赵XX正好在旁边，立即组织人员抬压在董X雄身上的混凝土砖砌块，但无法抬动，又找来工具也未抬动，急忙拨打119救援，待119救援人员赶到后将董X雄救出，同时，市公安局开发区派出所、120救护、市应急局相关人员也赶到现场参与救援和处置。

3．医疗救治和善后情况

120救护人员到达现场后，紧急开展救治，经现场急救后告知董X雄以无生命体征，确认董X雄已当场死亡。

2026年3月23日，赵XX与死者董X雄家属达成赔偿协议，一次性赔偿死者亲属赔偿金53万元，赵XX补偿3万元，董X雄遗体由其家属在大理市殡仪馆火化后带回原籍安葬，善后事宜处理完毕。

4．事故应急处置评估

该事故发生后，大理市消防救援局第一时间将事故情况向应急部门通报，指导事故单位组织救援和抢救，妥善保护事故现场相关证据，事故单位有关人员立即向属地街道进行了报告，履行了事故报告和事故救援处置的相关责任。

大理市公安、应急、开发区管委会、满江街道办、村委会等部门相关人员在接报后及时赶到现场开展事故处置和调查，指导大理市XX娱乐城实际控制人赵XX妥善处置该起事故，同时要求事故现场相关人员积极配合事故调查工作。

（三）事故原因分析

1．直接原因分析

根据现场勘验情况及当事人笔录，调查组认为事故的直接原因是：作业人员董X雄安全意识淡薄，在拆除建筑墙体时违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147－2016）5．1．3“当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法”之规定，采用先掏掘墙体底部，再将墙体中部局部凿空，整体推倒的作业方式作业，导致被倒塌的墙体块砸中作业人员头部、腹部死亡，造成事故发生。

2．事故相关检验检测和鉴定情况

该事故无需相关检验检测和鉴定材料。

3．其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问，排除人为故意。

4．间接原因分析

一是大理市XX娱乐城在原施工单位贵阳XX装饰工程有限公司退出后，将墙体拆除工程交给不具备基本安全生产条件的赵XX等人完成。二是现场安全管理缺失，未配备安全人员旁站监护，对临时进场作业人员缺管漏管，未及时发现和制止临时作业人员多次违规操作和冒险作业的违法违规行为；三是未在施工前就安全施工的技术要求向临时作业人员作出详细说明，由双方签字确认，无技术交底盲目施工；四是未对临时进场作业人员进行安全教育和培训、风险告知；五是未根据施工特点和高风险作业类型，制定可靠的安全施工措施，严格按方案组织施工，常态化排查整改安全隐患。

（四）有关责任单位存在的主要问题

1．事故单位

大理市XX娱乐城，存在以下问题：一是未认真落实企业安全生产主体责任，未办理安全生产信息备案，将墙体拆除工程交给不具备基本安全生产条件的个人完成；二是现场安全管理缺失，对临时进场作业人员缺管漏管，未及时发现和制止临时作业人员多次违规操作和冒险作业的违法违规行为；三是未在施工前就安全施工的技术要求向临时作业人员作出详细说明，由双方签字确认，无技术交底盲目施工；四是未对临时进场作业人员进行安全教育和培训、风险告知，未与临时作业人员签订安全生产责任书，未为作业人员购买保险，用工不规范；五是未根据施工特点和高风险作业类型，制定可靠的安全施工措施，严格按方案组织施工，常态化排查整改安全隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责”；第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”；第四十四条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”之规定，对该起事故负有责任。

2．有关监管部门

（1）大理市文化和旅游局。事故发生后大理市文化和旅游局向调查组提供了对大理市XX娱乐城履行部门监管工作的各类资料、检查记录、工作提示、培训和教育、违法行为处罚等资料，履行了部门安全生产工作监管职责。但对大理市XX娱乐城近3个月以来边施工边营业的情况未及时掌握，并督促其加强施工安全管理，应汲取教训，细化安全生产监管工作。

（2）大理经济技术开发区住房和城乡建设局。对辖区限额以下（按规定无需办理或无法办理施工许可或开工报告的，投资额在100万元以下或者建筑面积在1000平方米以下的房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰、拆除和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程）安全生产工作统筹协调和指导不够，事发前未深入对“一镇一办”工作开展情况进行业务指导，应深刻汲取教训，改进安全生产工作。

3．地方党委政府

大理市满江街道办事处。对辖区内对限额以下房屋市政工程，装饰装修工程质量安全检查指导不够，对《云南省住房和城乡建设厅关于加强限额以下房屋市政工程安全生产管理工作的通知》、《大理州住房和城乡建设局关于办理装饰装修工程质量安全监督、施工许可及消防审验工作的意见》宣传贯彻不力，应深刻汲取教训，改进安全生产工作。

4．对有关责任单位和责任人的处理建议

（1）大理市XX娱乐城。未认真落实企业安全生产主体责任，现场安全管理不到位。一是未办理安全生产信息备案，未将装修工程发包给有资质的企业；二是现场安全管理缺失，未配备安全人员旁站监护，对临时进场作业人员缺管漏管，未及时发现和制止临时作业人员多次违规操作和冒险作业的违法违规行为；三是未在施工前就安全施工的技术要求向临时作业人员作出详细说明，由双方签字确认，无技术交底盲目施工；四是未对临时进场作业人员进行安全教育和培训、风险告知，未与临时作业人员签订安全生产责任书，未为作业人员购买保险，用工不规范；五是未按规定在施工现场设置安全警示标志和安全防护装置，未为施工作业人员配备符合规范标准的安全防护用品和防护装置，并未督促施工作业人员正确穿戴和使用。六是未根据施工特点和高风险作业类型，制定可靠的安全施工措施，严格按方案组织施工，常态化排查整改安全隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十八条第一款、第四十四条之规定，对该起事故负有责任。建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一款第一项之规定予以处罚。

（2）赵XX，大理市XX娱乐城总经理（实际控制人）。未认真落实企业安全生产主体责任，作业现场安全管理不到位。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第四、五

项、第二十八条第一款、第四十四条之规定，对该起事故负有责任。建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定对其予以行政处罚。

（2）董X雄，大理市XX娱乐城临时作业人员。安全意识淡薄，存在多次违规操作和冒险作业的行为。其行为违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147－2016）5．1．3“当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法”之规定，《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位安全生产规章制度和操作规程”、第五十八条“从业人员应当提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力”之规定，对该起事故负有主要责任和直接责任。其在事故中死亡，不追究其相关法律责任。

5．其他处理建议

（1）大理经济技术开发区住房和城乡建设局。作为辖区建设主管部门对辖区限额以下房屋市政工程，装饰装修工程安全生产工作统筹协调和指导不够，事发前未深入对“一镇一办”工作开展情况进行业务指导。2025年以来，辖区内发生多起建筑领域生产安全责任事故，建议由大理经济技术开发区管委会纪检部门对其主要负责人进行约谈。

（2）大理市满江街道办事处。对辖区内对限额以下房屋市政工程，装饰装修工程质量安全检查指导不够，辖区内发生多起生产安全责任事故。建议由大理市满江街道办事处向大理市人民政府写出深刻书面检查。

6．事故的主要教训

该项目在作业过程中存在未认真落实企业安全生产主体责任，未办理安全生产信息备案，将墙体拆除等高危工程交给不具备安全生产基本条件的单位和个人，项目管理混乱，未建立和落实施工现场的各项管理规定；未对作业现场进行监督检查，未及时发现和制止临时作业人员多次违规操作和冒险作业的违法违规行为，用工不规范；临时作业人员安全意识淡薄，存在多次违规操作和冒险作业违法违规的行为等问题。最终造成1人死亡事故，给企业带来重大损失，给死者亲属带来巨大的痛苦，教训十分深刻。

7．事故整改和防范措施

（1）企业要认真落实安全生产责任制和建立完善相应的安全管理规章制度和操作规程，强化内部管理，明确安全管理和履行好安全管理责任，保证本单位安全生产条件所需资金的投入。

（2）加强施工现场日常安全管理和监督检查，落实旁站监护和安全技术交底制度，提高安全生产管理水平，严格落实未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（3）教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，提高作业人员安全意识，杜绝违章作业、冒险作业。

（4）开发区住建局、满江街道办要认真落实《云南省住房和城乡建设厅关于加强限额以下房屋市政工程安全生产管理工作的通知》、《大理州住房和城乡建设局关于办理装饰装修工程质量安全监督、施工许可及消防审验工作的意见》，加强对文件的宣传贯彻，要高度重视限额以下房屋市政工程普遍具有规模小、分布散、建设主体多元、监管覆盖难度大的特点，尤其是涉及高风险作业时，极易因安全管理不到位引发生产安全事故，认真履职。

（5）市文化和旅游局要细化安全生产监管工作，加强对娱乐场所的巡查，加强部门之间的信息共享，及时发现此类问题并向行业主管部门通报。

（6）各、村居委员会，要加强限额以下房屋市政工程安全生产管理工作、装饰装修工程质量安全监督、施工许可及消防审验工作的信息通报，依托上级和职能部门形成齐抓共管的安全生产监管格局。

二、附件

（一）成立事故调查组审批表、事故调查组成员建议名单

（二）事故调查报告会议记录、会议签到表

（三）现场勘验笔录及勘验图

☆ 收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页