永康东城龙川文化广场提升工程—龙川文化广场配套用房及附属配套工程“6·22”一般高处坠落事故调查报告

来源：办公室 日期：2026-10-29 浏览： 52

2026年6月22日9时29分许，位于浙江省金华市永康市东城街道迎春路与望春西路交汇处龙川公园内的永康市龙川文化广场提升工程 - 龙川文化广场项目内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约175.6万元。

6月23日8时40分许，市应急管理局接到110指令后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，经市政府同意，立即牵头成立由市应急管理局、市公安局、市住房和城乡建设局、处等有关单位组成的永康东城龙川文化广场提升工程 - 龙川文化广场配套用房及附属配套工程“6·22”一般高处坠落事故调查组，并依规邀请市纪委监委展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的事故调查原则，经过勘查现场、调阅监控、查阅资料、调查询问、事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因结了事故的主要教训，提出了事故防范和整改措施建议。

经事故调查认定，永康东城龙川文化广场提升工程 - 龙川文化广场配套用房及附属配套工程“6·22”一般高处坠落事故是一起**因幕墙班组现场作业管和培训不到位，作业人员安全意识淡薄，未从外脚手架上的安全通道上下脚手架，而是违规翻越防护栏杆，在横向移动时重心失稳坠落致颅脑损伤死亡故。**

一、基本情况

（一）事故发生项目单位概况

1.事故发生项目施工单位概况

浙江天睿天宸建设有限公司（以下简称天睿天宸公司），成立于2022年9月22日，类型为有限责任公司（永康市蒂嘉工程管理有限公司持股比例1某，统一社会信用代码为91330183MAC0PRD957，位于浙江省金华市永康市东城街道**********，经营范围包括建设工程施工；住宅室内装饰施工；建筑劳务分包等。具有建筑施工安全许可证（编号（浙）JZ安许证字〔2023〕00****），建筑工程施工总承包一级。该公司分为技术部、工程部、

2.事故发生项目建设单位概况

永康市社发建设有限公司（以下简称社发公司），成立于2004年11月5日，类型为有限责任公司（永康市文化旅游投资集团有限公司持股比例100%统一社会信用代码为91330784768673****，位于浙江省金华市永康市东城街道**********，经营范围包括建设工程施工；房地产开发经营；工程办公室、工程前期部、工程管理部、工程合约部四个部门。

3.事故发生项目监理单位概况

浙江森威建设管理有限公司（以下简称森威公司），成立于2000年7月13日，类型为有限责任公司，法定代表人为楼*，统一社会信用代码为91330江省东阳市********，经营范围包括工程管理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；采购代理服务；招投标代理服务等，具有工程监理

4.事故发生项目劳务公司概况

金华佑财建设有限公司（以下简称佑财公司），成立于2023年9月28日，类型为有限责任公司，法定代表人为杨**，统一社会信用代码省金华市东阳市**********，经营范围包括建设工程施工；建筑智能化系统设计；建筑物拆除作业；建筑劳务分包等，持有建筑施工安全〔2023〕000****），建筑业企业资质为施工劳务不分等级。

（二）事故发生项目基本情况

1.事故发生的位置情况

事故发生地点位于永康市龙川文化广场提升工程 - 龙川文化广场配套用房及附属配套工程项目内10-11/M-K轴外脚手架上。

2.事故发生项目发包情况

2024年11月，社发公司委托浙江永安工程咨询集团有限公司进行招标，并于金华市公共资源交易网对外发布招标公告。12月24日，确定30日，确定天睿天宸公司中标并公示。12月31日，社发公司与森威公司签订《永康市龙川文化广场提升工程 - 龙川文化广场配套用房及附属日，社发公司与天睿天宸公司、浙江绿建建筑设计有限公司于永康市公证处签订《永康市龙川文化广场提升工程 - 龙川文化广场配套用房及附承包合同》。2025年1月10日，天睿天宸公司与佑财公司签订《建筑工程施工劳务分包合同》。

2026年6月初，天睿天宸公司确定韩**负责龙川文化广场提升项目幕墙施工。6月7日，韩**签订《浙江省建设领域简易劳动合同》，同佑财公司形成墙班组长，并由韩**负责招募作业人员、组织现场施工作业。

3.事故发生项目概况

该项目位于永康市迎春路与望春路交汇处龙川公园内，建筑面积约为3474.79平方米，为单层建筑，计划开工日期为2025年12月30日，计划竣工日际开工日期为2026年1月10日。2025年12月30日，办理建筑工程规划许可证，编号为建字第3307842025GG030****。2025年12月31日，办理建33078420251231****。项目经理张**持有注册建造师（一级）证书，编号为浙1332202220230****。项目专职安全员倪**，持有建筑施工企业综合类书，编号为浙建安C3（2013）670****。

该项目部五大员于2026年1月9日完成资格审核，1月10日完成报审，实际项目现场管理人员为倪**。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.施工单位（天睿天宸公司）

（1）天睿天宸公司及人员履职方面：公司已建立《安全生产责任制度》《安全生产教育培训制度》《安全生产检查制度》《隐患排查治理制度》等领导及项目部各级管理人员安全职责，公司已与项目部管理人员签订安全生产责任书；已建立安全生产教育和培训制度，明确由公司、项目部、班组三级但未按规定对幕墙班组工人开展三级安全培训教育；已建立安全生产检查制度及隐患排查治理制度，并提供了公司企业负责人施工现场带班检查记录，但戴劳动防护用品的相关情况。公司出台《关于陈*等同志任职的通知》，明确陈*为公司法定代表人、总经理，明确陈**为分管安全生产副总经理。陈*作项目开工至事故发生前，仅在2026年1月6日、3月5日对项目现场开展过企业负责人施工现场带班检查，后再未对项目现场开展过隐患排查；未督促落度；未按规定及时上报生产安全事故。陈**于2026年6月任命为公司分管安全生产的负责人，未组织开展幕墙班组作业人员安全生产教育和培训；在2026月度检查中，未核实项目部对幕墙班组作业人员安全生产教育和培训情况。

（2）项目部及人员履职方面：项目部已制定《施工组织设计》《专项施工方案》《幕墙工程施工方案》《文明施工与消防管理台账》《机械用具台但未落实制度中的相关内容。项目部已向各班组发放劳动防护用品，并签字确认，现场幕墙班组工人使用自带安全帽，未使用安全带。项目部未按规定开安全培训教育，三级安全培训教育记录情况与实际情况不符，三级安全培训教育及安全技术交底等流于形式。项目经理张**、安全员倪**与监理单位相关责人带班检查，每周共同开展检查，每日开展巡检，均未发现幕墙班组工人作业时私自翻越防护栏杆的行为。

2.监理单位（森威公司）

森威公司履职方面：监理单位制定了《监理规划》《监理细则》《专项监理细则》《分部分项工程各检验批》等台账，对项目每月开展企业负责人施展周检，每日开展巡检，巡查时未发现幕墙班组作业人员存在违规翻越防护栏杆、攀爬脚手架等行为。监理单位仅对项目部进场作业人员三级安全培训教未对幕墙班组作业人员的安全教育和培训情况进行监督检查。

（四）事故发生经过

微博
微信
浙里办APP

2026年6月21日6时许，幕墙班组进入龙川文化广场提升项目工地开始进场施工，房**等人到主体结构屋面进行龙骨架安装。

2026年6月22日5时55分许，幕墙班组韩**、房**、庄**、万**、王*、王*、陈**等7人陆续进入龙川文化广场提升项目工地，5时56分许陆续打卡进**等人走至主体结构屋面，韩**安排房**及陈**二人至外脚手架第二步架作业平台上安装龙骨架，其余人员均在屋面作业。6时57分许，房**到达事故发能见区域。9时10分许，房**前往脚手架第二步架上进行龙骨架的定位与放线工作，9时27分许，房**翻出脚手架内侧防护栏杆，并向其右侧平移，9时29栏杆外坠落至地面。

（五）事故现场情况

发生事故的项目施工状态主体结构已完成，外墙进入幕墙工程施工阶段。事发部位檐口高度5.8米，外架采用承插型盘扣式钢管脚手架6.1米，外架共三步架，外架立杆纵向间距1.5米。外架搭设专用上下人通道，该通道位置与事发点位之间的外架水平通行距离约71米。

发生坠落位置位于主体外脚手架10-11/M-K轴外脚手架第二步架作业面上（如图1所示），该平台（如图2所示）距主体结构间隙约0.47约4.2米。脚手架平台工作空间宽约0.8米，高约2米。作业平台面外侧共设置三层防护栏杆，满铺防护网，无拆除痕迹，作业平台地面满铺脚栏杆，分别为1号栏杆、2号栏杆，距离脚手架平台作业面高度分别约1米、0.5米。作业面平台留有作业人员放样所使用的工具及幕墙施工使用作业位置上层部分龙骨架已安装完成，下层仅安装一根。

事故调查组现场勘验时，现场已进行打扫清理。经现场安全员倪**确认，事故发生时房**坠落位置位于脚手架与外墙之间通道位置（如图佩戴在头部，落在脚边。



图1 死者作业面及坠落位置平面关系图

微博
微信
浙里办APP

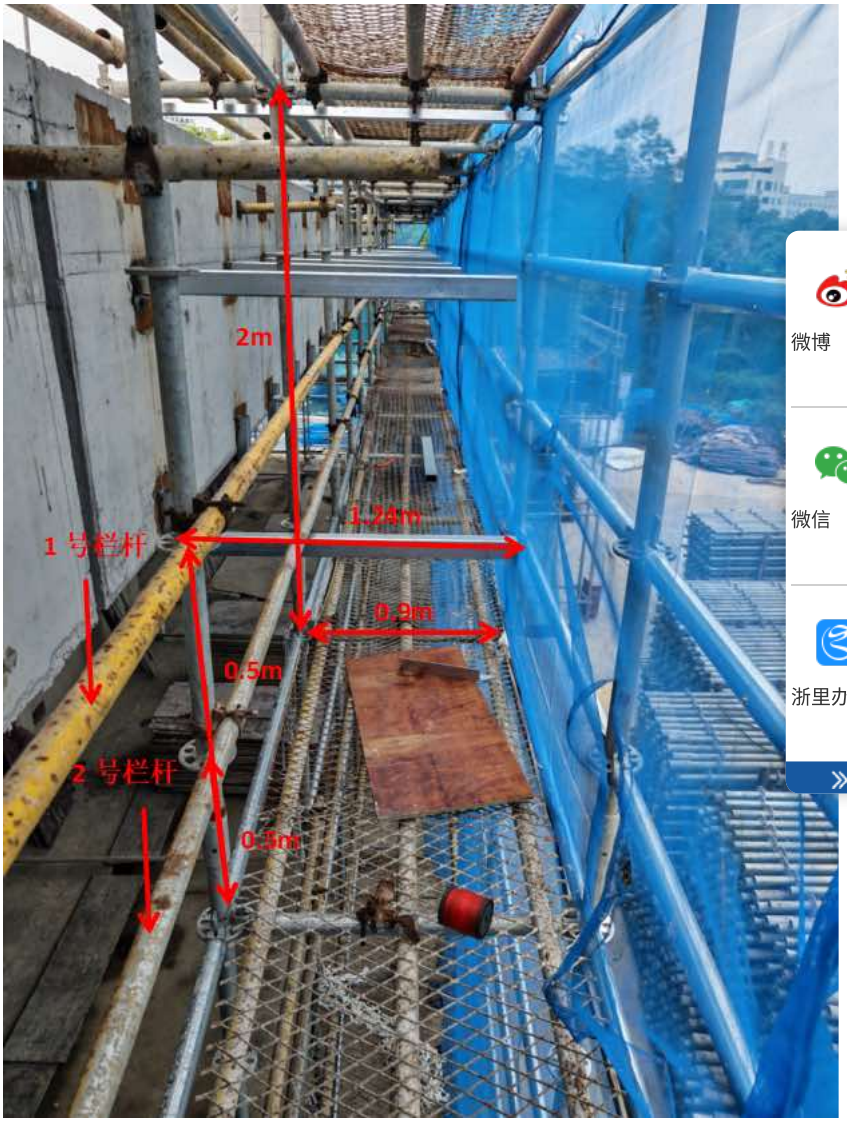


图2 死者坠落作业面平面关系图

微博
微信
浙里办APP

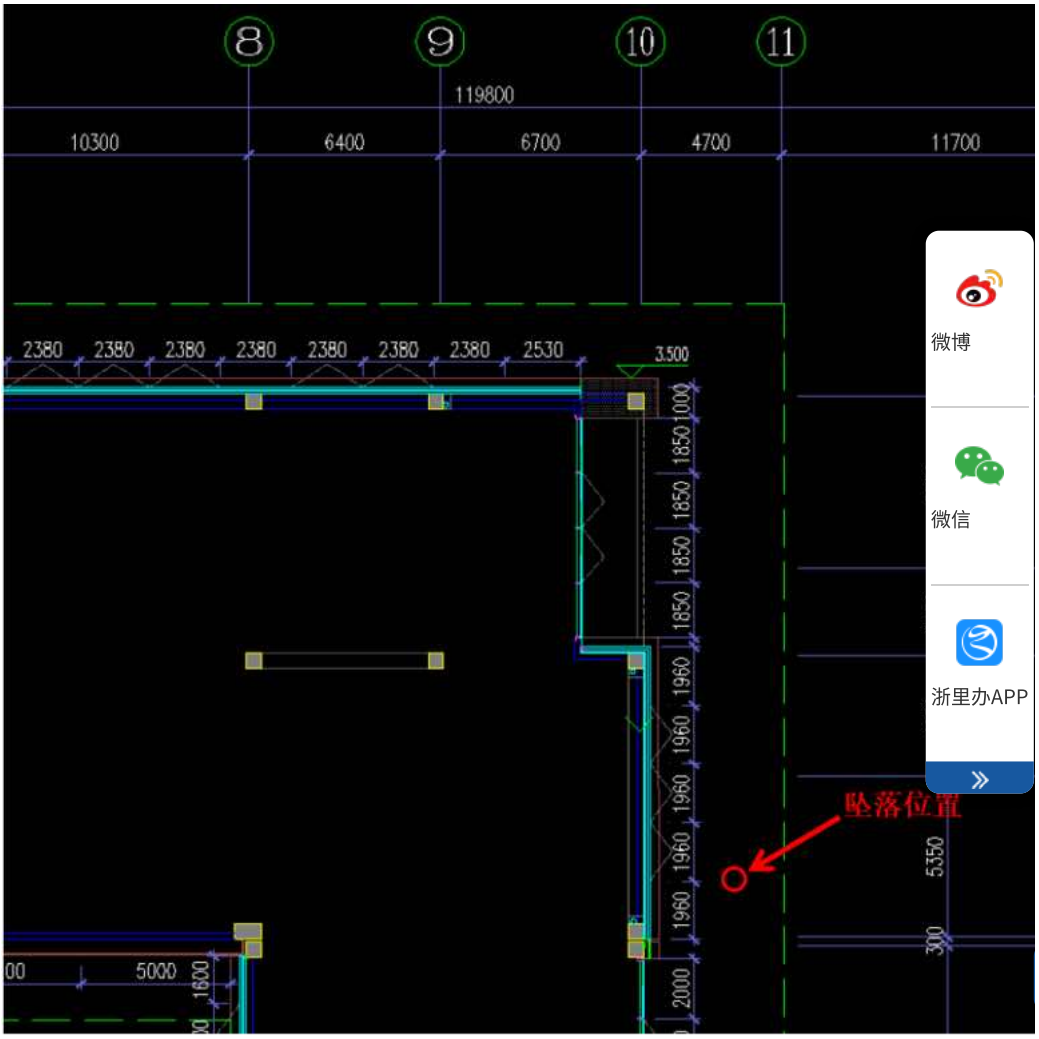


图3 死者坠落大致位置

（六）技术分析意见

事发部位外脚手架的安全防护措施到位，满足现场施工安全生产条件。作业人员违规翻越防护栏杆进行横向移动，重心失稳导致坠落是事故的直接原

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故共造成1人死亡，死者房**，男，身份证号：320381**********，幕墙班组作业人员，持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的建筑书，证件有效期为2025年7月3日至2027年8月6日。房**于2026年6月21日入职并签订劳动合同。

2.直接经济损失情况

根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）核定，事故直接经济损失约175.6万元，其中人身伤亡后所支出的费用170万元，财务性费用约5.6万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送

6月22日9时30分许，陈**听到有人呼救后发现房**坠落至地面，遂呼喊屋面上王*、庄**等人，王*看到房**坠落在地面后通过电话告知韩**发生事故，**听到呼喊声赶到现场后得知房**坠落的情况，通过微信告知倪**发生事故，9时41分至9时43分，倪**将现场作业人员坠落受伤的情况微信告知陈*及伤分许，黄**（倪**妻子）通过电话将死者死亡信息告知天睿天宸公司股东陈**（陈*父亲）。

23时48分许，房**家属拨打110报警电话，市公安情报指挥中心接警后，通知市刑侦大队、市公安司法鉴定中心开展现场勘验和尸体检验，东城街访，对房**死亡原因进行初步调查。经初步调查，发现该警情可能涉及生产安全事故。6月23日8时40分许，市公安情报指挥中心将该情况反馈至永康市道派出所民警至项目部走访，项目经理张**方知房**死亡。

事故信息未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有故情形。

（二）事故现场应急处置及救援情况

9时30分许，工友陈**先到达房**坠落位置，随后韩**、庄**等人陆续到达现场，发现房**趴在地面上，侧脸着地，脸颊处有破损，已无意识，陈**、至模板上，并在现场对房**呼唤，房**无回应，但仍有呼吸。9时39分许，庄**、陈**等人将房**抬上面包车，后由工友王*开车将房**送往永康市第一人民分许，房**经抢救无效宣布死亡。

（三）事故善后处理情况

2026年6月25日，天睿天宸公司已与房**家属签署人民调解协议书。

三、事故原因分析

幕墙班组作业人员房**安全意识淡薄，未从外脚手架上的安全通道上下脚手架，而是违规[]翻越防护栏杆，在横向移动时重心失稳从高处

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）浙江天睿天宸建设有限公司存在的问题

1.安全生产教育和培训不到位[]。公司未按规定对幕墙班组作业人员开展三级安全培训教育，未如实记录作业人员三级安全培训教育情况作业人员掌握安全作业要求、提升自身安全风险防范意识，导致作业人员安全意识淡薄，对高处作业违规行为的危险性认知不足。

2.隐患排查治理不到位[]。项目部对施工现场日常巡查不深入、不细致，未能及时发现并制止作业人员私自翻越防护栏杆等不安全行为，用品佩戴不规范的行为，仅进行口头教育，未跟踪督促整改到位。

3.相关人员履职不到位。主要负责人陈*未按规定[]履行安全管理职责，未定期对项目进行隐患排查治理，未督促、落实安全生产教育和培训制度，未公司分管安全工作的副总经理陈**未按规定[]履行安全管理职责，未组织开展项目部作业人员安全生产教育和培训，未对项目部安全生产教育和培训工作未按规定[]履行安全管理职责，未督促落实单位安全生产教育和培训制度，未及时发现幕墙班组作业人员违规作业的行为。项目安全员倪**未按规定[]履行全隐患检查不到位，对幕墙班组作业人员的安全生产教育和培训、安全技术交底等内容流于形式，房**三级安全培训教育的记录情况与实际情况不符。幕展班组级安全培训教育[]，对幕墙班组作业人员作业现场管理不到位，未发现作业人员私自翻越防护栏杆的行为。

4.迟报事故信息[]。主要负责人陈*未在规定时间内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报

（二）浙江森威建设管理有限公司存在的问题

监理单位未对幕墙班组作业人员的三级安全培训教育情况进行核实，未发现房**三级安全培训教育记录与实际情况不符的问题。监理单位现场巡查不幕墙班组作业人员私自翻越防护栏杆的行为。

（三）金华佑财建设有限公司存在的问题

劳务公司未对幕墙班组作业人员进行必要的安全教育培训[]。

（四）有关监管部门存在的问题

2026年以来，市住房和城乡建设局部署“开工第一课”、施工安全课堂进工地、安全生产重大事故隐患判定标准培训会、现场观摩会等多类型培训局作为该工程项目的监管部门，自项目开工以来开展工程安全监督检查4次共11条隐患、工程质量监督检查3次共13条隐患。2026年5月27日，下发永康书1份（编号：永建质安限字〔2026〕452号）责令改正隐患共6条；永康市建设工程质量安全检查期限整改通知书1份（永建管限字〔2026〕39号）责令建筑业企业对该项目作业人员的安全生产教育培训工作成效还存在不足。

（五）地方党委、政府存在的问题

依据《永康市住房和城乡建设局机构职能》，该工程项目监管职责由永康市住房和城乡建设局承担，不属于东城街道管辖范围。

五、责任认定和处理意见

（一）建议免予追究责任的人员

房**，男，幕墙班组作业人员，在作业中违反相关规定，对事故发生负有责任，因在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关部门公职人员在履职方面存在的问题，移交永康市纪委监委依规依纪依法作出处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

微博
微信
浙里办APP

1.天睿天宸公司，未履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议永康市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》以及《生产安全事故定给予行政处罚。

2.陈*，天睿天宸公司主要负责人，未履行主要负责人安全管理职责，存在迟报事故信息的情形，对事故发生负有责任，建议永康市应急管理局依据产法》以及《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定给予行政处罚。

3.陈**，天睿天宸公司安全分管副总经理，未履行安全生产管理人员管理职责，对事故发生负有责任，建议永康市应急管理局依据《中华人民共和国安全事故罚款处罚规定》的相关规定给予行政处罚。

4.倪**，项目安全员，未履行安全生产管理人员管理职责，对事故发生负有责任，建议永康市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产定》的相关规定给予行政处罚。

5.韩**，幕墙班组长，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议永康市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》以及关规定给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1.张**，项目经理，未履行安全生产管理职责，建议永康市住房和城乡建设局对其作出处理，处理结果报事故调查组备案。

2.森威公司，未履行监理职责，建议永康市住房和城乡建设局对其作出处理，处理结果报事故调查组备案。

3.佑财公司，未对作业人员进行必要的安全生产教育和培训，建议永康市住房和城乡建设局对其作出处理，处理结果报事故调查组备案。

六、事故主要教训

（一）作业人员安全意识淡薄，违规作业行为突出。死者房**安全风险防范意识不足，未通过项目设置的脚手架安全通道上下脚手架，违日常安全教育培训流于形式，未能真正提升作业人员的安全意识。

（二）安全责任体系不健全，主体责任落实严重缺位。天睿天宸公司从公司层面到项目层面，都存在“有制度不执行、有要求不落实”的问题，安全把安全责任压实到岗位、落实到个人，安全教育培训、隐患排查治理、现场安全监管等各项安全管理制度落实不到位，最终导致生产安全事故的发生。

（三）监理单位安全监理责任落实不到位，未能发挥施工现场安全监督把关作用。监理单位对幕墙班组作业人员安全教育培训资料的核查不全面、不在作业人员不通过安全通道违规翻越防护栏杆的不安全行为，未及时排查发现并督促整改，监理职责履行缺位。

（四）建设单位须强化建设单位监督管理，督促参建各方履职尽责。建设单位应加强对总包单位及监理单位的监督管理，严格核查各方安全生产管理促总包单位落实安全教育培训、日常隐患排查、现场安全管控等各项安全生产制度，推动监理单位切实履行安全监理职责，及时纠正施工过程中的各类违场安全防线。

七、事故整改和防范措施

（一）压实主体责任，筑牢现场安全防线。天睿天宸公司须以案为鉴，牢固树立“安全第一、生命至上”理念，全面压紧压实安全生产主体责任。育、安全技术交底等核心管理制度，常态化开展岗位安全培训与事故警示，强化作业人员风险辨识能力与规范操作意识。从严落实施工现场日常管控，加治违章作业、冒险作业行为；按标准配齐安全防护用具，全程监督作业人员规范佩戴使用，从执行层面堵塞安全管理漏洞。

（二）扛牢监理职责，强化全过程监督管控。森威公司要绷紧安全监理责任弦，从严履行施工现场安全监理职责，切实发挥监督把关作用。严格核验交底等安全管理台账的真实性与落地成效，重点核查新进场人员岗前培训与交底落实情况，严防形式化履职。加大日常巡查力度，紧盯高处作业等高危作员不安全行为，全程跟踪督促问题整改，确保风险隐患动态清零。

（三）强化行业监管，夯实工地安全生产根基。市住房和城乡建设局要聚焦高处作业、动火作业等重点施工环节，深化隐患排查治理，持续开展安全督促相关企业常态化推进“安全课堂进工地”、安全生产教育和培训等工作，组织学习高处作业安全生产操作规范，强化警示教育，提升企业及在建项目平，增强一线作业人员安全防范意识。

永康东城龙川文化广场提升工程 -

龙川文化广场配套用房及附属配套工程

“6·22”一般高处坠落事故调查组

2026年8月13日

微博
微信
浙里办APP

主办：永康市人民政府办公室 地址：永康市金城路25号 邮编：321300 联系我们

网站地

备案：浙ICP备11037203号-1 网站标识码：3307840001 浙公网安备33078402100529号

微博

微信

浙里办APP