香洲拱北中信西南大厦“6·25”一般触电事故调查报告

珠海市香洲区人民政府事故调查组

2026 年 10 月 23 日

目 录

一、事故基本情况 1

（一）事故项目基本概况 2

（二）事故相关人员及相关单位概况 2

1.事故相关人员概况 2

2.其他相关单位概况 2

（三）合同、协议情况 4

（四）其他相关单位安全管理情况 6

（五）其他需要说明的情况 7

（六）事故发生经过 8

1.事故发生前情况 8

2.事故发生经过 8

（七）事故现场勘查情况 9

（八）人员伤亡和直接经济损失情况 16

（九）其它情况 17

二、事故应急处置情况 17

（一）事故信息接报及响应情况 17

（二）事故现场应急处置情况 17

（三）医疗救治和善后情况 17

三、事故原因分析 18

（一）直接原因分析 18

（二）间接原因分析 18

四、对有关责任人员和单位的处理建议 18

（一）对事故责任人员的处罚建议 18

（二）其他处理建议 19

五、事故主要教训 20

六、事故防范和整改措施 20

香洲拱北中信西南大厦“6·25”一般触电事故调查报告

2026年6月25日20时许，在香洲区拱北街道珠平路25号中信西南大厦X楼发生一起触电事故,造成1名工人受伤。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，区人民政府成立了由区分管领导任组长,区应急管理局主要负责同志任副组长，拱北街道办事处、市公安局拱北口岸公安局、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区总工会派员组成的事故调查组,并邀请区纪委监委、区人民检察院参加,对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲拱北中信西南大厦“6·25”触电事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违规作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目基本概况

事故项目为中信西南大厦（以下简称“**西南大厦**”）停车场照明灯安装项目，事故发生地点为香洲区拱北街道珠平路25号中信西南大厦X楼，项目内容为在西南大厦停车场增加两个照明灯[1]，涉及到照明灯电路走线。

（二）事故相关人员及相关单位概况

1.事故相关人员概况

魏某红，男，汉族，46岁，河南省淅川县人，系立新众联务管保安集团有限公司珠海分公司派遣到珠海市青少年妇女儿童活动中心的电工[2]。2025年5月开始在西南大厦兼职晚班电工[3]，系2026年6月25日西南大厦停车场照明灯安装项目作业人员。

辛某栓，男，汉族，55岁，河南省淅川县人，2026年6月25日西南大厦停车场照明灯安装项目作业人员，在西南大厦任电工班组组长[4][5]，管理电工魏某红、魏某磊。

2.其他相关单位概况

（1）西南大厦管理单位概况

---

[1] 西南大厦大门口上方安装一个照明灯（需要安装在二楼以上），在西南大厦西侧转弯处增加一个照明灯。

[2] 经查，魏某红持有特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业），签发机关：珠海市应急管理局，初领日期：2019年11月22日，有效期结束日期2031年9月27日。

[3] 魏某红与西南大厦相关业主单位或物业管理单位均未签订用工合同或协议。2025年5月至2026年4月，魏某红兼职电工的工资由粤建达建设工程有限公司发工资给辛某栓后，辛某栓微信转账给魏某红。魏某红2026年5月至6月的兼职工资截至事故调查结束，仍未发放。

[4] 经查，辛某栓持有特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业），签发机关：珠海市应急管理局，初领日期：1999年10月11日，有效期结束日期2028年5月23日。

[5] 2022年3月1日至2026年4月30日由粤建达建设工程有限公司发工资,未签订合同和缴纳社保。辛某栓2026年5月至6月在西南大厦的工资截至事故调查结束，仍未发放。

根据香洲区人社局《关于协助查询社保缴费信息的复函》，2025年1月-3月以香洲灵活就业人员缴纳社保，2025年4月-2026年7月由珠海市智慧湾区物业管理有限公司缴纳社保。

单位名称：中国西南资源联合开发有限公司（以下简称“**西南公司**”），社会统一信用代码：91440000100000737T，商事主体类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：蓝某强，成立日期：1982年2月2日，注册地址：珠海市拱北珠平路25号西南大厦802室，经营范围：房地产开发经营；建设工程施工等[6]；中信置业投资控股有限公司100%控股。中国西南资源联合开发有限公司西南大厦项目负责人：邝某东。

（2）西南大厦原物业服务单位概况

单位名称：粤建达建设工程有限公司（以下简称“**粤建达公司**”），统一社会信用代码：91445122MA56KAKF8Y，商事主体类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：孙某强，成立日期：2021年6月10日，注册地址：珠海市香洲区拱北珠平路25号西南大厦第三层302房，经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务等[7]；孙某强持股85.95238%，湖北昱磊工程建设有限公司持股14.04762%。粤建达建设工程有限公司西南大厦项目负责人：孙某强。

（3）西南大厦现物业服务单位概况

单位名称:珠海市城益企业管理服务有限公司(以下简称“**城**

[6] 许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理；酒店管理；工程管理服务；城市绿化管理；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

[7] 一般项目：工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；环境卫生公共设施安装服务；市政设施管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑物清洁服务；工程管理服务；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；人防工程设计；文物保护工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

益公司”），统一社会信用代码：91440400MAG1ML6B23，商事主体类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：侯某勇，成立日期：2025年10月23日，注册地址：珠海市高新区新沙二路123号2栋五层5099室，经营范围：企业管理咨询；物业管理；酒店管理；停车场服务等[8]；侯某勇100%控股。珠海市城益企业管理服务有限公司西南大厦项目实际负责人：侯某举。

（三）合同、协议情况

1.西南大厦X楼租赁情况

西南公司[9]与西南大厦X楼不动产权人（个人）签订《房屋租赁合同》，约定将香洲区拱北珠平路25号西南大厦X楼出租给西南公司使用。合同签订日期为2021年7月，租赁期为合同签约日起5年。

2.西南公司与粤建达公司签订协议的情况

（1）西南公司与粤建达公司签订《西南大厦停车场、清洁、消杀、日常维修保养和安全承包合同》，承包范围包括“西南大厦及附属的所有水路管网、电路管网的巡查、记录和维护保养；”

[8] 一般项目：企业管理咨询；物业管理；酒店管理；停车场服务；人工智能应用软件开发；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；环保咨询服务；咨询策划服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

[9] 西南公司拥有西南大厦主楼1-4、7-8、10-11楼和副楼的产权，西南大厦X楼不属于西南公司产权。

等5项[10]，承包价每月2000元整，承包期限为2022年3月1日至2026年4月30日[11]。

（2）西南公司与粤建达公司签订《出租房屋管理合同》[12]，约定将珠海市香洲区拱北珠平路25号西南大厦二楼及裙楼（3797平方米）、一楼东侧（1066平方米）出租给粤建达公司使用，出租期限为2022年3月1日至2026年4月30日。

3.西南公司与城益公司签订协议的情况

（1）西南公司与城益公司签订《西南大厦停车场、清洁、消杀、日常维修保养和安全承包合同》，承包范围包括“西南大厦及附属的所有水路管网、电路管网的巡查、记录和维护保养；”等5项[13]。合同约定甲方的权利和义务：甲方（西南公司）负责指导乙方做好相应的交接工作等17项[14]。合同约定乙方的权利

---

[10] 承包范围：1、珠海市香洲区拱北珠平路25号西南大厦内部停车场的汽车、单车保管及各类停车收费。2、西南大厦及附属周边环境卫生的日常清洁，西南大厦和公司出租房退租后的清理工作。3、西南大厦楼内及附属周边区域的消杀工作。4、西南大厦及内部停车场的安全管理工作。5、西南大厦及附属的所有水路管网、电路管网的巡查、记录和维护保养；高低压供电系统、柴油发电机组和消防系统的定期检查、记录和维护保养；监督中央空调、电梯、消杀和垃圾清运等承包单位做好对应的维护保养工作，及时做好记录；按时完成甲方临时交办的其他工作任务。

[11] 根据粤建达公司法定代表人孙某强笔录，《西南大厦停车场、清洁、消杀、日常维修保养和安全承包合同》后期续约，2022年3月1日至2026年4月30日由其公司承包。

[12] 《出租房屋管理合同》出租期限为2022年3月1日至2025年2月28日。续签《房屋租赁合同》出租期限为2025年3月1日至2027年2月28日。2026年4月30日，西南公司与粤建达公司签订《协议书》，约定双方签订的《出租房屋管理合同》《房屋租赁合同》于2026年4月30日正式解除。

[13] 承包范围：1、珠海市香洲区拱北珠平路25号西南大厦内部停车场的汽车、单车保管及各类停车收费。2、西南大厦及附属周边环境卫生的日常清洁，西南大厦和公司出租房退租后的清理工作。3、西南大厦楼内及附属周边区域的消杀工作。4、西南大厦及内部停车场的安全管理工作。5、西南大厦及附属的所有水路管网、电路管网的巡查、记录和维护保养；高低压供电系统、柴油发电机组和消防系统的定期检查、记录和维护保养；监督中央空调、电梯、消杀和垃圾清运等承包单位做好对应的维护保养工作，及时做好记录；按时完成甲方临时交办的其他工作任务。

[14] 其中第5项 甲方有权对乙方提供的保安、保洁、消杀、绿化、维修维保等物业服务工作的质量进行监督检查...。第8项 甲方应对乙方清洁、消杀质量及时监督检查，提出合理意见...。第9项 教育有关人员遵守清洁、消杀管理制度，共同维护西南大厦的环境卫生，爱护西南大厦设施。第10项 甲方需向乙方提供所有设备资料、建筑水、电、中央空调、及消防系统图。第12项 负责对乙方进行安全生产、劳动记录及各项规章制度的教育、培训工作，并对乙方工作人员进行安全监督。第15项 有权监督乙方按照合同约定履行日常维护保养义务，发出故障口头、书面通知或书面建议。第16项 甲方有权拒绝乙方派遣无相应证件的人员进入甲方维护保养现场。

和义务：严格把关西南大厦所有的人员及物品出入，尽量控制非相关业务的闲杂人等出入本大厦等30项[15]。承包价每月2000元整[16]，承包期限为2026年5月1日至2027年4月30日。

（2）西南公司与城益公司签订《房屋租赁合同》，约定将珠海市香洲区拱北珠平路25号西南大厦二楼及裙楼（3797平方米）、一楼东侧（1066平方米）出租给城益公司使用，出租期限为2026年5月1日至2031年4月30日，并就房屋租赁签订《安全生产管理协议书》。

4.城益公司与粤建达公司签订协议的情况

城益公司与粤建达公司签订《物业项目撤场移交及资产、人员补偿协议书》，就资产与工程补偿范围确认、停车道闸系统补偿约定、主副楼停车场地面硬化工程补偿约定、在职人员薪资及安置补偿约定等方面进行约定，合计补偿32.45万元[17]，签订日期为2026年4月28日。

（四）相关单位安全管理情况

1.西南公司建立了全员安全生产责任制和电工安全技术操作规程，任命公司总监何某俊为消防安全管理人，负责珠海区域历史遗留问题处置、安全生产工作。西南公司虽然与城益公司签订了《西南大厦停车场、清洁、消杀、日常维修保养和安全承包

[15] 其中第6项 切实维护好甲方及所有租户的主体权益，协调处理好各方面的关系。第10项 负责西南大厦消费设备的检查及日常安全巡查并做好记录，发现的各类问题及时通知甲方相应部门并协调处理。第11项 配合甲方积极做好西南大厦所有租户的各项服务工作。第12项 根据实际情况维护和盖上现有的停车场设施设备。第21项 乙方全面负责甲方单位所有水电设备的日常维修工作。第26项 乙方应遵守国家、珠海市的有关法律法规和企业的各项规章制度，恪守职业道德。

[16] 由甲方（西南公司）向乙方（城益公司）支付承包费用。

[17] 停车道闸系统补偿9.65万元（所有权移交），地面硬化工程补偿15.8万元（使用权移交），保安人员补偿8万元（4人）。

合同》及安全生产管理协议书，但未了解6月25日作业的具体时间安排，未在6月25日作业期间对作业现场进行安全检查，未对6月25日作业过程中的事故隐患进行排查。事故发生后，西南公司经营管理部总经理邝某东、经营管理部主管周某宇赶赴医院了解事故情况并协助事故调查。

2.城益公司建立了安全生产管理制度和安全操作规程，作为西南大厦物业服务人，在物业管理区域未有效建立和执行巡查制度，未掌握魏某红在西南大厦长期兼职夜班电工并开展巡查的情况，在6月25日停车场照明灯安装作业期间，未及时发现电工在该公司管理区域进行用电作业并予以制止，未发现该项作业存在的安全隐患，未采取合理措施保护业主的人身、财产安全。

（五）其他需要说明的情况

自西南公司与城益公司2026年5月1日签订物业服务合同至事故发生时，西南公司作为业主单位未按照物业服务合同约定积极指导现物业服务单位做好交接工作，粤建达公司（西南大厦原物业服务单位）和城益公司（西南大厦现物业服务单位）未积极履行物业交接义务，导致西南大厦物业交接工作未厘清，存在停车场收费不明、物业服务人员资料信息及财务交接不明确、物业设施设备未移交等问题。

辛某栓等3名电工原受雇于粤建达公司，在西南大厦从事电工工作。2026年4月28日粤建达公司撤场，2026年5月1日城益公司入驻后，辛某栓等3人仍在西南大厦从事电工工作并按时

开展巡查。2026 年 6 月 1 日城益公司工程部主管张某涛口头通知辛某栓不予录用[18]，但未出具书面通知。截至事故发生时，城益公司与西南公司对辛某栓等 3 名电工的人员交接安排仍未达成共识。2026 年 6 月 1 日至 25 日期间，辛某栓等 3 名电工在西南大厦保持巡查并开展电工作业。

（六）事故发生经过

1.事故发生前情况

2026 年 6 月，西南公司与城益公司对西南大厦开展联合巡查时，针对巡查时发现的问题研究整改措施，其中包括加装西南大厦停车场的照明灯。在西南大厦大堂 1 楼，邝某东将整改任务交由城益公司工程部主管张某涛和辛某栓落实。

2026 年 6 月 20 日辛某栓在淘宝上购买了 2 个投光灯送至西南大厦，6 月 23 日辛某栓向周某宇微信汇报照明灯安装进展，提出从 X 楼抽两条电线用于安装停车场照明灯的建议，周某宇表示同意。6 月 23 日当天，辛某栓未进行停车场照明灯安装作业。6 月 25 日辛某栓电话通知魏某红晚班早点到西南大厦，领导有工作安排。

2.事故发生经过

6 月 25 日下午 18 时许，魏某红到达西南大厦，随后魏某红和辛某栓携带简易木质人字梯及接线工具包到西南大厦 X 楼。由于辛某栓计划将 4 条电线合并成 2 条电线，多出来的 2 条电线抽

[18] 根据张某涛的笔录，其于 2026 年 6 月 1 日在西南大厦停车场告知辛某栓，城益公司无法录用辛某栓，欠的工资还是按原来的方式走，具体由谁给钱不清楚。

出用于停车场照明灯安装，所以辛某栓打开X楼配电室门后，关掉了配电柜里第三排第3个和第4个的空气开关（控制X楼1个卫生间和卫生间对面的房间，详见图6），接着从没电的房间开始顺着走廊通道往外找没电的线。辛某栓负责打开X楼走廊顶部的石膏板并解开缠绕的电线，魏某红负责在后面剪没电的线。20时许，辛某栓听见魏某红叫声意识到魏某红可能触电，便立马跑向魏某红，将魏某红救下，为魏某红做心脏复苏。随后，辛某栓拨打了120、110。辛某栓将魏某红救下时，魏某红的头部因磕到墙上的消防箱出血（详见图3）。急救人员和派出所民警到达现场后将魏某红送往珠海市中西医结合医院救治，辛某栓一同前往。

（七）事故现场勘查情况

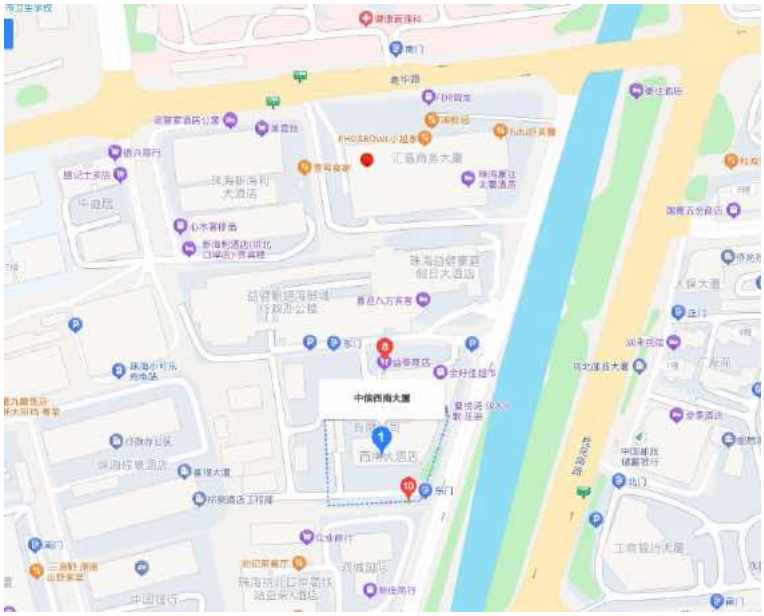


图1 百度地图显示中信西南大厦所在位置。



图 2 中信西南大厦 X 楼走廊。



图 3 中信西南大厦 X 楼走廊尽头有一滩血迹，血迹上方有一块石膏板被打开，有电路改线的痕迹，旁边墙上有消防箱。



图 4 中信西南大厦 X 楼作业地点旁摆放一简易木质人字梯。



图 5 中信西南大厦 X 楼天花板上方垂坠一条电线，红色端头为剪断处。

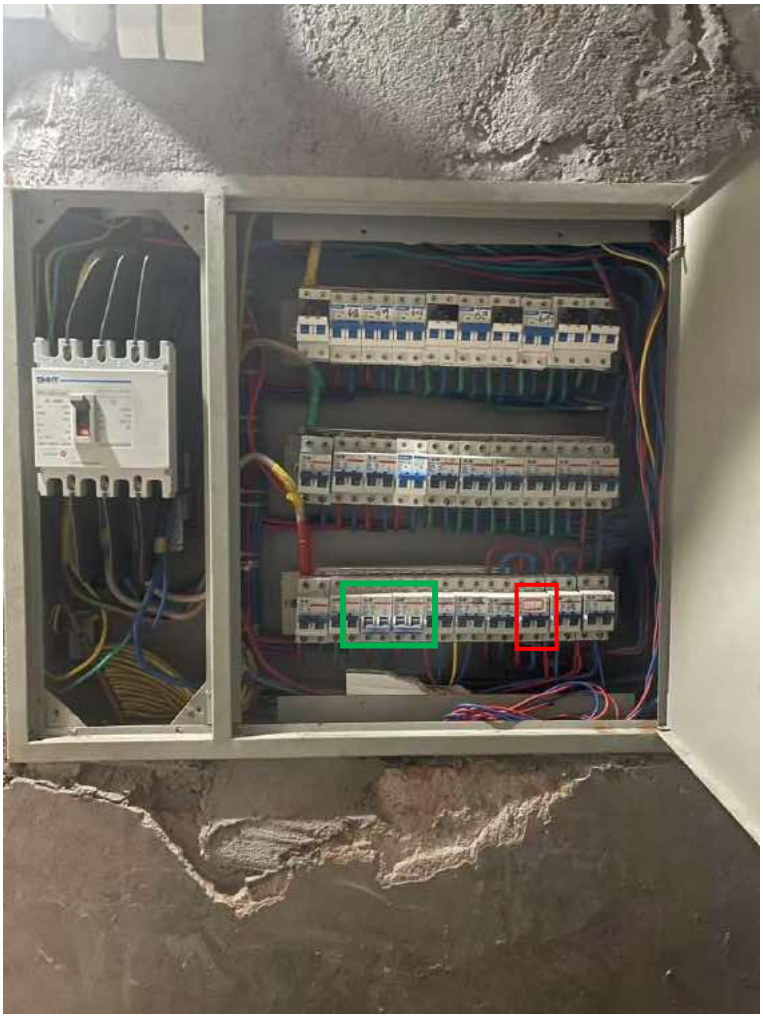


图 6 中信西南大厦 X 楼的配电箱控制 X 楼所有电路。此配电箱中开关为事故发生时的状态，绿色方框内开关控制当天计划作业的线路，红色方框内开关控制事故当天剪断的线路。



图 7 红色方框为事故当天剪断的线路。

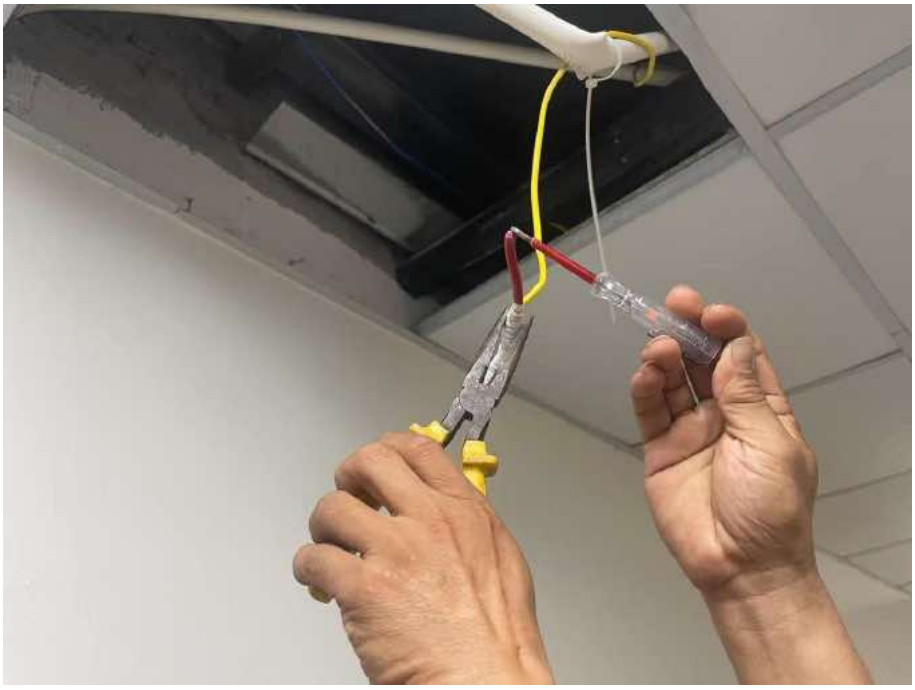


图 8 验电笔亮灯，验电笔检测出被剪断的红色电线端头有带电。

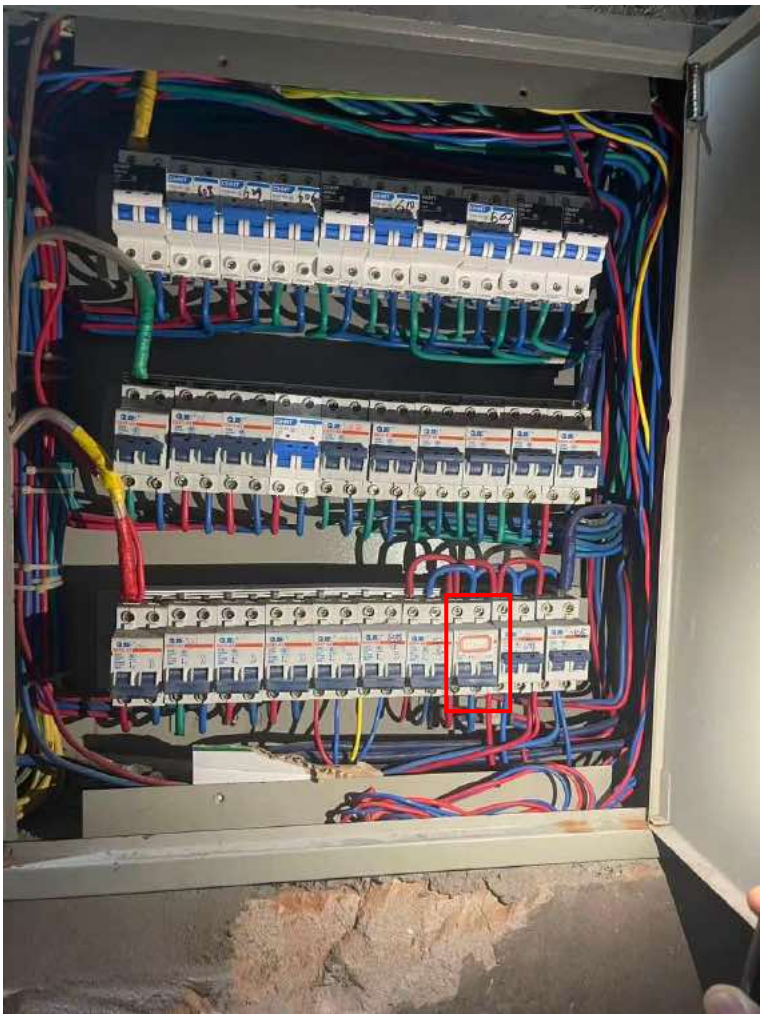


图 9 事故发生后，勘查人员将 X 楼配电箱第三排空气开关从左往右依次关闭到标签“不要动”时，红色剪断的电线端头不带电，说明贴标签“不要动”的空气开关控制被剪断的电线线路。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人重伤[19]。伤者魏某红，男，汉族，46 岁，河南省淅川县人，系西南大厦 6 月 25 日停车场照明灯安装的作业人员。

[19] 根据珠海市中西医结合医院《诊断证明书（住院）》显示：魏某红，西医诊断：1.（双额叶）脑挫伤；2.（左枕部）头皮裂伤；3.电击伤等，根据《生产安全事故统计调查制度》（2023 年）及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）的规定，确定魏某红伤害损失超过了 105 个工作日，认定为重伤。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，截至事故调查完结，事故已造成的直接经济损失约159904.09元。

（九）其它情况

事故当天，珠海市气象：多云转小雨，最高气温32摄氏度，最低气温29摄氏度，西风2级。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年6月25日20时03分许，魏某红在西南大厦X楼触电，辛某栓拨打120、110，随后120到达现场救治；20时19分许，派出所民警到达现场核实情况，协助120将魏某红送往珠海市中西医结合医院救治；21时04分许，市应急管理局将事故通报区应急管理局，要求尽快核实伤者身份及事故情况；21时11分许，区应急管理局向区值班室上报事故信息；21时40分许，区应急管理局向市应急管理局续报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

收到事故报告后，区应急管理局、拱北街道办事处、拱北派出所等到现场进行勘查，并督促相关单位做好善后工作、配合事故调查。各单位报告与应急救援符合相关规定。

（三）医疗救治和善后情况

2026年6月25日20时19分许，120救护车到达现场将魏某红送至珠海市中西医结合医院，因病情危重转至ICU治疗。魏

某红于2026年7月18日康复后出院，8月1日在珠海市青少年妇女儿童活动中心正常上班。截至目前，伤者与相关单位对于赔偿事宜未达成一致。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

魏某红，安全意识淡薄，在剪断电线前未进行验电确认[20]，未确保线路断电，且作业时未佩戴绝缘手套等劳动防护用品[21]，盲目操作剪断带电线路导致触电[22]。

（二）间接原因分析

辛某栓，作为电工班组组长和现场监护人员，未及时发现并制止魏某红违反操作规程作业的行为。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处罚建议

魏某红，男，西南大厦停车场照明灯安装的作业人员。安全意识淡薄，剪断电线前未进行验电确认，且低压不停电状态作业时未佩戴绝缘手套等劳动防护用品，导致触电受伤，对事故发生负有直接责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。建议由发证机关珠海市应急

---

[20]《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）第6.1.1条：在线路和配电设备上工作， 应有停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) 等保证安全的技术措施。

根据魏某红笔录，其6月25日施工前使用的是普通电笔，不是感应电笔，需要把电线绝缘皮刺破才能对线路验电。

[21]《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）第10.4.1条：低压不停电的作业时，工作人员应穿绝缘鞋、全棉长袖工作服，戴手套、安全帽和护目镜，站在干燥的绝缘物上进行。

[22] 根据魏某红左手食指有2个电击斑，右手食指有2个电击斑、右手腕内侧有2个大电击斑。判断魏某红双手与带电电线形成电流回路。

管理局按规定对魏某红特种作业操作证予以处理[23]。

辛某栓，男，西南大厦停车场照明灯安装的作业人员。作为电工班组组长和现场监护人员，未及时发现并制止魏某红违反操作规程的行为，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（二）其他处理建议

珠海市城益企业管理服务有限公司，作为西南大厦物业服务单位，未认真履行对物业管理区域的巡查管理义务，未能及时发现事故当天的作业并制止违规行为，违反了《珠海经济特区物业管理条例》第六十一条[24]的规定，建议由区住房和城乡建设局依法进行处理。

中国西南资源联合开发有限公司，作为西南大厦的管理单位，未完善对物业服务人的安全管理协调机制和物业交接管理制度。在西南大厦项目物业交接期间，西南公司的西南大厦项目负责人邝某东未协助物业公司解决交接时的设施设备及人员遗留问题。建议西南公司对照《珠海经济特区物业管理条例》《珠海经济特区物业管理条例实施细则》的规定，对本次事故暴露出的交接管理问题进行专项整改，对西南大厦项目负责人邝某东进行内部处理，确保安全管理责任有效衔接，并将整改情况报拱北街

[23]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急管理部令第19号）第四十六条：对事故发生单位负有事故责任的特种作业人员，依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，暂停或者撤销其特种作业操作证。
[24]《珠海经济特区物业管理条例》第六十一条：物业服务人应当建立巡查制度和业主投诉处理制度，发现建筑物及其附属设施设备存在安全隐患，应当采取合理措施保护业主的人身、财产安全，及时告知业主和相关部门。

道办事处和区住房和城乡建设局。

五、事故主要教训

1.作业人员魏某红安全意识淡薄,违反《电力安全工作规程》关于“停电、验电”的基本安全程序，在未核实线路是否断电且低压不停电作业时未佩戴绝缘手套的情况下剪线导致触电,暴露出从业人员对违章作业的危险性缺乏清醒认识;现场管理人员辛某栓作为电工班组组长，未及时发现和制止作业人员的违章行为，未督促其佩戴绝缘手套，现场安全监督形同虚设，暴露出作业现场“身边人管身边事”的互保联保机制未有效落实。

2.粤建达公司和城益公司未严格履行交接程序,对西南大厦共用设施设备的档案资料、运行维修养护记录等移交不清;同时,城益公司未按规定对物业管理区域进行巡查,未建立有效的巡查制度,未能发现作业人员在其管理区域内进行用电作业及存在的安全隐患，现场安全管理责任未能有效落实，反映出物业服务公司在交接和日常安全巡查方面存在缺失。

六、事故防范和整改措施

1.西南公司和城益公司要认真吸取此次事故教训,完善交接管理制度,规范作业审批,明确交接流程、交接清单和交接时限,确保共用设施设备的档案资料、运行维修养护记录等完整移交,确保安全管理责任有效衔接。西南公司要督促城益公司建立并落实巡查制度，定期对物业管理区域进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

2.区住房和城乡建设局要履行行业监管职责，协同各镇街指导和监督辖区内物业管理项目的交接工作，督促相关单位依法依规做好物业交接工作，对交接过程中出现的纠纷及时组织调解。同时，要加强对物业服务企业的安全教育培训，建立并完善特种作业人员管理档案，提高从业人员安全意识和操作技能。