# 翁源铁龙韶关东江环保堆场“4·25”

# 一般坍塌事故调查报告

翁源县事故调查组

2026年8月25日

目录

**一、事故基本情况**.....3
（一）相关单位情况.....3
（二）相关人员情况.....6
（三）相关合同情况.....7
（四）事故发生经过.....8
（五）事故现场情况.....8
（六）事故相关鉴定情况.....10
（七）事故人员伤亡情况和直接经济损失.....10
**二、事故应急处置及评估情况**.....10
（一）信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）事故善后情况.....11
（四）事故应急处置评估.....11
**三、事故原因及性质**.....12
（一）直接原因.....12
（二）间接原因.....12
（三）事故性质.....12
**四、责任单位情况**.....12
（一）企业履职情况.....12
（二）监管部门履职情况.....14
**五、对有关责任人员和责任单位的处理建议**.....15
（一）责任人员.....15
（二）责任单位.....16
**六、事故主要教训**.....17
**七、事故整改和防范措施**.....18
（一）落实企业安全生产主体责任.....18
（二）强化行业部门安全监管.....18
（三）压实属地政府日常管理.....19
**附图**.....20

2026年4月25日9时40分，位于翁源县铁龙镇的韶关东

江环保再生资源发展有限公司水淬渣堆场发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和原国家安监总局办公厅《关于印发〈生产安全事故应急处置评估暂行办法〉的通知》（安监总厅应急〔2014〕95号）的规定，翁源县人民政府批准成立了由县委常委、副县长罗德威任组长，县政府办、县应急管理局、县公安局、县总工会等部门人员组成的翁源铁龙韶关东江环保堆场“4·25”伤亡事故调查组（以下简称调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”的原则，通过现场勘验、询问调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，翁源铁龙韶关东江环保堆场“4·25”一般坍塌事故是一起因货车司机安全意识不足，企业安全生产主体责任落实不到位，导致场地及作业管理缺失，而引发的一起一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

（一）相关单位情况

1.韶关东江环保再生资源发展有限公司

统一社会信用代码：9144022979299871X2；类型：其他有

限责任公司；法定代表人：朱X涛；经营范围：工业废物收集储存、处理处置、综合利用；有色金属、稀贵金属储存、加工、销售；货物或技术进出口。注册资本：人民币陆亿零柒佰壹拾肆万伍仟玖佰元；成立日期：2006年09月30日；住所：韶关市翁源县铁龙镇龙体村。

2.郴州金铖环保科技有限公司

统一社会信用代码：91431000MA4PDFP08T；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：郭X平；经营范围：一般项目：有色金属合金制造；生态环境材料制造；金属材料制造；电子专用材料制造；电池制造；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；选矿；有色金属合金销售；金属材料销售；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；固体废物治理；许可项目：危险废物经营。注册资本：壹亿元整；成立日期：2018年02月22日；住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇。

3.湖南立玖物流有限公司

统一社会信用代码：91431000MAE03NAA70;类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：郭X英；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；城市配送运输服务（不含危险货物）；公路管理与养护；国际道路货物运输；水路普通货物运输；道路危险货物运输；一般项目：装卸搬运；城乡市容管理；运输设

备租赁服务；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆地管道运输；供应链管理服务；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；电动汽车充电基础设施运营。注册资本：人民币贰佰万元整；成立日期：2024年09月29日；住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇金鑫路。

4.郴州龙飞供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91431022MABND5WA8X；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王X飞；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：供应链管理服务；煤炭及制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；五金产品批发；金属材料销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；水泥制品销售；建筑用石加工；货物进出口。注册资本：伍佰万元整；成立日期：2022年05月09日；住所：湖南省郴州市宜章县玉溪镇民主东路。

5.郴州恒峻贸易有限公司

统一社会信用代码：91431022MADPT7J872；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：李X；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；一般项目：建筑材料销售；五金产品批发；五金产品

零售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；水泥制品销售；模具销售；金属矿石销售；道路货物运输站经营；金属切割及焊接设备销售；普通货物仓储服务。注册资本：人民币伍佰万元整；成立日期：2024年07月04日；住所：湖南省郴州市宜章县玉溪镇民主东路。

（二）相关人员情况

1.黄X武（死者），男，汉族，45岁，身份证号码：431022198004XXXXXX，住址：湖南省宜章县梅田镇母老村。郴州恒峻贸易有限公司重型半挂车辆司机，驾驶证准驾车型A2。

2.何X秋，男，汉族，身份证号码：513030198801XXXXX3。郴州金铖环保科技有限公司铲车司机，持装载机操作证。

3.郭X平，男，汉族，身份证号码：432801197206XXXXX3。郴州金铖环保科技有限公司法定代表人、总经理。

4.廖X丰，男，汉族，身份证号码：432821197008XXXXX7。郴州金铖环保科技有限公司安环总监、安全负责人。

5.周X，男，汉族，身份证号码：431025199910XXXXX3。郴州金铖环保科技有限公司业务员、现场联络人。

6.庄X忠，男，汉族，身份证号码：

440301198502XXXXX2。韶关东江环保再生资源发展有限公司常务副总经理、主要负责人。

7.李X，男，汉族，身份证号码：431022198303XXXXX9。韶关东江环保再生资源发展有限公司安环部经理、安全负责人。

8.何X玲，女，汉族，身份证号码：431002198911XXXXX4。湖南立玖物流有限公司总经理。

9.王X飞，男，汉族，身份证号码：431022198602XXXXX1。郴州龙飞供应链管理有限公司法定代表人。

10.李X，男，汉族，身份证号码：431022198502XXXXX8。郴州恒峻贸易有限公司法定代表人。

（三）相关合同情况

1.郴州金铖环保科技有限公司通过公开竞价方式中标，购买了韶关东江环保再生资源发展有限公司约1000000吨水淬渣，双方于2024年8月5日签订了购销合同书，其后开始从广东翁源向湖南宜章装运水淬渣，截至事发，已经装运了水淬渣总量的约40%。

2.韶关东江环保再生资源发展有限公司与郴州金铖环保科技有限公司于2025年1月1日签订了安全环保协议书，约定了乙方（金铖环保科技）作为该项目的作业单位，应切实履行安全环保责任，包括遵守法律法规确保安全作业，施工期间应设置安全管理人员，全面负责作业现场的安全管理、

协调、监护工作，须制定专项作业安全措施，应在范围装设临时围栏或警告标志等等内容。

3.郴州金铖环保科技有限公司与湖南立玖物流有限公司于2025年8月签订货物装运合同（此前是通过其他公司装运），合同一年一签，最新一份合同时间是2026年1月17日。

4.因水淬渣运输量较大，郴州龙飞供应链管理有限公司平时有运货到韶关地区，湖南立玖物流有限公司与郴州龙飞供应链管理有限公司于2026年4月23日签订货物装运合同，共同承担水淬渣的装运业务。

5.郴州龙飞供应链管理有限公司的王X飞与郴州恒峻贸易有限公司的李X相识，介绍了水淬渣装运业务，双方之间并无协议合同等。


6.黄X武（死者）驾驶的湘L03631D重型半挂货车所有人为郴州恒峻贸易有限公司，按运输费用17%提成结算。

（四）事故发生经过

2026年4月25日8时许，郴州金铖公司铲车司机何X秋驾驶铲车对水淬渣堆体边坡的水淬渣进行装车作业，完成12辆货车的装车后，9时40分，司机黄X武（死者）驾驶湘L03631D重型半挂货车倒车至水淬渣堆体边坡，停车以后，何X秋开始将铲好的料倒入车厢后半部，铲好第二铲后，黄X武跳下货车，跟何X秋说先把渣料装往车厢前部，随后黄X武快步跑到货车尾部去扣车厢尾板的保险扣。何X秋准备往车

厢倒第二铲渣料时，水淬渣堆发生了坍塌，倒完第二铲渣料后，何X秋发现黄X武未回到驾驶室，叫了两声师傅没人回应，于是下车绕行寻找，发现货车尾部已被水淬渣掩埋，推测司机可能被埋，于是赶紧徒手扒开渣料找人，一边扒一边打电话给东江环保公司安环部李X，随后李X叫上多名工人携带铁锹等工具到场救援。

（五）事故现场情况

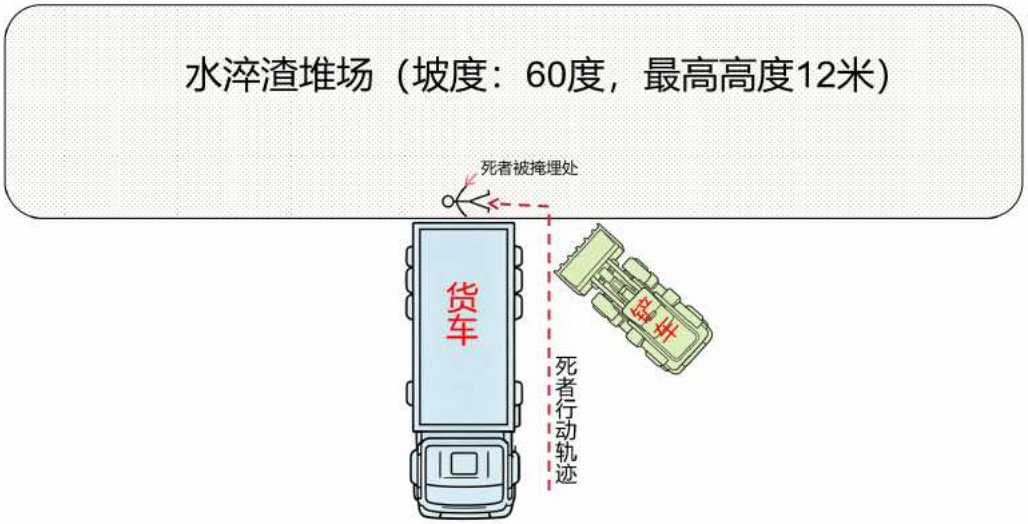


事发时货车、铲车位置

1.事发的水淬渣堆场位于韶关东江环保再生资源发展有限公司厂区范围，为露天堆场，面积约40亩，堆场四周有围墙，入口处未安装大门。

2.水淬渣堆场最高堆放处离地12米，坡度60°，坍塌范围长度约30米，事发后救援清理至旁边的渣料堆约20立方米，当时现场还有铁锹、绳索等工具。水淬渣装运作业使

用的铲车，斗容 3m³。

3.水淬渣堆场范围内无任何监控摄像头等，查找东江环保公司的视频监控系统，其他摄像头均无法拍到堆场装运作业位置画面。

4.水淬渣堆场除门口处有一般工业固废存储场和车辆管理的告知标识外，堆场内的空地以及渣料堆处未见任何安全警示标识，装运作业位置未见作业规程或注意事项等。

（六）事故相关鉴定情况

经翁源县公安机关取证侦查，排除他杀可能。新江镇中心卫生院提供的诊断书记录，黄 X 武当时口腔填满矿砂，胸腹处有一压痕，未见明显出血，死亡原因是窒息性死亡。

（七）事故人员伤亡情况和直接经济损失

翁源铁龙韶关东江环保“4·25”堆场坍塌事故，造成 1 人死亡，根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721－2025）等规定及实际情况，直接经济损失 177.77 万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及响应情况

水淬渣堆场发生坍塌后，9 时 47 分，何 X 秋打电话给东江环保公司安环部经理李 X 请求救援；9 时 48 分，李 X 到场并拨打 110 报告，同时东江环保公司组织十多名携带铁锹的员工和铲车对水淬渣坍塌掩埋货车车尾处开挖搜救；10 时 03 分，翁源县公安局铁龙派出所人员到达现场设置警戒；10 时

30分，救援人员挖至货车右后轮处发现黄X武头部，此时黄X武已无任何反应，头部以下身体部位仍被水淬渣掩埋，人力无法将其身体拖拽出来，救援人员将其头部露出，担心车轮和水淬渣夹住身体，救援人员继续使用人力谨慎清理边上的水淬渣。

10时42分，医护、消防及铁龙镇政府人员到达现场；11时许，县委常委、副县长罗德威与县应急、开发区等部门人员到达现场。经现场分析研判，为确保救援人员自身安全，决定采取使用铲车通过钢缆拖拽货车向前挪动，同时救援人员使用较长的绳索同步拖动黄X武身体方式进行救援。12时许，黄X武被救援出来转移至旁边空地，经医护人员检查，黄X武已无生命体征。

10时01分，铁龙镇政府接到厚源大道消防救援站通知，10时35分，铁龙镇政府将情况报告给翁源县应急管理局。11时51分，翁源县应急管理局向韶关市应急管理局书面报送了此次事故信息专报。

（二）事故现场应急处置情况

翁源县公安局铁龙派出所、铁龙镇政府、铁龙镇卫生院、新江镇中心卫生院、翁源厚源大道消防救援站、翁源县应急管理局等部门接报后，迅速赶赴现场进行应急处置，立即封锁、保护事故现场，并联合开展救援等工作。

（三）事故善后情况

铁龙镇政府以及翁源县公安局等全力做好善后工作，事

发当天下午召集郴州金铖等涉事公司领导与死者家属进行协商，有关领导全程参与，公司方与死者家属达成一致并签订赔偿协议，死者家属情绪稳定，当晚就返回湖南宜章，赔偿已经完成，未造成社会不良影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员拨打110报警电话。接报后，翁源县公安局铁龙派出所、铁龙镇政府、翁源县应急管理局等先后到达现场并采取了应急处置措施，响应程序正确，处置措施得当，过程中未发生次生伤害，整个事故应急处置及时合理。

## 三、事故原因及性质

（一）直接原因

1.人的不安全行为

死者黄X武安全意识不足，驾驶湘L03631D重型半挂货车倒车至水淬渣堆体边坡准备装运，停车后疏于观察，在铲车刚开始如常铲装间隙快步跑到货车尾部扣车厢尾板的保险扣，被突然发生坍塌的水淬渣完全掩埋，造成窒息性死亡。

2.物的不安全状态

水淬渣堆场最高堆放处离地12米，坡度60°，雨水的冲刷和水淬渣铲装作业造成堆场的稳定性不断改变。

（二）间接原因

郴州金铖环保科技有限公司安全生产主体责任落实不到位，未制定堆场的装运方案和应急预案，对水淬渣堆场以及

装运作业的安全管理不力，空地以及渣料堆处未见任何安全警示标识，装运位置未见作业规程或注意事项等。湖南立玖物流有限公司、郴州龙飞供应链管理有限公司、郴州恒峻贸易有限公司，对货车驾驶员存在安全教育培训缺失的问题。

（三）事故性质

经调查组认定，翁源铁龙韶关东江环保堆场“4·25”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

## 四、责任单位情况

（一）企业履职情况

1.韶关东江环保再生资源发展有限公司。建立了安全管理机制，明确了公司的安全生产管理架构，制定了有关管理制度和应急预案，企业负责人、安全负责人持有安全机构考试合格证书，有日常安全生产会议、与郴州金铖公司的隐患排查治理沟通记录表等，并提供了汇安（广东）检查评价咨询有限公司于2023年11月30日出具的水淬渣堆场安全风险评估报告，安全评估报告中的安全对策措施及建议有提及防止坍塌事故措施建议，包括应设立危险警告标志，禁止任何人员在边坡底部休息和停留等。韶关东江环保再生资源发展有限公司作为水淬渣堆场的所有者，根据安全环保协议书，水淬渣堆场的现场管理于2025年1月1日已移交给郴州金铖环保科技有限公司，根据提供的韶关东江环保再生资源发展有限公司与郴州金铖公司大量日常沟通记录，包括有车辆进出管理、各种隐患排查、环保问题处理等沟通情况，韶关东江

环保再生资源发展有限公司履行了相应的督促和提醒的职责。

2.郴州金铖环保科技有限公司。公司有相应的安全生产管理架构，制定了有关安全管理制度，主要负责人、安全负责人持有安全机构考试合格证书，日常有定期召开安全生产会议和培训。郴州金铖环保科技有限公司作为水淬渣堆场的作业者和管理者，从2024年8月就开始进行水淬渣装运，截至事发，水淬渣堆场无安全警示标识，装运现场无专项施工方案、作业规程及注意事项等，存在未及时消除作业隐患，主体责任落实不到位的问题。

3.湖南立玖物流有限公司、郴州龙飞供应链管理有限公司、郴州恒峻贸易有限公司。3家公司均持有郴州市交通运输部门颁发的道路运输经营许可证，湖南立玖物流有限公司有管理架构和制度，定期召开安全例会记录等，郴州龙飞供应链管理有限公司、郴州恒峻贸易有限公司未能提供相关管理制度等。3家公司均未能提供黄X武（死者）签名的安全培训记录，存在管理不到位，对业务合作（发包）及属下货车驾驶员的安全教育培训缺失的问题。

（二）监管部门履职情况

1.韶关市生态环境局翁源分局

制定了《韶关市生态环境局翁源分局2026年度行政检查计划》，今年以来对韶关东江环保再生资源发展有限公司检查4次，分别是2026年3月18日、3月26日、4月1日、4月2

日，检查出的问题包括水淬渣堆场缺少事故应急池、地下水监测井以及固废和危废混存等问题，其中4月2日的日常巡查是了解水淬渣的转运情况，提醒转运过程落实安全生产要求，4月10日发出了《关于督促加快水淬渣转运处置合规监管的函》，强调存在存量积压环境风险，要优化清运处置方案，确保按期完成目标。第一季度，累计出动执法人员207人次，开展企业、养殖场等检查71家次，基本履行了行业监管责任，但仍存在日常检查不够深入，对企业主体责任压实不够，对交叉作业、临时作业等风险环节盯得不够紧等问题。

2.铁龙镇人民政府

在节假日及重要时段有开展全镇安全生产工作部署和领导带队检查，其中2月6日召开安全生产培训会议，参加的包括东江环保等26家企业人员，1—4月检查在营26家企业，发现一般安全隐患6个，制定了《铁龙镇2026年安全生产监管年度检查计划》。根据计划全年应对韶关东江环保再生资源发展有限公司开展4次安全生产检查，其中4月21日检查东江环保公司，检查地点包括污水处理车间及水淬渣堆场，发现灭火器失效、安全警示标识缺失等问题，并限期7日内整改，基本履行了属地监管责任，但仍存在基层监管力量薄弱、末端落实不够到位，隐患整改动态管理不够严格等问题。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）责任人员

1.黄X武（死者）安全意识不足，驾驶货车倒车至水淬渣堆体边坡准备装运，停车后疏于观察，在铲车开始铲装时快步跑到货车尾部扣车厢尾板的保险扣，被发生坍塌的水淬渣完全掩埋，造成窒息性死亡，负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.郭X平，郴州金铖环保科技有限公司法定代表人、总经理，组织落实安全生产工作不力，未检查出水淬渣装运无施工方案现场无作业规程及注意事项等事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（五）项[1]的规定，负有责任。建议翁源县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]的规定，对郭X平作出相应的行政处罚。

3.廖X丰，郴州金铖环保科技有限公司安环总监、安全负责人，组织落实安全生产工作不力，未检查出水淬渣装运装运无施工方案现场无作业规程及注意事项等事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（五）项[3]的规定，负有责任。建议翁源县应急管理局

[1]1 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2]2 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[3]

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]的规定，对廖X丰作出相应的行政处罚。

（二）责任单位

1.郴州金铖环保科技有限公司，企业安全主体责任落实不到位，水淬渣堆场无安全警示标识，装运作业现场无作业规程及注意事项等，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第四十一条第二款[5]的规定，负有责任。建议翁源县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的规定，对郴州金铖环保科技有限公司作出相应的行政处罚。

2.湖南立玖物流有限公司、郴州龙飞供应链管理有限公司、郴州恒峻贸易有限公司，对业务合作（发包）及属下货车驾驶员的安全管理不到位，存在安全教育培训缺失的问题，违反了《道路货物运输及站场管理规定》第二十一条[7]的规定，负有责任，建议移送郴州市交通运输部门依法予以处理。

3.韶关市生态环境局翁源分局有履行行业监管，但韶关

---

[4]4 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[5]5 第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；

第四十一条　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；

[6]6 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[7]7　第二十一条　道路货物运输经营者应当对从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训；

东江环保再生资源发展有限公司的水淬渣堆场作为其监管重点，堆场的环保其他问题被检查发现并发出整改通知书，却未发现堆场高坡作业、警示标识缺失等安全隐患问题，建议责成韶关市生态环境局翁源分局向翁源县人民政府（县安委会）作出书面检查，相关责任人员的履职问题线索移交翁源县纪委监委处理。

4.铁龙镇人民政府有履行属地监管，但对韶关东江环保再生资源发展有限公司的隐患整改督促不力，今年4月21日检查水淬渣堆场发现了警示标识缺失问题，却未督促企业迅速跟进，做好立行立改和动态管理，建议责成铁龙镇人民政府向翁源县人民政府（县安委会）作出书面检查，相关责任人员的履职问题线索移交翁源县纪委监委处理。

## 六、事故主要教训

一是生产经营单位郴州金铖环保科技有限公司要落实安全主体责任，主要负责人要提供具有安全保障的生产环境，应制定对应工作方案，水淬渣堆场等较高风险场所应设立危险警示标志，明确安全作业规程和注意事项，安全生产管理人员应当对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，立即处理或上报有关负责人。二是从业人员要接受安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

## 七、事故整改和防范措施

（一）落实企业安全生产主体责任

韶关东江环保再生资源发展有限公司要深刻吸取事故教训，建立健全并落实安全生产责任制，加强对厂区范围生产经营和外包作业安全的管理，督促合作单位对进入厂区人员加强安全教育培训。郴州金铖环保科技有限公司要严格落实企业主体责任，制定科学规范的堆场清运工作方案以及应急处置方案，健全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除工作场所中各类事故隐患，聘请第三方安全机构对水淬渣堆场的清理运输作业进行全面的安全评估，完善堆场安全警示标志、作业规程等。

（二）强化行业部门安全监管

韶关市生态环境局翁源分局要深刻反思，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，避免检查企业重环保轻安全的做法。一是加强执法检查，开展安全专项整治工作，针对负责人安全责任落实不到位，对作业场所安全警示标志不足、规程缺失，未落实安全隐患排查等行为，进行严肃查处，进一步压实生产经营单位安全主体责任。二是要督促韶关东江环保再生资源发展有限公司和郴州金铖环保科技有限公司，做好水淬渣堆场事故隐患整改，加大对清理运输作业全过程的安全生产指导力度，杜绝事故再次发生。

（三）压实属地政府日常管理

铁龙镇政府要举一反三，全面排查辖区行业领域安全隐

患。一是应组织全镇干部职工、相关企业负责人等开展安全事故警示教育，增强生产经营负责人和管理人员的安全意识，完善生产经营场所安全设施和落实安全隐患排查；二是要结合防灾减灾月和安全生产月活动开展，大力开展安全知识宣传，提升企业员工及广大群众的安全意识和自防自救能力。

（附图）



事发水淬渣堆场概貌




事发时货车尾部被掩埋




水淬渣装运作业使用的铲车，斗容 3m³




水淬渣堆场门口