滇池度假区大渔片区滇池东岸、南岸管道连通工程5标段“1·26”一般起重伤害事故调查报告

度假区大渔片区滇池东岸、南岸管道连通工程5标段

“1·26”事故调查组

2026年5月25日

目　录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位概况.....3

（二）事故发生相关单位安全管理情况.....4

（三）事故发生经过.....5

（四）事故现场情况.....6

（五）人员伤亡和经济损失情况.....9

（六）其他情况.....9

二、事故应急处置及评估情况.....9

（一）事故信息接报及响应情况.....9

（二）事故现场应急处置情况.....10

（三）医疗救治和善后情况.....11

（四）事故应急处置评估.....11

三、事故原因分析.....12

（一）事故调查情况.....12

（二）直接原因分析.....12

（三）间接原因分析.....13

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....15

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....16

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....17
（四）其他处理建议.....17
五、事故主要教训.....18
六、事故整改和防范措施建议.....19

2026年1月26日（星期一）下午14时20分许，云南省昆明市滇池度假区大渔片区滇池东岸、南岸管道连通工程5标段发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，度假区党工委、管委会高度重视，立即作出指示，启动事故调查程序，强调要妥善做好安抚善后工作，要彻查事故原因，依法严肃追究责任，坚决防范可能引发的社会稳定问题。2月3日，度假区管委会依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，成立了由管委会分管领导任组长，市滇池管理局、区安委办、滇管水务局、规划建设局、开发建设服务中心、公安分局、道路交通八大队、纪检监察工委、总工会、大渔街道办事处等部门有关同志组成的度假区大渔片区滇池东岸、南岸管道连通工程5标段“1·26”事故调查组（以下简称“事故调查组”），对本次事故开展调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询、讨论分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**滇池度假区大渔片区滇池东岸、南岸管道连通**

工程 5 标段“1·26”亡人事故是一起因施工人员安全意识淡薄、违反操作规程，施工单位法律规章执行不力、现场管理不到位、教育培训缺失而导致的一般安全生产责任事故。

一、事故基本情况

昆明市环湖截污东岸、南岸管道连通工程属于污水管道建设及水质净化厂提标改造项目，项目建设地点包含昆明市官渡区、度假区（大渔片区）、呈贡区、高新区（马金铺片区）及晋宁区，项目施工区段划分为 7 个独立施工标段。事故发生在第五标段（飞虎路至石城村施工段），第五标段施工内容主要为安装 DN1600 管，总长约 4.8 ㎞，管沟采用明开挖。

2026 年 1 月 26 日，四川安澜盛源水务公司临时租赁随车起重运输车，计划将位于滇池度假区大渔片区飞虎路和海晏路交叉口东南侧的球墨铸铁管吊运至化古城路施工现场使用。14 时 23 分，随车起重运输车司机杨某操作随车起重机起吊球墨铸铁管时，球墨铸铁管位置偏移，念某祥便从随车起重运输车厢右前方一侧爬至车厢内，用手推拉球墨铸铁管，杨某因视线被遮挡，未发现念某祥身处球墨铸铁管和随车起重运输车厢前挡板之间，起吊的球墨铸铁管发生晃动，将念某祥撞击到车厢护栏上，当时未造成明显外伤，但念某祥感觉身体不适。15 时 10 分，120 急救车辆到达现场，将念某祥送至昆明市中医院呈贡分院救治。19 时许，医院宣告念某祥经抢救无效死亡。

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：昆明市水务集团有限责任公司（以下简称“水务集团公司”），统一社会信用代码：91530100216580XXXX，成立于1983年04月19日，法定代表人邱某，企业住所位于云南省昆明市北京路626号，经营范围包括自来水生产与供应、建设工程施工、建设工程监理、建设工程设计、建筑劳务分包、水污染治理等。

2.监理单位：云南发展建设监理有限公司（以下简称“发展监理公司”），统一社会信用代码：91530000622601XXXX，成立于1996年07月09日，法定代表人钱某基，企业住所位于云南省昆明市环城南路326号，经营范围包括建设工程监理、公路工程监理、工程管理服务、水利相关咨询服务等。企业资质：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。

3.施工总承包单位：云南水工程（集团）股份有限公司（以下简称“水工股份公司”），统一社会信用代码：91530000291982XXXX，成立于1996年08月21日，法定代表人李某峰，企业住所位于云南省昆明市环城北路345号，经营范围包括建筑劳务分包、建设工程设计、建设工程施工、工程管理服务、市政设施管理、对外承包工程等。企业资质：市政公用工程施工总承包壹级。持有建筑施工《安全生产许可证》，有效期自2024年03月22日至2027年03月31日。

4.项目分包单位：浙江万里建设工程有限公司（以下简称”浙江万里公司”），统一社会信用代码：91331024757081XXXX，成立于2003年10月16日，法定代表人陶某中，企业住所位于浙江省台州市仙居县安洲街道环城北路1418号8楼，经营范围包括市政公用工程施工、房屋建筑工程施工、水利水电工程施工、土石方工程施工等。企业资质：建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级。持有建筑施工《安全生产许可证》，有效期自2025年12月24日至2029年01月03日。

5.劳务分包单位：四川安澜盛源水务有限公司（以下简称“四川安澜公司”），统一社会信用代码：91511602MAK2GUXXXX，成立于2025年12月05日，法定代表人姚某，企业住所位于四川省广安市广安区大安镇新兴东路1号1幢附10号，经营范围包括水资源管理、工程管理服务、土石方工程施工、市政设施管理、建设工程施工等。企业资质：施工劳务企业资质。

（二）事故发生相关单位安全管理情况

1.水工股份公司：提供了《建设项目工程总承包合同》《建设工程施工合同》《云南水工程（集团）股份有限公司安全管理制度》《应急预案》《云南水工程（集团）股份有限公司环湖截污东岸、南岸管道连通工程安全生产管理目标及组织机构责任》《环湖截污东岸、南岸管道连通工程项目部安全生产责任书》《云

南水工程（集团）股份有限公司会议签到表》《2025年安全培训记录》；定期组织开展项目隐患检查，提供了《周安全生产检查整改记录》《整改通知单》《项目施工综合安全检查表》，包含起重吊装、临时用电、施工围挡、标识标牌等方面的问题。提供了2025年11月10日至2026年1月31日期间水务集团公司施工安全日志。

2.发展监理公司：定期开展项目检查，落实工程监理日志制度，提供了《周安全检查记录》、2025年11月12日至2026年1月31日期间发展监理公司的工程监理日志。

3.浙江万里公司：提供了《应急救援预案》，落实每日班前培训制度，提供了《每日站班会及风险控制措施检查记录表》；提供了2025年12月13日至2026年1月26日期间《安全员日志》。

4.四川安澜公司：提供了《施工班组安全管理制度》《安全员日常巡查记录表》《环湖截污东岸、南岸管道连通工程项目安全隐患整改台账》《每日站班会及风险控制措施检查记录表》、每日施工记录照片。

（三）事故发生经过

经调查组调阅监控视频录像、认真分析、综合研判，还原事发经过如下:

2025年11月27日至12月1日,念某祥完成三级安全教育，


进入昆明市环湖截污东岸、南岸管道连通工程项目施工现场工作，工种为普通工人。

2026年1月26日，四川安澜公司租赁随车起重运输车，计划将位于滇池度假区大渔片区飞虎路和海晏路交叉口东南侧的球墨铸铁管吊运至化古城路施工现场使用。现场施工作业人员共3人，分别是随车起重运输车司机杨某、现场辅助工人念某祥和刘某平。14时23分，司机杨某操作随车起重机起吊球墨铸铁管时，球墨铸铁管位置偏移，念某祥便从随车起重运输车厢右前方一侧爬至车厢内，用手推拉球墨铸铁管，杨某因视线被遮挡，未发现念某祥身处球墨铸铁管和车厢前挡板之间，未有效操作控制随车吊，起吊的球墨铸铁管发生晃动，将念某祥撞击到车厢护栏上，造成念某祥身体不适。15时10分，120急救车辆到达现场，将念某祥送至昆明市中医院呈贡分院救治。19时许，医院宣告念某祥经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

1.事故中心现场情况

事发地点位于昆明市环湖截污东岸、南岸管道连通工程第五标段，属于污水管道建设及水质净化厂提标改造项目，事故中心现场位于飞虎路和海晏路交叉口东南侧。

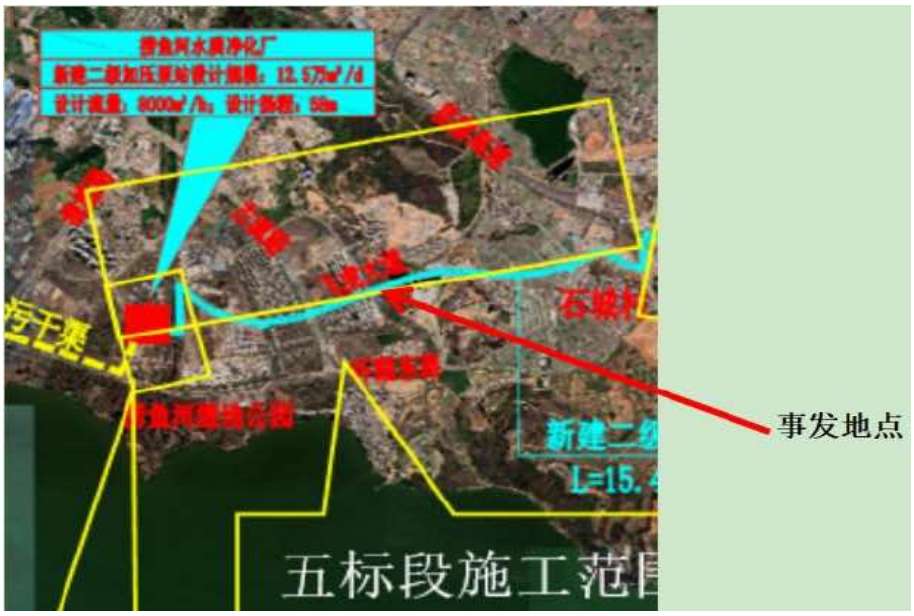

图一　五标段施工示意图及事发地点位置图



图二 事发现场及涉事车辆



图三 现场球墨铸铁管



图四 事发现场视频监控截图

2.事故调查组现场勘查情况

2026 年 1 月 27 日 9 时 30 分许，度假区城市管理局相关人员到达事故现场，协同项目相关参建单位，对事发地点进行了现场勘查，勘查情况如下:

从飞虎路与海晏路交叉口往东南侧前行约 30 米，到达事故

中心现场，事故中心现场位于飞虎路自西向东一侧，勘查时现场已停止施工，现场停放一辆云 AQ1319 随车起重运输车，周边摆放反光锥桶，随车起重运输车右侧摆放一排球墨铸铁管，球墨铸铁管右侧为管线铺设现场，设置了施工围挡。施工现场位于行车道路上，在道路交叉口处，设置了“前方施工、禁止通行”标识牌，采用防撞墩设置了部分围挡，但未完全封闭占用道路，勘查时仍有车辆从占用的施工道路一侧通过。其余未见异常。

（五）人员伤亡和经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者念某祥，男，汉族，云南曲靖陆良人，身份证号 530322196602 21XXXX。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），该事故造成直接经济损失 120 万元。

（六）其他情况

（1）根据气象统计，1 月 26 日昆明市呈贡区天气晴，气温 7-18℃、风向为西南风、风力 3 级。事发地无气象、地震等灾害预警信号，排除自然灾害引发的事故。

（2）根据度假区公安分局侦查及对相关人员进行调查询问，基本排除被他杀的刑事案件嫌疑。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 1 月 26 日 14 时 23 分，念某祥被吊装的球墨铸铁管

撞击到随车起重机车厢前挡板上，随即杨某和刘某平发现事故，立即停止吊装作业，查看念某祥身体状况。14 时 24 分，刘某平通过电话向念某启报告事故情况。16 时许，四川安澜公司现场负责人骆某通过电话向浙江万里公司现场负责人谭某龙报告事故情况。17 时许，谭某龙向浙江万里公司项目经理何某强报告事故信息

2026 年 1 月 26 日 20 时 25 分，度假区城市管理局接到公安分局《关于大渔工地工人死亡的情况报告》。经核实后，1 月 26 日 20 时 33 分，城市管理局通过“昆明市应急综合指挥调度平台”进行事件初报。1 月 27 日 9 时 30 分，城市管理局到达事故发生现场进行核实勘验，并向相关人员了解事故情况，经初步研判属于安全生产事故。2 月 2 日，城市管理局通过“中华人民共和国应急管理部生产安全事故统计信息直报系统”上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

2026 年 1 月 26 日 14 时 23 分，发生事故，现场人员杨某、刘某平立即停止作业，查看念某祥身体状况，发现念某祥脸色苍白、意识模糊。14 时 28 分，杨某拨打 120 急救电话。

1 月 26 日 16 时 34 分，杨某拨打 110 电话报警。度假区公安分局接警后，立即指令大渔派出所民警赶往现场处置，对现场进行封锁和勘查。1 月 27 日 9 时 30 分，城市管理局到达事故发生现场，对现场进行了勘查，并向参建单位相关人员了解事发经

过，核查相关安全管理台账，同时要求建设单位牵头组成善后处理小组，妥善处理后续相关事宜。

度假区城市管理局、公安分局均在接报信息后快速响应，立即开展事故信息核实上报及处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

2026 年 1 月 26 日 15 时许，120 救护车到达现场，将受伤人员念某祥送至昆明市中医院呈贡分院进行救治。19 时许，医院宣告念某祥抢救无效死亡。

事故发生后，水务集团公司、水工股份公司、浙江万里公司、四川安澜公司立即组成善后处理小组，联系家属协商善后处理事宜。2026 年 1 月 27 日，与死者家属达成善后处理协议。1 月 28 日，向家属支付协议约定的赔偿款 120 万元。目前，善后事宜处置妥当，未对社会造成不良影响。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起事故发生后，应急响应启动及时，度假区党工委、管委会高度重视，城市管理局、公安分局等相关职能部门行动迅速、分工协作、科学处置，死者家属得到有效安抚；在度假区党工委、管委会的统一指挥调度下，第一时间快速处置，应急救援处置及时高效，未出现新伤亡情况及影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

（一）事故调查情况

2026年2月4日，事故调查组召开全员会议，确定《度假区大渔片区滇池东岸、南岸管道连通工程5标段“1·26”事故调查方案》，调查组依程序对相关10名人员进行了调查询问，对现场开展核查，查阅了水务集团公司、水工股份公司、发展监理公司、浙江万里公司、四川安澜公司关于项目概况、人员组织构架、资质证件、安全管理制度建立及落实情况等资料。

经调查，该工程项目于2025年9月28日取得昆明市滇池管理局《关于东岸、南岸管道连通工程的回复意见》（滇池函字〔2025〕1163号）。于2025年10月15日取得《昆明市自然资源和规划局关于昆明市滇池东岸、南岸（晋城段）连通工程的规划意见》。于2025年12月17日取得《昆明市发展和改革委员会关于环湖截污东岸、南岸管道连通工程可行性研究报告的批复》（昆发改资环〔2025〕653号）。

（二）直接原因分析

事故调查组通过现场勘查、人员询问、查阅资料、综合分析等，认定事故直接原因是：**念某祥安全意识薄弱，违反安全操作规程，违规在起吊物下方作业。**分析如下：

根据《安全教育登记表》，2025年11月27日至12月1日，念某祥完成入场三级安全教育，有1份《安全教育培训考试题》，

考核成绩80分。2025年12月2日，念某祥参加了“临时围挡施工安全技术交底”，签字确认了《普通工安全生产责任制》《安全责任承诺书》《身体健康承诺书》，其中包含“杜绝三违”、“吊运土方……起吊时垂直下方不得有人”相关内容。2026年1月26日，浙江万里公司、四川安澜公司召开了站班会，念某祥在《每日站班会及风险控制措施检查记录表》进行了签字确认，表中明确“无关人员不得停留或通过在伸臂及吊物的下方，严禁任何人员通过或逗留”。1月26日14时23分，吊运球墨铸铁管时，念某祥违反安全技术规范、违反安全操作规程、无视安全技术交底和每日站班会要求，随车起重机起吊物品时，违规在起吊物下方作业，导致被晃动的起吊物撞击致伤，后经送医抢救无效死亡。

（三）间接原因分析

事故调查组通过倒查分析，认定事故间接原因是：**项目分包单位浙江万里公司违反行业法律规章制度、落实安全管理制度不彻底、对劳务分包单位协调管理不到位、未能及时发现劳务分包单位私自租赁设备进场；劳务分包单位四川安澜公司违反行业领域技术规范、违规实施不符合相关资质的工程业务、现场管理缺失、对新入场人员培训不足。**分析如下：

1.浙江万里公司

一是《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定生产经营单位进行吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管

理。浙江万里公司《管道施工安全技术交底》明确“起重机吊装作业必须设信号工指挥”、《桩基施工安全技术交底》明确“挖掘机及吊车工作时，必须有专人指挥”。根据调查，1月26日进行吊装作业时，浙江万里公司未安排专职安全生产管理人员现场指挥、监督、检查，不符合法律规章制度要求，未落实本企业安全生产管理制度和技术交底。

二是《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。根据调查，1月26日四川安澜公司临时租赁随车起重运输车及雇用司机，浙江万里公司并未掌握该情况，反映出浙江万里公司对劳务分包单位随车起重运输车设备进场管理和临时人员入场教育培训考核不到位，对劳务分包单位的协调管理、监督检查不及时。

2.四川安澜公司

一是《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定生产经营单位进行吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理。四川安澜公司制定的《施工班组安全管理制度》“第九条 设备与工具安全管理制度 第4点”明确：起重机械、电焊机等特种设备，需定期进行检验检测，张贴合格标识，操作人员严格遵守吊装作业、动火作业安全规定，设专人旁站监护。根据调查，1月26日14时许，进行吊装作业时，现场仅有1名随车起重机

司机及2名普通工人，四川安澜公司未安排专人旁站监督管理，未落实安全管理制度，现场管理缺失。

二是四川安澜公司制定的《施工班组安全管理制度》“第十四条 三级安全教育培训”明确：新工人、合同工、实习生上岗前，必须接受公司、项目部、班组三级安全教育培训……考核合格后方可上岗。根据调查，1月26日，四川安澜公司雇用随车起重机司机杨某进行材料吊运，未对杨某进行入场教育培训及考核，调查组未见对杨某进行培训的记录档案，未落实安全管理制度。

三是四川安澜公司违规开展不符合企业资质的工程业务，2026年1月26日，因原吊装司机及车辆有事，四川安澜公司未向水工股份公司、浙江万里公司报备，临时雇用杨某及其随车起重运输车开展材料吊运工作。经查，四川安澜公司所持建筑业企业资质证书类别为“施工劳务不分等级”，只能承接提供劳务人员作业业务，不具备承接机械设备进场业务的资格。

（五）其他可能因素排查

事故调查组通过调查，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

念某祥，男，2025年11月27日进入昆明市环湖截污东岸、南岸管道连通工程项目工作，工种为普通工人。念某祥安全意识

薄弱，缺乏风险辨识和安全防范能力，违反安全操作规程，违规在起吊物下方作业，被晃动的起吊物撞击致伤，最终抢救无效死亡。念某祥对本次事故发生负直接责任，因其已在事故中死亡，依法免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.何某强，男，群众，浙江万里公司环湖截污东岸、南岸管道连通工程项目经理，负责项目整体运营推进工作，对项目安全生产负全面领导责任，在项目安全施工方面落实责任不力，对项目安全管理重视不够，落实行业法律规章制度不到位，督促落实安全管理制度不足、开展危险作业时管理人员监督检查缺失，对本次事故发生负重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条第（二）款、第（五）款和《建设工程安全生产管理条例》第二十六条之规定，建议由度假区城市管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款之规定对其进行处罚。

2.骆某，男，群众，四川安澜公司环湖截污东岸、南岸管道连通工程项目现场负责人，负责项目现场整体工作，未认真执行行业技术标准规范，现场监督管理不足，危险作业现场管理不到位，督促落实安全生产教育培训不足，对本次事故发生负直接管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条第（二）款、第（三）款、第（五）款和《建筑施工

起重吊装工程安全技术规范》之规定，建议由度假区城市管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款之规定对其进行处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.浙江万里公司，执行行业法律法规不力，落实安全生产管理制度不足，施工现场安全管理不到位，危险作业现场监督管理缺失，对事故发生负有重要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十三条、第四十九条和《建设工程安全生产管理条例》第二十六条之规定，建议由度假区城市管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定对其进行处罚。

2.四川安澜公司，执行行业技术规范不足，施工现场安全管理不实，人员教育培训不到位，对事故发生负有直接责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、第四十三条之规定，建议由度假区城市管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定对其进行处罚。

（四）其他处理建议

水务集团公司、水工股份公司、发展监理公司、浙江万里公司、四川安澜公司作为项目相关承建单位，贯彻落实安全发展理念不牢，在统筹发展与安全方面存在不足，执行法律法规标准和现场管理不实，建议由昆明市滇池管理局按照“三管三必须”要求，牵头按照相关规定进行处理，并将处理情况抄送度假区安委

会办公室。

五、事故主要教训

（一）法规执行不力是事故发生的根源。本次事故深刻反映出，项目各参建单位对《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家法律法规缺乏敬畏之心。安全生产绝非可有可无的附属品，而是不可逾越的红线，企业在生产经营活动中重效益、轻安全，将法律法规束之高阁，最终导致事故发生。

（二）安全管理制度形同虚设是最大隐患。事故暴露出企业内部安全管理存在严重的“虚浮”现象，制度文本虽然建立，但在实际操作层面却形同虚设。制度“写在纸上、挂在墙上”，但没落到现场，比没有制度更危险。安全责任未能有效传导至基层末梢，监督检查机制缺失，导致管理制度无法在施工现场形成刚性约束力。

（三）临时人员安全管控缺失是重大漏洞。临时人员流动性大、安全意识相对薄弱、对项目情况不熟悉，应作为安全管理的重点对象，却反而成为管理的盲区，对临时雇用人员的失管失控，未经过岗前培训即安排上岗，暴露出企业在用工环节的随意性和侥幸心理，不仅侵害了从业人员的合法权益，也为事故埋下了伏笔。

（四）危险作业监管缺位是事故直接诱因。危险作业历来是安全监管的重中之重，专职安全员的现场旁站监督则是防范事故

的最后一道防线。本次事故中，危险作业施工时安全员缺位，作业现场无人监督、问题隐患无人排查、违章作业无人制止，这道关键防线的彻底失守，直接导致了事故的发生。

六、事故整改和防范措施建议

该起事故反映出工程施工领域生产经营单位法律规章执行及安全管理制度落实不严不实、施工现场安全管理不深不细、教育培训不全不足、人员安全生产意识不高不强等诸多问题，要从此次事故中认真吸取教训。为有效预防和减少事故发生，提出如下整改和防范措施:

（一）树牢法治思维，压实全员安全生产责任。各参建单位要立即组织公司及项目部全体管理人员，重新深入学习《安全生产法》及行业相关法律法规，结合本次事故案例进行警示教育，增强各级人员的法律意识和底线思维。要修订完善全员安全生产责任制，从主要负责人到一线班组长，层层明确责任分工，确保责任落实无盲区。

（二）强化制度刚性，确保管理体系有效运行。针对本次事故暴露出的问题，各参建单位要对现有的安全管理制度进行全面梳理和修订，特别是针对临时用工管理、安全教育培训、危险作业管控等环节，增强制度的可操作性和针对性。制度的生命力在于执行，要常态化实行制度执行情况监督检查，确保每一项安全规定都能在施工一线得到刚性落实。

（三）严把用工关口，实施全员全覆盖培训。要规范临时用工管理，严格执行劳务用工准入制度，所有临时雇用人员必须符合岗位要求，建立“先培训、后上岗”的刚性机制，严禁随意招录、先上岗后补手续的行为。

（四）紧盯危险作业，落实现场旁站监督管控。必须落实危险作业审批、论证及交底程序，施工过程中必须严格按照方案执行。强化施工过程现场监督管理，如实填写检查记录，及时消除现场风险隐患、劝阻人员违章行为，坚决守住防范事故的最后一道防线。

（五）吸取事故教训，全面开展隐患排查治理。要强化事故警示教育，举一反三开展拉网式大检查，重点排查危险作业、临时用电、高处作业、特种设备等方面存在的隐患，建立隐患清单和整改台账，实行闭环管理，确保整改到位。

通过以上措施的落实，旨在从根本上堵塞管理漏洞，提升全员安全意识，确保安全生产法律法规和公司制度真正落地生根，坚决杜绝类似事故再次发生。