增城新塘“6·5”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 10 月 16 日

目　录

一、基本情况.....1

（一）涉事项目概况.....2

（二）建设单位、施工总承包单位及监理单位概况.....2

（三）涉事项目发包承包概况.....3

（四）相关人员概况.....3

（五）事故当天项目工作安排情况.....4

二、事故现场情况、发生经过.....5

（一）事故现场情况.....5

（二）事故发生经过.....6

（三）安全生产管理问题.....7

三、人员伤亡和直接经济损失.....8

（一）伤亡人员情况：死亡一人.....8

（二）直接经济损失.....9

四、事故应急处置.....9

五、事故原因分析.....9

（一）直接原因.....9

（二）间接原因.....9

六、政府部门履职情况.....10

（一）行业主管部门履职情况 10
（二）属地政府履职情况 12
七、事故相关单位及人员责任认定及处理建议 13
（一）免予追究责任人员（1人） 13
（二）建议追究行政责任人员（2人） 13
（三）事故相关单位责任认定和处罚建议 14
（四）其他处理建议 15
八、事故防范措施建议 15
（一）落实企业安全生产主体责任 16
（二）加强行业安全监管 16
（三）举一反三、全面开展排查整治工作 17

2026年6月5日9时许，位于新塘镇沙村地铁站西侧乐丰商业中心项目（以下简称“涉事项目”），工人杨某平在四楼外墙作业时，从四楼外墙坠落至四楼西向平台受伤，后经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经区人民政府授权，由区应急管理局牵头组织市公安局增城分局、区住房城乡建设局、区人力资源社会保障局、区总工会等单位和新塘镇政府，并邀请区纪委监委、区检察院参加，成立增城新塘“6·5”一般高处坠落事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和询问相关人员等方式，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城新塘“6·5”一般高处坠落事故，是一起因工人违章作业、企业安全生产主体责任落实不到位，作业现场安全管理落实不到位，未能及时发现并消除事故隐患而导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事项目概况

涉事项目位于广州市增城区新塘镇地铁13号线沙村站西侧，建设内容为一栋地下3层、地上4层的商业综合体，总建筑面积约16.4万平方米。建设单位为广州乐益置业有限公司，施工单位为广东三穗建筑工程有限公司，监理单位为广州安原润泽项目管理有限公司。

该项目于2024年8月7日办理施工许可及质量安全监督登记手续，至2026年5月20日完工。增城区建设工程质量安全监督站于2026年5月22日下发《终止施工安全监督告知书》，结束项目安全监督流程。

（二）建设单位、施工总承包单位及监理单位概况

1.建设单位

广州乐益置业有限公司（以下简称“乐益公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2024年3月8日，经营范围：房地产业，登记住所：广州市增城区新塘镇地铁13号线沙村站西侧乐益天地。

2.施工总承包单位

广东三穗建筑工程有限公司（以下简称“三穗公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：1979年2月2日，经营范围：建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级等，登记住所：广东省湛江市吴川市糖厂路23号。

3.监理单位

广州安原润泽项目管理有限公司（以下简称“安原润泽公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2019年9月24日，经营范围：商务服务业等，登记住所：广州市增城区荔城街荔城大道178号之二首层。

乐益公司与安原润泽公司签订了《建设工程委托监理合同》，约定由安原润泽公司作为涉事项目的监理单位，履行监理职责，并约定了监理职责、监理范围及监理工作内容，经核，其监理范围**包括工程质量保修阶段的监理工作。**

（三）涉事项目发包承包概况

2024年8月1日，乐益公司与三穗公司签订了《广州市建设工程施工合同》，约定由三穗公司作为施工总承包单位，承接涉事项目主体建设工程。双方同步签订了《安全管理协议》，约定**由三穗公司对施工安全负责。**

（四）相关人员概况

1.杨某，男，39岁，三穗公司驻项目的项目经理，负责三穗公司在项目上的全面工作。

2.李某松，男，50岁，三穗公司驻项目专职安全员，负责事故现场的安全管理工作。持有《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书》。

3.辛某平，男，30岁，三穗公司幕墙班组班组长。本次动火

作业申请人及监护人。

4.杨某平，男，在事故中死亡，殁年50岁。经核，2026年5月30日，杨某平与三穗公司签订了《建筑工地用工劳动合同》，作为砌筑抹灰班组的工人，接受三穗公司的日常管理，工资按工作天数计算，计酬标准300元/天。**进入工作岗位前，杨某平接受了项目组织的安全教育培训及技术交底，并持有《高处作业证》。**

（五）事故当天项目工作安排情况

1.砌筑抹灰班组

因主体建筑外墙面存在雨水渗漏，2026年6月5日，杨某平所在砌筑抹灰班组到主体建筑外墙面开展防渗漏作业。根据《广州市建设工程施工合同》的相关内容，外墙面的防渗漏属于工程质量保修的范围。

2.幕墙班组

2026年6月5日，辛某平所在幕墙班组在主体建筑物楼顶西南角开展焊接作业，用于后续光伏板安装。根据《动火作业审批表》，本次动火作业的作业人为刘某万、辛某辉、凌某广、李某夷，申请人及监护人为辛某平，审批人为杨某。该工程未列入项目原施工许可证核定的施工范围，经核查，涉事工程属于限额以下小型工程，开工前未按有关规定落实临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设信息录入手续。

二、事故现场情况、发生经过

（一）事故现场情况

事故发生后，事故调查组及公安机关对事故现场进行了现场勘验，事故现场位于新塘镇沙村地铁站西侧乐丰商业中心项目主体建筑。该建筑楼顶靠西南边位置地面上可见散落的安全绳，安全绳已断开，断口处有熔融痕迹。天台上有立柱，立柱上搭建了铁架。在靠东北侧位置的立柱南侧有一铁条，该铁条一端固定在铁架上，另一端延伸至天台地面。在铁条上靠下方位置有疑似溶胶物质。在该建筑四楼西南侧阳台地面上堆放有钢管等施工材料。



图一 东北侧位置立柱情况



图二 事故建筑楼顶情况（右侧方框内即为东北侧立柱）




图三 事故建筑外墙情况（左侧方框内即为坠落点）

（二）事故发生经过

2026 年 6 月 5 日上午 7 时 30 分许，砌筑抹灰班组开展主体建筑外墙防渗漏作业。杨某平、李某华利用吊绳及坐板悬挂在该

建筑四楼外墙实施防渗漏作业，李某在四楼阳台位置负责递送作业材料。7 时 45 分许，幕墙班组辛某平在主体建筑楼顶西南角开展焊接作业，作业内容为搭建钢结构框架，用于后续光伏板安装。幕墙班组在开展焊接作业前，将本次焊接作业的接地线设置在东北侧立柱南侧位置，作业过程中，杨某平为调整作业位置，将安全绳捆绑在焊接接地线所在的东北侧立柱上。8 时 40 分许，杨某平在外墙开展防渗漏作业时安全绳突然断裂，从四楼外墙跌落至四楼西南侧阳台；现场李某第一时间拨打 120 急救电话，救护人员到场后，将杨某平送至就近医院救治。

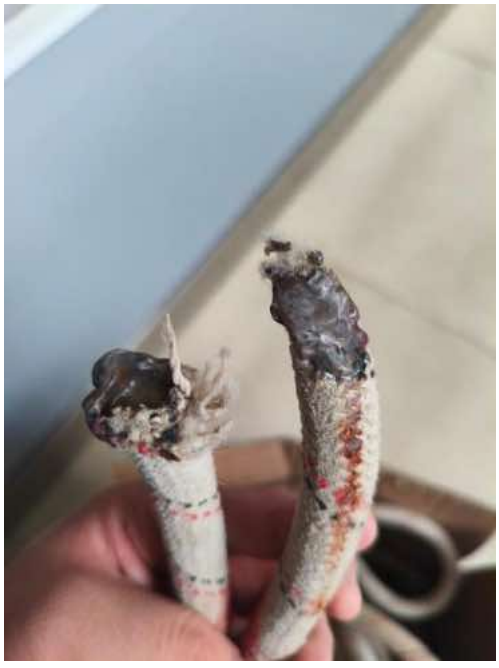

图四 安全绳断点情况

（三）安全生产管理问题

在本事故中，杨某平未遵守三穗公司的安全生产规章制度和

操作规程，未按规范正确佩戴和使用劳动防护用品，在使用吊绳及坐板开展高处作业的过程中，仅设置一处锚固点，除主承重静力绳外未设置后备保护独立安全绳。

辛某平，本次动火作业申请人及监护人，未遵守三穗公司的安全生产规章制度和操作规程，在动火作业期间未落实全程值守，未设置动火警戒区，未禁止无关人员进入动火作业区域，未及时发现并制止杨某平将安全绳捆绑在焊接作业接地线所在的东北侧位置立柱的行为。

李某松，三穗公司专职安全员，在检查本单位的安全生产状况的过程中，未能及时排查生产安全事故隐患，未有效制止和纠正相关从业人员违反操作规程的行为。

三穗公司，作为项目总承包单位，企业安全生产主体责任落实不到位，未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未能有效地督促从业人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

乐益公司，作为项目建设单位，未按有关规定落实临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设信息录入手续。

安原润泽公司，作为项目监理单位，未按照《建设工程委托监理合同》的约定，落实工程质量保修阶段的监理工作。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡一人

姓名	年龄	性别	死亡原因	损失工作日	直接经济损失
杨某平	50	男	高处坠落	6000	112 万元

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，已核准事故直接经济损失约为 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，现场工人李某第一时间拨打了 120 急救电话，项目立刻组织人员和车辆，将杨某平送至就近医院救治。卫健、公安、应急等相关单位及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因

1.杨某平，砌筑抹灰班组的工人，未遵守三穗公司的安全生产规章制度和操作规程，未按规范正确佩戴和使用劳动防护用品，在使用吊绳及坐板开展高处作业的过程中，仅设置一处锚固点，除主承重静力绳外未设置后备保护独立安全绳，导致事故的发生。

（二）间接原因

1.辛某平，三穗公司幕墙班组班组长、本次动火作业申请人

及监护人，未遵守三穗公司的安全生产规章制度和操作规程，在动火作业期间未落实全程值守，未设置动火警戒区，未禁止无关人员进入动火作业区域，未及时发现并制止杨某平将安全绳捆绑在焊接作业接地线所在的东北侧位置立柱的行为，导致事故的发生。

2.李某松，三穗公司专职安全员，在检查本单位的安全生产状况的过程中，未能及时排查生产安全事故隐患，未有效制止和纠正相关从业人员违反操作规程的行为，导致事故的发生。

3.三穗公司，作为项目总承包单位，企业安全生产主体责任落实不到位，未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未能有效地督促从业人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。

4.乐益公司，作为项目建设单位，未按有关规定落实临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设信息录入手续。

5.安原润泽公司，作为项目监理单位，未按照《建设工程委托监理合同》的约定，落实工程质量保修阶段的监理工作。

六、政府部门履职情况

（一）行业主管部门履职情况

涉事项目于2024年8月7日办理报建报监手续并取得施工许可证，区建设工程质量安全监督站（以下简称“区质监站”）受区住房城乡建设局委托，依法对项目开展监督交底、落实日常

质量、安全监督检查等工作。

本项目施工过程中，区质监站按要求落实监督计划和交底工作，开展日常监督抽查，对危大工程及重大危险源进行重点监督管理，督促相关责任单位落实安全隐患整改，并对施工单位开展安全标准化评定。项目累计开展检查并下发整改通知书 58 份，在安全监督检查以及省级动态扣分考核中，累计产生的省动态分扣除为：对施工单位 56 分，监理单位 51 分，施工项目经理 17 分，项目总监理工程师 6 分。项目建设周期内上报的不规范行为情况具体为：建设单位存在 1 次，施工单位存在 3 次，监理单位存在 3 次。

2026 年 5 月 20 日，涉事项目建设单位向区质监站提交《建筑工程终止施工安全监督申请书》。2026 年 5 月 22 日，区质监站向建设单位下发《终止施工安全监督告知书》，正式终止对该项目的施工质量安全监督。2026 年 5 月 23 日，区住建局向新塘镇人民政府发出《关于终止施工安全监督告知函》。

经核查，在终止施工质量安全监督后，项目建设单位及施工单位未向区质监站报备下一步施工计划，未按有关规定落实临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设信息录入手续。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》[1]等有关规定，施工安全监督终止后，项目现场的安全生产管理主体责任由

[1]《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》第十三条：有下列情形之一的，监督机构和施工安全监督人员不承担责任：（一）工程项目中止施工安全监督期间或者施工安全监督终止后，发生安全事故的。

建设单位及施工单位自行承担。

（二）属地政府履职情况

新塘镇严格落实安全生产属地监管职责，聚焦建筑施工领域风险防控，压实各方安全责任，健全常态化监管机制，全面抓实在建工地安全管理，有效防范化解各类施工安全隐患。坚持巡查监管与专项整治相结合，紧盯建筑施工关键环节，从严落实起重机械设备安全管理，规范塔吊、施工升降机、物料提升机等设备备案、检测及日常运维工作，督促施工企业完善设备管理制度，杜绝设备违规作业、带病运行等安全隐患。统筹规建、应急、综合执法等部门力量，开展常态化巡查及联合综合督查，重点排查施工现场违规作业、临时用电、消防安全、特种机械操作等突出问题，对发现隐患现场交办、限期整改，并常态化开展整改“回头看”，确保隐患闭环清零。该镇辖区现有政府建设工程 18 项、社会投资项目 50 项。严格对照广州市建筑工地“六个一”建设标准，常态化开展在建工地全覆盖检查，重点整治工地围挡不规范、喷淋设施未启用、用电设施不规范等常见问题，督促施工单位全面落实安全生产责任制、完善应急处置机制，逐项明确隐患整改人员、时限及措施，压实整改责任。整治期间累计下发安全整改通知书 8 份，全面完成问题隐患整改工作。

同时，深刻汲取事故教训，严格落实“6·5”事故后续管控措施，督促施工单位健全安全管理制度和操作规程，常态化开展从业人员安全教育培训，规范劳动防护用品配备使用，压实监理

单位现场监管职责，全方位筑牢在建工地安全屏障。

七、事故相关单位及人员责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

杨某平，砌筑抹灰班组工人，未遵守三穗公司的安全生产规章制度和操作规程，未按规范正确佩戴和使用劳动防护用品，在使用吊绳及坐板开展高处作业的过程中，仅设置一处锚固点，除主承重静力绳外未设置后备保护独立安全绳，导致事故的发生。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]等的有关规定，对事故的发生负有责任，由于其已死亡，建议免予追究其违法责任。

（二）建议追究行政责任人员（2人）

1.杨某，三穗公司项目负责人，依职责对涉事项目的质量、安全负责，未能及时消除生产安全事故隐患，导致事故的发生。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[3]的有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]等有关规定处理。

2.李某松，三穗公司专职安全员，作业现场安全管理落实不到位，在检查本单位的安全生产状况的过程中，未能及时排查生

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

产安全事故隐患，未有效制止和纠正相关从业人员违反操作规程的行为，导致事故的发生。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项[5]的有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]等有关规定对其进行处理。

（三）事故相关单位责任认定和处罚建议

1.三穗公司，项目总承包单位，企业安全生产主体责任落实不到位，未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未能有效地督促从业人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]、第四十四条第一款[8]、第四十五条[9]等有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[10]

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元

等法律法规的有关规定处理。

2.乐益公司，项目建设单位，未落实临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设信息录入手续。建议由新塘镇依照有关规定进行处理。

3.安原润泽公司，项目监理单位，未按照《建设工程委托监理合同》的约定，落实工程质量保修阶段的监理工作。建议由区住房和城乡建设局依照有关规定进行处理。

（四）其他处理建议

辛某平，三穗公司幕墙班组班组长、本次动火作业申请人及监护人，未遵守三穗公司的安全生产规章制度和操作规程，在动火作业期间未落实全程值守，未设置动火警戒区，未禁止无关人员进入动火作业区域，未及时发现并制止杨某平将安全绳捆绑在焊接作业接地线所在的东北侧位置立柱的行为，导致事故的发生。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[11]等有关规定，建议由三穗公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[12]等有关规定对其进行处理。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，落实“四不放过”原则，及时

以上一百万元以下的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）落实企业安全生产主体责任

各涉事项目参建单位要深刻吸取事故教训，切实提高安全生产思想认识，全面落实企业安全生产主体责任，深入复盘分析事故成因，认真梳理日常安全管理存在的漏洞与短板，确保问题整改落地见效、常态长效巩固。要常态化开展全员安全生产教育培训，切实提升从业人员安全防范意识和应急处置能力。严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，常态化开展施工现场全覆盖隐患排查整治，建立隐患台账、明确整改时限、压实整改责任，闭环消除各类安全隐患，从源头杜绝同类安全事故再次发生。

（二）加强行业安全监管

区住房城乡建设局要进一步压实行业安全监管责任，聚焦辖区报建报监工程，全面强化施工全过程安全管控，坚决防范安全事故。严格压实建设、施工、监理各方安全生产主体责任，督促落实自查自纠、安全教育、现场安全管控等制度。加大日常巡查、专项检查和随机抽查力度，强化执法惩戒震慑作用，对施工现场管理混乱、隐患整改敷衍拖沓、拒不落实整改要求的企业和项目，依法依规严肃追责问责。精准紧盯各类苗头性、隐蔽性安全隐患，全方位排查化解施工领域各类安全风险，坚决防范和遏制重特大生产安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

（三）举一反三、全面开展排查整治工作

新塘镇要依法全面履行属地安全管理职责，全面梳理工程管理弱项。要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化属地监管意识，压紧压实属地安全监管责任，对辖区内在建工程全面开展排查整治，督促各参建单位严格落实企业安全生产主体责任，严格规范施工现场作业流程和安全管理。要加强对限额以下小型工程相关责任单位的警示教育，强化风险意识，压实企业安全主体责任，督促其严格执行施工备案、现场管理、防护措施等安全管理要求，全力防范化解各类施工安全风险，坚决杜绝同类安全事故重复发生。